高要大湾广州市*********运输有限公司
“2·26”一般高处坠落
事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 4 月 28 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位.....1
（二）运输项目情况.....4
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）人的不安全行为.....10
（二）物的不安全状态.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
（一）广州****公司存在的问题.....10
1.未完善全员安全生产责任制.....11
2.未完善安全生产规章制度、操作规程.....11
3.未设置安全警示标志.....13
4.未提供适当的劳动防护用品，并监督驾驶员使用.....13
（二）地方党委、政府存在的问题.....13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....14
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....14
（三）其他处理建议.....15
六、事故主要教训.....15
（一）从业人员的安全生产意识淡薄。.....16
（二）隐患排查整治不彻底。.....16
（三）企业安全生产主体责任未落实，安全生产规章制度不健全。.....16
七、事故整改和防范措施.....16
（一）强化事故警示作用，防止同类事故发生。.....16
（二）扎实推动双重预防机制。.....16
（三）多措并举降低事故风险。.....17

（四）切实推动安全生产网格化管理制度，落实落细基层安全监管责任。.....17
（五）牢牢抓紧市、区防高坠专项整治不放松。.....17
（六）纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，全面夯实行业安全发展根基。.....18

2026年2月26日19时25分，广州市*********运输有限公司货运驾驶员在肇庆高要**********有限公司原料卸货平台区域内发生一起一般高处坠落事故，一名司机在货车上坠下受伤，经送院抢救无效死亡。直接经济损失70万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2026年3月2日，高要区人民政府成立了由高要区应急管理局牵头、大湾镇人民政府、肇庆市公安局高要分局、高要区交通运输局、高要区人力资源和社会保障局、高要区总工会派员组成的高要大湾“2·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广州市*********运输有限公司货运驾驶员在肇庆高要**********有限公司原料卸货平台区域发生的“2·26”一般高处坠落事故是一起因驾驶员安全意识淡薄，攀爬挂车装载的货箱时未采取系防坠安全带等安全防护措施，从高处坠落经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。


一、事故基本情况

（一）事故发生单位

1.肇庆高要**********有限公司（以下简称肇庆****公司）：统一社会信用代码9144**********AH3U；法定代表人：罗**；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2017年10月20日；注册资本：8000万元人民币；登记状态：在营（开业）企业；住所：肇庆市高要区大湾镇**********；经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；鱼病防治服务；农副产品销售；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；水产苗种生产；牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；兽药经营；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2025年1月2日，该公司任命樊**为主要负责人，负责整个公司内务工作；任命郑*为安全管理人员，负责公司的安全管理工作。2025年6月26日，樊**经培训合格取得生产经营单位主要负责人安全培训合格证书；2025年6月25日，郑*经培训合格取得生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书。该公司已建立安全管理架构，2025年1月2日，该公司设置安全领导小组，主要负责人为樊**，安全管理人员为郑*，全面负责该公司的安全管理工作。该公司已建立全员安全生产责任制，已制定安全生产规章制度，已建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度。

该公司已制定外来人员安全管理制度，对包括外来司机（货运）等人员进行管理。其中要求外来司机（货运）人员签名确认《外来客户车辆及司机入厂安全须知》，内容包括：“3、在车外生产区域活动时，必须使用安全帽；4、登高作业（2米及以上）必须使用防坠设施；6、严禁在车底下休息、遮荫及无报备情况维修车辆。”（安全须知内容详见图1）本次事故死亡人员李**已签名确认该安全须知。

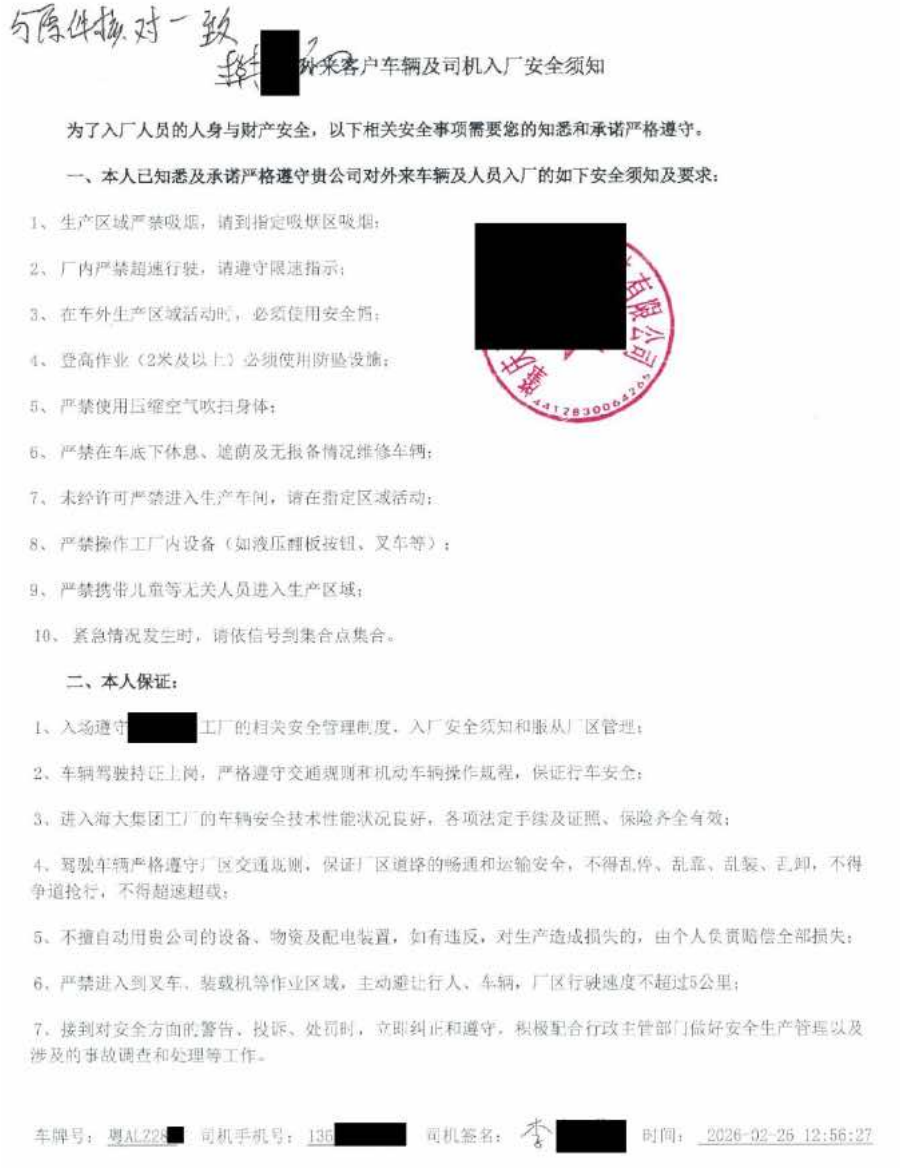

外来客户车辆及司机入厂安全须知

为了入厂人员的人身与财产安全，以下相关安全事项需要您的知悉和承诺严格遵守。

一、本人已知悉及承诺严格遵守贵公司对外来车辆及人员入厂的如下安全须知及要求：

1、生产区域严禁吸烟，请到指定吸烟区吸烟；

2、厂内严禁超速行驶，请遵守限速指示；

3、在车外生产区域活动时，必须使用安全帽；

4、登高作业（2米及以上）必须使用防坠设施；

5、严禁使用压缩空气吹扫身体；

6、严禁在车底下休息、遮荫及无报备情况维修车辆；

7、未经许可严禁进入生产车间，请在指定区域活动；

8、严禁操作工厂内设备（如液压翻板按钮、叉车等）；

9、严禁携带儿童等无关人员进入生产区域；

10、紧急情况发生时，请依信号到集合点集合。

二、本人保证：

1、入场遵守[redacted]工厂的相关安全管理制度，入厂安全须知和服从厂区管理；

2、车辆驾驶持证上岗，严格遵守交通规则和机动车辆操作规程，保证行车安全；

3、进入海大集团工厂的车辆安全技术性能状况良好，各项法定手续及证照、保险齐全有效；

4、驾驶车辆严格遵守厂区交通规则，保证厂区道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载；

5、不擅自动用贵公司的设备、物资及配电装置，如有违反，对生产造成损失的，由个人负责赔偿全部损失；

6、严禁进入到叉车、装载机等作业区域，主动避让行人、车辆，厂区行驶速度不超过5公里；

7、接到对安全方面的警告、投诉、处罚时，立即纠正和遵守，积极配合行政主管部门做好安全生产管理以及涉及的事故调查和处理等工作。

车牌号：粤AL22[redacted] 司机手机号：136[redacted] 司机签名：李[redacted] 时间：2026-02-26 12:56:27

图1 外来客户车辆及司机入厂安全须知

2.广州市*********运输有限公司（以下简称广州****公司）：统一社会信用代码：914**************68X2；法定代表人：吴**；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2021年12月14日；注册资本：90万元人民币；住所：广州市番禺区**********；经营范围：运输货物打包服务;居民日常生活服务;二手车经销;装卸搬运;国内货物运输代理;道路货物运输。（不含危险货物）

2026年1月3日，该公司任命吴**为主要负责人，主管公司所有安全工作;任命陈**为安全管理人员，主管安全生产工作。该公司已建立安全管理架构，吴**为安全生产责任人（总经理），陈**为安全生产直接责任人（专职安全管理员）。吴**已取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，证明编号A012*********7958，有效期限为2021年11月5日至2027年11月5日；陈**已取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，证明编号B022*********2305，有效期限为2019年8月30日至2028年8月30日。

该公司已建立全员安全生产责任制，已建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度、教育培训制度、持证上岗制度等，未制定具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度等，相关安全生产制度未完善。

（二）运输项目情况

2025年4月1日，肇庆****公司与广州****公司签订运输协议，合同内容包括甲乙方责任、违约责任、货物起运卸货地点、运费标准、结算方式等。

运输协议第二点乙方（广州****公司）责任中约定“4.乙方应遵守甲方厂区内的装、卸货规定，严禁进行无防护措施登高等作业行为，并对自身的安全负责”。（协议内容详见图 2-图 4）

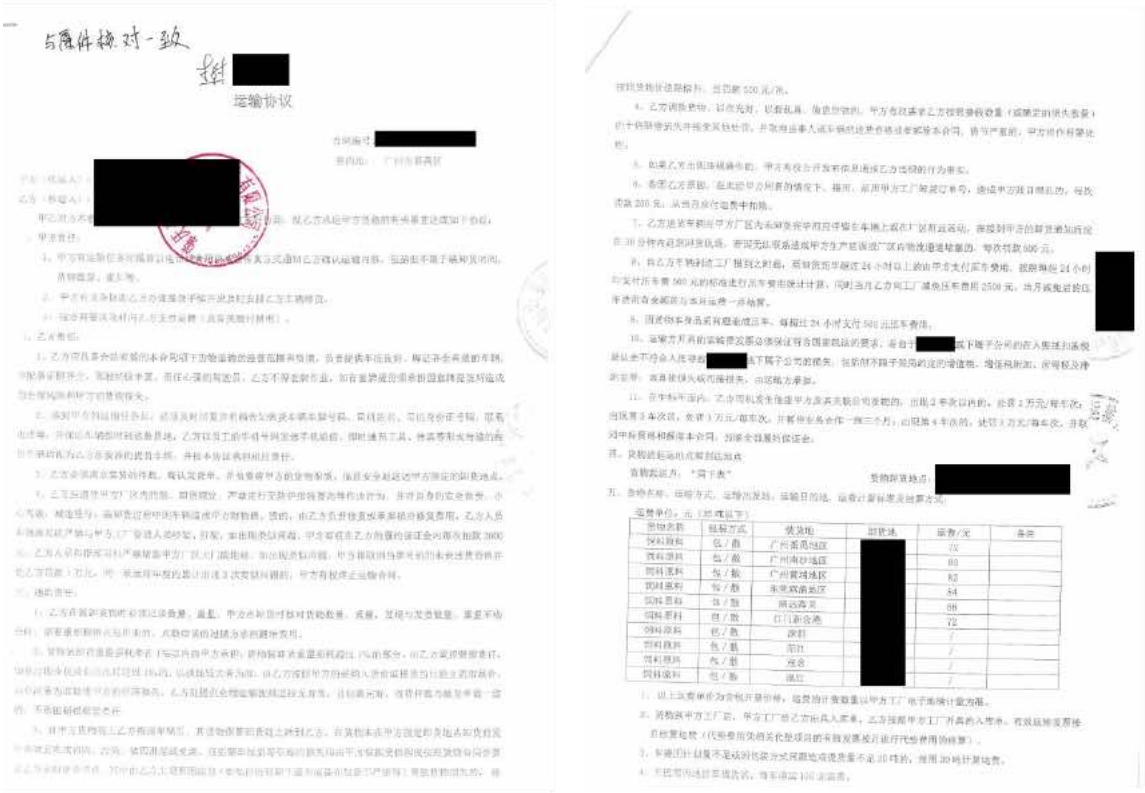


图 2-图 4 运输协议

本次事故中进行的运输作业使用车辆：粤 A****1，所有人为广州市*********运输有限公司，车辆类型为重型半挂牵引车，

道路运输证号为粤交运管穗字44**********号，经营范围为道路普通货物运输，发证日期为2025年7月11日，有效期至2028年7月10日。该车辆技术等级评定为一级[1]。

粤AK***挂，所有人为广州市*********运输有限公司，车辆类型为重型集装箱半挂车，道路运输证号为粤交运管穗字44**********号，经营范围为道路普通货物运输，发证日期为2025年7月11日，有效期至2028年7月10日。

本次事故中上述车辆驾驶员为李**,其已取得道路运输从业人员从业资格证，证号为4416**********7434，准驾车型为A2、E，从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，有效期限为2024年11月6日至2030年11月6日。

（三）事故发生经过

2月26日12时56分，李**驾驶车辆粤A****1、粤AK***挂到达肇庆****公司报到等待卸货。

16时54分，李**卸货完成后离开肇庆****公司，前往肇庆****公司在外的另一处仓库装货。

17时6分，李**到达肇庆****公司位于肇庆市高要区大湾镇新艺大道／X459路口东11米处的仓库等待装货。

19时0分，李**装货完成后离开该处仓库，前往肇庆****公司装货。

19时10分，李**到达肇庆****公司，肇庆****公司装卸工人冯**、杨**为车辆装载少量货物。

19时16分，完成装货后，李**驾驶车辆开出原料卸货区域

[1] 《道路运输车辆技术管理规定》第七条：从事道路运输经营的车辆应当符合下列技术要求：（四）车辆（挂车除外）的技术等级应当符合国家有关道路运输车辆技术等级评定的要求，达到二级以上。

外，停车并爬上货箱顶上。

19 时 25 分，李**在货箱上呼喊叉车师傅，冯**、杨**听到叫声前往车辆处查看，在两人走到货车附近时，李**坠落到货车尾部。

19 时 26 分，杨**打电话给肇庆****公司仓库数据员梁**告知事故情况，梁**马上拨打 120 电话，并前往事故现场等待救护车。

（四）事故现场情况

事故发生地点为肇庆****公司原料卸货平台区域，事故发生时车辆粤 A****1、粤 AK***挂停放在该区域，李**坠落位置为该货车尾部。该挂车装载货箱顶部离地高度大约 3.5 米[2]，货箱前部、尾板均安装有可供攀爬的扶手，货车顶部篷布为为电机驱动，电机功率为 1.5 千瓦，转速为 2000 转每分钟，配有遥控开关（详见图 5-图 8），李**坠落时手持电动篷布遥控器。





[2] 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）4.1.1.2 其他汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸应不超过表 2 规定最大限制。
表 2 其他汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸的最大限值：半挂车高度不超过 4000 毫米。




图 5-图 8 车辆情况

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，肇庆市高要区中医院门诊病历诊断为闭合性颅脑损伤特重型，居民死亡医学证明书诊断直接死亡原因为高坠造成颅脑损伤，事故造成直接经济损失 70 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2 月 26 日 19 时 26 分，梁**向肇庆****公司仓储部班组长兰**报告事故情况。

19 时 34 分，兰**向肇庆****公司主要负责人樊**报告事故情况。

20 时 50 分，高要区中医院向 110 指挥中心报告事故情况。随后，110 指挥中心向高要区应急局通报事故情况。

21 时 10 分，高要区应急局值班室通知大湾镇应急办，要求到海大公司现场了解情况，期间一直与大湾镇保持沟通。

21 时 20 分，大湾镇应急办向肇庆****公司安全员郑*了解事故情况。

22 时 10 分，樊**向大湾镇副镇长陈**报告事故情况。

22 时 11 分，樊**向大湾镇经济办主任岑**报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

19 时 25 分，冯**、杨**发现李**摔落，杨**让梁**拨打 120 电话。19 时 45 分，大湾镇卫生院救护车到达现场，确认李**情况后，把李**送往高要区中医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

2 月 26 日 20 时 7 分，李**被送到高要区中医院进行抢救，21 时 17 分，李**经抢救无效，医院宣布李**临床死亡。

2026 年 3 月 3 日，肇庆****公司、广州****公司与李**家属签订协议书，就李**工亡赔偿达成一致。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场施救人员及时参与对李**的救助，医护人员及时到场对李**进行救治，并迅速送往上一级医院抢救，现场施救人员应急处置得当。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。

调查发现，肇庆****公司主要负责人未按法律法规要求，及时将事故信息上报，存在漏报的情形。

此外，因属地镇政府、公安部门、应急部门在处置过程中未接收到信息、报警或出警求助，整个过程不知情，故未参与到该起应急处置救援中去。在后续的善后工作中，无产生舆情、上访情况。

三、事故原因分析

李**安全意识淡薄，在未使用安全帽、防坠安全带等保护措

施的情况下，爬上车辆货箱[3]、[4]，期间误触货箱电动篷布遥控器，导致被篷布推倒从高处坠落。（见图 9）



图 9 坠落原因示意图

（一）人的不安全行为

李**安全意识淡薄，忽视坠落危险，进入厂区未按肇庆****公司要求佩戴安全帽，且在未采取保护措施[5]的情况下，爬上车辆货厢。

（二）物的不安全状态

货箱前后的攀爬扶手旁缺少“当心坠落”[6]、“必须系安全带”[7]警示标志；货车顶部篷布为电机驱动，配有遥控开关，存在人登上货箱顶时误操作篷布可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）广州****公司存在的问题

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《高处作业分级》(GB/T3608-2008) 3.1 在距离坠落高度基准面（地面）2m 或 2m 上有可能坠落的高处作业。

[5] 肇庆****公司《外来客户车辆及司机入厂安全须知》一、3、在车外生产区域活动时，必须使用安全帽；4.登高作业（2 米及以上）必须使用防坠设施。李**已在须知上签名确认。


[6] 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）附录 C（规范性）安全标志 表 C.1 警告标志 第 1-34 号“当心坠落”标志的设置范围和地点为“易发生坠落危害的作业地点”。

[7] 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）附录 C（规范性）安全标志 表 C.3 指示标志 第 3-09 号“必须系安全带”标志的设置范围和地点为“需要系安全带的场所，如：涉及高处作业、有限空间作业的场所”。

1.未完善全员安全生产责任制[8]。该公司提交了安全生产管理架构组织图及包括企业负责人、安全生产管理人员的各岗位职责，其中未包括考核标准[9]。

2. 未完善安全生产规章制度、操作规程[10]、[11]。

（1）该公司在与肇庆****公司的运输协议中约定，严禁在肇庆****公司内进行无保护措施登高等作业行为，但该公司驾驶员安全生产管理制度、车辆安全生产管理制度、从业人员安全生产业务操作规程中未对驾驶员登上车顶的行为作出规定。（制度、规程内容详见图 10-图 14）

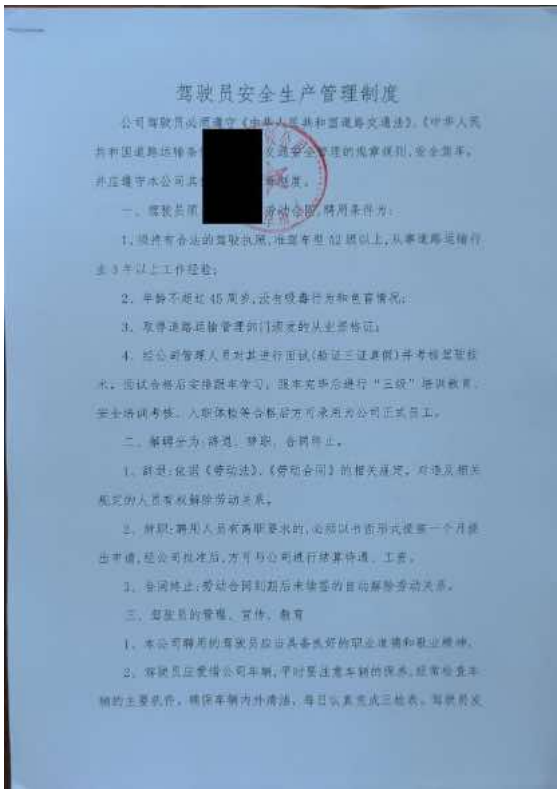

驾驶员安全生产管理制度

公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国道路运输条[redacted]交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其[redacted]等制度。

一、驾驶员[redacted]驶动全部[redacted]聘用条件为：

1、须持有合法的驾驶执照，准驾车型 B2 级以上，从事道路运输行业 3 年以上工作经验；

2、年龄不超过 45 周岁，没有疫毒传染和色盲情况；

3、取得道路运输管理部门颁发的从业资格证；

4、经公司管理人员对其进行面试（验证三证真假）并考核驾驶技术，面试合格后安排跟车学习，跟车完毕后进行“三级”培训教育，安全培训考核、入职体检等合格后方可录用为公司正式员工。

二、解聘行为、辞退、辞职，合同终止。

1、辞退：依据《劳动法》、《劳动合同》的相关规定，对违反相关规定的人员有权解除劳动关系。


2、辞职：聘用人员有离职要求的，必须以书面形式提前一个月提出申请，经公司批准后，方可与公司进行结算待遇、工资。

3、合同终止：劳动合同到期后未续签的自动解除劳动关系。

三、驾驶员的管理、宣传、教育

1、本公司聘用的驾驶员应出具良好的职业道德和敬业精神。

2、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆内外清洁，每日认真完成三检表，驾驶员发

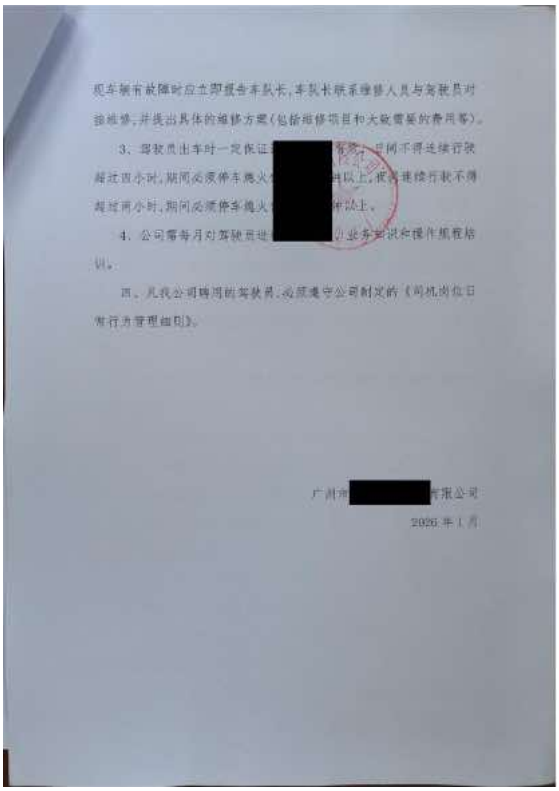

现车辆有故障时应立即报告车队长，车队长联系维修人员与驾驶员对故障修，并提出具体的维修方案（包括维修项目和大致需要的费用等）。

3、驾驶员出车时一定保证[redacted]有效，同时不得连续行驶超过四小时，期间必须停车熄火[redacted]以上，疲劳连续行驶不得超过两小时，期间必须停车熄火[redacted]钟以上。

4、公司需每月对驾驶员进[redacted]业务知识和操作规程培训。

五、凡我公司聘用的驾驶员，必须遵守公司制定的《司机岗位日常行为管理细则》。

广州市[redacted]有限公司

2020 年 1 月

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。


[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

图 10-图 11 驾驶员安全生产管理制度

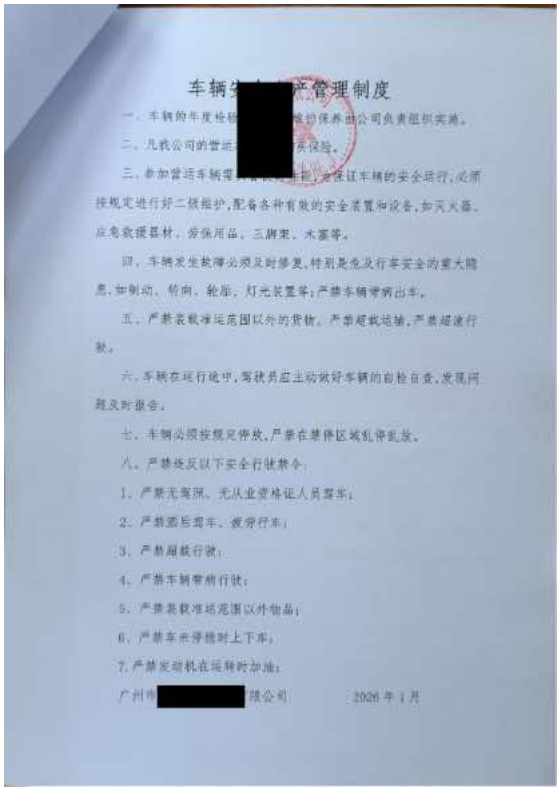

车辆安全生产管理制度

一、车辆的年度检[redacted]维护保养由公司负责组织实施。

二、凡我公司的营运[redacted]保险。

三、参加营运车辆驾[redacted]把，确保证车辆的安全运行，必须按规定进行好二级维护，配备各种有效的安全装置和设备，如灭火器、应急救援器材、劳保用品、三脚架、木塞等。

四、车辆发生故障必须及时修复，特别是危及行车安全的重大隐患，如制动、转向、轮胎、灯光装置等；严禁车辆带病出车。

五、严禁装载准运范围以外的货物，严禁超载运输，严禁超速行驶。

六、车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查，发现问题及时报告。

七、车辆必须按规定停放，严禁在禁停区域乱停乱放。

八、严禁违反以下安全行驶禁令：

1、严禁无驾照、无从业资格证人员驾车；

2、严禁酒后驾车、疲劳行车；

3、严禁超载行驶；

4、严禁车辆带病行驶；


5、严禁装载准运范围以外物品；

6、严禁车未停稳时上下车；

7、严禁发动机在运转时加油；

广州市[redacted]限公司　　2020 年 1 月

图 12 车辆安全生产管理制度

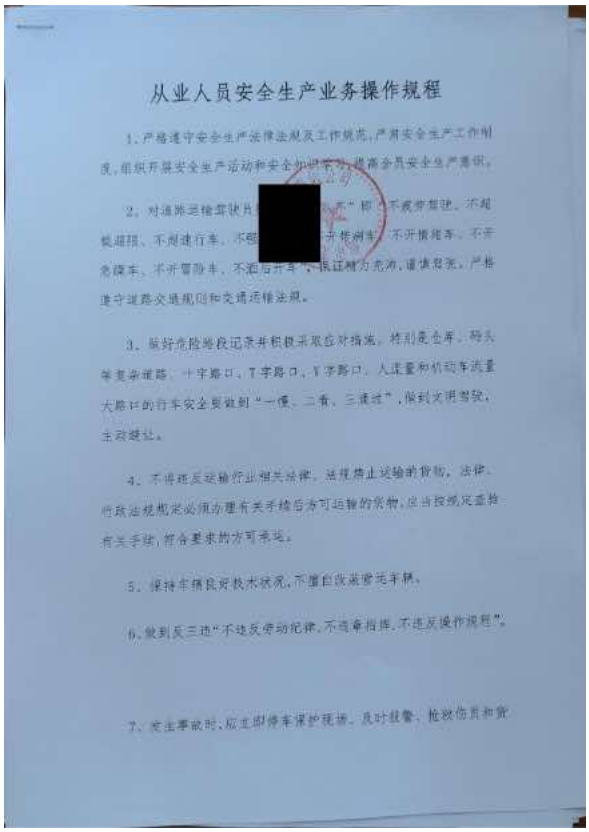

从业人员安全生产业务操作规程

1、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。

2、对道路运输驾驶员[redacted]不“超”不疲劳驾驶，不超载超限、不超速行车，不[redacted]开低速车，不开赌车，不开危险车，不开冒险车，不酒后开车，一旦证材力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。


3、熟好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是仓库、码头等复杂道路、十字路口、T字路口、Y字路口、人流量和机动车流量大路口的行车安全要做到“一慢、二看、三通过”，做到文明驾驶，主动避让。

4、不得违反运输行业相关法律、法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

6、做到反三违“不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程”。

7、发生事故时，应立即停车保护现场，及时报警，抢救伤员和财

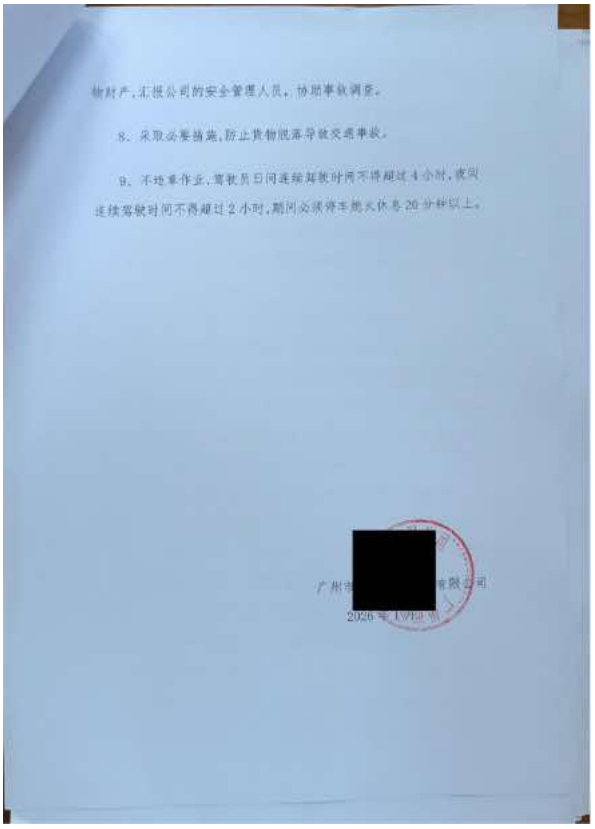

物财产，汇报公司的安全管理人员，协助事故调查。

8、采取必要措施，防止货物脱落导致交通事故。

9、不连续作业，驾驶员日间连续驾驶时间不得超过 4 小时，夜间连续驾驶时间不得超过 2 小时，期间必须停车休息 20 分钟以上。

[redacted]

2020 年 1 月 1 日

图 13-图 14 从业人员安全生产业务操作规程

（2）事故相关挂车所装载的货箱为广州****公司所有，广州****公司使用、管理此货箱，该货箱前后均有可供攀爬登上货箱顶上的扶手，但该公司未对驾驶员登上货箱的行为作出规定，未规定驾驶员在何种情况下需登高及相应的保护措施。

（3）该公司未制定安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查制度；未制定具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度[12]。该公司提交了安全检查及隐患排查治理台账，其中包括安全生产隐患排查治理制度，未提交其他关于安全生产检查的制度。

3. 未设置安全警示标志[13]。货箱前后的攀爬扶手旁缺少“当心坠落”[14]、“必须系安全带”[15]警示标志。

4. 未提供适当的劳动防护用品，并监督驾驶员使用[16]。该公司未配发符合相关标准的防坠安全带[17]，未监督李**使用防坠安全带、安全帽等保护措施。

（二）地方党委、政府存在的问题

根据大湾镇政府的网格化管理方案，肇庆****公司属于工业园网格，网格责任部门为应急办。大湾镇政府应急办对辖区网格

[12] 《广东省安全生产条例》第十四条：生产经营单位应当具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度：（二）安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查制度；（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度。
[13] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
[14] 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）附录 C（规范性）安全标志 表 C.1 警告标志 第 1-34 号“当心坠落”标志的设置范围和地点为“易发生坠落危害的作业地点”。
[15] 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）附录 C（规范性）安全标志 表 C.3 指示标志 第 3-09 号“必须系安全带”标志的设置范围和地点为“需要系安全带的场所，如：涉及高处作业、有限空间作业的场所”。
[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用。
[17] 广州****公司提供《劳动防护用品配置和使用管理制度》中未包括防坠安全带的配发使用规定，并且该公司提供的劳动防护用品购买签领记录中未见安全帽、安全带的采购、签领记录。

内企业安全监管不到位，存在汲取同类事故教训不深刻，督促指导企业开展安全生产排查整治、吸取事故教训工作力度不够的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李**，广州****公司驾驶员，对事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.樊**，肇庆****公司主要负责人，未及时、如实报告生产安全事故[18]。在事故报告中存在漏报行为，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[19]、《生产安全事故罚款处罚规定》[20]的有关规定进行行政处罚。

2.吴**，广州****公司主要负责人、法定代表人，未履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程[21]，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险等级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[20] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

国安全生产法》[22]的有关规定进行行政处罚。

3.陈**，广州****公司安全管理人员，未履行生产经营单位安全管理人员法定安全生产管理职责，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为[23]，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[24]的有关规定进行行政处罚。

4.广州****公司未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[25]的有关规定进行处罚。

（三）其他处理建议

建议责成大湾镇应急办向大湾镇人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，进一步压紧压实企业安全生产主体责任，强化企业外来人员管理意识，提高安全风险防控能力。

六、事故主要教训

[22]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（一）从业人员的安全生产意识淡薄。该起事故中，从业人员李**对高处坠落的风险无正确的认识，在未采取安全帽、安全绳等保护措施的情况下，随意进行登上货箱顶上走动的违规操作。

（二）隐患排查整治不彻底。企业对已经发现的货车驾驶员爬上车顶这类安全隐患未采取适当的管理措施，驾驶员长期进行违规操作的风险积累下，最终导致事故发生。

（三）企业安全生产主体责任未落实，安全生产规章制度不健全。企业未明晰入企外来人员的跟踪管理责任部门、人员，外来人员入企期间存在管理真空，未能及时阻止违规操作。

七、事故整改和防范措施

（一）强化事故警示作用，防止同类事故发生。各镇街、各工业园区要针对高要大湾“2·26”一般高处坠落事故暴露出的问题，加强警示教育。针对近几次高处坠落事故暴露出的，司机、施工人员这些入企的外来人员，作为企业安全管理的薄弱环节，各镇街、各工业园区要加强对企业的宣传警示教育，提高企业对管理责任的认识，压实企业对人员的管理责任；交通部门在日常检查中，要着重关注辖区内货运企业对驾驶员的相关管理制度、培训教育，完善驾驶员管理，提高驾驶员及其他人员的安全意识，严禁驾驶员在无保护状态下的登高行为。

（二）扎实推动双重预防机制。肇庆****公司及同类企业要扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全面排查风险、隐患，强化风险管控和隐患治理。要根据安全风险分级结果，明确各等级安全风险相对应的企业、车间、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任分解到与生产过程相关

的领导、部门、车间、班组的每个人，通过完善安全管理制度使责任明确到人，强化安全管理效能；企业主要负责人要强化法律意识，加强作业现场监护管理，及时、如实报告生产安全事故。

（三）多措并举降低事故风险。广州****公司及其他运输公司要通过完善安全管理制度，明确驾驶员的责任范围，明确登高作业什么时候需要、什么时候禁止，使作业有据可依；强化人员培训的针对性和有效性，避免打卡式培训、空讲理论的培训内容等问题，着重以运输企业发生事故暴露问题来作为警示；采取管理手段排除安全隐患，通过张贴警示标志、禁止带电动篷布遥控器登上货箱顶等管理手段把事故发生的可能性压到最低。

（四）切实推动安全生产网格化管理制度，落实落细基层安全监管责任。各镇街、各工业园区要全面构建全域覆盖、权责清晰、运转高效的安全生产网格化管理体系，明确网格责任人、监管职责与工作流程，实现安全监管无死角、无盲区。健全网格日常巡查、隐患上报、动态更新、整改闭环全链条机制，加强网格员业务培训，提升隐患排查、风险预警、应急处置基础能力，推动安全生产监管力量下沉基层，切实把安全风险管控在源头、化解在基层，筑牢安全生产第一道防线。

（五）牢牢抓紧市、区防高坠专项整治不放松。各镇街、各工业园区要紧盯建筑施工、高空作业、“百千万”工程外立面提升等重点领域，持续深化市、区两级防高坠专项整治行动，全面排查整治高空作业防护缺失、设备老化、操作不规范、现场监管缺位等各类安全隐患。严格落实高空作业审批制度，强化作业人员安全培训与持证上岗管理，加大安全防护设备配备、使用情况

督查力度，建立隐患排查台账，实行销号管理、闭环整改，常态化开展专项督导检查，坚决遏制高空坠落事故发生。

（六）纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，全面夯实行业安全发展根基。各镇街、各工业园区要按照安全生产治本攻坚三年行动各项部署要求，聚焦重点行业、重点领域、重点环节深层次安全问题，坚持标本兼治、综合治理，督促企业落实主体责任，开展自查自纠和安全基础提升等工作。紧盯重大风险防控、加强重大事故隐患排查整治，实现动态清零，强化部门联动、协同攻坚，定期复盘工作成效，补齐安全监管短板，从源头化解系统性安全风险，推动安全生产形势持续稳定向好，夯实行业领域安全发展长效根基。