索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2024-28333 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金昌金川金川化工新材料有限责任公司“6·13”一般爆炸事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：

内容概述：2024年6月13日9时40分许，金昌市金建众升建筑劳务有限公司劳务人员在金川化工新材料有限责任公司氯碱事业部氯化氢合成一期进行管道开孔打磨作业过程中，发生一起爆炸事故，造成1人死亡。事故发生后，金川化工新材料有限责任公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，金昌市应急管理局组织人员第一时间赶赴事故现场进行勘查。

金昌金川金川化工新材料有限责任公司“6•13”一般爆炸事故调查报告

时间：2024-07-18 09:14　　浏览次数： 2262 次

2024年6月13日9时40分许，金昌市金建众升建筑劳务有限公司劳务人员在金川化工新材料有限责任公司氯碱事业部氯化氢合成一期进行管道开孔打磨作业过程中，发生一起爆炸事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川化工新材料有限责任公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，金昌市应急管

理局组织人员第一时间赶赴事故现场进行甚
全事故报告和调查处理条例》（国务院令第
牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查

事故调查组按照“科学严谨、依法依规
通过现场勘查、询问调查、资料调阅和现场
原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认
任人员的处理建议和事故防范整改措施。

事故调查组调查认定，金川化工新材料
现场不具备安全条件、人员违章作业、现场

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.金川化工新材料有限责任公司。金川
司）成立于2012年7月，统一社会信用代码
5个管理室、下设3个事业部（中心）。202
可证》，有效期至2024年9月20日，证号:
品为氯乙烯、盐酸、氢氧化钠、氯等。主要
理能力考核合格证》。2023年11月，被甘肃

氯碱事业部是化工新材料公司下属生产
经理（兼党支部书记）1人，主管生产、设
解班、合成班、综合维检班、中控班5个班组

2.金昌市金建众升建筑劳务有限公司。
公司）成立于2016年10月8日，统一社会信
围：建筑劳务分包。建筑业企业资质等级
日。安全生产许可证编号：（甘）JZ安许证
目前，劳务公司下属有52支劳务施工队，实
理人员2人。

2024年1月，化工新材料公司与金川工
修协议》，有效期限自2024年1月1日至20
事业部一、二期的机械设备（包括动、静设

压力管道、特殊材质管道以外的所有管道)施的维护检修等。2024年1月，化工新材料协议书。2024年4月，金川工程建设有限公具体为维保工作提供劳务人员。

（二）事故装置区情况

化工新材料公司氯碱事业部氯化氢合成结构，东西长约40m，南北宽约20m。由6#），单台合成炉设计负荷为116t/天。每线，分别为氯化氢合成气送气总管（1#总管），6台合成炉共用一条抽空置换管线（氯化氢合成一期合成工序3#、4#合成炉送工作业现场。

事故发生时，化工新材料公司氯碱事行）、6#合成炉运行，生产运行状况正常。

（三）改造项目概况

2024年5月10日，与化工新材料公司相有限公司为提高本企业副产品盐酸（20%-希望从化工新材料公司接一条管道为甘肃金年5月13日，化工新材料公司副总经理苏某期现场召开工艺技术变更现场评审会，拟定成炉作为配送氯化氢气体的配送炉。2024 4#合成炉给恒信送氯化氢气体管道配置变更

2024年6月5日，化工新材料公司氯碱信氯化氢气体改造施工方案》，并经化工新安全环保室等部门审核。施工期限：2024为：

1.在3#、4#合成炉氯化氢气体出口管孔方向向上，开孔位置在合成炉氯化氢气体出的氯化氢气体需经过温度计的测量。

2.在3#、4#合成炉氯化氢气体出口管道

孔，开孔直径为220mm。

3.在3#、4#合成炉氯化氢气体出口管

CPVC），向上穿过楼板后，加装管径为DN

的蝶阀（衬四氟）。

4.在4#合成炉管道阀门加装完成后向西

将3#、4#合成炉氯化氢气体管道合并为DN

和DN200蝶阀（衬四氟）。

5.在蝶阀西侧接入DN40氮气管道，在

6.在氮气管道接入口西侧加装1个DN

计。


7.加装流量计后管道材质由CPVC改为

设，铺设至框架楼西边后，继续向下铺设至

留管道进行碰头。

8.氯碱事业部自动化工程部完成穿线管

试等相关工作。

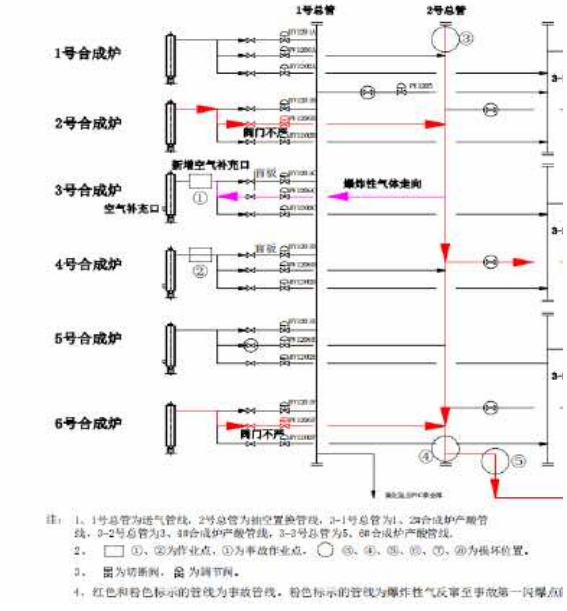

改造项目施工图

（四）事故现场情况

事发部位位于化工新材料公司氯碱事业
氯化氢气体出口管道（南北走向）开孔处，
三、四层平台及降膜吸收平台六处管道均有
况如下：

二层平台上部3#合成炉氯化氢气体出口
洞。该管道出口方向上有三个接口，分别连
管（即DN300抽空置换总管）、3#总管（
平敷设，长度基本相同。现场管道布置与工
总管为1#－6#合成炉的共用管线，全程长为
（其中3根分别对接3#总管三段制酸管道，
道约2m缺失，东端管道约1.8m缺失；同时
4m缺失。3#总管为制酸管道，每两台合成
别为3-1#总管、3-2#总管和3-3#总管；其
2#总管一级降膜吸收连接的DN300管道在
成炉尾气吸收一级降膜吸收连接的DN300
尾气吸收一级降膜吸收与二级降膜吸收连接
顶部穿楼板处断裂。四层平台上2#合成炉
竖直段缺失约2.5m。

从现场监控视频判断，事发时氯化氢各
员在作业。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年6月13日8时17分许，化工新材
司劳务人员于某某（带班组长）、刘某某、

8时25分许，化工新材料公司氯碱事业
班组安全教育，分配当天工作任务并交代注
等人按照任务分工，到联合废水池维修废水

9时许，于某某带领本组刘某某、崔某
随后，于某某、刘某某先后登上2层平台脚
氢气体出口管道（以下简称作业管段）上切
层平台负责向于某某等递送工具和材料。

9时40分许，于某某完成管道开孔，在
机递给于某某修正开孔口径。刘某某在低头
罩震飞。刘某某起身看到于某某躺在脚手架
呼叫求援。

（二）应急救援和现场处置情况

事故发生后，在氯化氢合成一期三层平
作业人员一同配合将于某某从脚手架上抬下
旷地带采取急救措施。随后，化工新材料公
化氢合成一期运行的2#、6#合成炉采取紧急

9时47分，化工新材料公司调度室拨打

10时10分许，金昌市中心医院120救护
抢救。

10时20分许，金昌市应急管理局在接到
进行勘查。

12时许，氯化氢合成一期运行的2#、6

13时20分许，于某某经医护人员抢救无

（三）人员伤亡和直接经济损失情况


事故造成1人死亡（于某某，男，汉族
保人员），事故直接经济损失28万元。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认
到达现场组织救援并采取紧急停车措施。金
赴事故现场，进行应急处置、现场勘查和集

（五）技术分析情况

专家组通过查阅施工方案，调取视频监
合分析认定。化工新材料公司在改造项目实
措施不完善、施工管道物理隔离不到位等问
隔离，未对2#、3#总管分别实施物理隔离
阀，运行中的2#、6#合成炉产生的合成气
要求，合成气中含有过量氢气。合成气中的
道内的空气形成爆炸性混合气体。作业人员
爆炸。爆炸发生后产生的冲击波从作业管
置、4#降膜吸收装置部分管道相继爆炸。

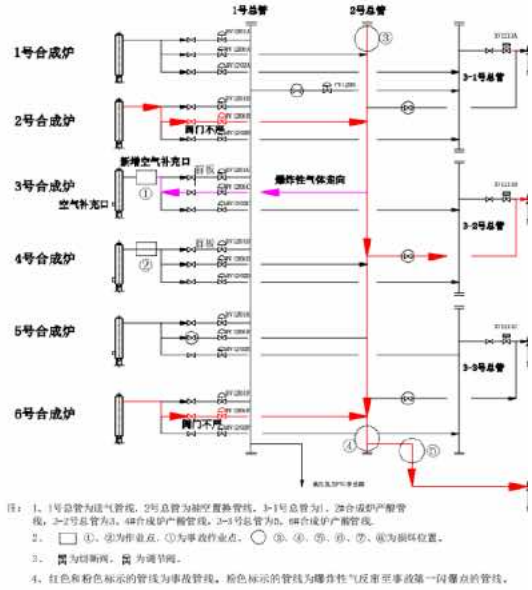

改造项目事故分析图

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组调查分析认定，造成此次事
施前，未对3#合成炉作业管段与2#总管加
致使正在运行的2#、6#合成炉产生的合成
气形成爆炸性混合气体。二是劳务公司劳务
业安全作业票，未确认管道内气体置换彻底
和打磨修孔作业，打磨过程中产生的能量与

其它相连通管线相继爆炸。从开孔处泄放
克，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.安全发展理念存在偏差。化工新材料
方面存在偏差，落实企业安全生产主体责任
的专职安全管理人员中有多人担任其他职务
未严格落实安全管理制度，项目改造中存在
批，但是6月4日已经开始进行作业。主要负
违反管理制度行为失察失管，安全风险研判
况，虚假发布安全承诺公告。

2.安全管理制度执行走过场。化工新材
变更管理审核不严格，安全风险辨识、环保
行辨识。变更申请层层审核、审批流于形式
天，导致未能及时发现施工方案“施工安全
训和告知未覆盖所有涉及人员，仅对4名管
在变更申请审批表中无培训确认人签字。项
人员进入作业现场属地班组未指派专人带领
盲板抽堵作业两名作业人员中，仅对1人进
业时间间隔超过30分钟，且在气体管道上进
分析部位不合理。岗位作业指导书与维护规
公司外来人员安全管理相关制度中明确规定
专职安全员，且外来单位应制定变更方案的

3.现场安全管理严重弱化。化工新材料
中明确的项目负责人与实际项目负责人不一
清、推诿扯皮。对劳务人员在没有专人带领
作业票的情况下，进入改造项目作业现场违
专人进行现场作业监护。事发时，现场正常
业，存在交叉作业的现象，未采取相应防范
求配备现场负责人、监护人，由作业人员兼
办明确要求化工企业作业现场应严禁人员聚

域存在多处外来作业人员作业的情况，但是
脱管状态。

4.安全教育培训流于形式。化工新材料
的所有人员进行专门的安全培训和交底，致
安全风险。提供的劳务人员于某某（死者）
迹明显不一致，存在培训考核弄虚作假情况
试卷作答日期为同一天，且班组级考试试卷
前3天，安全教育培训流于形式，为作业人
患。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故暴露出化工新材料公司对“两个至
发展上出现偏差，对本单位安全生产形势盲
常生产状态并存时的作业安全风险研判不够
及省、市安全生产工作部署要求，吸取国内
企业安全生产主体责任上存在短板，安全管
治不力，从业人员安全教育培训不规范，对

五、对事故责任人员和责任单位的处理

（一）对事故责任人员的责任认定及处

1.于某某，劳务公司劳务人员。在未办
高处等特殊作业，对事故的发生负有直接责

2.赵某某，化工新材料公司氯碱事业部
履行岗位安全生产职责，未及时制止作业人
建议化工新材料公司参照《安全生产领域违
给予其记大过处分，并取消监护人资格。

3.田某某，化工新材料公司氯碱事业部
安全生产管理职责，未根据特殊作业实际合
的行为，对事故的发生负有主要责任。建议
政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予

4.郭某某，化工新材料公司氯碱事业部
履行安全管理职责，未严格督促班组人员遵
事故的发生负有重要责任。建议化工新材料
行规定》第十二条之规定，给予其记大过处

5.李某某，化工新材料公司氯碱事业部
全管理职责，对施工管道未采取有效隔离措
能及时发现并制止作业人员违章作业的行为
司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处
分。

6.赵某某，化工新材料公司氯碱事业部
责人。未有效履行安全管理职责，编制的施
盖培训和技术交底，对施工管道未采取有效
脱岗，未能及时发现并制止作业人员违章作
新材料公司参照《安全生产领域违法违纪行
大过处分，并调离管理岗位。

7.张某某，化工新材料公司氯碱事业部
发现并制止作业人员违章作业的行为，未如
负有重要责任。建议化工新材料公司参照《
十二条之规定，给予其记过处分。

8.肖某某，化工新材料公司氯碱事业部
人。未有效履行安全管理职责，组织编制的
离措施，未督促班组根据特殊作业实际合理
训和技术交底，现场作业管理混乱，对作业
察，对事故的发生负有重要领导责任。建议
法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之

9.潘某某，化工新材料公司氯碱事业部
人。未有效履行安全管理职责，对施工管道
业条件，对事故的发生负有重要领导责任。
域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二

10.李某某，化工新材料公司氯碱事业
效履行安全管理职责，对安全教育培训弄虚
为失管失察，对事故的发生负有重要领导责
产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第

11.沙某，化工新材料公司氯碱事业部
在的安全风险辨识不全面，变更申请审核把
度不落实、施工管道未采取有效隔离措施等
业的行为，对事故的发生负有主要领导责任
领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十
一款之规定，给予其处2023年度收入20%罚

12.张某，化工新材料公司生产运行室
更申请、变更管理安全风险辨识表审核把关
全、施工方案安全技术措施不完善、施工管
变更前人员培训监督检查失职，对事故的发
参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分

13.常某某，化工新材料公司装备能源
际未参与项目实施）。对施工方案审核把关
全、施工方案安全技术措施不完善、施工管
责任。建议金川集团化工有限责任公司参照
第十二条之规定，给予其警告处分。

14.唐某某，化工新材料公司安全环保
核把关不严格，对事故的发生负有重要责任
领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十

15.苏某，化工新材料公司副总经理，
等工作，协管装备能源、信息化工作。对变
把关不严格，对改造项目申请、实施环节监
川集团股份有限公司参照《安全生产领域违
给予其警告处分。

16.贾某某，化工新材料公司董事长。的落实企业安全生产主体责任存在短板、安治理不到位、安全管理机构不健全等问题督议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国2023年度收入40%罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.化工新材料公司，未全面落实企业安制度执行不严格、风险辨识管控和隐患排查业安全管理缺失、三违行为查纠不力，不洞，对事故的发生负有主体责任。建议金昌第一百一十四条第一款和《生产安全事故罚处罚，依据《企业安全生产标准化建设定级其安全生产标准化定级。

2.劳务公司，未按要求配备作业现场负促作业人员严格执行安全管理制度，对作业建议金川工程建设有限公司责令其作出深刻实情况书面报告金昌市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念。进一步至上、生命至上，把安全发展理念贯穿企业摆分析问题根源，认真开展全员事故警示教识。

（二）切实履行企业主体责任。要以主责任制落实。按要求设置专门的安全管理机度，强化制度执行监督，严肃考核问责，认

（三）不断提升风险防控能力。深入推教育培训，着力提升管理人员履职能力和从防机制，严格落实安全风险研判制度，压实

控责任。严格落实《化工过程安全管理导则
要素的管理。

（四）强化安全生产技术措施。提升本
尾气管线、尾气吸收装置独立设置，杜绝各
和氧含量检测报警的联锁及尾气系统防爆
患。

（五）加强高风险环节安全管控。严格
打折扣，保障制度刚性执行。严格外来施工
训、统一工作标准、统一监督检查，及时发
执行《化工企业生产过程异常工况安全处置
管控，提高异常工况安全处置意识和能力。

金川化工新材料有限责任公司

“6·13”一般爆炸事故调查组

2024年7月14日

扫一扫在

温馨提示

您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃