索 引 号： **主题分类：**公示公告

11620300MB1973605U/2024-28308 **发文机关：**金昌市应急管理局

发文日期：

标　　题：金昌金川浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司“9·23”一般冒顶片帮事故调查报告

发文字号： **时效：**

主 题 词：

内容概述：2023年9月23日17时20分许，浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司在金川集团股份有限公司龙首矿区东采区1011F6分层东2号进路作业过程中，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。事故发生后，金川集团股份有限公司向市应急管理局报告了事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。

金昌金川浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司“9•23”一般冒顶片帮事故调查报告

时间：2023-12-02 20:03　　浏览次数： 545 次

2023年9月23日17时20分许，浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司在金川集团股份有限公司龙首矿区东采区1011F6分层东2号进路作业过程中，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向市应急管理局报告了事故情况，接报后，市应急管理局立即组织

人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人
查处理条例》（国务院令第493号）等有关
局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调

事故调查组按照“科学严谨、依法依规
经过现场勘查、查阅资料、调查询问等方式
事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况
司金昌分公司“9·23”一般冒顶片帮事故是
生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

浙江兴安建设集团有限公司金昌分公司
3月6日，持有甘肃省金昌市金川区市场监督
91620302MA7204045L，有效期至2038
E1105-1105行、中采区，西一作业采区。
安全管理室、财务室、综合办公室5个管理
员均持有《安全生产知识和管理能力考核合
4个作业班组。

金川集团股份有限公司龙首矿区（以下
位于甘肃省金昌市金川区铜川路4号（金川
军，经营范围包括铜矿、镍矿开采。下设1
运、充填、运输、提升、辅助、通风），设
作室、安全管理室、地质测量室、财务室、
机构健全。持有中华人民共和国自
C10000020150432201381 53；有效期至
肃省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》
至2026年8月6日。主要负责人、安全管理
证》。事发地东2号进路属采矿四工区。采
工队的安全监管和生产组织协调，凿岩、出

（二）合同签订情况

2023年1月1日，龙首矿与浙江兴安建
包范围包括龙首矿东采区E1105-1105行、
内容。

（三）矿区地质概况及地质、水文地质

1.地质概况。事故发生地的矿区地层主
岩、片麻岩、片岩和大理岩等，其构造形态
发育。

2.工程地质、水文地质安全管理工作。
安全预报》《龙首矿地质测量室现场管理通
工作，下发了《2023年第三季度龙首矿构造
分层采场进路岩石破碎易垮帮情况，要求在
全调度会上对相关防范措施提出了具体要求



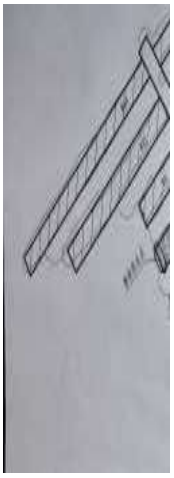


图1 龙首矿三季度工程地质安全预报

（四）回采设计

1011F采场6分层东2号进路是东采区1
设计对进路规格、回采要求、支护参数
《GB50771 - 2012有色金属采矿设计规范
《GB 50086-2015岩土锚杆与喷射混凝土支
般要求。（见图2）

图2 1011F采场6分层设计图

二、事故应急处置情况

（一）事故经过

2023年9月23日7时30分许，四工区值
导黄春云、安全员孙发伟强调了安全作业注
队二次排班，当班4名作业人员（甄清兴、
后，靳占山和刘应汉负责各进路照明，单永
帮及掌子面，靳占山、刘应汉进行二次检撬

9时许黄春云、孙发伟及队长马毫祥巡查

16时30分许，单永元和靳占山对进路拉
元进行监护，随后单永元和甄清兴开始铺设
单永元和甄清兴立即转身逃跑，甄清兴逃跑
部及腿部。

（二）事故救援情况

事故发生后单永元随即呼喊刘应汉帮忙
上的毛石进行清理后询问甄清兴伤情，甄清
及两名司机（张国庆、彭清波）5人将甄清兴

17时35分许，靳占山电话报告队长马豪
锦章安排车辆将甄清兴送往金昌市人民医院

18时30分许，甄清兴到达金昌市人民医

24日6时51分许，医护人员宣告甄清兴

（三）事故现场勘查情况

1.进路情况

通过现场踏勘确认，东2号进路施工的
度23m、进路规格为顶、底宽4.0m，高5.0
2号进路进行了实测：进路实际长度23.2
4.14m，高5.05m，C断面底宽4.18m，高5

2.垮落矿石情况

通过现场查勘，东2号进路发生的岩体
纹石、绿泥石，岩石蚀变较强，滑动性构
×2.5m（高）×0.5m（深）≈4.4m³，垮落



（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（甄清兴，男，汉族
建设集团有限公司金昌分公司务工人员），

（五）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认
能够第一时间到达现场指挥救援，市应急管
学应对做好应急处置和舆情管控工作，相关

三、事故原因及性质

（一）直接原因

事故发生地点季节性地压应力较大，且
化蚀变现象，岩体节理、裂隙发育、稳定
善。

（二）间接原因

作业人员在岩体破碎区段进行回采时，
不实，对安全风险辨识能力不够，发生突发
育引导缺失，安全管理人员在日常检查中未
度龙首矿构造破碎带及安全预报》的相关要

四、有关责任单位存在的主要问题

事故的发生暴露出企业在主体责任落实
足，针对矿体隐蔽破碎带风险隐患防范措施
防范措施落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）对浙江兴安公司金昌分公司人员

1.甄清兴，男，浙江兴安公司金昌分公
分层东2号进路铺网作业前检撬作业时未能
研判不足，对此次事故的发生负有主要责任
究。

2.单永元，男，浙江兴安公司金昌分公
分层东2号进路铺网作业前检撬作业时未能
研判不足，此次事故的发生负有主要责任。
行政处罚办法》第四十五条（一）之规定，

3.靳占山，男，浙江兴安公司金昌分公
理不细不实，未完全履行岗位安全生产责任
次事故的发生负有直接领导责任。建议由金
办法》第四十五条（一）之规定，依法对靳

4.马豪翔，男，浙江兴安公司金昌分公
管理不细不实，未完全履行安全生产责任制

应措施，对此次事故的发生负有直接领导责
行为行政处罚办法》第四十五条（一）之规

5.何前，男，浙江兴安公司金昌分公司
隐患治理不彻底，安全管理存在漏洞，对此
理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法
处罚。

6.叶文章，男，浙江兴安公司金昌分公
岩石复杂应力形势辨识研判不足，对生产过
到位。未能及时发现并消除作业面安全隐患
应急管理局依据《安全生产违法行为行政处
实施行政处罚。

7.吴西湖，男，浙江兴安公司金昌分公
业点矿石破碎、完整性差带来的风险研判不
故的发生负有重要领导责任。建议由金昌市
九十五条（一）之规定，依法对吴西湖处以

（二）对龙首矿人员的责任认定和处理

1.王勇，采矿四工区1011F采场包抓安
定性差，地测科已下发地质预报。工区安全
未有效落实《采矿四工区“包班组、分系统
场安全监管不到位，对本起事故负有责任。
定》第十二条（七）之规定，建议由龙首矿

2.黄春云，采矿四工区副主任，工区安
据龙首矿地测科下发的地质预报研究针对性
术变化等情况，及时组织相关人员对井下责
作业现场监督检查不到位，对本起事故负有
处分暂行规定》第十二条（七）之规定，建

3.张元坤，采矿四工区副主任，主管工
位安全责任清单》“深入井下对工区重点要
督、整改落实。”要求，对龙首矿地测科《

季度龙首矿构造破碎带及安全预报》未督促
要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪
建议由龙首矿给予张元坤行政警告处分。

（三）对事故责任单位的处理建议

浙江兴安公司金昌分公司对东2号进路
下作业中的安全风险辨识不细不实，对安全
岩帮失稳、垮落风险辨识与评估不足，对此
国安全生产法》第一百一十四条（一）之规
分公司实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为强化企业安全发展理念，坚守发展决
吸取教训，着力强化企业安全生产主体责任

（一）落实企业主体责任。浙江兴安公
培训，提升施工人员能力素质，使现场人员
强化施工人员防范意识。

（二）加强现场风险管控。浙江兴安公
隐患排查整改力度，加强对施工队伍的现场
性较差，在扰动影响下易产生结构面滑移垮
制定切实可行的针对性措施，防范化解重大

（三）加强作业人员风险应对能力培训
方式，针对施工中可能的安全隐患对作业人
发情况应对能力。

（四）加强矿山安全风险研判和防范。
别生产安全事故的教训，进一步强化安全生
统性分析研判，综合分析深部采矿的风险，

扫一扫

温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问 放弃