金川集团股份有限公司镍冶炼厂“12.12”高处坠落事故调查报告

时间：2022-03-08 11:39　　浏览次数： 1296 次

2021年12月12日14时59分左右，金川集团股份有限公司镍冶炼厂镍镍电解二车间在吊装镍板的过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向市应急管理局进行了报告，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府于12月13日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责

任，提出了对有关责任单位、责任人员的处
出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组认定，金川集团股份有
般生产安全责任事故。

一、事故单位概况

金川集团股份有限公司镍冶炼厂（以
理室和14个生产车间，1个分厂（羰化冶金
代码为91620300MA73C4ELXH。持有金昌
至2024年7月15日，证号:（甘金）WH安许
主要以“硫酸盐+氯化物”溶液为原料生产
职能组、6个班组，现有职工424人，劳务
均持有安全生产知识和管理能力考核合格证

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过情况

2021年12月12日13时左右，镍冶炼
代当日生产计划以及安全注意事项。

13时15分左右，人员进入作业现场开
号、20号电解槽中的阴极板，李虎和闫建民
吊装的阴极板进行刮阳极泥作业，作业结束

14时30分左右，当石峻博正操作桥式
时，李虎突然从东侧作业平台横跨至西侧作

14时59分，阳极板落到天车平台上，
中，李虎身体突然背朝栏杆从天车平台跌落


（二）事故救援情况

事故发生后，石峻博立即将桥式起重
军立即向大班长李化平和中控室汇报事故情


15时20分左右，医护人员赶到事故现

16时50分左右，李虎经抢救无效死亡

（三）事故现场示意图

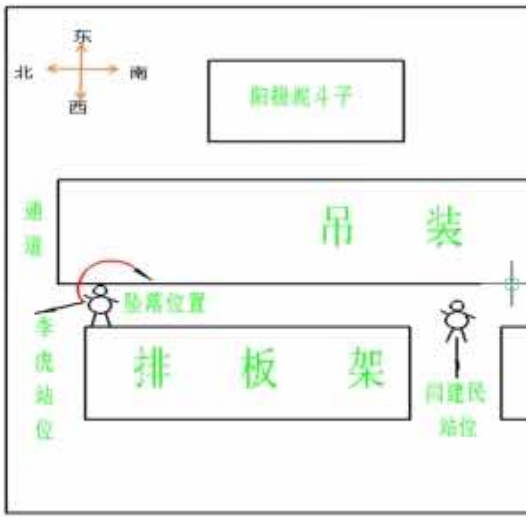

平面示意图

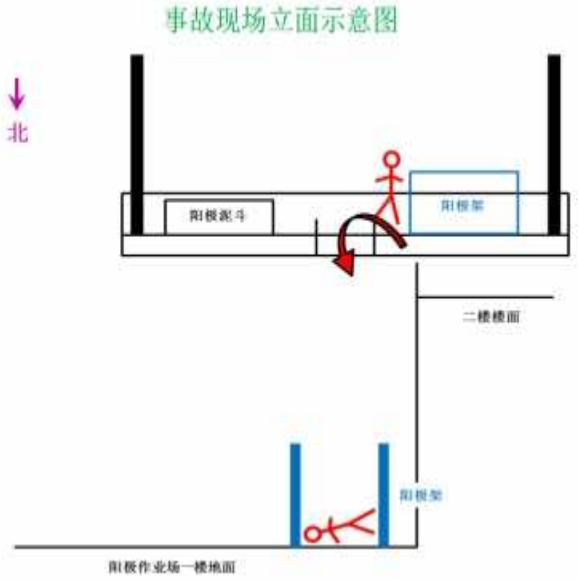

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（李虎，男，汉族，镍冶炼厂工人），直接经济损失36万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员李虎违反《镍电解二车间电
作业时，严禁人员从吊车平台一侧穿行到另
台排版架的右侧，导致作业期间个人重心失

（二）间接原因

1.作业监护人员未有效履行现场监护
为是导致此次事故发生的主要原因。

2.镍冶炼厂镍电解二车间对桥式起重
保作用发挥不明显，作业期间厂房二楼作业
事故发生的重要原因。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
法规，事故调查组提出以下处理建议：

（一）对责任单位的处理建议

镍冶炼厂对镍电解二车间存在的作业
区域危险警示标识及防护措施不完善等问题
共和国安全生产法》第一百一十四条（一）

（二）对镍冶炼厂人员的责任认定和

1.李虎，镍冶炼厂镍电解二车间出装
域，不按规定要求操作，对此次事故的发生
任追究。

2.闫建民，镍冶炼厂镍电解二车间出
的过程中，未有效履行监护职责，对李虎的
有主要责任。建议由镍冶炼厂参照《安全生
（一）（七）之规定，给予闫建民开除处分

3.陈业军，镍冶炼厂镍电解二车间带
位，当班期间对班组人员违规操作行为未及
建议由镍冶炼厂参照《安全生产领域违法违
之规定，给予陈业军行政记过处分。

4.张四增，镍冶炼厂镍电解二车间技
患未未及时发现并采取有效措施，对车间人
发生负有主要责任。建议由镍冶炼厂参照《
十二条（一）（七）之规定，给予张四增行

5.张峰瑞，镍冶炼厂镍电解二车间主
解出装岗位作业指导书》相关规定，对生产
作业人员的多次违章行为未及时发现并采取
建议由镍冶炼厂参照《安全生产领域违法违
之规定，给予张峰瑞行政撤职处分。

6.陈涛，镍冶炼厂镍电解二车间主任
落实《镍电解二车间电解出装岗位作业指导
任。建议由镍冶炼厂参照《安全生产领域违
（七）之规定，给予陈涛行政记过处分。

7.王府，镍冶炼厂主管生产副厂长
患，未及时发现并投入资金进行整改，对此
股份有限公司参照《安全生产领域违法违纪
规定，给予王府行政警告处分。

8.孙治忠，镍冶炼厂厂长，全面负责
第一责任人职责，落实安全管理制度不严格
市应急管理局依据《中华人民共和国安全生
2020年度收入40%罚款的行政处罚。

五、事故防范措施

（一）全面强化企业主体责任落实。
三强管理、除隐患、防事故，进一步加大安
患立即采取相关措施，对危险作业区域和场
全投入、安全培训、安全管理、应急救援主
节、各岗位的安全管理，层层推动安全制度
事故发生。

（二）认真落三级安全监管责任。针
度，对重点区域的风险分级管控要更具体更
批，对涉及高处作业、吊装作业的，在作业
班领导和值班安全员与生产一线工人同步跟

（三）加强教育培训，提高安全意识
培训，将安全教育培训作为最重要的抓手，
对各岗位员工的安全教育培训，特别是对特
位教育培训，切实提高作业人员安全操作水

（四）加大巡查检查力度。金川集团
深刻反思事故逐年发生的深层次问题，对存
巡查检查力度，彻底消除监管盲区和漏洞，
头。

金川集团股份有限公司

2022年1月11日

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃