象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭重晶石矿“10.26”事故调查报告

2020-12-31 16:55　来源：象州县应急管理局

2020年10月26日13时左右，象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团村那桃岭重晶石矿矿井下发生一起工人被石头砸中，经抢救无效死亡的事
政府接到报告后迅速组织乡政府、公安局、人社局、应急局、自然资源局、总工会等有关部门赶赴事故现场开展救援、处置工作。为了尽快查清事
全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政府于2020年10月27日成立事故调查组，调查组由县政府办公室、自然资源局、
局、总工会及水晶乡政府等部门抽调人员组成，对事故进行调查，邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则
是、注重实效”的原则，聘请金属非金属矿山专家，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认
提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年10月26日13时左右

（二）事故发生单位：江苏安久矿山工程有限公司、象州红林矿业有限责任公司

（三）事故发生地点：象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团村那桃岭重晶石矿矿井下联络巷口与采空区(边缘)交界处

（四）事故等级：一般事故

（五）事故类别：顶板事故

（六）事故性质:生产安全责任事故

（七）死亡人数：1人

二、事故相关基本情况

(一)事故矿井及企业情况

1、矿井概况

象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭重晶石矿位于象州县水晶乡龙团村附近。该矿山于2006年4月至2009年10月间进行露天开采，
而灭失停工。2013年6月5日象州红林矿业有限责任公司参加来宾市国土资源局2013年第一期采矿权挂牌出让竞拍，于2017年7月6日取
C4513002017076130144787。经济类型为私营股份有限公司；开采矿种为重晶石；开采方式：地下开采；生产规模：3.00万t/a；有效期限：自2
3月6日。

矿井为基建矿井，编制有《象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭重晶石矿（新建）初步设计》及《象州红林矿业有限责任公司水晶
（新建）安全设施设计》，该《安全设施设计》经来宾市应急管理局评审并进行批复，基建期18个月,从2019年11月21日到2021年5月19日。

矿区内分布的重晶石矿脉主要Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号。设计开采范围为采矿权范围内+170m～+50m标高之间有价值的Ⅰ、Ⅱ号重晶石矿脉。目前基建
XPD1斜坡道井筒等设施。

2、矿山发包单位

该矿山发包单位为象州红林矿业有限责任公司。类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：象州县XXX镇XXXX号；法定代表人：巫某祥；注
成立日期：2013年06月18日;营业期限：长期；经营范围：矿产品购销（除国家专控产品）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）（
经相关部门批准后方可开展经营活动。）属于合法的矿山发包单位。

3、矿山承包单位

该项目矿山承包单位为江苏安久矿山工程有限公司。公司成立日期：2014年01月07日；类型：其他有限责任公司；注册资本：5169万元整；
内2及办公1、办公XX楼XXXX；法定代表人：苏某涨；营业期限：2014年01月07日至2034年01月06日；经营范围：矿山工程、土石方工程、房屋
隧道工程、建筑智能化工程、地质灾害治理工程、环境污染治理工程施工、机电设备安装；房屋拆除（爆破除外）；建筑劳务分包；装卸、搬运服务
法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展的活动）。属于合法的矿山承包单位。该公司在矿山设江苏安久矿山工程有限公司驻象州红林矿业
任命丁某某为项目负责人，负责项目部的管理和运营工作。

(二)事故死者基本情况

死者黄某某，男，象州县水晶乡人，系象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团村那桃岭重晶石矿矿场的运渣工。

三、事故报告、事故经过及善后处理情况

(一)事故报告情况

事故发生后矿山当班领导余某某打电话通知安全员覃某1拨打120急救电话，并拨打119电话请求救援，119接报后报象州县应急局。应急局接到
和市应急局，县府立即组织县公安局、人社局、应急局、自然资源局、总工会以及水晶乡人民政府等有关部门人员迅速赶赴事故现场，开展事故救

(二)事故经过及善后处理情况

1、经查：2020年10月26日早班，由余某某（施工负责人）跟、带班，蔡某1（掘进班组长）、蔡某2、苏某某三名打眼工到XPD1斜坡道井筒掘
钟左右，打完整个工作面炮眼，到10点由广西安拓爆破有限公司实施放炮。经通风吹散炮烟2个小时，到12点钟左右，运输组梁某某（组长）、覃某
覃某3等5人每人驾驶一辆胶轮自卸矿车下井装运斜坡道工作面爆破后的石渣。当班由徐某负责驾驶装载机进行装载岩石，在装载第2车时，黄某某
车进入斜坡道工作面附近联通采空区联络巷并进入采空区内等待装岩，装载机司机徐某操作装载机将工作面矿碴运往联络巷并在采空区边缘等候的
时自卸矿车司机黄某某正在驾驶室内，到13时10分左右，采空区上方大块矿岩突然坍塌冒落，砸中矿车驾驶室顶部防护钢板并压中司机黄某某。事
某立即汇报在斜坡道第二段平巷（+100m）的梁某某组长，梁某某立即跑上井报告矿井地面人员并准备施救，当天带班的余某某立即组织人员下井
1拨打120急救电话，然后通过清理矿石，切割驾驶室钢板，15时30分左右将黄某某抢救出来并运送到地面。在地面经金秀县人民医院医务人员抢
无生命体征，并宣布死亡。



图1 被砸运渣车情况图

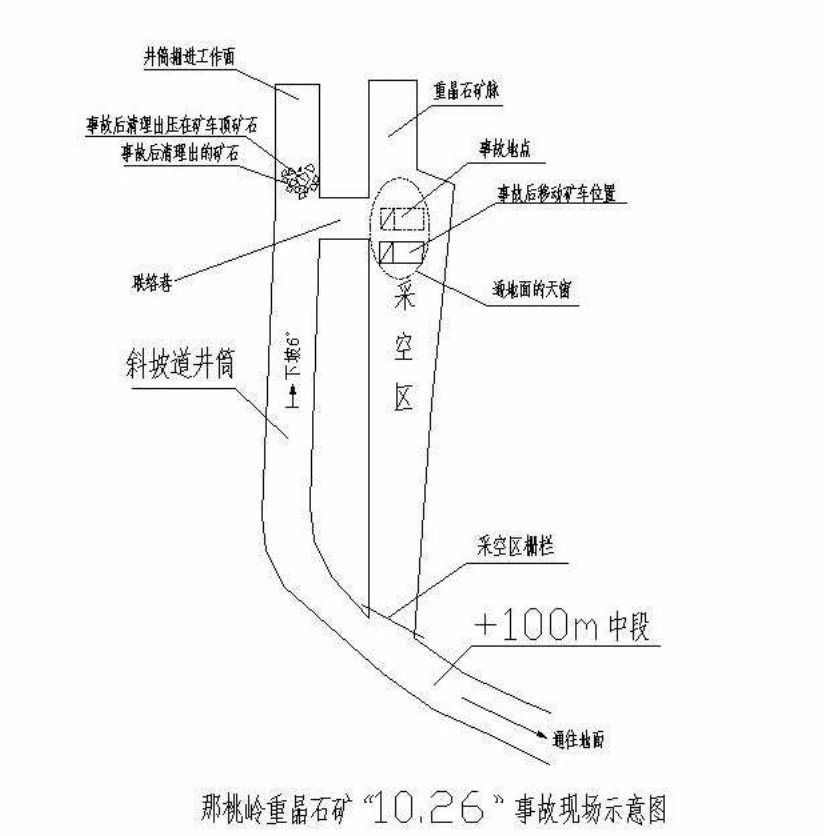


图2 事故现场示意图

2、事故发生后，现场当班领导余某某第一时间向项目负责人丁某某和象州红林矿业有限责任公司业主汇报，丁某某接报后向江苏安久矿山工程
并组织相关人员到现场配合相关部门开展救援和处置工作，同时联系家属；黄某某经抢救无效死亡后及时安抚死者家属。目前江苏安久矿山工程有限
有限责任公司与死者家属的赔偿协议正在进一步商榷当中。

3、事故发生后，象州县应急管理局对象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭重晶石矿下达了现场处理措施决定书【(象）应急现决〔2
令其暂时停止生产。

综上：事故发生后，象州红林矿业有限责任公司、江苏安久矿山工程有限公司及各相关部门均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援报告和
迟报、瞒报现象，救援过程没有造成二次伤害。

四、事故原因

(一)直接原因

位于联络巷口与采空区（边缘）交界处，坍塌冒落下的大块矿岩直接砸在胶轮自卸矿车驾驶室顶部，大块矿岩坍塌冒落的巨大冲击动能将驾驶
钢板的四根钢柱压垮，坠落大块矿岩与驾驶室顶部钢板将驾驶员瞬间往下挤压是导致坐在胶轮自卸矿车驾驶室中等待装岩的黄某某死亡的直接原因。

(二)间接原因

1、江苏安久矿山工程有限公司未按经批准的组织施工，项目开工前该单位没有编制施工组织设计文件，导致施工程序存在问题，是导致事故发

2、隐患整改不到位。未落实生产安全事故隐患排查治理责任。来宾市应急协会专家组于2020年9月17日到该矿进行隐患诊断排查确认并反馈
危险源。矿山未按照专家组整改建议要求将井下及时封闭，充填地表，也未设置栅栏与警示标牌。是导致事故发生的间接原因之二。

3、安全教育不到位。未依法对从业人员进行安全教育培训，没有如实记录安全生产教育和培训情况，没有培训计划、培训记录台账，从业人
习惯性违章行为存在。是导致事故发生的间接原因之三。

4、项目管理混乱。未按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》要求建立健全领导带班制度。事故发生当天，项目
理人员覃某1均未在场工作。是导致事故发生的间接原因之四。

5、现场管理人员违章指挥。出事故的老采空区是矿山前开采者以露天开采方式采矿遗留下来的，新打斜坡道（XPD1）从附近经过,有联络道
论证，没有采取任何安全防范措施就以老采空区作为出碴调车之用，致驾驶员及车辆处于巨大的危险之中，是严重的违章指挥行为。是导致事故发

6、未及时制止和纠正现场作业人员的违章作业。驾驶员调车装碴应在+100m平巷段上进行或者在联络巷里进行，驾驶员驾车进入老采空区调
加之事故发生当天安全员不在现场，导致现场作业人员违章操作未能得到及时制止。是导致事故发生的间接原因之六。

7、江苏安久矿山工程有限公司有施工资质，但实际上只配备了有资质的项目经理和专职安全员各一名，没有配备相应的专业技术人员进行管
种作业岗位人员均无相应资质，安全管理制度和操作规程不健全，是导致事故发生的间接原因之七。

8、矿山发包单位和承包单位管理职责不明确。发包单位象州红林矿业有限责任公司未建立健全安全生产责任制及有关安全生产管理规章制
为，发包单位与承包单位双方未签订安全生产管理协议，双方安全管理责任划分不明确，以至于管理缺失，是导致事故发生的间接原因之八。

五、事故性质

经调查认定,象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭重晶石矿“10.26”事故是生产安全责任事故。

六、责任认定

（一）江苏安久矿山工程有限公司

1.江苏安久矿山工程有限公司隐患整改措施不到位，未按照来宾市应急协会专家组的隐患整改建议要求整改，违反《中华人民共和国安全
（一）款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况
业人员通报”。

2.江苏安久矿山工程有限公司安全教育不到位，对矿山从业人员的安全教育不力，没有如实记录安全生产教育和培训情况，没有培训计划、培
华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款“生产经营单位应当建立健全安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、
等情况”。

3.江苏安久矿山工程有限公司项目管理混乱，事故发生当天项目负责人丁某某及安全管理人员覃某1均未在场工作，而是任用临时带班人员带
属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第七条第（一）款“矿山企业应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核
建立和完善领导带班下井档案”，导致事故的发生，对事故负主要责任。

（二）项目负责人丁某某

丁某某作为项目负责人，安全教育不到位，未及时整改安全隐患，项目管理混乱。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“生产
对本单位安全生产工作负有下列职责”：（三）“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”；（五）“督促、检查本单位的安全生产工作，及
患”。导致事故的发生，对事故负管理责任。

（三）项目安全员覃某1

覃某1作为项目安全员，事故发生时不在现场，未能及时纠正和制止现场工作人员的违章作业，未及时排查出生产安全事故隐患，导致现场人
华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全管理人员履行下列职责”：（五）“检查本单位的安全生产

全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”；（六）“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”；（七）“督促落实本单位安全生
故的发生，对事故负安全管理责任。

（四）象州红林矿业有限责任公司

1.作为非煤矿山发包单位，对矿山负有安全管理责任，未与承包单位签订安全生产管理协议，在承包合同中未明确规定双方的安全生产管理职
包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二章第八条“发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各
责……”。

2.象州红林矿业有限责任公司隐患整改措施不到位，未按照来宾市应急协会专家组的隐患整改建议督促项目部整改，违反《中华人民共和国安
第（一）款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情
从业人员通报”。

3.象州红林矿业有限责任公司安全教育不到位，对矿山从业人员的安全教育不力，没有如实记录安全生产教育和培训情况，没有培训计划、培
华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款“生产经营单位应当建立健全安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、
等情况”，导致事故的发生，对事故负安全管理责任。

（五）象州红林矿业有限责任公司主要负责人巫某某

未及时督促项目部整改安全隐患，公司对矿山的管理较混乱，安全教育不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“生产经
本单位安全生产工作负有下列职责”：（三）“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”；（五）“督促、检查本单位的安全生产工作，及时
患”，导致事故的发生，对事故负管理责任。

七、相关行政处罚及建议

（一）江苏安久矿山工程有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第（一）款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐
技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”，违反《中华人民共和国安全生产法》第
经营单位应当建立健全安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”，违反《金属非金属
下井及监督检查暂行规定》第七条第（一）款“矿山企业应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完
的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项“发生生产安全事故，对事故负有责任的生产经营单位，除要求其依
任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款……”的规定，事发后江苏安久
抢救伤者，伤者抢救无效死亡后能积极安抚家属并积极协商理赔，因此建议给予江苏安久矿山工程有限公司罚款人民币贰拾万元整（￥200000.00
象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（二）丁某某：项目负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列
定并实施本单位安全生产教育和培训计划”；（五）“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患”。依据《中华人民共和国安全
一款第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产管理部门依照下列规定处
般安全事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”因此，建议给予项目负责人丁某某2019年收入伍万柒仟陆佰元整（￥57600.00）的百分之三
拾元整（￥17280.00）的行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（三）覃某1：项目安全员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全管理人员履行
查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”；（六）“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作
“督促落实本单位安全生产整改措施”，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第一款“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定
的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或撤销其与安全生产有关的资格……”。因此，建议暂停覃某1使用安全员证三个月的行政处罚
府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（四）象州红林矿业有限责任公司，违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令 第62号）第二章第八条“发
签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责……”，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第（一）款“生产经营单位应当建立
排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”，违反《中华人民共
十五条第三款“生产经营单位应当建立健全安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”，
安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项“发生生产安全事故，对事故负有责任的生产经营单位，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由
依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款……”的规定，事发后象州红林矿业有限责任公司积极抢救伤者

能积极安抚家属并积极协商理赔，因此建议给予象州红林矿业有限责任公司罚款人民币贰拾万元整（￥200000.00）的行政处罚，建议报象州县人
县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（五）巫某某：象州红林矿业有限责任公司主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“生产经营单位的主要负责人对
有下列职责”：（三）“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”；（五）“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患”
国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安
列规定处以罚款：（一）发生一般安全事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”因此，建议给予象州红林矿业有限责任公司主要负责人巫某某
（￥60000.00）的百分之三十罚款壹万捌仟元整（￥18000.00）的行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政

八、防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施。

（一）象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭重晶石矿的矿山业主，要认真履行安全管理责任，与承包单位签订安全生产管理协议，明
职责，矿山业主及承包单位尤其是项目主要负责人和相关安全管理人员要提高安全生产意识，认真履行安全生产职责。

1、矿山基建期间必须严格按照设计施工。严禁以基建名义，违法开采。对于已贯通老采空区的联络巷，必须按承压强度建筑密闭墙，将老采
在井下采空区设置栅栏及醒目的警示标牌，避免矿用自卸车或人员误入老采空区。

2、巷道掘进的调车应在掘进迎头附近巷道、联络巷里进行，如在掘进迎头附近没有供调车装车的巷道、联络巷，应采取每隔30～40m打一个

3、必须严格按设计留设保安矿柱，对于已贯通露天采空区，必须严格按设计要求进行回填达到+125m标高，并进行覆土和植被复绿。

4、基建期间必须及时绘制反映实际的井上井下对照图及中段平、剖面图等图纸。

5、编制基建施工组织设计，按操作规程操作，严禁违章指挥和违章作业。

6、加大现场安全管理力度，进一步建立健全规章制度执行情况的监督考核，对工作不到位、制度不落实的，要及时追究责任，有效落实安全生

7、加强员工教育培训，一是充分利用班前安全教育（班前会）、安全警示教育等方式提升员工安全意识；二是加强班组建设，发挥班组安全第
员工进行安全知识的培训，提高员工的安全素质，使“我要安全”成为每个员工的自觉行为。

（一）各部门落实监管责任

1. 建议县安委办组织自然资源局、应急局、水晶乡政府对象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭重晶石矿的矿山业主、承包单位进行
故再次发生。

2. 各行业监管部门要加大监管力度，采取切实有效的措施，积极开展隐患排查和落实隐患整改；要严于执法，对违法违规行为要敢于亮剑，
处。

象州红林矿业有限责任公司水晶乡龙团那桃岭

重晶石矿“10.26”事故调查组

2020年12月28日