阳新富池大闸除险加固工程“2·15”一般高处坠落 ...

名称
阳新富池大闸除险加固工程“2·15”一般高处坠落 事故调查报告
索引号
000014349/2026-21438
发布日期
2025-03-24
发布机构
阳新县人民政府“2·15”事故调查组
文号
无
文件分类
市场监管、安全生产监管
所属机构

阳新富池大闸除险加固工程“2·15”一般高处坠落 事故调查报告

2025年2月15日，阳新县富池大闸除险加固工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2025年2月27日，阳新县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会等有关部门负责同志为成

员的事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、检察院和襄阳市襄州区人民政府派员参加。

事故调查组遵照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘验、查阅资料、调查相关人员。查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故教训和整改建议。

经调查认定，该事故是一起因参建单位安全主体责任落实不到位，企业工人未严格遵守岗位安全制度，属地政府和监管部门履职不力造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）阳新县富池大闸除险加固工程概况

1、工程总体概况。阳新县富池大闸除险加固项目属水利工程Ⅱ等大（2）型工程[[1]]，总投资2.37亿元，已列入《湖北省水安全保障“十四五”规划》（鄂政发【2021】36号）。根据设计，本工程主要建设内容包括富池大闸（新闸）新建、富池大闸（老闸）报废、金属结构设备配套、电气设备配套、管护设施建设五项。

2、富池大闸（新闸）新建部分工程概况。新闸建设主要包括新建上游连接段、新建闸室段、新建下游连接段、新建两岸连接段、地基处理五个部分，事故发生在新建闸室段。

新建闸室段工程概况（见图1）。闸室由底板、闸墩、闸门、胸墙、工作桥、交通桥组成，为胸墙式钢筋混凝土结构，顺水流向（由西向东）长23.7米，宽83米，顶部高25.21米。分为四联，每联各两孔，共8孔，单孔尺寸7.5米×13.5米，顺水流方向从左向右依次为一联（1号孔、2号孔）、二联（3号孔、4号孔）、三联（5号孔、6号孔）、四联（7号孔、8号孔）。

闸室采用逐层浇筑法，自下向上分层施工。以满堂脚手架为模板支撑架，同时在脚手架上铺板形成施工平台。闸墩设计两道

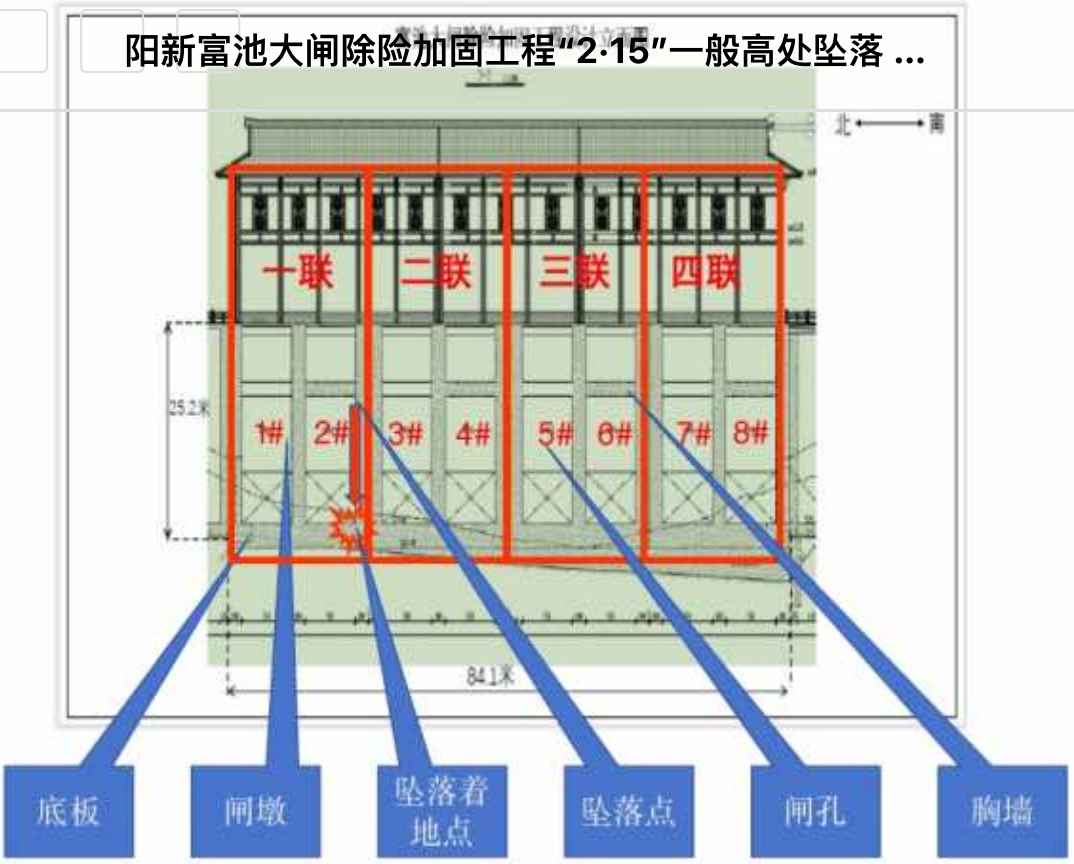




图1.富池大闸除险加固工程闸室段立面图及现场施工图

检修门槽和一道工作门槽，左右两侧为检修门槽，中间为工作门槽宽2米，深0.55米。

（二）事故现场情况

1、工作门槽情况

一联2#孔右边闸墩施工至17.5米，4.5米至9米高程的混凝土浇筑模板已全部拆除，9米至13.5米高程的工作门槽木模板及支撑木方未拆除，门槽内左右两侧约60厘米范围内有螺纹钢筋预埋件。

门槽内12米处和9米处各有一根水平方木的一端处于塌落状态，木方塌落的一端留有钉孔，其所连接垂直木方上留有钉子（见图2）。

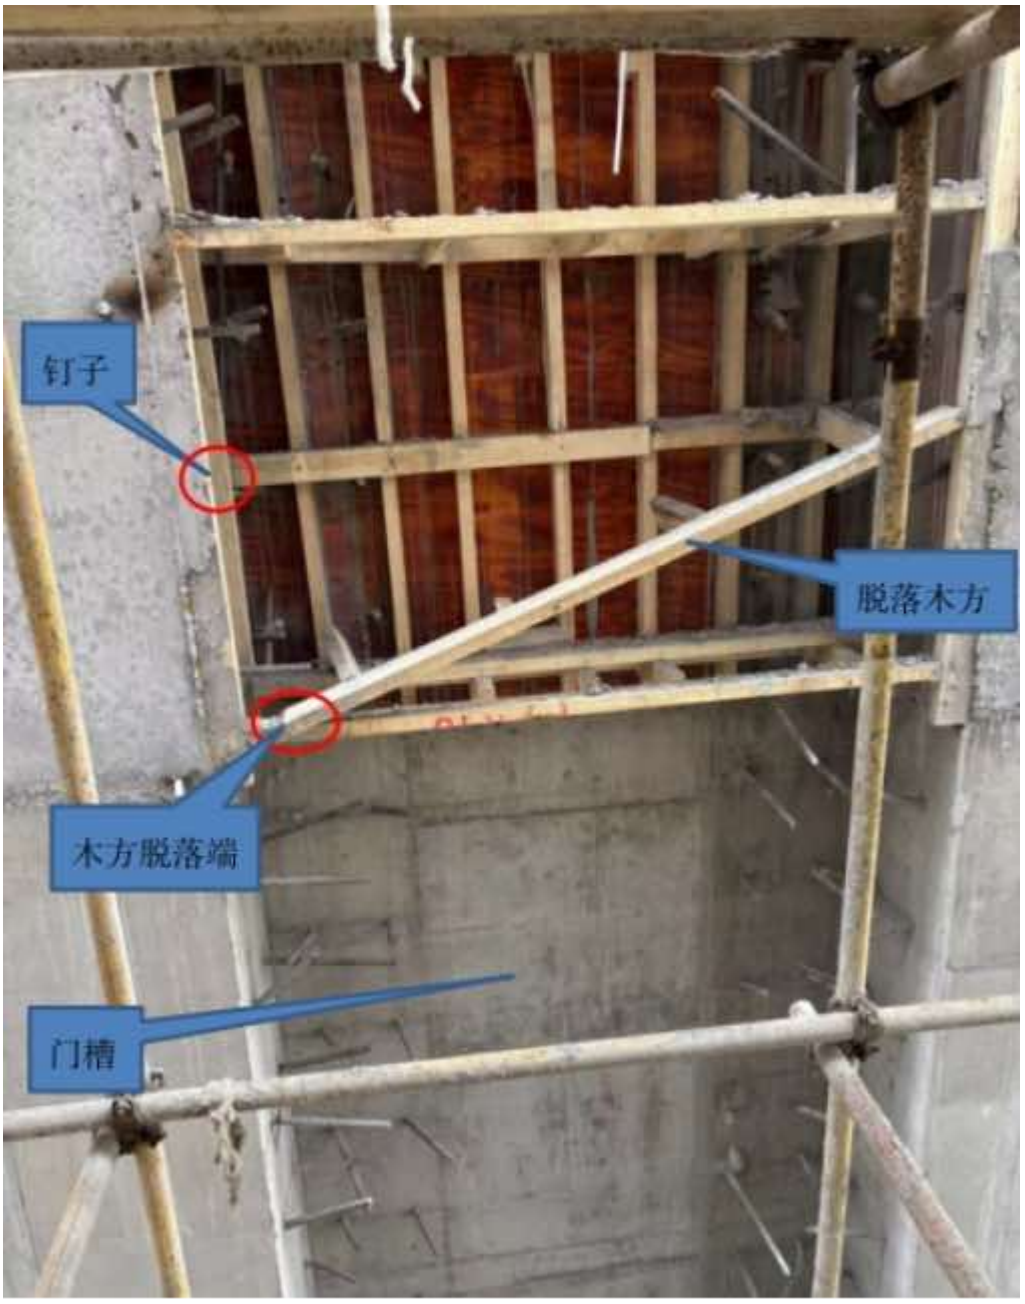


图2.门槽与塌落方木位置关系图

坠落终点在一联2#闸孔底部槽坑，遗留当事人使用的工具包和卷尺，还有一个捆扎着未拆开的安全带，槽坑中的方木和钢管上留有血迹（见图3）。



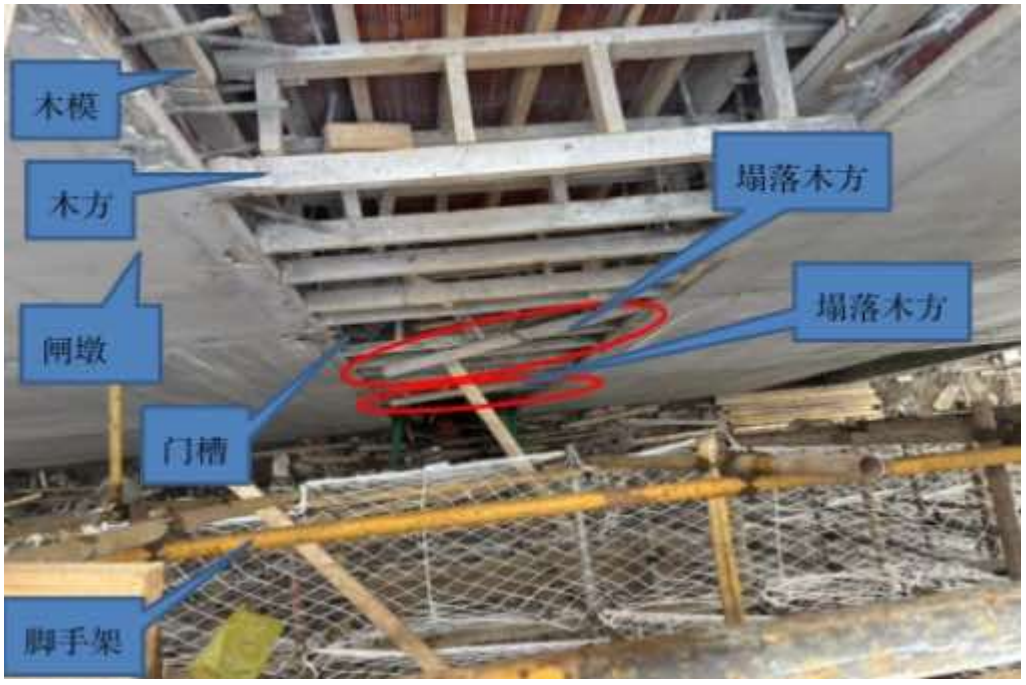


图3.坠落着地点情况图

2、安全通道情况

以13.5米高程为界，在13.5米以下施工人员2#闸孔东侧通道上下，各层之间由钢管搭设的楼梯连接，同层内铺设竹跳板形成行走通道（见图4）；13.5m及以上高程施工的作业人员使用位于2#闸孔西侧的旋转楼梯上下（见图5）。

阳新富池大闸除险加固工程“2·15”一般高处坠落...







图4.安全通道布置图



图5.安全通道布置图

（三）项目来源及批准情况

2024年1月10日，阳新县富池大闸(水闸部分)经省水利厅鉴定[[2]]，混凝土强度不满足规范要求、金属结构运行超过折旧年限、电气设备老化、工程监测设施不完善，需要除险加固。

2024年1月29日阳新县发展和改革局与阳新县水利和湖泊局联合向省水利厅发文请示重修富池大闸并提交了《湖北省阳新县富池大闸除险加固工程初步报告》。

2024年5月17日省发改委以《省发改委关于湖北省阳新县富池大闸除险加固工程初步设计报告的批复》同意项目建设。

（四）相关参建单位及工程组织实施情况

1、工程建设单位。阳新县富池大闸除险加固工程建设管理办公室为本项目的项目法人[[3]][[4]]。法定代表人刘**。负责项目申报和工程建设的全过程管理。项目法人内设综合协调部、工程技术部、财务管理部、计划合同部。

2、工程总承包单位。湖北省阳新县富池大闸除险加固工程采用EPC总承包模式，湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司（以下简称湖北水院）[[5]]、湖北水总水利水电建设股份有限公司（以下简称湖北水总）[[6]]、湖北大禹建设股份有限公司（以下简称湖北大禹）[[7]]签订了《联合体协议》，共同组成联合体投标。2024年6月14日经评标委员会评定，确定该联合体为中标人。6月24日与阳新县水利和湖泊局签订了《湖北省阳新县富池大闸除险加固工程（EPC）合同》。

湖北水院公司为牵头单位，具有水利行业甲级、工程勘察综合资质甲级等资质。组建EPC总承包项目部。代表联合体成员接受发包人的指令、指示和通知，总体安排合同实施过程，承担本工程施工图阶段设计服务工作。

湖北水总公司持有建筑施工安全生产许可证，具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级等资质。2022年成立湖北水总水利水电建设股份有限公司阳新县分公司（以下简称湖北水总阳新分公司），负责人**。负责工程范围内的建筑工程、其他专项工程、水土保持和环境保护工程施工。

3、劳务施工单位。襄阳恒越建筑劳务有限公司(以下简称襄阳恒越公司）[[8]]是本次事故的发生单位。2024年7月与湖北水总公司签订了《阳新富池大闸除险加固工程（EPC）项目工程施工劳务分包合同》，持有建筑施工安全生产许可证，具有施工劳务承包、模板脚手架专业承包资质。负责模板制安、钢筋制安、混凝土浇筑等劳务内容。

4、工程监理单位。湖北华傲水利水电工程咨询有限责任公司（以下简称湖北华傲公司）[[9]]为本项目的监理单位。具有水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理等资质。

2024年6月湖北华傲公司与阳新县水利和湖泊局签订了《阳新县富池大闸除险加固工程建设监理合同书》，湖北华傲公司成立了阳新富池大闸除险加固项目监理处。

（五）事故相关单位安全管理情况

1、湖北水总公司成立项目部，由项目经理、项目副经理、技术负责人组成项目管理层。下设安全管理部、施工技术部、质量管理部、计划合同部、物资设备部、水保环保部、财务部、综合办公室等部门。项目经理，杨*，中共党员，一级建造师。项目副经理罗*，中共党员，二级建造师。安全部管理部部长甘**。

项目部制定了《安全生产职责》、《安全生产目标管理制度》、《高处作业安全管理制度》、《安全教育培训管理制度》、《工程分包管理制度》等51项管理制度；编制了《生产安全事故应急预案》；制定了《电工安全操作规程》、《电焊工安全操作规程》、《模板工安全操作规程》等54类安全操作规程。

2、湖北华傲公司成立项目监理处，由总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师和监理员组成。总监理工程师，张*，中共党员，注册监理工程师、水利电力工程技术专业高级工程师。

副总监理工程师，龚**，中共党员，注册监理工程师。监理员徐*。

监理处制定了《安全生产领导小组工作办法》、《安全生产责任制度》等22项管理制度，制定了《安全监理规划》，编制了《脚手架安全监理实施细则》、《临时用电工程监理实施细则》、《模板支撑工程监理实施细则》。

3、襄阳恒越公司由项目负责人、安全员、施工员组成项目管理团队。项目负责人高**。安全员王**。施工员孙**。

制定了《安全管理制度》、《安全生产责任清单》、《安全操作规程》，编制了《安全生产应急预案》。

（六）事故发生经过

2025年2月15日6时30分，恒越公司木工班长田*i组织向**、桓**、田**、田**、赵**、赵**、王**召开班前会，当天工作任务在1联2#闸孔仓位进行胸墙底模制安，作业高度17.5米。

12时30分开始，桓**在模板下方使用模板支撑架支撑模板，王**在模板上方使用铁钉对模板进行拼装和固定（见图6）。



图6.钢筋模板制作安装现场

17时30分左右，桓**正在安装模板支撑架，发现王**向门槽方向走去，桓发玖提醒说“老王，别往门槽那边下”，桓**继续进行手头作业。

没过多久，桓**听到门槽方向有响声，随后传来东西砸地的声音。桓**在脚手架上喊“什么东西掉下去了？”下面回应说“是人掉下来了”。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡情况

事故造成1人死亡，王**，男，61岁，身份证号：422**********4，家庭住址：湖北省**********号。

2、经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约为135万元人民币，主要为赔偿费用和丧葬费用等。

（八）其他情况（气象、环境、舆情）

阳新地区2025年2月15日天气：多云～晴，气温1～12℃，西北风1级；17时30分左右，现场环境温度较低，照明等其他环境条件满足工作要求。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

2025年2月16日17时30分，襄阳恒越向湖北水总报告，有民工跌落脚手架，经抢救无效死亡。此时距离事故发生已经过去24小时，属迟报事故情况。

18时30分，湖北水总向项目法人和应急管理局报告事故情况。

19时23分，县应急局指挥中心接县水利局来电通报事故信息。

19时46分，县应急局向县委办、县政府办、市应急局电话报告事故情况。

21时45分，县应急局向县委办、县政府办、市应急局书面续报事故情况。

（二）事故现场应急处置

事故发生后，现场人员拨打县人民医院急救电话，按照接诊医生指示，避免移动伤者造成二次伤害，原地等待救援。并安排人员对伤者进行安抚，确保意识清醒。

（三）医疗救治和善后

2月15日17时50分左右，120救援人员到达现场，对王**进行检查处理，在医护人员指导下，桓**、田**、王**、田**等使用担架将王**抬上救护车，恒越公司应急领导小组成员王**随救护车护送王**前往阳新县人民医院救治。

据《阳新县人民医院死亡记录》，王**19时20分入院，经诊断为脑挫伤，肋骨、骨盆股骨骨折。22时28分，医院开始抢救，23时00分，医院宣布王**经抢救无效死亡。

善后已协商赔付到位，家属情绪稳定无过激表现，未发生次生灾害和影响社会稳定事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间拨打120急救电话，快速开展应急救援，符合当时实际情况，救援及时、合理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人王**下班时未遵守规章制度走安全通道，而是通过工作门槽而下，在途经一联2#闸孔右侧工作门槽，踩踏门槽内的支撑方木时，支撑方木一端与模板连接的铁钉脱落，致其从高空坠落。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经鉴定，门槽木模使用方木和木板制作，横向的支撑方木与垂直方向的支模板使用两枚钉子斜钉固定，连接强度不足以支撑成人体重。

（三）其他可能因素排除

经事故调查组对现场勘察、对相关人员询问，结合鉴定报告综合分析，排除了人为破坏和突发灾害因素。

（四）间接原因分析

1、襄阳恒越公司

安全生产管理缺位。公司未成立安全管理机构，用工高峰期现场作业人员超过两百人，只配备一名无安全管理资格证安全员，高处作业人员未获得高处作业许可。

安全教育培训空白。“三级”[[10]]安全教育培训规定未落实，高空作业人员未经培训并考核。

现场管理松散。带班长没有确保班组人员遵守本公司的安全生产规章制度和岗位操作规程[[11]]，工友之间发现有危险行为也没有严厉制止。

2、湖北水总阳新分公司

审核把关不严。在分包单位的招标审查中未发现襄阳恒越公司安全管理机构不健全，安全管理人员不具备资格，高处作业人员未办理高处作业证。

现场管理不力。落实公司安全管理制度不到位，对“三违”行为管理不当，2月15日高处作业票风险辨识一栏空白，且由安全员代行审批，未发现高处作业人员不具备高处作业条件，工作门槽未设置安全防护措施和警示标识。

3、湖北华傲公司

审核把关不严。对分包单位襄阳恒越公司组织机构不健全、未设置安全生产管理机构和专职安全管理人员等存在的问题未向项目法人报告。

监理职责缺位。当班旁站监理员没有监督施工作业人员走安全通道，特种作业人员未持证上岗，没有及时发现和纠正特种作业票代审等问题。

4、项目法人

对安全生产目标管理计划未落实到位，项目安全检查不仔细，事故隐患未消除，安全生产责任制的检查、落实虚化，安全生产费用使用监督不力。

四、有关责任单位存在的问题

一是安全管理人员未持证上岗，襄阳恒越公司安全管理人员未按规定[[12]]设置安全管理机构或专职安全生产管理人员；二是**安全管理制度不健全**，未按规定[[13]]建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；三是**安全教育培训不到位**，未按规定[[14]]组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。四是**特种作业管理规定落实不到位**，襄阳恒越公司高空作业人员未按规定[[15]][[16]][[17]]取得高空作业许可证；五是事故发生后未及时上报事故情况。

（二）湖北水总阳新分公司

一是对分包单位审查不到位；未发现特种作业人员未持证上岗；二是**安全教育培训不到位**，作业人员不能遵守安全管理制度和劳动纪律通过安全通道上下班[[18]]；三是**特种作业管理不到位**，高处作业审批时未按规定[[19]]对高处作业危害因素进行分析，特种作业票应由安全管理部长审批，实际安全员签字审批；四是**现场安全风险管控不到位**，未按规定[[20]]发现门槽坠落风险，未及时发现王**的违章行为并及时制止，未设置明显的安全警示标志[[21]]。

（三）湖北华傲公司

一是对分包单位审查不严，对襄阳恒越公司的安全管理机构、安全管理制度等审查不严且未向项目法人报批[[22]]；二是**对特种作业人员证件审查不严**，未发现王**在未持有特种作业证件的情况下进行高空作业[[23]]；三是**旁站监理落实不到位。**未对危大工程的作业人员上下班行走安全通道情况进行监督[[24]][[25]]；四是**未如实记录监理日记。**监理日记未记录当班监理人员情况[[26]]。

（四）有关监管部门

阳新县水利和湖泊局。在水利工程建设中，安全检查不深入不细致，对项目的监督检查和督促指导力度不足，对水利生产经营单位落实安全生产主体责任的督促不够。

（五）地方党委政府

阳新县富池镇人民政府。对辖区内水利工程建设的安全检查缺乏针对性和专业性，未能及时发现和纠正项目施工中的事故隐患。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

王**，未取得高处作业操作证从事高处作业，下班途中未走专设的安全通道，致其从门槽坠落。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

刘**，男，中共党员，阳新县富池大闸除险加固工程建设管理办公室法定代表人。落实项目法人单位安全管理职责不到位，对事故发生负有责任，建议由阳新县水利和湖泊局给予批评教育。

郑**，男，中共党员，阳新县富池大闸除险加固工程建设管理办公室技术负责人。负责现场施工安全生产、工程质量、工程建设责任制的落实等。项目安全检查不仔细，事故隐患未消除，安全生产责任制检查、落实虚化，对事故发生负有责任，建议其向阳新县水利和湖泊局作书面检查。

陈**，女，中共党员，阳新县富池镇党委委员、副镇长。分管水利工作，组织开展水利工程检查不细致，对事故发生负有责任，建议由富池镇人民政府给予批评教育。

刘**，男，中共党员，阳新县富池镇水利服务中心主任。开展自身行业领域内的安全生产工作不深入不扎实，日常监管流于形式，对事故发生负有责任，建议其向富池镇政府作书面检查。

（三）事故涉及有关单位和人员的行政处罚

1、襄阳恒越公司

对事故发生负有责任，由阳新县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其作出行政处罚。

高**，襄阳恒越公司法定代表人。对事故发生和迟报负有责任，由阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条规定对其作出行政处罚。

2、湖北水总阳新分公司

对事故发生负有责任，由阳新县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其作出行政处罚。

张勇，湖北水总阳新分公司负责人。对事故发生负有责任，由阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对其行政处罚。

3、湖北华傲公司

对事故发生负有责任，由阳新县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其作出行政处罚。

邢**，湖北华傲公司法定代表人。对事故发生负有责任，由阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对其作出行政处罚。

（四）相关责任人责任认定及处理建议

王**，监督实施本公司安全生产规章制度、操作规程不到位，没有及时制止和纠正“三违”行为。对事故发生负有管理责任。建议襄阳恒越公司依规定处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

杨*，贯彻落实本项目安全生产目标和施工安全措施计划不力，未能有效督促承包单位履行安全生产职责。对事故发生负有重要领导责任。建议公司依规定处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

甘**，未按制度落实员工安全教育和持证上岗规定，未按制度要求审批特种作业票。对事故发生负有重要管理责任，建议公司依规定处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

张*，对承包人提出的分包人资质、安全管理人员和特种作业人员证件审查不严，对现场旁站监理落实管理不善，对事故发生负有重要领导责任。建议公司依规定处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

龚**，监督检查工程现场的施工安全措施落实情况不到位，对事故发生负有重要管理责任。建议公司依规定处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

徐*，富池大闸除险加固工程监理处监理员，旁站监理职责未履职到位。建议公司依规定处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

（五）相关单位责任认定及处理建议

1、阳新县水利和湖泊局。对水利工程建设的监督检查和督促指导力度不足。建议该单位向阳新县人民政府作出深刻的书面检查，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

2、阳新县富池镇人民政府。对水利工程建设的检查和监管不力。建议向阳新县人民政府作出深刻的书面检查,并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

六、事故主要教训

阳新富池大闸除险加固工程“2·15”一般高处坠落 ...

（一）对安全生产重视程度不够，安全意识淡薄。事故发生单位在生产经营过程中存在"重效益、轻安全"的短视思维，管理层对安全生产的重要性缺乏清醒认知，致使安全教育培训流于形式、安全管理存在疏忽漏洞，导致员工安全防护意识薄弱，未按规定行走安全通道。

（二）责任意识不强，落实安全生产责任不到位。部分安全管理人员对自身安全职责认识不清，存在特种作业票代签代审等问题，导致落实安全生产责任时大打折扣。行业主管部门和属地主管部门对本项目检查不细致不深入，没有及时排查事故隐患并督促整改，排查整治不全面、不彻底，履行监管职责不力。

（三）安全生产管理不善，管理制度悬空。虽然建立了安全生产制度体系，但存在"有章不循、执行走样"的突出问题，分包单位资质和人员资质审查不严、特殊作业未落实旁站监理等问题，多重因素叠加最终造成事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）襄阳恒越公司。一是按照法律要求建立健全安全管理机构、安全管理制度，制定全员安全生产责任制和岗位操作规程等。二是加强特种作业管理，履行特种作业票证许可制度，从业人员持证上岗，特种作业时安排专人监护。三是开展全员安全教育培训，对公司的安全管理制度、岗位操作规程和风险辨识情况进行传达学习，增强从业人员安全意识，杜绝“三违”行为，做到“四不伤害”。

（二）湖北水总阳新分公司。一是严格落实对分包单位的资质审查制度，对分包单位的安全管理机构建设、安全管理制度、安全生产责任制和岗位操作规程制定等方面的审查检查。二是加强作业现场管理，特种从业人员必须持证上岗，严格落实特种作业票证许可制度，落实专人进行监护，在风险较大的地点设置安全可靠的防护措施和警示标识。三是加强对分包单位的安全教育培训，特别是安全管理人员和特种作业人员培训，将外包队伍纳入本公司培训范围统一管理，坚决杜绝以包代管行为。

（三）湖北华傲公司。一是完善对分包单位的审核制度，制订审核项目清单，重点审查安全管理机构建设、安全管理制度建立和人员持证上岗等情况，明确审核流程和各级审核职责，责任到人。二是加强监理人员业务培训，加强现场施工监理管理，严格按照监理规范要求落实旁站监理。三是制订相应措施加强对施工单位“三违”行为的管理和纠正力度，杜绝“三违”行为。

（四）监管部门和属地党委政府。阳新县富池镇人民政府要提高政治站位，强化风险意识和底线思维，深刻吸取本次事故教训，综合分析事故原因和暴露出的问题，系统性加强对水利工程建设和特种作业的监督管理，督促企业落实安全生产主体责

任，严格落实属地管理责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，举一反三，严防同类事故再次发生。

阳新县水利和湖泊局要认真履行行业安全监管责任，督促指导水利生产经营单位开展危险源辨识和风险评价，加强对重大危险源和风险等级为重大的一般危险源的管控，对事故隐患的排查和整改加强督促指导和监督检查，持续督促水利生产经营单位按照规定落实安全生产教育和培训工作。依法按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《水利水电工程施工安全管理导则》等法律法规和行业规范，监督施工单位落实企业主体责任。

1

[[1]]水利工程II等大（2）型工程：指过闸流量在每秒1000至5000立方米之间的水闸。

[[2]]《富池大闸安全鉴定报告书》将富池大闸水闸鉴定为“四类闸”，四类闸是指运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

[[3]]《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设【2020】258号）：二、规范项目法人组建：（三）政府出资的水利工程建设项目，应由县级以上人民政府或其授权的水行政主管部门或者其他部门（以下简称政府或其授权部门）负责组建项目法人。

[[4]]《阳新县人民政府关于阳新县富池大闸除险加固工程建设管理项目法人的批复》同意阳新县富池大闸除险加固工程建设管理办公室为本项目的项目法人。

[[5]] 湖北水院：属省国有独资公司,成立于1989年9月21日，现法定代表人冷涛，统一社会信用代码：91420000177560898N。现公司住所湖北省武汉市洪山区珞南街珞狮路290号。经营范围包括建设工程设计,水力发电,建设工程勘察,测绘服务，建设工程施工,地质灾害危险性评估,水利工程建设监理。水利相关咨询服务,工程管理服务,规划设计管理，水土流失防治服务,水文服务,生态恢复及生态保护服务,水环境污染防治服务,水污染治理。

[[6]] 湖北水总：属中央企业（生态环境部直属中央企业—中国环境出版集团有限公司）控股及员工持股的混合所有制企业。成立于2003年12月23日。现法定代表人甘维忠，统一社会信用代码：91420000757013444G。现公司住所湖北省武汉市硚口区解放大道83号。经营范围包括水利水电等工程的勘察设计与施工、技术咨询，机电设备的制作安装，工程监理，招投标代理等。

[[7]] 湖北大禹：湖北大禹：股份制企业,成立于2000年12月20日，现法定代表人袁水斌，统一社会信用代码：91420112725754029E。现公司住所湖北省武汉市武昌区民主路260号。经营范围包括水利水电工程、建筑工程、市政工程、环保工程、输变电工程、水利水电机电安装工程、河道疏浚工程、地质灾害处理工程、水污染治理、试验检验工程、工程测量、喷灌、滴管、微喷灌节水灌溉工程、设备及金属结构制造与安装。

[[8]]襄阳恒越建筑劳务有限公司：成立于2019年5月9日。注册资本400万元。现法定代表人高军会，统一社会信用代码：91420607MA4992UT5M。现公司住所湖北省襄阳市襄州区春园东路（天润万象城）9幢1208室。经营范围包括建筑劳务分包、园林绿化工程施工、室内外装饰装修工程、脚手架工程施工等。

[[9]]湖北华傲水利水电工程咨询有限责任公司成立于1999年9月17日。隶属湖北省水利水电科学研究院。现法定代表人邢栋梁，统一社会信用代码：9142000071469637XK。现公司住所武汉市洪山区珞狮路286号。经营范围包括水利工程建设监理、建设工程监理等。

[[10]]“三级”安全教育培训：三级安全教育是指新入厂职员和工人的厂级安全教育（公司级）、车间级安全教育（部门级）和岗位（班组级）安全教育。

[[11]]《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》（鄂安办【2022】51号）：生产班组负责人应确保生产班组严格执行安全生产法律、法规、规章、标准和本单位安全生产规章制度、操作规程等。

（一）[[12]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）：第二十条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。施工现场必须有专职安全生产管理人员。

[[13]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[[14]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[[15]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[[16]]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号，2010年）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[[17]]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号，2010年）附件《特种作业目录》3：高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[[18]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[[19]]《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）10.1.4：施工单位应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并报项目法人备案。

[[20]]《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）：第二十条第二款：施工单位施工现场必须有专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[[21]]《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）10.1.5：施工单位应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[[22]]《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）3.2.2.1：监理机构的基本职责与权限包括：1、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报发包人审批。

[[23]]《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）5.2.2.1：检查开工前承包人的施工准备情况是否满足开工要求，应包括下列内容：1、承包人派驻现场的主要管理人员、技术人员及特种作业人员是否与施工合同文件一致。如有变化，应重新审查并报发包人认可。

[[24]]《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）4.2.3：旁站监理。监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录。

[[25]]《阳新县富池大闸除险加固工程建设监理合同书》第二十七条第一款约定：需要旁站监理的工程重要部位是：隐蔽工程、基础处理工程、钢筋混凝土工程、机电设备安装、金属结构安装及预埋安装工程及其他规范要求需要旁站的工作内容。

[[26]]《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）3.3.7.11：监理员应按照职责权限开展监理工作，其主要职责包括：11、填写监理日记，依据总监理工程师或监理工程师授权填写监理日志。

扫一扫在手机上查看当前页面