莱阳冯格庄莱阳市莱信水箱修理部“7·28”一般爆裂事故调查报告

莱阳市政府事故调查组

2025年9月28日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故相关单位有关情况 2
（二）货车及驾驶人有关情况 2
（三）事故发生经过 2
（四）事故现场情况 3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 4
（六）其他情况 4
二、事故应急处置及评估情况 4
（一）事故信息接报情况 4
（二）事故现场应急处置情况 4
（三）医疗救治和善后处置情况 5
（四）事故应急处置评估 5
三、事故原因分析 5
（一）直接原因 5
（二）间接原因分析 6
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 6
（一）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 6
（二）对有关公职人员的处理建议 7
五、事故整改和防范措施 7
（一）全面落实企业安全生产主体责任 7
（二）严格落实属地管理和行业监管责任 7
（三）建立常态化宣传教育培训机制 8
（四）加强电焊焊接作业管控 8

2025年7月28日22时许，在莱阳市冯格庄街道桃源庄村路边一汽修厂旁，莱阳市莱信水箱修理部（个体工商户）经营者左金广用电焊机对冀A7229W-冀A12XB挂货车油箱进行维修焊接作业时，发生一起爆裂事故，造成1人死亡，1人受伤。直接经济损失约8.9万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，7月29日，莱阳市人民政府成立了由莱阳市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会、城厢街道办事处、冯格庄街道办事处等有关单位组成的莱阳市人民政府莱信修理部“7·28”事故调查组（以下简称调查组），邀请市纪委监委、检察院派员介入，全面展开事故调查工作。

调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，深入开展调查工作。通过现场勘查、查阅资料、视频分析、人员询问、综合研判等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**莱阳冯格庄莱阳市莱信水箱修理部“7·28”一般爆裂事故是一起因操作人员违规焊接作业导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位有关情况

莱阳市莱信水箱修理部（以下简称莱信修理部），成立于2022年04月25日。类型：个体工商户，经营者：左金广。统一社会信用代码：92370682MA7N4C9G33。经营场所：莱阳市城厢街道马山路124-3号（中梁珑府对面）。经营范围：通用设备修理；金属工具销售；金属制品修理。建立了安全规章制度、操作规程等。仅有左金广1人从业，无雇工。

左金广于2021年7月7日取得了《特种作业操作证》（证件号为T370682198802271 61X），作业类别为焊接与热切割作业；操作项目为熔化焊接与热切割作业；有效期至2027年7月6日。

（二）货车及驾驶人有关情况

货车车牌号：冀A7229W-冀A12XB挂，所有人：张杨杨，经营范围：普通货运。机动车行驶证、道路运输证均在有效期内。该车注册在张杨杨（个体工商户）名下。驾驶人张杨杨于2108年2月18日取得了准驾车型A2的机动车驾驶证，有效期至2028年02月18日。

（三）事故发生经过

2025年7月28日，张杨杨驾驶冀A7229W-冀A12XB挂货车从河北前往山东乳山送货，20时30分许，张杨杨驶经莱阳市冯格庄高速口后停车发现油箱漏油，遂联系修车，并将货车开至龙门西路735号，向东约8米的空地处，21时30分许，左金广驾

驶鲁 FY33F3 蓝色皮卡车到达修理地。张杨杨与左金广协商好维修费用后，左金广开始进行修理作业。21 时 40 分，左金广开始抽出油箱中的柴油；22 时 22 分，左金广卸下油箱，查找油箱漏油处，并对拟焊接部位进行擦拭清理；此时，张杨杨位于油箱西北处辅助照明。22 时 34 分，左金广开始焊接；22 时 36 分，油箱突然爆裂并引发火灾，导致左金广、张杨杨受伤。

（四）事故现场情况

事故现场位于山东省烟台市莱阳市冯格庄街道桃源庄村（G204 国道北）龙门西路 735 号，向东约 8 米的空地处。冀 A7229W-冀 A12XB 挂货车与鲁 FY33F3 蓝色皮卡车均位于空地处，车头向东、车身东西向停放。鲁 FY33F3 蓝色皮卡车位于货车车头前侧，东北方向约 2 米处（见图 1）。

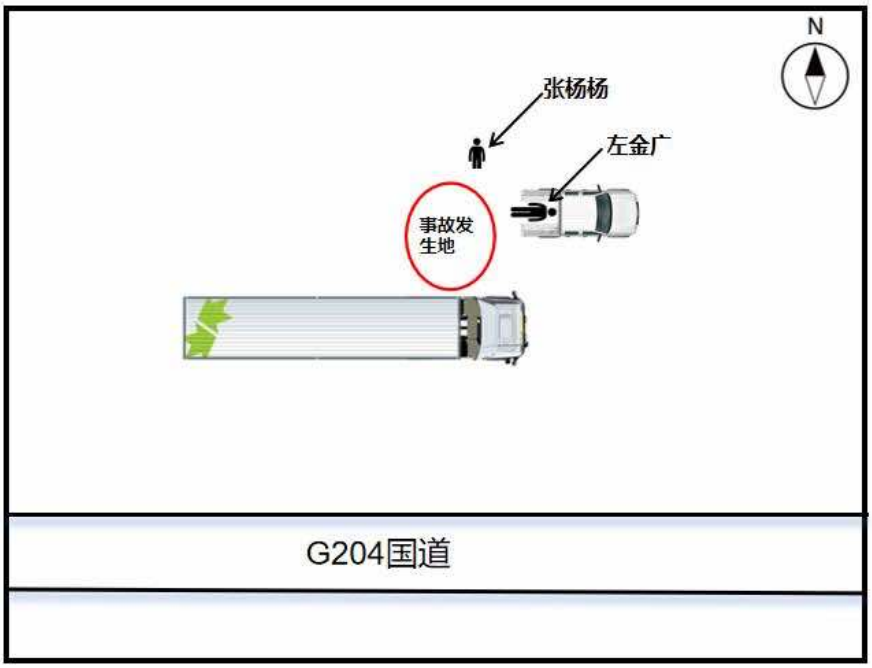


图 1 事故现场示意图（俯视图）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约8.9万元。

（六）其他情况

事故发生当天莱阳城区最低气温23.7℃，最高气温35.2℃，风向东北风，最大风速5.5m/s，极大风速8.4m/s，阵风5级，无降雨，无雷电活动[1]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

7月29日00时05分，左金广妻子李春亚电话拨打莱阳市公安局110报警求助；00时05分06秒，冯格庄派出所接110指令前往处置；00时50分，莱阳市公安局通过110电话通报给莱阳市应急管理局；莱阳市应急管理局立即进行核实，1时52分，核实清楚基本情况；02时19分，莱阳市应急管理局通过山东省应急值班值守系统上报事故，并向烟台市应急管理局报告；18时45分，左金广经救治无效死亡；19时05分，莱阳市应急管理局通过山东省应急值班值守系统进行续报。

莱信修理部经营者左金广因受伤后被立即送往烟台市莱阳中心医院ICU进行救治，直至死亡，期间其无法按照规定进行事故报告，经综合分析，莱信修理部不构成瞒报[2]事故。

（二）事故现场应急处置情况

7月28日22时36分，事发修车地点旁汽修厂王永龙听见

[1] 莱阳市气象局2025年9月18日出具《莱阳市气象资料证明》[（2025）年莱气证字50号]。

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第一款第四项：（四）隐瞒已经发生的事故，超规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

响声从店内出来，看到发生火灾，与其他人一起灭火；22 时 47 分，现场有关人员拨打 119 报警；22 时 55 分，消防车到达，确认火灭后返回。

（三）医疗救治和善后处置情况

7 月 28 日 22 时 37 分，现场人员拨打 120 急救电话；22 时 38 分，莱阳市人民医院接到 120 指令，安排两辆急救车出发；22 时 48 分，急救车到达事发现场；23 时 05 分左右，左金广、张杨杨先后被送到烟台市莱阳中心医院进行救治。7 月 29 日 02 时 20 分，张杨杨由烟台市莱阳中心医院转至烟台毓璜顶医院救治；18 时 45 分，左金广经救治无效死亡。张杨杨于 8 月 6 日从烟台毓璜顶医院办理出院回家，之后相继在河北医科大学第二医院、北京同仁医院治疗，目前病情稳定，后续继续阶段性治疗。

（四）事故应急处置评估

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，经评估，现场有关人员组织事故应急救援及时有效，现场处置得当，未贻误救援。未引起次生衍生灾害，未对周边环境造成影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查，该起事故排除因雷击等突发灾害造成事故的可能性；排除自杀、他杀其他刑事案件的可能性。事故发生的直接原因是：左金广在对货车油箱进行电焊焊接作业时，未采取可靠的安全措施，未对油箱进行清洗、置换，电焊产生的火花、高温引燃油箱

内的可燃气体或液体导致油箱爆裂起火。

（二）间接原因分析

1.莱信修理部及经营者左金广安全生产主体责任落实不到位，安全意识不强，违规从事电焊作业。

2.城厢街道办事处安全生产监督管理属地责任落实不到位，对个体工商户等九小场所安全检查不深不透，违规动火等“四个专项”整治宣传不到位、整治存在死角。

3.冯格庄街道办事处安全生产监督管理属地责任落实不到位，未发现莱信修理部违规电焊焊接作业。违规动火等“四个专项”整治宣传不到位、整治存在死角。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.莱信修理部及经营者左金广，安全生产主体责任落实不到位，违规电焊焊接作业，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]、第九十五条第一项[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[5]、第十九条第一项[6]等规定依法依规予

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

以处罚，并建议追究刑事责任。鉴于左金广已在事故中死亡，建议免免于追究行政、刑事相关责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.董帅，男，预备党员，城厢街道办事处应急管理服务中心科员。未认真履行安全生产监督管理属地责任，对事故发生负有监管责任，建议给予批评教育。

2.李鹏，男，中共党员，冯格庄街道办事处应急管理服务中心主任（副科级）。未认真履行安全生产监督管理属地责任，对事故发生负有监管责任，建议给予批评教育。

五、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任。各镇街、各部门要督促企业强化风险意识，切实履行好安全生产主体责任，落实主要负责人安全生产第一责任人责任。督促其全面加强对重点场所、重点部位、重点岗位和重点时段的安全管理，加大隐患排查治理力度，有效辨识出作业等各环节的安全风险，并予以消除，确保各类风险点的管控措施有效，将风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前。

（二）严格落实属地管理和行业监管责任。各镇街、各部门要认真吸取事故教训，强化安全监督管理，举一反三，切实压紧压实本辖区、本行业生产经营单位主体责任、属地管理责任、部门监管责任。要发挥网格作用，进一步排查摸清辖区内的“九小场所”等小微企业，尤其是个体工商户的底数。要进一步加强对

此类生产经营单位的执法检查力度，督促其履行安全生产主体责任，严格落实安全操作规程，强化作业现场安全管理，严防违章作业等。

（三）建立常态化宣传教育培训机制。“九小场所”等小微企业，特别是个体工商户规模小，从业人员的安全意识相对薄弱，安全生产知识的宣传普及尤为重要。属地镇街、监管部门要加强对“九小场所”等小微企业的安全生产宣传教育，通过发放安全生产明白纸等形式进一步宣传普及安全生产常识，尽可能做到入企入户。小微企业也要通过“手指口述”等简单易行的方式，对从业人员进行安全培训，形成“人人重视安全，个个严守安全操作”的良好氛围，养成遵章守纪的好习惯，坚决杜绝违章作业。

（四）加强电焊焊接作业管控。各镇街、各部门要进一步摸排清楚全市涉及电焊作业的企业单位（包括个体工商户）、电焊设备、电焊作业持证人员信息等情况，按照“边宣传、边执法”等方式不间断向涉焊单位从业人员广泛宣传普及电焊作业“十不准”、违规电焊作业的危害等安全知识。减少、杜绝无证上岗、违规作业等行为。通过执法、专项整治等活动，强化对违规作业等各类违法行为的查处，进一步提高电焊作业管控水平。