铁西启工沈阳钢材配送中心加工线——房屋建设工程“6·27”一般高处坠落事故调查报告

铁西区政府事故调查组

2025 年 11 月 6 日

目 录

一、涉事工程基本情况 ..... - 2 -

（一）工程项目概况 ..... - 2 -

（二）工程建设单位情况 ..... - 2 -

（三）工程承包单位情况 ..... - 3 -

（四）工程分包单位情况 ..... - 3 -

（五）工程组织管理及相关人员情况 ..... - 4 -

（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况 ..... - 5 -

（七）事故发生经过 ..... - 6 -

（八）事故现场情况 ..... - 7 -

（九）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 8 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 8 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 8 -

（二）事故现场应急处置情况 ..... - 9 -

（三）善后处理情况 ..... - 9 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 9 -

三、事故原因分析 ..... - 10 -

（一）直接原因分析 ..... - 10 -

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ..... - 10 -

（三）其它可能因素排除 ..... - 10 -

（四）间接原因分析 ..... - 11 -

（五）事故暴露出的其他问题 ..... - 11 -

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 11 -

（一）因在事故中受重伤不予追究责任人员 ..... - 11 -

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... - 11 -

（三）对其他相关人员和相关单位的行政处罚建议 ..... - 13 -

五、事故整改和防范措施.....- 15 -

2025年6月27日14时30分左右，位于沈阳市铁西区北一路沈阳钢材配送中心加工线——房屋建设工程施工厂房内，辽宁金诺钢结构工程有限公司施工人员在固定钢结构厂房顶棚盖板过程中发生高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失150余万元。

7月7日铁西区应急管理局受沈阳市应急管理局委托，调查沈阳市铁西区北一路沈阳钢材配送中心加工线——房屋建设工程施工厂房内发生的高处坠落事故，铁西区立即组成由区应急局牵头，会同公安铁西分局、区总工会、区城建局、区执法分局、属地启工街道办事处组成铁西启工沈阳钢材配送中心加工线——房屋建设工程“6·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了区纪委监委和铁西区人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验检测、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，铁西启工沈阳钢材配送中心加工线——房屋建设工程“6·27”高处坠落事故一起是因企业违法转包，现场安全管理缺位，从业人员安全意识淡薄、未规范佩戴安全防护用具而引发的一般生产安全责任事故。

一、涉事工程基本情况

（一）工程项目概况

沈阳钢材配送中心加工线——房屋建设工程（以下简称“加工线工程”）。工程规模：建设钢板加工厂房，建设面积约 830 平方米。

工程建设方：沈阳钢材配送中心（有限公司）；

工程总包方：沈阳冠隆电力工程有限公司；

工程分包方：辽宁金诺钢结构工程有限公司。

该工程由沈阳钢材配送中心（有限公司）承包给沈阳冠隆电力工程有限公司，合同价款分别为：肆拾叁万捌仟捌佰捌拾元玖角壹分（438880.91 元，含税）；

沈阳冠隆电力工程有限公司将该工程分包给辽宁金诺钢结构工程有限公司，合同价款为：贰拾捌万叁仟元（283000 元，含税）；

辽宁金诺钢结构工程有限公司将该工程违法转包给没有施工资质的个人，双方未签订施工合同。

（二）工程建设单位情况

沈阳钢材配送中心（有限公司）。统一社会信用代码：91210100701956929A，类型：有限责任公司（国有控股），法定代表人：刘文祥，住所：沈阳市铁西区北一西路 34 号，经营范围：装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；金属材料销售；有色金属合金销售；金属切削加工服务等。许可项目：道路货物

运输（不含危险货物）；餐饮服务。

（三）工程总包单位情况

沈阳冠隆电力工程有限公司。统一社会信用代码：91210106MABU5LA10Y，类型：其他有限责任公司，法定代表人：高敬尧，住所：辽宁省沈阳市于洪区东湖街 56 号一层。经营范围：许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，建筑物拆除作业（爆破作业除外），施工专业作业，建设工程设计，建设工程勘察。一般项目：对外承包工程，土石方工程施工等。

安全生产许可证。编号：（辽）JZ 安许证字[2022]022835，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日。

建筑业企业资质证书。证书编号：D221225347，有效期：至 2028 年 03 月 21 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级。

尹某雨，该公司实际负责人。

（四）工程分包单位情况

辽宁金诺钢结构工程有限公司。统一社会信用代码：91210105MAC4XBXD98，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：郝国强，住所：辽宁省沈阳市皇姑区文大路 218-26 号甲 1 层。经营范围：许可项目：建设工程施工等，一般项目：工程管理服务，建筑材料销售，金属材料销售，门窗

制造加工，隔热和隔音材料制造，有色金属合金制造等。

安全生产许可证。编号：（辽）JZ 安许证字[2023]027270，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 07 月 14 日至 2026 年 07 月 13 日。

建筑业企业资质证书。证书编号：D221272997，有效期：至 2028 年 08 月 28 日，资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级。

李某章:该公司实际负责人,负责该公司钢材市场工程项目。

（五）工程组织管理及相关人员情况

一是工程组织管理情况。

加工线工程于 2025 年 2 月 11 日招标，3 月 7 日开标，当日沈阳冠隆电力工程有限公司中标，6 月 11 日与辽宁金诺钢结构工程有限公司签订了采购合同（带安装），于 6 月 18 日与沈阳钢材配送中心（有限公司）签订了施工合同。

沈阳钢材配送中心（有限公司）与辽宁金诺钢结构工程有限公司于 6 月 17 日签订了工程施工安全协议，与沈阳冠隆电力工程有限公司于 6 月 18 日签订了工程施工安全协议，但作为建设单位未尽到统一协调、管理的安全职责。

二是相关人员情况。

张某涛，沈阳钢材配送中心（有限公司）主管安全的副总经理。

刘某吉，负责办公室管理、人力资源、市场服务等工作，负

责该项目前期招标和合同签订工作。

马某波，沈阳钢材配送中心（有限公司）安监管理部副部长，负责施工现场安全。

李某偲，沈阳冠隆电力工程有限公司项目负责人，负责工程进度和进场材料的供应。

刘某宇，辽宁金诺钢结构工程有限公司销售，负责该项目的工程进度、材料供应和现场工作对接等工作。

吕某娟，该人员为辽宁金诺钢结构工程有限公司实际负责人李彦章找的雇佣施工队伍的具体人员。双方未签订施工合同和协议。

孙某，施工人员，受雇于吕淑娟。

刘某，施工人员，受雇于吕淑娟。

王某涛，坠落受伤人员，系孙伟联系到施工现场的施工人员，受雇于吕淑娟。

（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况

辽宁金诺钢结构工程有限公司。经查，该公司未对施工人员进行安全技术交底，未见安全技术交底资料；未制定本单位安全生产教育和培训计划，未见从业人员安全生产教育和培训资料与档案；将工程项目违法转包给没有施工资质的个人；未建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未按照要求编制生产安全事故应急救援预案；未配备专职或者兼职安全管理人员。

沈阳冠隆电力工程有限公司。经查，该公司未按规定编制生

产安全事故应急救援预案；未制定安全生产教育和培训计划，未见从业人员安全生产教育和培训资料与档案；未对施工人员进行安全技术交底，未见安全技术交底资料。

沈阳钢材配送中心（有限公司）。经查，该公司作为建设单位在施工现场无统一协调管理人员；未对施工人员进行安全技术交底，未见安全技术交底资料；未按规定对施工工程项目办理施工许可备案手续。

（七）事故发生经过

6 月 13 日，辽宁金诺钢结构工程有限公司李某章微信（语音记录）同吕某娟说“在北一路钢材市场有个小活，钢材 40 多吨、复合板 1000 多平方米，给抢一下，就几天活。”吕某娟说“可以”。遂吕某娟便组织施工队准备施工。

6 月 19 日，沈阳钢材配送中心（有限公司）安全员马某波对加工线工程施工人员进行了入场安全培训。

6 月 20 日，工人进场施工。

6 月 27 日 6 时 30 分许，刘某吉、尹某雨、李某偲、刘某宇、刘某等人在施工现场召开碰头会。当天，尹某雨临时在厂内又雇佣一批工人进行施工，该批施工人员主要负责加工线工程厂房的侧板安装，原施工队负责加工线工程厂房的顶棚安装、固定。

9 时许，孙某给王某涛打电话，让其来该施工现场干活。

14 时许，王某涛来到该施工现场作业。先是进行水平拉筋安装。

到顶棚施工作业前，刘某检查了施工人员的安全防护措施，均已佩戴（但在顶棚作业过程中施工人员是否按规范佩戴，其并不了解）。

14 时 30 分许，王某涛准备进行顶棚盖板固定时发生坠落（工友刘某述当时王某涛要上不来气了，所以解开了身上的安全带）。

14 时 40 分许，刘某宇拨打了 120 急救电话。

15 时许，120 到达现场，后送至沈阳医学附属中心医院抢救。经抢救，该人员脱离生命危险。


（八）事故现场情况

事故发生地点：位于沈阳市铁西区重工街北一西路 34 号沈阳钢材配送中心批发市场院内加工线工程厂房内。

具体坠落位置：厂房内西南侧棚顶。靠近西侧墙板，距南侧墙板 5.895m，距地面高度 6.414m（南侧第 5 块复合板位置）。

顶棚复合板尺寸 2000mm*1000mm*0.075m，盖板尺寸 2270mm*960mm（如图 1、图 2）。

坠落人员情况：施工人员王某涛从上述位置坠落后，安全带、安全绳在左手边位置，安全绳、安全钩无破损。坠落人员呈平躺式。（如图 3、图 4）

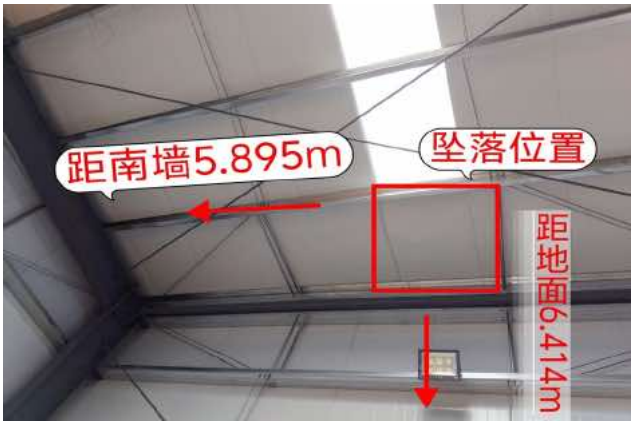

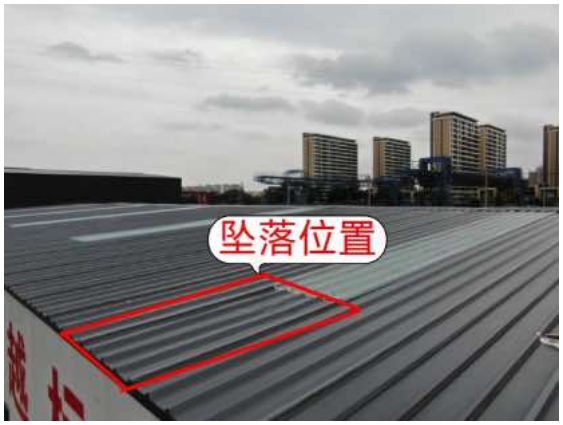


图 1：坠落位置示意图（屋内复合板）　图 2：坠落位置示意图（屋外盖板）



图 3：坠落人员状态图



图 4：安全带、安全绳状态图

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人重伤，直接经济损失 150 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场施工单位施工人员刘某宇向辽宁金诺钢结构工程有限公司主要负责人进行了报告，沈阳钢材配送中心（有限公司）安全员马某波立即向张某涛进行了报告，张某涛向单位

主要负责人刘某祥进行了报告。

7 月 5 日 16 时许沈阳钢材配送中心（有限公司）将事故相关情况上报至沈阳市应急管理局。

7 月 7 日，区应急局接到市应急局事故调查委托后，立即派出人员到达事故现场了解情况并展开调查，应急响应及时。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 6 月 27 日 14 时 40 分许，辽宁金诺钢结构工程有限公司刘某宇拨打了 120 急救电话。

15 时许，120 到达现场，进行了现场处置。

2025 年 7 月 7 日区应急局接到市应急局关于事故调查委托后，第一时间到达事故现场，对现场进行了勘查（因时间比较久，已没有事故发生时的第一现场），并告知事故相关单位做好事故调查期间的配合工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，市应急局、事故调查组多次督促、协调企业做好家属安抚和赔偿工作。7 月 31 日市应急局约谈沈阳钢材配送中心（有限公司），8 月 11 日，事故调查组约谈事故相关企业，对善后处理工作再次进行了督促和提醒。截至目前，双方未达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，辽宁金诺钢结构工程有限公司刘某宇及时拨打了 120 急救电话，积极配合医疗机构相关工作，应急处置得当。

三、事故原因分析

事故的直接原因是: 加工线工程施工作业人员王某涛在准备固定钢结构厂房顶棚盖板过程中，未规范佩戴劳动防护用品，不慎坠落致重伤。

（一）直接原因分析

1.物的不安全状态

从现场情况来看，厂房盖板使用的是 2270mm*960mm 的不锈钢板，钢板之间连接不到位，易脱落；钢板上有雨水，表面湿滑。钢板之间连接是否锚住和上面湿滑是此次事故发生的物的不安全状态。

2.人的不安全行为

王某涛个人安全意识淡薄，未规范佩戴劳动防护用品，未着三防鞋，违章进行作业，是本次事故发生的人的不安全行为。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

王某涛受伤情况医学诊断

2025 年 6 月 27 日，受伤人员王某涛被送往沈阳医学院附属中心医院救治。CT 显示：王某涛有脑内腔隙性梗塞、C5/6 颈椎骨折伴脊髓损伤风险、双肺挫伤、左侧气脑及肋骨骨折、胸腰椎骨折、脾挫伤及腹盆腔积血。

7 月 15 日，MR 提示 C5/6 椎体骨折伴骨髓水肿，颈段脊髓损伤或变性，C3-7 椎间盘突出致椎管狭窄。

（三）其它可能因素排除

事故调查组通过现场勘查、询问核实涉事相关人员，排除人为故意伤害。

（四）间接原因分析

辽宁金诺钢结构工程有限公司。一是该公司无安全管理人员，未对施工现场进行安全管理；二是未对施工作业人员进行安全技术交底，未告知施工人员作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施；三是未对施工人员进行安全教育和培训；四是未对从业人员规范使用安全防护用具进行监督；五是将工程违法转包给没有资质的个人。上述原因是导致此次事故发生的间接原因，也是主要原因。

（五）事故暴露出的其他问题

沈阳钢材配送中心（有限公司）在事故发生后，未及时上报事故相关信息，暴露出该企业法律意识淡漠，漠视安全生产事故报告的法定义务；主体责任落实不到位，未建立有效的事故报告机制；内部安全管理存在漏洞，安全生产协同机制缺位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中受重伤不予追究责任人员

王某涛，加工线工程厂房施工工人。未规范佩戴劳动防护用品导致坠落事故发生，鉴于其在事故中受重伤，不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

李某章，辽宁金诺钢结构工程有限公司实际负责人。未组织

制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；违法将其承包的工程分包给没有资质的个人。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）（六）项[1]、第四十九条第一款[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

辽宁金诺钢结构工程有限公司。未配备专职或兼职安全生产管理人员；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案；未告知施工人员作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施；违法将其承包的工程分包给没有资质的个人。上述行为是导致事故发生的主要原因。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[4]、第二十

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

八条第一款[5]、第四十一条第一款[6]和第二款[7]、第四十四条第一款[8]、第四十九条第一款、第八十一条[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

（三）对其他相关人员和相关单位的行政处罚建议

1.对其他相关人员的处罚建议

刘某祥，沈阳钢材配送中心（有限公司）法定代表人。未依法履行对承包单位的统一协调、安全管理职责；未履行事故发生后立即如实报告属地应急管理部门的法定职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]、第八十三条[12]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

三条第二款[13]、第一百一十条[14]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

尹某雨，沈阳冠隆电力工程有限公司主要负责人。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未按规定组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[15]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

2.对其他相关单位的行政处罚建议

沈阳冠隆电力工程有限公司。未对从业人员进行安全生产教育和培训；未告知施工人员作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第八十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）（六）项[16]的规定，建议由

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；

铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

沈阳钢材配送中心（有限公司）。未告知施工人员作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施；未对承包单位及分包单位进行统一协调、管理；未对工程项目进行施工许可备案[17]。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十九条第二款、《中华人民共和国建筑法》第七条第一款[18]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项、第一百零三条第二款的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

建议由区执法分局对该公司未办理施工许可备案进行施工的行为依法依规进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任，强化监管责任

辽宁金诺钢结构工程有限公司。须配备专职或兼职安全生产管理人员，建立健全安全生产教育培训制度，对从业人员进行三级安全教育并建立完整档案。同时要建立风险分级管控和隐患排查双重预防机制，按要求编制生产安全事故应急救援预案并组织演练。

沈阳冠隆电力工程有限公司。要严格履行工程总承包单位的

[17]《市城乡建设局关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》（沈建发〔2020〕103号）：工程投资额在200万元以下或者建筑面积在1000平方米以下的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。1.加强豁免施工许可项目管理。对限额以下可以不申请办理施工许可证的建设工程，由建设单位通过网上登录沈阳市一体化在线政务服务平台进行登记备案，按要求如实填报相关项目信息。确保限额以下建设工程项目列入我市项目管理范围。

[18]《中华人民共和国建筑法》第七条 第一款：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

安全主体责任，依法依规进行分包活动，并严格履行对分包单位的管理职责；同时，要按要求科学编制生产安全事故应急救援预案，定期组织实效演练，并持续加强全体从业人员的安全教育和技能培训，全面提升风险防控和应急处置能力。

沈阳钢材配送中心（有限公司）。要严格落实对承包单位、分包单位的统一协调、管理职责，深刻吸取事故教训，全面强化施工现场的安全管理，严格执行施工前的许可与备案制度，并对承包单位的施工活动实施全过程、无死角的监督管理。

（二）压实安全责任长效机制，筑牢事故预防壁垒。

事故相关单位必须深刻吸取教训，严格落实企业安全生产主体责任，健全事故报告机制，完善并严格执行内部安全管理制度；同时全面强化从业人员安全法治教育及应急实战培训，切实提升全员风险防范意识和突发事件应急处置能力，形成长效管理机制，确保从根本上杜绝类似问题再次发生。

（三）加强安全生产宣传教育和培训

相关部门要严格落实“三管三必须”要求，组织所属企业开展全员安全警示教育活动，提高建筑领域企业和企业负责人的安全生产管理水平，进一步增强从业人员安全意识和技能，全面提升建筑领域风险防控和应急处置能力。