普陀东港新建小学“8·31”
一般高处坠落事故调查报告

2023年8月31日上午9时20分许，台州市金鼎建设工程有限公司承建的舟山普陀东港新建小学项目建筑工地上，一名作业人员从综合楼三层屋面坠落，后经抢救无效死亡。直接经济损失约170万。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关规定，按照《舟山市普陀区人民政府关于生产安全事故报告和调查处理若干事项的批复》文件精神，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会、区检察院派员参加的事故调查组。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证及综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

事故调查组认定，普陀东港新建小学“8·31”事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.台州市金鼎建设工程有限公司（以下简称金鼎建设公司），统一社会信用代码：91331*******18530(1/5)，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：王某某。经营

范围: 市政工程、公路工程、土木工程、环保工程、消防工程、钢结构工程、房屋建筑工程、体育场地设施工程、建筑装饰业园林绿化工程、古建筑工程、水利水电工程、土石方工程施工建筑劳务分包; 建材销售; 凿井服务; 机电设备安装; 城市生活垃圾清扫、运输; 机械设备租赁; 建筑工程监理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所: 浙江省台州市路桥区路桥良二村新安西街29号。企业安全生产许可证编号: (浙)JZ安许证字【2010】090474, 许可范围: 建筑施工, 有效期限: 2022年10月12日至2025年10月11日。

2.浙江万事达建设工程管理有限公司(以下简称万事达公司), 统一社会信用代码91330******6614P(1/2), 类型: 其他有限责任公司, 法定代表人: 缪某。经营范围: 建设工程项目管理: 建筑工程监理、市政监理; 舟山市政府投资项目代建编制和审核工程概算、预算、结算、竣工结(决)算, 工程招标标底、投标报价; 工程经济纠纷鉴定及技术经济仲裁咨询、评估; 工程招标代理; 浙江省国家建设项目工程预决算审计; 浙江省财政性投资项目工程预决算审价; 房屋经济评估; 政府采购代理业务(凡涉及资质的凭证经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所: 浙江省舟山市临城新区千岛路171号建设大厦A座16楼。工程监理资质证书编号: E233002470, 有效期: 2021年1月8日至2023年12月31日, 资质类别及等级: 市政公用工程甲级、房

屋建筑工程甲级、水利水电工程乙级、机电安装工程乙级。

（二）项目基本情况

东港新建小学项目位于舟山市普陀区东港街道海印路北端西侧，项目总用地面积为24422.23平方米，总建筑面积约29693.73平方米，包括1幢综合楼、1幢教学楼、1幢行政楼、连廊、开闭所、门卫及环形塑胶跑道、篮排球场、广场道路、绿化景观等附属设施。

项目立项批准文号：普发改审(2022)69号。计划竣工时间2024年4月22日。建设单位舟山市普陀区教育局，施工单位金鼎建设公司，监理单位万事达公司。事发区域为综合楼工程，框架结构，地上3层，建筑面积4714.81㎡，建筑高度17.65米，3层顶板高度12.9米。

舟山市普陀区教育局于2022年12月6日与万事达公司签订建设工程委托监理合同，于2022年12月 26 日与金鼎建设公司签订施工合同。项目总监理工程师沈某某，注册监理工程师注册执业证号：33016207，项目土建专业监理工程师朱某某，专业监理工程师培训合格证书编号：专监师09202000020。

（三）事故发生单位安全管理情况

金鼎建设公司东港新建小学项目部项目负责人尤某某，建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号：浙建安B(2021)0990587，证书有效期：2021年04月29日至2024年04月28日。安全员王某某，建筑施工企业综合类专职安全生

产管理人员安全生产考核合格证书编号：浙建安C3（2017）1090102，证书有效期：2020年12月16日至2023年12月15日。

金鼎建设公司建立了浙江省建设工程施工现场安全管理台账，包括安全规章制度、安全技术交底记录、项目负责人施工现场带班记录、安全会议等。

（四）事故发生经过及救援情况

2023年8月31日6点钟左右，钢筋工班组长牛某给钢筋工班组人员分配工作任务，每2人一组扎钢筋，其中李某某和梁某某作为一组被安排综合楼三层顶9轴KL20梁（型钢梁）处绑扎梁箍筋作业。

上午8点多，该梁上部钢筋即将绑扎完毕。梁某某先行转移到下部对底筋进行处理，而后李某某告诉梁某某说他上面差不多完工了，要下来和梁某某一起绑底筋。十多分钟后，梁某某未看到李某某，就呼喊着爬上屋面寻找。未果，梁某某电话询问马某某是不是他把李某某调派到别的岗位去了。马某某说没有，开始和梁某某一起在屋面上张望、寻找李某某，也询问了当时一起在干活的其他工人，并电话联系李某某，均无结果。两人猜测李某某可能离开作业区域去洗手间了。上午9点20分左右，牛某到综合楼三层屋面检查工作完成情况，了解到大家找不到李某某，就开始一同寻找。牛某从综合楼三层屋面逐层往下寻找时，发现李某某的安全帽落在二楼平台，人躺在综合楼北侧的地上，面朝上，太阳穴和鼻孔都是

血。

牛某见状立即通知项目部，在场的马某某同时拨打了120电话。7、8分钟后，李某某被送至舟山市普陀区人民医院抢救，后经抢救无效于当日中午12点左右宣告死亡。

（五）事故报告及善后情况

事故发生后，金鼎建设公司立即向区住建局和区公安分局进行了报告。区住建局立即通报区应急管理局。事后，金鼎建设公司积极联系死者家属处理善后事宜。目前双方已通过协商签订了民事赔偿协议，事故善后工作已结束。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者李某某，男，49岁，住址：安徽省利辛县王人镇五里村****号，身份证号码：342130******4014。直接经济损失约170万。

二、事故现场勘验及相关调查情况

（一）现场勘查情况

1.死者李某某在综合楼三层9轴KL20梁处绑扎梁箍筋作业，如图1所示。

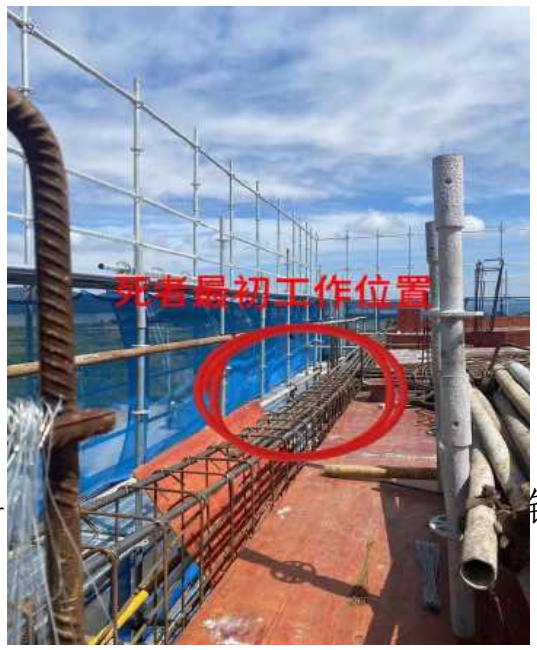


图1（右）

2.综合楼北侧脚手钢管脚手

架。内立杆与建筑物最大间距1.1M，如图2所示；支模架临时操作平台与脚手架间距为60CM，如图3所示；层高3.6M处最小间距25CM，如图4所示，内侧缺少临边防护栏杆。



图2



图3



图4

3.临时悬挑操作架情况：悬挑操作架位于3层KL11（5A）梁底外侧，挑出建筑物55CM；临时悬挑操作架防护栏杆高度1.3M。

4.装饰悬挑板周边情况：综合楼北侧2层，层高3.1M处有结构装饰悬挑板，悬挑建筑物外98CM，悬挑板与脚手架第三步顶差距80CM，悬挑板脚手架第三步底差距1.2M。

5.血迹情况：发现北侧二层支模架立杆处有一点血迹，脚手架第三步脚手板上有血迹，最后坠落位置有血迹。

（二）相关调查情况

1.经调查，金鼎建设公司提供了李某某的劳动合同和三级安全教育登记卡，但实际未按规定时长等要求对员工开展三级教育培训。

2.经调查，综合楼的脚手架是由金鼎建设公司架子工班组搭设，脚手架搭设之前制定有搭设方案，方案报监并审核通过。该楼的脚手架分别于2023年7月5日、7月22日和8月15日经过钢管扣件式脚手架安全技术综合验收，验收表显示7月22日验收部位为综合楼4-6步，8月15日验收部位为综合楼7-9步，当时均验收通过。综合楼上也悬挂了脚手架合格挂图。

3.经调查，张某某作为金鼎建设公司总经理，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未及时消除综合楼脚手架与建筑物距离过大隐患；丁某某作为金鼎建设公司分管安全的副经理，建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书编号：浙建安A(2019)0990049，证书有效期：2021年12月31日至2024年12月30日，自2023年2月至事故发生前，未到该项目现场检查安全生产状况，排查生产安全事故隐患；尤某某作为项目负责人，未及时整改综合楼脚手架与建筑物距离过大隐患，督促落实本单位安全生产整改措施；王某某作为项目安全管理员，共同验收通过了不符合要求的综合楼脚手架。

4.经调查，2023年8月11日、19日、25日有项目部安全周检记录，且记录内容包括工程名称、编号、时间、组织者、工程形象进度、参加检查人员、经检查存在的隐患、整改落实情况、复查结论和相关人员签名及签名日期等；台账资料有安全技术交底记录表，具体记录显示出“主体砼浇捣安全交底、

泥工砌筑安全交底、主体模板安装拆除安全交底、木工模板制作安全交底”等作业内容；有项目负责人施工现场带班记录，且记录内容包括工程名称、日期、天气、带班工作部位、当天工地主要生产活动、带班工作内容、带班意见或工作要求以及项目负责人签名。

5.经调查，万事达公司2023年8月22日的盘扣脚手架搭设旁站记录显示综合楼盘扣架立杆间距和步距不符合专项方案要求，2023年8月22日15号监理通知单显示“……7.脚手架与建筑物距离过大，超过15CM，存在重大安全隐患。要求立即搭设内侧临边防护。……要求施工单位3日内整改完毕……”直至8月31日，现场该问题仍未整改完成。

6.经调查，2023年8月29日，万事达公司沈某某主持召开了安全管理专题会议，区教育局、金鼎建设公司安全管理人员和项目各班组长共同参加，会议内容主要有分析了工程存在的主要安全隐患，包括“外脚手架与建筑物间距过大，临边围护设置不到位，脚手架与支模架混接，脚手架脚手板个别转角位置未铺设，脚手架上建筑材料堆放过多未及时清理，拉结点钢管拉结设置不规范。施工人员登高作业安全防护措施不到位，包括维保人员。个别新进场作业人员未及时组织三级安全教育，或安全教育效果较差。”等，安全管理奖罚条款和建设单位要求施工单位提高安全管理意识，加大安全管理力度。

三、事故直接原因分析

李某某在综合楼屋面作业过程中，因综合楼外脚手架与建筑物间距过大且缺少层间防护、临边防护措施不到位失足坠落至地面，导致死亡。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）金鼎建设公司未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对脚手架搭设存在隐患的状况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依法进行行政处罚。

（二）金鼎建设公司总经理张某某，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未及时消除综合楼脚手架与建筑物距离过大隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依法进行行政处罚。

（三）金鼎建设公司尤某某，作为东港新建小学项目负责人，自项目开工以来，每月到岗出勤率符合要求，落实了带班检查本单位的安全生产状况，但其发现项目施工现场脚手架搭设存在隐患，未督促落实整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(七)项的规定，对事故发生负有

责任，建议区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）金鼎建设公司分管安全的副经理丁某某，未严格履行安全生产管理职责，自项目开工以来,未到过项目现场，未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患，建议区住建局依法处理。

（五）金鼎建设公司王某某，作为该项目专职安全管理员，对不符合规范要求的脚手架予以验收通过，建议区住建局依法处理。

（六）金鼎建设公司质量安全科长黄某某，作为架子搭设单位暨金鼎建设公司安全管理人员，对不符合规范要求的脚手架予以验收通过，建议区住建局依法处理。

（七）万事达公司监督施工单位落实履行安全生产管理职责不到位，发现施工单位脚手架存在隐患下达监理通知单后，对施工单位不停止施工、隐患整改不及时的行为未及时向有关主管部门报告，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款，建议区住建局依法处理。

（八）万事达公司朱某某，作为本单位在该项目的土建专项监理，对不符合规范要求的脚手架予以验收通过，建议区住建局依法处理。

五、事故预防措施

（一）台州市金鼎建设工程有限公司应针对本公司所从事的建筑施工作业风险特点，建立健全并落实规章制度，完善本单位隐患排查治理制度和操作规程，加强隐患排查制度的

日常落实，建立健全责任追究制度，对于发现的安全隐患问题要采取有力措施立行立改。

（二）台州市金鼎建设工程有限公司要根据本公司所从事行业特点，深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，举一反三对下属员工开展针对性的安全警示和教育培训工作，督促从业人员严格落实遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，重点针对作业人员的作业行为采取管理措施进行督促检查和教育惩戒。

（三）浙江万事达建设工程管理有限公司作为建筑工程监理单位要严格履行监理职责，加强建筑施工过程中的日常监理，对于发现的各种问题隐患应加强和台州市金鼎建设工程有限公司沟通协调，及时发出监理通知单，提出具体详细的整改意见建议，并实时跟进问题整改落实情况，及时向有关主管部门报告。

普陀东港新建小学“8·31”

一般高处坠落事故联合调查组

2023年12月14日