索引号：4303000008/2026-1432842　　发布机构：区应急管理局　　发布目录：信息公开

雨湖区湖南xx科技有限公司“12·10” 一般淹溺事故调查报告

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn　　发布时间：2026-05-21 15:32

2025年12月10日17时11分许，湖南xx科技有限公司在位于雨湖区姜畲镇xx村的湖南xx绿色生态科技有限公司（xx生态园）德源厨房进行冷库安装，在对压缩机抽真空作业过程中发生一起淹溺事故，伤者叶某经抢救无效死亡，事故共造成1人死亡，直接经济损失24万元（仅包含医疗救治、丧葬费，死亡赔偿暂未达成一致）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定和《湘潭市应急和安全生产委员会办公室一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（潭应安办函〔2025〕259号）要求，经雨湖区人民政府批准，于2025年12月12日成立由雨湖区应急管理局牵头，湘潭市公安局雨湖分局、雨湖区农业农村局、雨湖区总工会、姜畲镇人民政府为成员单位的事故调查组。邀请长沙县人民政府派员参加，同时邀请雨湖区纪委监委对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，雨湖区湖南xx科技有限公司“12·10”一般淹溺事故是一起因是人的不安全行为、设备不安全状态及生产经营单位未依法履行安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

因湖南xx绿色生态科技有限公司（以下简称“xx生态公司”）需要采购一套冷库设备安装在xx生态园德源厨房内，用于存放菜品，该公司员工彭某新遂于2025年11月1日上午联系张某林并到现场进行查看，之后张某林电话联系有长期业务关系的湖南xx科技有限公司（以下简称“湖南xx公司”）销售主管邓某对接冷库销售事宜，张某林作为中间人撮合xx生态公司与湖南xx公司于12月3日完成合同签订。12月5日，xx生态公司按照合同约定将合同款项的50%付到湖南xx公司账户。12月7日，邓某将冷库安装图纸通过微信发给张某林，12月9日，张某林与邓某电话沟通发货及安装事宜，邓某口头将该项目冷库安装业务发包给张某林，费用结算方面，xx生态公司将合同费用支付给湖南xx公司后，湖南xx公司再将项目安装费用结算给张某林，由张某林自主联系安装人员、安排工作。张某林随后电话联系叶某、林某，安排其12月10日到xx生态公司安装冷库。

（二）xx生态公司概况

1.xx生态公司基本情况

xx生态公司成立于2015年11月06日，统一社会信用代码：91430300MA4L1Jxxxx，注册地位于湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇xx村xx组，法定代表人为付某文。经营范围包括许可项目：水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；餐饮服务；牲畜饲养；活禽销售；旅游业务；住宿服务；食品生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；花卉种植；礼品花卉销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。

2.合同签订情况

2025年12月3日，xx生态公司与湖南xx公司签订了《冷库设备销售安装合同》，项目名称：新建冻库，冷库长4.2m、宽2.7m、高2.6m，主要内容为冷库库体安装，库体加强，内外机安装、调试，铺设连接管路、管路保温、线路架设连接、控制系统安装、内、外机电源线接线及系统调试。工期为15天，合同金额26288元。

3.安全生产管理情况

xx生态公司员工87人，由副总经理陈某负责全面工作，未依法设置安全生产管理机构以及安全生产管理人员。公司成立了xx生态园消防安全委员会，制定了xx生态园消防安全管理规定、xx生态园消防安全奖惩细则、xx生态园各部门消防安全管理措施、xx生态园消防应急预案等制度。2025年12月10日，xx生态公司未安排人员对施工现场进行安全监督检查、安全提醒。

（三）湖南xx公司概况

1.湖南xx公司基本情况

湖南xx科技有限公司成立于2021年08月13日，统一社会信用代码：91430121MA7AE6xxxx，注册地位于湖南省长沙县榔梨街道xx工业园xx路xx号办公楼3、4、5楼及部分厂房，法定代表人、总经理为刘某中。经营范围包括工程和技术研究和试验发展；金属制品、环保材料的研发；节能技术开发服务；新材料及相关技术的研发、生产；制冷设备安装；制冷设备、冷藏车、机电产品、保温门窗销售；冷链运营；冷链管理；冷链仓储；制冷、空调设备、结构性金属制品、集装箱及金属包装容器、建筑、安全用金属制品、保温门窗的制造等。

2.安全生产管理情况

湖南xx公司现有员工17人，成立了以刘某中为总指挥，王某为副总指挥，刘某男为应急抢险组组长，肖某为后勤保障组组长，叶某红为警戒疏散组组长的应急救援指挥部。公司制定了安全生产责任制、安全检查和隐患排查治理管理制度、风险分级管控措施责任清单等制度。冷库安装过程中，湖南xx公司未对张某林进行安全技术交底，未派专人到现场督促承包人履行安全生产职责。

（四）张某林个人情况

张某林，男，汉族，44岁，身份证号码：43032119811126xxxx，家住湖南省湘潭县xxx镇xx村xx组，高中文化。无工作单位，平常在外面做临工，有时承包业务。此次项目由湖南xx公司将冷库安装业务发包给张某林，张某林临时雇佣叶某、林某进行安装工作。未为叶某提供绝缘手套等劳动防护用品。

（五）死者基本情况

叶某，男，殁年43岁，户籍地为湖南省湘潭县xxx镇xx村xx组，身份证号码：43032119821003xxxx，叶某于2011年3月4日取得江门市人力资源和社会保障局机电助理工程师资格证，2020年11月30日取得湘潭市人力资源和社会保障局发的电工职业资格证（非特种作业资格证），未取得住建部门及应急管理部门颁发的特种作业操作证（电工作业）。作业时未佩戴绝缘手套等劳动防护用品。叶某为xxxx电器集团湖南有限公司员工，劳动合同期限为2024年11月18日至2027年11月17日，岗位为家用空调维修岗，12月10日，xxxx电器集团湖南有限公司未对叶某进行派工，最后一次派工时间为2025年12月8日，此次受张某林临时雇佣进行冷库安装、调试、接电等工作，与xxxx电器集团湖南有限公司业务无关。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

12月10日7时25分，张某林与林某到达xx生态公司德源厨房外，7时43分，叶某到达现场，同时湖南xx公司送货车辆到达；张某林、林某、叶某三人将冷库设备卸下，之后一起安装冷库库体，上午基本完成库体安装。下午，叶某开始接电、压缩机与冷凝器铜管连接等安装调试，林某协助叶某作业。14时20分许，黄某光（张某林朋友）来找张某林，两人一起驾车去长

沙谈业务，16时10分许两人回到作业现场，之后张某林、林某一起在冷库进行库房的打胶、撕膜工作，黄某光一起帮忙，叶某进行冷库的铜管连接工作。16时40分许，叶某拿着真空泵（飞越牌，由张某林提供）以及一组插线板（黑色电线以及白色的两孔插头，由叶某自带）到厨房外面准备进行风冷冷凝机组抽真空、加冷媒作业，16时48分许，叶某返回厨房把插线板插头插在厨房休息室墙上的插孔，17时01分许，叶某独自一人对安装在厨房隔墙外、临近景观水池的冷凝风机机组进行抽真空作业。17时11分46秒，叶某摔跌掉入景观水池。17时23分许，林某到厨房外查看叶某作业情况，发现叶某仰面躺在旁边的景观水池中。

（二）应急处置情况

林某发现叶某落水后，立即到厨房叫张某林，两人一起将叶某从景观水池中抬到岸边，张某林立即给叶某做心肺复苏，17时26分许，林某拨打120急救电话；17时35分许，医护人员抵达事发现场随即对伤者叶某进行急救措施。17时37分许，xx生态公司副总经理陈某、安保部主管李某宁到达事发现场。17时48分许，救护车将伤者叶某送至湘潭市中心医院进行救治，李某宁、张某林以及陈某跟随救护车一起到达湘潭市中心医院，20时许，宣布叶某经抢救无效死亡。

（三）事故信息接报及响应情况

1.信息接报情况

2025年12月10日17时29分许，xx生态公司保安谭某军通过电话向李某宁报告了事故情况，并赶至事故现场组织应急处置工作，17时30分许，谭某军电话向xx生态园负责人陈某报告了事故情况。20时34分许，区应急指挥中心、区总值班室接湘潭市中心医院应急办事故信息通报，联系姜畲镇到现场核查相关情况。20时44分，区应急指挥中心收到市指挥中心信息，报告主要领导前往事故现场核查处置。21时40分许，姜畲镇向区应急指挥中心、区总值班室报告事故核查情况。21时59分，区应急指挥中心向市指挥中心、区总值班室续报事故情况。

2.响应情况

2025年12月10日20时28分许，姜畲镇派出所接群众报警后迅速安排民警赶到事故现场核查情况。随后姜畲镇主要负责人带领应急办人员赶赴现场处置，21时20分许，区应急管理局主要负责人带领事故调查人员赶至现场开展现场勘查等初步调查工作。

（四）善后处置情况

事故发生后，xx生态公司、湖南xx公司、张某林与死者家属经多方协商于2026年1月4日签订了《前期协议书》，三方共向死者家属支付24万元用来解决死者安葬及家属当前特殊困难，截止2026年4月30日，事故赔偿补偿暂未达成一致协议，建议通过民事诉讼方式解决。

（五）事故应急处置评估情况

事故发生后，应急、公安机关以及姜畲镇政府根据自身职责对事故处置到位。xx生态公司在事故发生后积极组织对事故开展了应急处置，现场作业人员第一时间打120急救电话，将叶某送至医院抢救。

三、事故现场勘查及有关检测鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

1.事故地点为湘潭市xx生态园，位于湘潭市雨湖区姜畲镇xx村。事故中心现场位于湘潭市xx生态园德源厨房冻库墙外绿化带南侧（见图1）



（图1）

2.事故中心现场地面凌乱、工作区域植被被破坏踩踏，贴墙放置两台格力牌冷冻冷藏机组空调外机，风口均朝向南侧，西侧一台空调外机盖已拆开，内部线路裸露，未见通电迹象,为事发作业的机组，型号CHXAMSZ05，冷凝器风机数量为2台，风量2*3200m^3/h,。（见图2、图3、图4）



（图2）



（图3）



（图4）

3.室外机距南侧绿化景观水池1.6米，水池周边以假山石堆砌，崎岖不平边缘尖锐，水面最窄处宽约1米，水池深40厘米，空调外机正前方水池池底见青苔、淤泥减层擦蹭拖痕。（见图5、图6）




（图5）　　（图6）

4.现场见黄色“黑旋风”多孔插座一个，型号:HXF-312；16A-250V。插孔、线路、接口未见破损、松动，插座有三孔插孔两个，两孔插孔两个，插头线的末端为白色的两极插头，无保护接地线（PE 线），经测试绝缘良好，无漏电可能。（见图7、图8、图9）

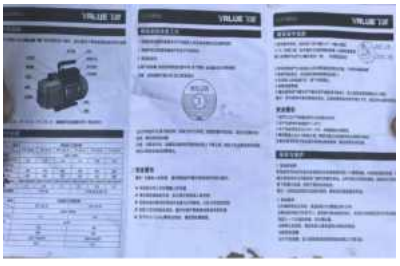


（图7）




（图8）　　（图9）

5.现场见飞越牌真空泵一台，型号：FY-2C-N,额定电压为220V-/50HZ，出厂编码：2405，电源线为黑色，插头为三极插头。设备纸盒中见说明书一份。其中安全警示描述：1.进气口与大气相通运转不允许超过3分钟；2.本产品使用环境温度5℃-40℃；3.本产品使用电压为220V+10%，电源插座必须接地；4.真空泵接入A/C-R系统之前，请用可靠方式将制冷剂从系统中抽出注意在高压状态下取出制冷剂将会损伤泵体，建议使用专用设备。（见图10、图11）

（图10）　　（图11）

6.事故调查技术专家组现场对休息室（调料仓）内设置的插座进行检查，经检查插座接线正确；随即对德源厨房的配电箱进行测试，2 次手动按压漏电开关，均动作灵活；专家组使用仪器在休息室（调料仓）内在插座处对压漏电开关进行检测，经 3 次测试压漏电开关均动作灵活；由此可知，德源厨房配电箱设置的漏电保护装置有效。（见图12、图13）



（图12）



（图13）

7.现场勘察时要求湖南xx绿色生态科技有限公司人员给水池景观灯、水泵等电气通电，现场检测水池电压 0V（见图14）。



（图14）

2025年12月11日，事故调查组委托湖南锦程司法鉴定中心对事故现场进行勘查，出具了《现场勘验检查工作记录》（痕勘[2025]84号）。

（二）有关检测鉴定等情况

1.有关设备检测鉴定情况

调查组于2025年12月29日委托湖南中洋检测鉴定技术服务有限公司对当事人使用的飞越牌真空泵及电气排插进行技术鉴定，湖南中洋检测鉴定技术服务有限公司于2026年1月20日出具了鉴定报告（报告编号ZYBG–2009–JD–2025–112），根据CB/T4706.1–2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第8.1章规定要求，对涉案真空泵按正常接地的3孔插座和现场2孔未接地排插分别通电进行对触及带电部位的防护检测，检测发现：使用正常带地线的3孔插座通电时，涉案真空泵外壳不带电，外壳对地电压为0；使用涉案现场未接地的2孔排插通电时，涉案真空泵外壳带电，外壳对地电压为73V，不符合安全电压要求。鉴定意见：涉案触电情况与涉案现场使用的未接地2孔排插有关，与涉案飞越牌真空泵无关。

2.有关尸体解剖鉴定情况

调查组于2025年12月11日委托湖南锦程司法鉴定中心对叶某尸体进行解剖检验、死亡原因鉴定，2026年1月23日出具《司法鉴定意见书》（编号：湘锦程司鉴[2026]病鉴字第32号），综合案情、送检资料、尸检、组织病理学检验所见，综合分析叶某的死亡机制符合：叶某在景观池旁小道使用未接地2孔排插给真空泵通电，作业过程中接触真空泵外壳不慎意外触电，摆脱带电体的过程中后仰摔跌掉入景观水池内，在水池内呼叫时呛水，短时间内大量水经口鼻进入胃内及双肺，液体迅速、广泛充斥肺泡，致使双肺通气功能严重受阻，引发机体急性缺氧、窒息，最终因呼吸循环衰竭死亡。综上，死亡原因归纳：叶某符合生前意外入水，呛水并发急性重度肺水肿死亡。鉴定意见：叶某符合生前意外入水，呛水并发急性重度肺水肿死亡。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

叶某未取得特种作业操作证（电工作业）进行冷库设备安装、调试等过程中，在使用真空泵抽真空作业时，未按照真空泵说明书安全警示要求，使用自带的不具备接地保护的多孔插座连接真空泵，导致真空泵接地保护缺失，电机运行产生的感应电压传导至真空泵金属外壳；叶某接触真空泵金属外壳随即触电，并在摆脱带电体的过程中后仰摔跌掉入景观水池，致其呛水淹溺死亡。

（二）间接原因分析

1.湖南xx公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）违法发包[]。湖南xx公司将冷库安装业务发包给不具备安全生产条件的张某林个人。

（2）未履行安全生产统一协调、管理职责[]。湖南xx公司未与张某林签订合同且未签订专门的安全生产管理协议，未安排人员对施工现场进行安全检查，未及时发现现场作业人员不具备相关特种作业资格、使用不符合要求的电气设备等事故隐患并督促整改。

（3）未依法开展安全技术交底。湖南xx公司未对张某林就冷库安装相关事宜进行安全技术交底。

（4）主要负责人未依法履行安全生产职责[]。刘某中作为湖南xx公司总经理、主要负责人，未督促安全管理人员到岗履职，未严格督促落实本单位安全生产责任制；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作不力，未安排安全管理人员对施工现场进行安全生产检查，未及时消除生产安全事故隐患。

2.张某林存在的问题

（1）张某林不具备安全生产条件承接冷库安装业务[]，雇佣无特种作业资格（电工作业）的叶某进行冷库安装、调试、接电等工作。

（2）未对作业人员进行安全风险提示，未依法开展安全隐患排查治理[]。提供真空泵给叶某使用，未将真空泵说明书中安全警示内容：“连接电源时要求所有相关设备均正常接地，以防止电击的危险”告知叶某，未及时发现并消除其使用未接地多孔插座连接真空泵作业等事故隐患。

（3）未依法落实安全生产教育培训[]。未对作业人员叶某进行针对性安全生产教育和培训，未保证叶某等从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能及个人防护技能。

（4）未为作业人员提供劳动防护用品[]。未向叶某等作业人员提供符合国家标准或者行业标准的绝缘手套等劳动防护用品，并监督、教育其按照使用规则佩戴、使用。

五、调查发现的其他问题

xx生态公司存在的问题

（1）对湖南xx公司安全生产工作统一协调、管理不到位[]。对湖南xx公司不严格履行合同约定，擅自将冷库安装业务进行发包的违法行为失察。对作业现场安全管理不到位，未安排专人对作业人员进行安全监督、提醒。

（2）未依法设置安全组织架构，且未配备专兼职安全管理人员[]。xx生态公司安全组织架构以及相关安全生产工作由上级公司湖南xx酒店管理有限公司承担，本公司未依法设置安全组织架构，且未配备专兼职安全管理人员。

六、属地政府及行业主管部门履职情况

（一）姜畲镇人民政府履职情况

2024年至2025年，姜畲镇人民政府对xx生态公司开展日常检查共4次，2024年6月3日，邀请专家对辖区企业开展安全生产培训，2024年11月27日组织辖区企业开展消防培训和应急逃生疏散演练。2025年9月19日，姜畲镇相关负责人同社会事务中心联合区文旅局开展安全生产检查。

（二）雨湖区农业农村局履职情况

雨湖区农业农村局严格落实“管行业必须管安全”的责任，对xx生态园实行常态化安全监管。每季度至少开展一次全覆盖检查，并在春节、五一、国庆等重要节假日以及汛期、高温、雨雪冰冻等极端天气前后，加密专项巡查频次，确保监管不断档、不放松。2025年区农业农村局走访指导重点农业主体、合作社36家，排查并整改重大事故隐患3处。

七、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1.叶某，男，汉族，未取得特种作业操作证（电工作业）进行冷库设备安装、调试等过程中，在使用真空泵抽真空作业时，未按照真空泵说明书安全警示要求，使用自带的不具备接地保护的多孔插座连接真空泵，导致真空泵接地保护缺失，电机运行产生的感应电压传导至真空泵金属外壳；在接触真空泵金属外壳随即触电，并在摆脱带电体的过程中后仰摔跌掉入景观水池，呛水淹溺死亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）建议移送司法机关追究责任人员

张某林，男，汉族，冷库安装业务承包人，不具备安全生产条件承接冷库安装业务，雇佣无特种作业资格（电工作业）的叶某进行冷库安装、调试、接电等工作；未对作业人员进行安全风险提示，未依法开展安全隐患排查治理；未依法落实安全生产教育和培训；未为作业人员提供劳动防护用品，对事故的发生负直接责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送张某林涉嫌犯罪线索至有管辖权的公安机关依法依程序调查处理。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.湖南xx公司违法发包，将冷库安装业务发给不具备安全生产条件的个人；未履行安全生产统一协调、管理职责，未与张某林签订合同且未签订专门的安全生产管理协议；未依法开展安全技术交底，未对张某林就冷库安装相关事宜进行安全技术交底。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款之规定，对该起事故负有责任，建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

2.刘某中，男，湖南xx公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作。未督促安全管理人员到岗履职，未督促落实本单位安全生产责任制；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作不力，未督促安全管理人员对施工现场进行安全生产检查，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，导致事故发生，对该起事故负主要负责人责任，建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

（四）建议行业主管部门进行调查 处理的单位

xx生态公司落实安全生产工作统一协调、管理不到位，未依法设置安全组织架构，且未配备专兼职安全管理人员。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第四十九条的规定，建议移送湘潭市雨湖区农业农村局依法调查处理。

（五）建议单位内部处理的人员

1.邓某，男，湖南xx公司销售主管，将公司冷库安装业务发包给不具备安全生产条件的张某林个人。对该起事故应负直接责任，建议湖南xx公司依据公司有关规定进行处理。

2.李某宁，男，xx生态公司安保部主管，对作业现场安全管理不到位，未对作业人员进行安全监督、提醒。对该起事故应负重要责任，建议xx生态公司依据公司有关规定进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）湖南xx公司要全面汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任。

一是要严格按照有关法律法规的规定组织生产经营活动，切实加强企业内部管理，不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。**二是**要与承包单位签订安全生产管理协议，并根据安全生产管理协议落实各自的安全管理职责，对施工现场进行安全检查，及时发现安全问题并督促整改。**三是**要加强对承包单位的安全技术交底，对有关安全施工的技术要求要向作业人员作出详细说明，由双方签字确认。**四是**主要负责人要认真履行自身安全职责。认真落实《中华人民共和国安全生产法》明确的“七项职责”，要对发包项目进行安全巡查检查，督促现场作业人员做好安全防护措施，及时发现和消除事故隐患，有力将事故遏制在萌芽状态。

（二）张某林要深刻吸取事故教训，规范承接业务。

一是承接业务前，必须获取相应资格或具备安全生产条件，不具备安全生产条件或者相应资格不得从事相关生产经营活动。**二是**严格审查作业人员资质，逐一查验作业人员的特种作业资格证，确保其持证上岗且证件在有效期内，杜绝无证或证件过期人员参与作业。**三是**加强对作业人员安全教育培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，对于安全警示内容要加强提醒，严禁使用不符合国家标准的电气设备。**四是**要为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）xx生态公司要加强安全管理。

xx生态公司要加强对施工现场的安全管理，落实安全生产工作统一协调、管理。要依法设置安全组织架构或配备专兼职安全管理人员。要通过强化安全检查、巡查考核等措施，加强对承包单位的安全管理，督促承包单位全面加强安全防范工作，有力杜绝违法发包、无证作业等突出问题。

（四）区农业农村局要加强对所管企业的监督管理。

一是进一步压实行业监管责任，将行业领域企业主体小散工程、设施建设安全纳入重点监管范围，明确监管职责，消除监管盲区。**二是**健全管理制度规范，制定小散工程安全管理指引，明确施工报备、安全条件、禁止行为、监管流程，从源头规范管理。

三是加强安全宣传培训，对企业负责人、管理人员开展安全法规、警示教育、操作规范全覆盖培训，提升安全意识和管理能力。

（五）姜畲镇政府要加强对小散工程的安全巡查。

加强日常巡查，发现小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的，及时提醒、警示、制止并跟踪督促整改，同时加强安全宣传教育，对拒不整改违法违规行为和安全隐患等问题，及时有效处理或及时函告相关部门处理。

湘潭市雨湖区人民政府事故调查组

2026年5月15日