# 个旧大屯个旧市大屯镇贵林钢材经营部“7·15”一般高处坠落事故调查报告

个旧市政府事故调查组

2025 年 9 月 25 日

# 目录

事故简述.....1
一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关人员情况.....1
（二）事故有关单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场勘查情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）间接原因分析.....8
四、有关人员、单位存在的主要问题和责任.....9
（一）事故责任单位存在的问题和责任.....9
（二）事故责任单位（个人）存在的问题和责任.....9
五、对有关单位和个人的处理建议.....9
（一）不予追究责任人员.....9
（二）对责任单位的处理建议.....9
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11
（一）贵林钢材经营部及从业人员.....11
（二）大屯街道、市应急管理局.....11
八、附件.....13
（一）事故现场照片.....13

## 事故简述

2025年7月15日8时48分许，个旧市大屯街道个旧市大屯镇贵林钢材经营部发生一起高处坠落事故，造成1名作业人员重伤，经医治无效于7月19日死亡。

事故发生后，个旧市政府主要领导及时作出工作指示，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府批准成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、大屯街道有关人员组成的个旧大屯个旧市大屯镇贵林钢材经营部“7·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）并邀请市纪委监委、市检察院派人员参与，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调取视频监控、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员受伤和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改的措施和建议。

经调查认定，个旧大屯个旧市大屯镇贵林钢材经营部“7·15”一般高处坠落事故是一起因未落实安全防护措施，违规进行高处特种作业造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

**1.事故发生单位情况：**个旧市大屯镇贵林钢材经营部（以下简称“贵林钢材经营部”）；类型：个体工商户；统一社会信用代码：92532501MA6LTRF12M；经营者：王某林；组成形式：个人经营；成立日期：2014年7月24日，经营场所：个旧市大屯镇建安砖瓦厂；登记机关：个旧市市场监督管理局。经营范围：钢材零售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**2.仓库行车起重机改造项目情况：**贵林钢材经营部负责人王某林计划开展仓库行车起重机改造项目，需对原有厂房彩钢瓦顶棚进行拆除后加高处理，顶棚高度适配行车高度需求后继续开展行车设备安装。2025年7月14日，贵林钢材经营部负责人王某林通过电话联系从事钢结构作业的管某雷[1]到经营部进行行车起重机改造施工作业。随后，管某雷通过微信联系另一名工人龙某勇[2]，告知其于7月15日一同前往贵林钢材经营部进行施工作业。

**3.仓库行车起重机改造项目用工情况：**平时龙某永与管某雷经常在一起从事彩钢瓦施工，工钱平均是每天300元左右，

[1]管某雷，男，汉族，36岁，身份证号码：532501198905******，住址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯镇新塘子村，系本次事故的死者，未取得高处作业操作证。长期从事钢结构等小型工程项目，但并未持有高处作业操作证，不具备从事高处作业的法定资质。

[2]龙某永，男，汉族，41岁，身份证号码：532501198408******，住址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯镇太平庄村，未取得高处作业操作证，不具备从事高处作业的法定资质。

工程结束后业主方将工钱统一付给管某雷，管某雷再转给龙某永。此次管某雷邀约龙某永共同参与贵林钢材经营部行车起重机改造作业，根据龙某永、管某雷的兄弟管某宾、母亲杨某华、兄弟妻子徐某奕、朋友邓某笔录反映，两人以每人每天300元的点工方式施工。

（二）事故有关单位安全管理情况

贵林钢材经营部主要从事钢材零售工作。经营部管理人员构成情况如下：主要负责人是王某林，此外还有王某林前妻杨某萍及其儿子王某良参与管理相关工作。据王某林及杨某萍陈述，杨某萍和王某良收入来源为领取工资，仅是偶尔到经营部帮忙处理事务。贵林钢材经营部无安全管理制度，日常安全未配备兼职安全管理人员。

（三）事故发生经过

2025年7月15日8时2分许[3]，管某雷、龙某永来到贵林钢材经营部与王某林及杨某萍四人一起进行行车起重机改造彩钢瓦顶棚拆除的准备工作，将彩钢瓦下方的茶桌等物品搬离，8时9分许，龙某永拉插线板至房顶（图1）,8时10分许，龙某永到仓库拿电钻等物品（图2），8时25分许，管某雷和龙某永通过厂房左侧的楼梯爬上房顶进行拆瓦作业，管某雷先到房顶，龙某永上房顶时管某雷正在拆房顶西面透明瓦螺丝，随即龙某永加入拆除西面螺丝，8时33分许，王某林在彩钢瓦房内

[3][3]监控视频时间比实际时间慢1小时。

配合龙某永通过绳子更换电钻工具（图3，图4）。西面螺丝（在人拆得到的部位）拆完后，两人转到到房顶东面开始拆彩钢瓦螺丝，管某雷在南端拆，龙某永在北端拆，8时48分许，管某雷拆完后，从房顶东面沿屋顶中间横梁向西面行走过程中从房顶南面透明瓦处坠落，坠落过程中管某雷头部撞击到地面上叠放的工字钢，事故发生。




图1：龙某永拉插线板至房顶

2 某仓电




图：龙永到库拿钻




图 3：王某林到仓库拿电钻




图 4：王某林配合龙某永通过绳子更换电钻工具

**（四）事故现场勘查情况**

事故现场位于个旧市大屯街道大尔多超市后方约 100 米处的贵林钢材经营部厂房内，事故彩钢瓦房位于厂房中部，彩钢瓦房整体东西方向宽约 7.5 米，南北方向长度约 11.1 米。房顶南面部分铺设了一条透明瓦，坠落点位于房顶最高处的透明瓦区域，高度约 5.3 米，房顶坠落处有一个约 0.6 平方米的破坏窟窿。在坠落地面处有两块叠放在一起的工字钢，工字钢长度约 8.8 米，高度为 0.3 米。事故发生后，王某林和杨某萍对事故现场进行了清洗，工字钢被人为挪动，掉落的瓦片和血迹已被清理（监控视频显示，现场有碎瓦片和血迹），大屯街道办安监站工作人员责令王某林恢复原状。在房顶中间正上方，有 11kv 的高压线横跨，高压线距离房顶最近处仅约 1.5 米，高压线处

于未通电状态。在事故彩钢瓦房顶的西侧区域，透明瓦有数十颗螺丝拆除痕迹，有几片透明瓦散落在地面上；而房顶东侧区域，则有几片铁板散落在地面上。现场监控视频显示，管某雷未戴安全帽、未佩戴安全带、脚穿拖鞋。该经营部在实施拆除作业前，未在彩钢瓦上方铺设临时走道板，未落实风险及防护措施。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8时48分许事故发生后，现场人员将伤者送往医院救治，双方就医疗费进行协商未达成一致意见。15时56分许，管某宾拨打“110”电话报警，“110”接报后，个旧市公安局大屯派出所民警联系大屯街道相关领导、工作人员共同赶赴现场处置，对现场人员进行了询问核实。16时43分许，“110”电话转报市应急局值班室。接报后，市应急局于16时45分许通过应急综合业务系统上报事故信息，并向市政府领导进行汇报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王某林立即上前查看管某雷情况并用手托住管某雷头部，杨某萍跑到坠落点一起施救。龙某永从房顶上下来后立即拨打“120”急救电话，随后龙某永通知了管某雷的兄弟管某宾到达现场，现场人员把管某雷抬到三轮车上，龙某永

跑到大门外等待“120”救护车。9时许，三轮车在和丰市场门口遇到救护车后现场人员将管某雷转至救护车上，王某林安排其儿子王某良跟随救护车将伤者送往个旧市中西医结合医院。

（三）医疗救治和善后情况

10时30分许，管某雷被转至红河州第一人民医院，7月19日，管某雷经抢救无效死亡，遗体送至个旧市殡仪馆冰存。王某林支付了部分医疗费，王某林与管某雷家属就民事赔偿协商未果，管某雷家属向个旧市人民法院提起民事诉讼。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员采取应急处置措施恰当，送医及时。相关部门接报后及时组织人员赶赴现场处置，个旧市人民政府成立事故调查组开展事故调查工作。

## 三、事故原因分析

（一）事故直接原因

贵林钢材经营部在仓库行车起重机改造项目拆除彩钢瓦顶棚施工中，未落实安全防护措施，未在屋面彩钢瓦轻质型材上搭设临时走道板，未在作业区域下方设置防坠网，防止人员坠落；管某雷安全意识淡薄，违反《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018第5.7.5条的规定[4]，违规冒险在屋顶作业，是事故发生的直接原因。

[4][4]《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018第5.7.5条：在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下张设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

（二）事故间接原因

1.贵林钢材经营部未督促管某雷穿戴安全帽、防滑鞋、安全带等劳动防护用品。

2.管某雷从事高处作业未持有高处作业特种操作证[5]。

## 四、有关人员、单位存在的主要问题和责任

（一）事故责任单位存在的问题和责任

贵林钢材经营部违反《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 第 5.7.5 条的规定，在仓库行车起重机改造项目彩钢瓦顶棚拆除过程中雇佣未持有高处作业特种操作证的人员进行高处作业，未落实安全防护措施，违规组织作业，未督促作业人员正确穿戴和使用劳动防护用品，对事故发生负有主要责任。

（二）事故责任单位（个人）存在的问题和责任

管某雷，安全意识淡薄，未持有高处作业特种操作证从事高处作业，在作业过程中未穿戴劳动防护用品，违反《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T 429-2018 第 5.7.5 条的规定，冒险违章作业导致坠落，对事故发生负有直接责任。

[5][5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号公布，2015 年 5 月 29 日国家安全监管总局令第 80 号第二次修正）：高处作业指在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

## 五、对有关个人和单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

管某雷，群众，安全意识淡薄，未穿戴劳动防护用品，未持有高处作业特种操作证，违规高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对责任单位的处理建议

贵林钢材经营部在仓库行车起重机改造项目彩钢瓦顶棚拆除过程中雇佣未持有高处作业特种操作证的人员进行高处作业，未落实安全防护措施，违规组织作业，未督促作业人员正确穿戴和使用劳动防护用品。以上行为违反了《建设工程安全管理条例》（国务院令393号）第二十八条第二款[6]的规定，《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第四十五条[7]的规定，对事故发生负有主要责任，建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]的规定给予其行政处罚。

## 六、事故主要教训

个旧大屯个旧市大屯镇贵林钢材经营部“7·15”一般高处坠落事故的发生，给生产经营单位和死者家属带来了无法弥补

---

[6][6]《建设工程安全管理条例》（国务院令393号）第二十八条第二款：施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

[7][7]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8][8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

的损失和精神上的极大伤害，对社会造成了不良影响，教训十分深刻。主要教训：**一是**贵林钢材经营部未落实安全防护措施，未在屋面彩钢瓦轻质型材上搭设临时走道板，未在作业区域下方设置防坠网，未督促作业人员正确穿戴和使用劳动防护用品；**二是**贵林钢材经营部雇佣未持有高处作业特种操作证的人员违规进行高处作业。**三是**作业人员从事高处特种作业不具备相应的安全生产知识，违规操作。

## 七、事故整改和防范措施

### （一）贵林钢材经营部及从业人员

1.落实生产经营单位安全生产主体责任，严格落实安全防护措施，督促作业人员认真学习安全生产知识。

2.遵守国家法律的相关规定，承包施工项目必须具备国家法律规定的各项安全生产条件或相应资质，从事高危特种作业必须经过培训并持证上岗，严禁违法施工行为;

3.强化作业现场安全管理，正确佩戴和使用可靠的劳动防护用品，增强事故预防和应急处理能力；了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，确保从业人员操作规程的遵守和安全措施的落实。

### （二）大屯街道、市应急管理局

1.牢固树立安全发展和以人为本、生命至上的理念，加强对生产经营单位安全生产法律法规的宣传教育培训力度，增强安全责任意识，使其依法履行职责。认真落实属地和行业监管

责任，严格按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，加大监管力度。

2.严格督促生产经营单位落实安全生产主体责任制，开展经常性的隐患排查治理，督促生产经营单位构建安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

3.制定安全生产执法检查计划，对生产经营单位项目发包和规范用工等环节进行检查。对检查中发现的安全问题，特别是违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为要按照有关法律法规进行严厉查处，提高监管实效，确保安全生产。

附件：事故现场照片

个旧大屯个旧市大屯镇贵林钢材经营部

“7·15”一般高处坠落事故调查报告

（个旧市应急管理局代章）

2025年9月25日

调查组人员签字：

**附件: 事故现场照片**

图 1 龙某永拉插线板至房顶（监控截图）

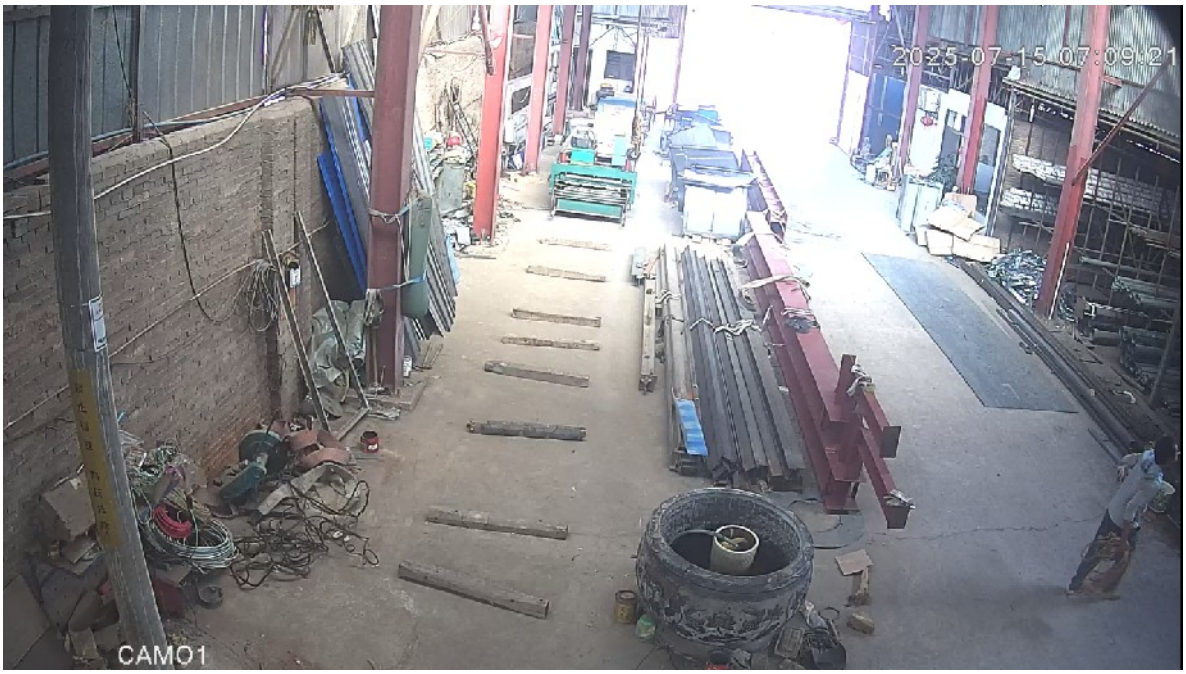



图 2 龙某永到仓库拿电钻（监控截图）

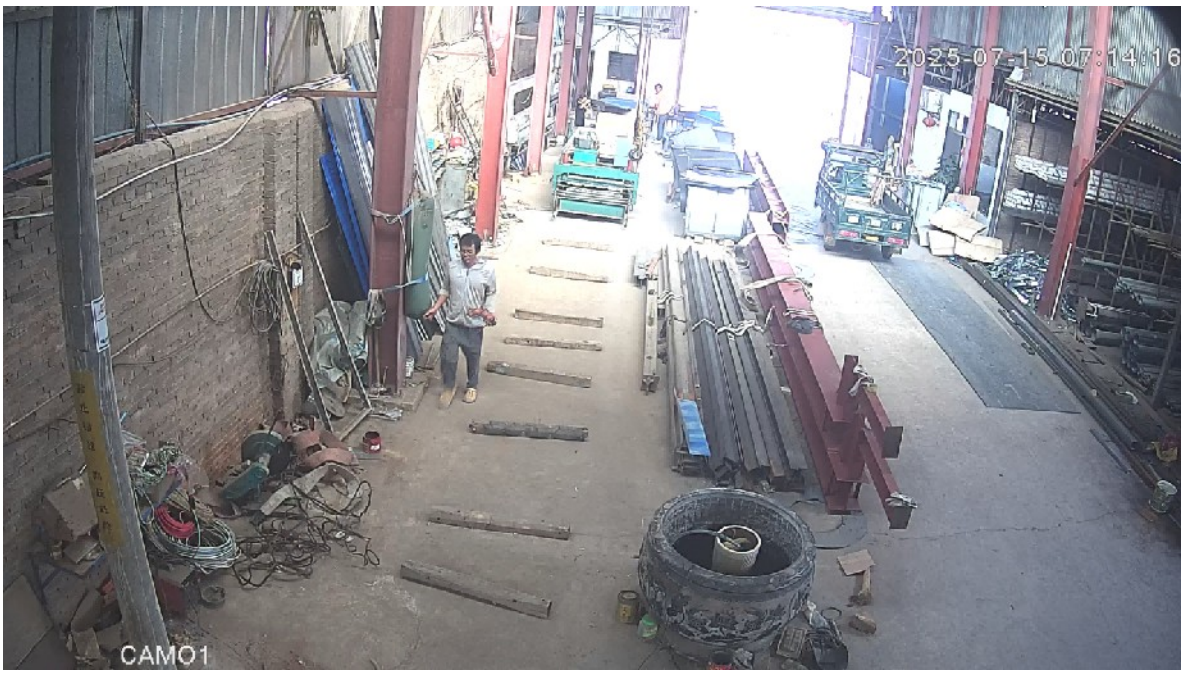


图 3 王某林到仓库拿电钻（监控截图）

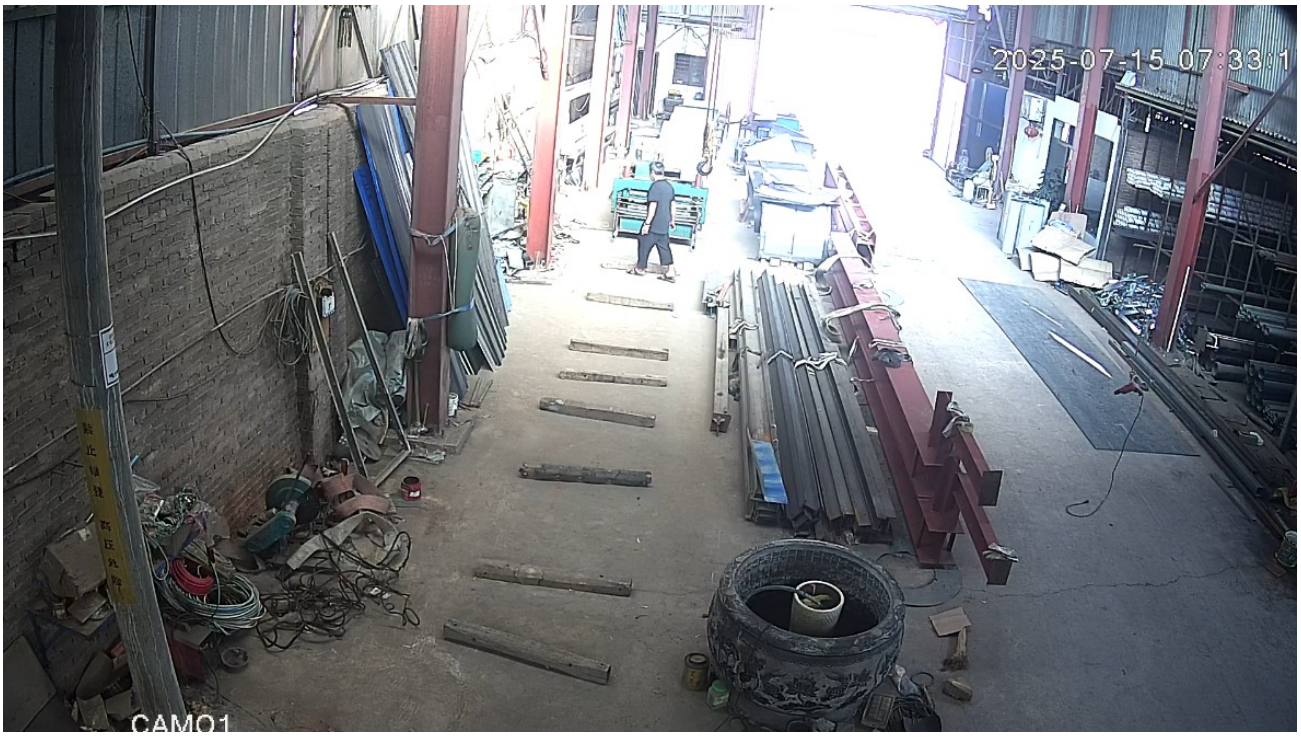



图 4 王某林配合龙某永通过绳子更换电钻工具（监控截图）



图 5 事故房情况






图 6 上房顶楼梯

图 7 上房顶路径


11kv高压线
上房顶出口

图 8-9 事故房顶工作情况

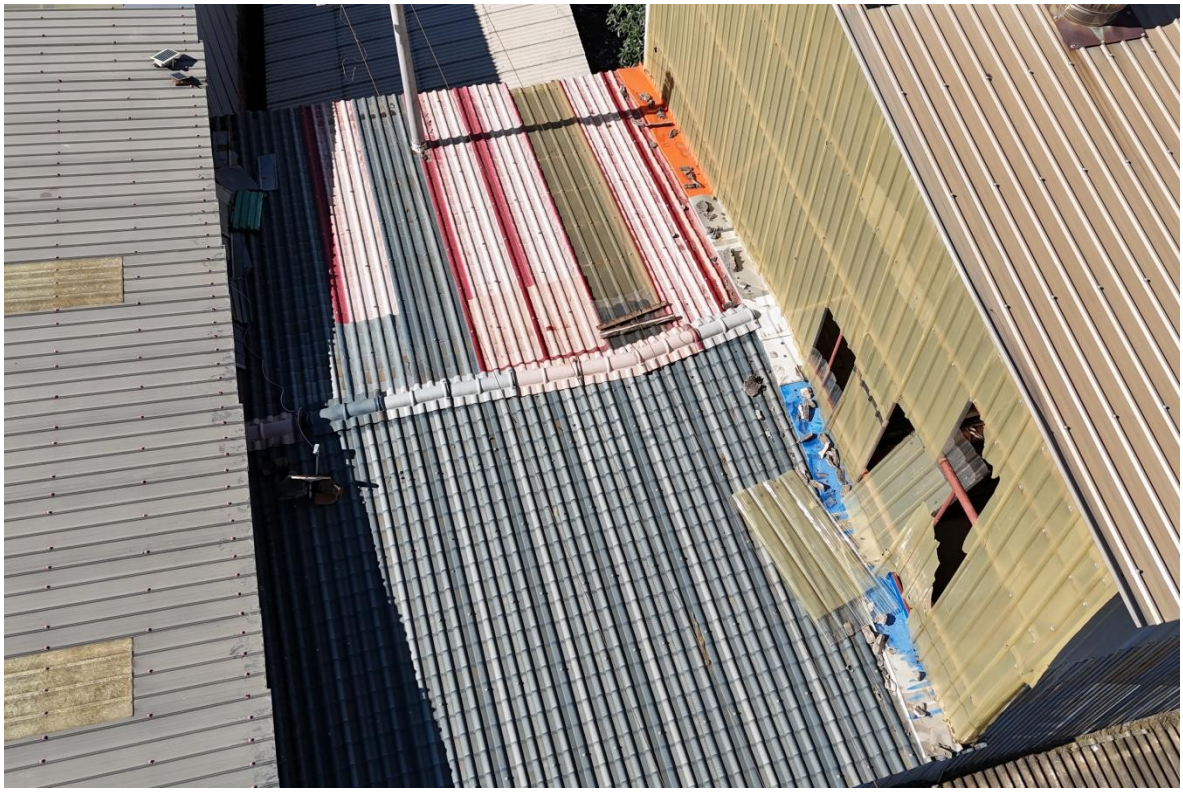




图 10-11 事故监控截图

