南丹县芒场镇广西正鑫实业集团有限责任公司“11•26”一般高处坠落事故调查报告

2025-12-25 11:05 来源：南丹县应急管理局

编制单位：广西正鑫实业集团有限责任公司“11·26”高处坠落事故调查组

编制日期：2025年12月18日

目录

一、事故基本情况

（一）施工项目名称及工程概况

（二）事故发生单位概况

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全教育培训情况

2.安全管理机构情况

3.安全生产规章制度建立情况

4.事故现场基本情况及安全管理情况

（四）事故发生和救援经过

1.事故发生经过

2.事故救援经过

（五）事故现场情况

（六）事故发生时间

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及应急响应情况

（二）事故现场处置情况

（三）事故善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

（三）事故相关认定

四、事故单位存在的主要问题

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

（二）对责任单位的处理建议

六、事故整改和防范措施

广西正鑫实业集团有限责任公司

“11·26”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月26日8时11分左右，广西正鑫实业集团有限责任公司（以下简称正鑫集团）子公司南丹县茂晨农业科技发展有限责任公司1名工人从脚手架上坠落，造成1人死亡，直接经济损失约144.62万元。

11月27日，南丹县人民政府成立了由南丹县应急局、公安局、总工会、文广体旅局组成的事故调查组进行事故调查，并邀请南丹县监察委、南丹县人民检察院派员参与事故调查。

经调查，广西正鑫实业集团有限责任公司“11·26”高处坠落事故是一起因现场安全管理不到位，“三项岗位人员”无证上岗违章作业导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）施工项目名称及工程概况

1.项目名称：南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆工程。

2.项目工程概况：项目为新建钢结构+砖混结构主体23148平方米,一层为47米长*16米宽*3.6米高，二层为：47.8米长*36.6米宽*5米高，项目总价：4031307.00元。

（二）事故相关单位概况

广西正鑫实业集团有限责任公司成立于2019年，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码为91451221MA5NX7JU2D，法定代表人杨通富，旗下共有13家子公司，在册职工367人。

南丹县茂晨农业科技发展有限责任公司（茂晨农业科技公司）是广西正鑫实业集团有限责任公司子公司，成立于2020年01月13日，统一社会信用代码为91451221MA5P9NR963，法定代表人为杨正强。经营范围包括许可项目：饮料生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；饲料生产；动物饲养；种畜禽经营；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：含油果种植；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食品进出口；货物进出口；农副产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品制造；日用品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；化肥销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；肥料销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；水产品批发；智能农业管理；市场营销策划；科普宣传服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；塑料包装箱及容器制造；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全教育培训情况

2025年9月至11月，茂晨农业科技公司对公司人员进行了3次安全知识培训，周春茂参加了上述相关教育培训，但无建筑施工类安全知识内容。

2.安全管理机构情况

茂晨农业科技公司，设有安全管理机构，任命总经理唐照红为安全生产领导小组组长，韦相华为安环部主管。

3.安全生产规章制度建立情况

茂晨农业科技公司建立有《南丹县茂晨农业科技发展有限责任公司安全生产管理制度》《特种作业人员管理制度》《应急救援管理制度》等安全管理制度汇编，明确了包括安全教育培训制度、安全检查制度、隐患与排查治理制度在内的45项管理制度。

4.事故现场基本情况及安全管理情况

（1）事故现场基本情况

事故发生地为茂晨农业科技公司南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆工程项目，项目为新建钢结构+砖混结构主体23148平方米,一层为47米长*16米宽*3.6米高，二层为：47.8米长*36.6米宽*5米高，项目总价：4031307.00元。该项目未按要求履行报建报监手续。项目主体于2025年8月10日已经竣工验收，事发时工人在安装外墙防水反边。

（2）事故现场安全管理情况

事故发生地当时施工作业部位的临空边沿并无临边防护措施，作业现场未设置防坠落的安全警示标志。

（四）事故发生和救援经过

1.事故发生经过

2025年11月26日07时50分左右，茂晨农业科技公司南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆工程项目现场负责人陈朝远和周春茂到施工场地办公区开例会安排当日工作及强调安全。

11月26日8时10分左右，周春茂去检查前一天安排工人搭建的作业脚手架，检查完后周春茂爬到作业脚手架二层准备查看外墙防水反边及排水管，此时脚手架垮塌，周春茂随着脚手架一起跌落至地面（高度约8米）。

至此，事故已发生。

2.事故救援经过

11月26日8时12分左右，陈朝远看到周春茂倒在地上，立即拨打120急救电话，并组织现场工人把周春茂抬到木板上运送周春茂到210国道拉麻路口与救护车汇合，同时陈朝远电话向正鑫集团办公室主任朱传香汇报了事故的发生，朱传香向正鑫集团副总经理潘启海汇报了事故情况，潘启海接到电话后赶往南丹县中医院了解抢救情况。

11月26日09时07分左右，周春茂被送到南丹县中医院救治。

11月26日10时37分，经南丹县中医院医生确认，周春茂救治无效死亡。

至此，救援工作结束。

（五）事故现场情况

事发地点南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆一层（图1）。



图1　事故现场示意图

（六）事故发生时间

根据事发地点西北方向的监控摄像头记录的影像，2025年11月26日08时11分周春茂和作业脚手架一起跌落至文化展示馆一层坎下（图2）。

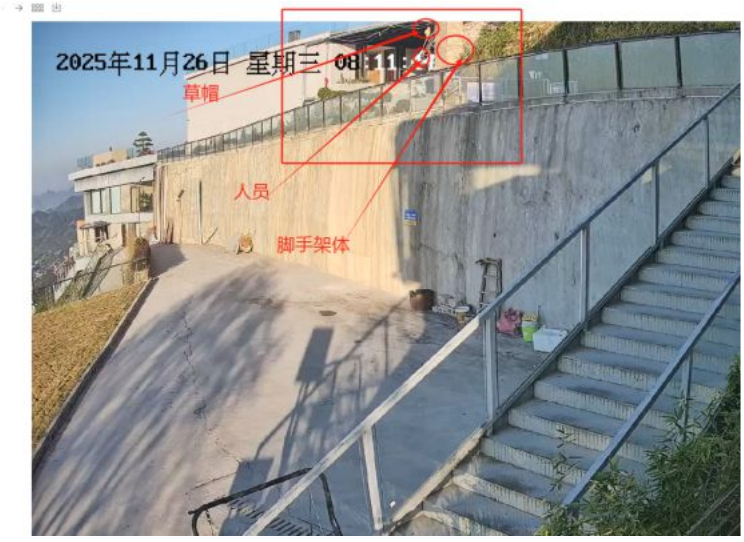


图2　事故现场视频监控截图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者周春茂，男，身份证号码：45**********，家庭住址：广西河池市**********。周春茂为南丹县茂晨矿业有限责任公司员工，2025年08月07日借调到南丹县茂晨农业科技发展有限责任公司。

截至2025年12月5日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为144.62万元人民币，其中：医疗费用（含护理费用）约0.27万元、丧葬及抚恤费用约4.94万元、补助及救济费用约10万元、歇工工资约0.53万元、善后处理费用约108.88万元、流动资产损失约20万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及应急响应情况

11月26日08时11分事故发生。

11月26日08时20分，陈朝远拨打120电话，向医院请求救援。

11月26日08时26分，现场负责人陈朝远电话向正鑫集团办公室主任朱传香汇报了事故的发生，朱传香向正鑫集团副总经理潘启海汇报了事故情况，潘启海接到电话后赶往南丹县中医院了解抢救情况。

11月26日11时11分，芒场镇人民政府向南丹县应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场处置情况

现场负责人陈朝远发现周春茂跌倒后并组织现场工人把周春茂抬到木板上运送周春茂到210国道拉麻路口与救护车汇合。

（三）事故善后情况

事件发生后，正鑫集团指定人员处理善后事宜，安抚家属，事件未造成社会影响。正鑫集团已按照工亡补助金办理流程，向社保部门申请工亡补助金，支付死者家属丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。周春茂已于12月5日按当地习俗完成善后。

至此，事件善后结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场负责人陈朝远发现周春茂跌落后，立即组织工人救援，同时电话向120急救请求救援，现场处置合理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

物的不安全状态。聘用无特殊作业操作资格证的人员进行脚手架搭设作业、高空作业。致使作业时脚手架垮塌周春茂跌落（图3）。

人的不安全行为。根据事发地点西北方向的监控摄像头记录的影像，周春茂无特种作业人员资格证高空作业，在作业期间违反安全规定未佩戴安全帽、安全绳违章作业。





图3 事故发生地点图

综上，事故直接原因是无特殊作业操作资格证的人员进行脚手架搭设作业、高空作业，作业期间未佩戴安全帽和安全绳违章作业，从存在安全缺陷的作业脚手架摔下高处，经救治无效死亡。

（二）间接原因分析

1.南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆工程项目未按照《中华人民共和国建筑法》第七条规定：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”，履行报建报监手续。

2.施工现场安全管理不到位，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款和第二款[1]，高架作业人员周春茂，未按照国家有关规定经过专门的安全作业培训上岗作业，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定[2]。

3.作业现场风险告知不足，事故现场无穿戴劳动防护用品、穿戴安全帽、注意安全、防范高处坠落的警示标志。

（三）事故相关认定

1.事故责任单位。茂晨农业科技公司作为正鑫集团子公司，公司类别为有限责任公司，具备独立法人资格；本次事故发生地点为茂晨农业科技公司作业的南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆，死者为茂晨农业科技公司借调工作人员，本次事故责任单位认定为茂晨农业科技公司。

2.事故性质。调查组认定，广西正鑫实业集团有限责任公司“11·26”高处坠落事故是一起因现场安全管理不到位，“三项岗位人员”无证上岗违章作业导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

四、事故单位存在的主要问题

茂晨农业科技公司无施工资质却承接南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆工程配套设施项目；施工现场安全防护不到位，未开展安全隐患排查；聘用无特殊作业操作资格证的人员进行脚手架搭设作业、高空作业，致使作业时脚手架垮塌周春茂跌落致死。未能按照《全员安全生产责任制》有关规定，对从业人员佩戴劳动防护用品情况进行现场监督考核，及时发现和制止作业人员的违章作业行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

1.周春茂，男，事故当班现场管理员。周春茂安全意识淡薄，自我防护意识较弱，风险辨识能力不强，无特种作业人员资格证高空作业，从高处跌落经抢救无效死亡，对事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追责。

2.唐照红，男，茂晨农业科技公司总经理，组织实施本单位安全教育培训工作存在漏洞，没有按照《生产经营单位安全培训管理办法》的要求组织从业人员参加建筑施工类安全教育培训，致使从业人员安全意识淡薄，对自身的安全生产义务和权利掌握不清楚，无特种作业人员资格证未佩戴安全帽违章作业[3]。未能组织落实安全生产责任制的监督考核制度，未能对无特种作业人员资格证未佩戴安全帽违章考核[4]。建议由南丹县应急管理局依照《安全生产法》第九十五条规定[5]，对唐照红进行处罚。

（二）对责任单位的处理建议

茂晨农业科技公司，无施工资质，却承接南丹县绿稻花海田园综合体巴平田园康养中心壮族文化展示馆配套设施施工项目，违反了《中华人民共和国建筑法》第六十五条规定[6]，建议由南丹县住房和城乡建设局按照相关法律规定进行处罚；茂晨农业科技公司施工现场安全防护不到位，未开展安全隐患排查违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定[7]；登高作业人员周春茂未依法持证上岗作业违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定[8]，建议由南丹县应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条规定[9]，对其进行处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）茂晨农业科技公司要认真落实安全生产管理职责

茂晨农业科技公司须遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，无施工资质，不能承接建筑施工项目。落实安全生产主体责任，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加大安全风险分级管控和隐患排查治理力度，提高安全生产水平。在今后的生产经营活动中，要正确认识和处理安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系，牢牢守住“发展决不能以牺牲生命为代价”这条不能逾越的“红线”，纠正“重生产轻安全，只抓效益不抓安全”的思想意识。进一步细化、明确公司的各岗位的分工和安全职责，营造员工之间互相提醒、互相制止违规违章行为、保障安全生产的良好风气，做到生产现场安全问题全方位无遗漏、有人管、敢于管和及时管，及时发现和制止违规违章作业，杜绝违规违章行为。

（二）茂晨农业科技公司要加强安全生产培训教育

茂晨农业科技公司在今后的生产经营活动中，要根据国家相关法律法规和行业标准，加强安全生产教育培训工作。对新进员工要严格开展三级安全教育培训工作，经三级教育培训考核合格后方可上岗作业。制定安全生产教育培训计划，按照计划实施安全生产教育培训，建立安全生产教育培训档案，如实记录安全生产教育培训信息。教育培训工作要结合实际，不能流于形式，应付了事，要做到扎实有效，要让员工深刻认识到安全生产无小事，不断提高安全生产意识，树牢安全发展理念，掌握相关岗位安全生产知识和技能，在工作中自觉遵守规章制度和安全操作规程，做到安全生产。开展一次职工安全警示教育工作，举一反三，认真吸取事故教训，严防事故再次发生。今后的生产经营活动中，要配备足够的岗位专业人员，特别是特种作业人员，要持证上岗作业。要加强生产现场安全巡查工作，杜绝麻痹大意、工作松懈、侥幸心理，从源头上防范各类事故发生。

（三）行业主管部门应进一步加强监管

县住建局要严格落实《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规要求，对合法企业要规范管理、压实主体责任，对非法建设、无资质施工等行为更要依法严惩、露头就打，切实做到“合法的管到位、非法的严打击”。进一步加强监管，宣贯安全生产法律法规，指导企业强化落实安全生产主体责任，落实各项安全风险防范措施。

县文广体旅局监管过程中若发现景区在建施工项目，须第一时间与住建部门共享信息，强化跨部门协同监管，形成安全管理合力，切实保障游客生命安全。

---

[1]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[3]《安全生产法》第二十一条第（三）项“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”。第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。”

[4]《安全生产法》第二十一条第（一）项“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制……”

[5]《安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……”

[6]《中华人民共和国建筑法》第六十五条规定：“发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

[9]《安全生产法》第一百一十四条“第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……”