金湾红旗珠海市润濠商品混凝土有限公司“4·27”一般高处坠落事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2025 年 6 月 17 日

目　录

一、 事故基本情况.....2
（一） 事故有关单位情况.....2
（二） 相关合同签订情况.....3
二、事故发生经过和应急处置情况.....4
（一） 事故发生经过.....4
（二） 事故应急处置情况.....6
（三） 应急救援评估结论.....7
（四） 善后处置情况.....7
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....7
三、事故现场情况.....8
（一） 现场勘验及测量结果分析.....8
四、事故原因和事故性质.....11
（一） 直接原因.....11
（二） 间接原因.....12
（三） 事故性质认定.....15
五、事故责任认定以及处理建议.....15
（一） 建议免予追究责任人员.....15
（二） 建议给予行政处罚的单位.....16
（三） 建议给予行政处罚的个人.....17
（四） 其他处理建议.....19
六、事故教训.....19
七、事故防范和整改措施建议.....19

金湾红旗珠海市润濠商品混凝土有限公司“4·27”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月27日，位于红旗镇的珠海市润濠商品混凝土有限公司发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，一人受伤，直接经济损失135万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长,区应急管理局副局长彭贤、区住建局二级主任科员梁德华、红旗镇镇长段波任副组长，区人力资源社会保障局、区住建局、区应急管理局、金湾公安分局、区总工会、红旗镇人民政府等单位组成的金湾红旗珠海市润濠商品混凝土有限公司“4·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾红旗珠海市润濠商品混凝土有限公司“4·27”高处坠落事故是一起因作业人员违规送电和未严格遵守高处作业安全操作规定导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.故障设备单位

珠海市润濠商品混凝土有限公司[1]（以下简称润濠公司）。统一社会信用代码：9144040066147102 90；公司类型：有限责任公司（法人独资），该公司持有珠海市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D34409****，具备预拌混凝土专业承包不分等级资质，有效期：2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日；珠海市住房和城乡建设局核发的珠海市预拌砂浆生产企业备案登记证，编号：ZHZJSJBA20221206****，有效期：2022 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日；法定代表人：李某权。站长：尹某波。安全生产小组管理负责人：戚某，通过了非高危行业生产经营单位主要负责人安全培训，证书编号：5113**********0011，有效期：2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日。安全员：黄某宁，通过了非高危行业生产经营单位安全生产管理人员安全培训，证书编号：4404**********8057，有效期：2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日；刘某昊，通过了非高危行业生产经营单位安全生产管理人员安全培训，证书编号：2203**********0950，有效期：2023 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日。

---

[1] 行业：非金属矿物制品业；注册资本：2,500 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区红旗镇小林新围仔。经营范围包括一般项目：砼结构构件制造、砼结构构件销售、水泥制品制造、水泥制品销售、建筑砌块制造、建筑砌块销售、新型建筑材料制造（不含危险化学品）等。

2.维保单位

珠海创博自动化有限公司[2]（以下简称创博公司）。统一社会信用代码：91440400MACWQHYY07；单位类型：其他有限责任公司；法定代表人：毛某良。驻润濠公司主要负责人：葛某，持有低压电工作业证，证号：T4102**********2614，有效期：2023 年 9 月 27 日至 2029 年 9 月 26 日；熔化焊接与热切割作业证，证号：T4102**********2614，有效期：2023 年 9 月 20 日至 2029 年 9 月 19 日。

洛阳博弘机械设备有限公司[3]（以下简称博弘公司）。统一社会信用代码：91410300MA9K0UR807；单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：杨某万，通过了一般企业主要负责人安全生产知识和管理能力培训，证书编号：4108**********1537。安全员：赵某锋，通过了一般企业安全管理员安全生产知识和管理能力培训，证书编号：4103**********3031。驻润濠公司主要负责人：李某，持有低压电工作业证，证号：T4114**********5771，有效期：2024 年 1 月 30 日至 2030 年 1 月 29 日。

（二）相关合同签订情况

---

[2] 行业：软件和信息技术服务业；注册资本：100 万元人民币；公司地址：珠海市保税区国际贸易展示中心 3 号楼 5 层 3504-5（集中办公区）。经营范围包含一般项目：软件开发；工业机器人制造；计算机软硬件及外围设备制造；环境保护专用设备制造；建筑工程用机械制造；专用设备修理。

[3] 行业：零售业；注册资本：20 万元人民币；公司地址：河南省洛阳市新安县五头社区工业园中路南段西侧 2 号。经营范围包含一般项目：机械设备销售；环境保护专用设备销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表销售；电气设备修理；机械电气设备销售等。

润濠公司（甲方）与创博公司（乙方）于2025年3月1日签订《搅拌站大棚皮带机维修保养承包合同》，维保期限自2025年3月1日起至2026年3月1日止。合同主要内容是由创博公司负责润濠公司厂区现有大棚内皮带输送机日常保养、维修，签订的《安全生产管理协议》中明确了双方的安全管理职责[4]。

润濠公司（甲方）与博弘公司（乙方）于2023年7月1日签订《搅拌站设备维修保养承包合同》，维保期限自2023年7月1日起至2025年6月30日止。合同主要内容是由博弘公司负责润濠公司厂区现有设备（除大棚内皮带输送机）的日常保养、维修，签订的《安全生产管理协议》中明确了双方的安全管理职责[5]。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月27日，润濠公司材料员王某在润濠公司骨料堆场中的8号堆场卸料时，发现皮带输送机布料小车的移位链条断

[4]《安全生产管理协议》 一、甲方安全生产责任 1.制度与培训：向乙方提供甲方安全生产规章制度、操作规程与作业现场危险因素告知书，组织乙方作业人员进行岗前安全培训与考核。2.监督与检查：定期对外包作业现场进行安全检查，督促乙方落实安全措施，对违规行为有权制止、纠正并要求整改。二、乙方安全生产责任 1.资质与合规：确保具备相应安全生产资质、许可证及人员资格，作业人员需持有效证件上岗（如特种作业操作证、驾驶证等）。2.制度执行：严格遵守甲方安全生产管理制度，接受甲方安全监督；建立内部安全管理体系，明确安全责任人和管理流程。3.教育培训：定期对作业人员开展安全培训，强化安全意识和操作技能；未经培训或考核不合格人员不得上岗。

[5]《安全生产管理协议》 一、甲方安全生产责任 1.制度与培训：向乙方提供甲方安全生产规章制度、操作规程与作业现场危险因素告知书，组织乙方作业人员进行岗前安全培训与考核。2.监督与检查：定期对外包作业现场进行安全检查，督促乙方落实安全措施，对违规行为有权制止、纠正并要求整改。二、乙方安全生产责任 1.资质与合规：确保具备相应安全生产资质、许可证及人员资格，作业人员需持有效证件上岗（如特种作业操作证、驾驶证等）。2.制度执行：严格遵守甲方安全生产管理制度，接受甲方安全监督；建立内部安全管理体系，明确安全责任人和管理流程。3.教育培训：定期对作业人员开展安全培训，强化安全意识和操作技能；未经培训或考核不合格人员不得上岗。

裂。

13 时 33 分，王某在微信群对该故障进行了报修。

13 时 36 分，王某电话联系创博公司驻场主要负责人葛某，让他派人过来维修。葛某电话联系创博公司机修工人符某球，让他检查故障情况，确认配件是否齐全，未安排其进行维修作业。

13 时 44 分，符某球电话告知葛某故障情况。葛某让符某球去机修房确认配件是否齐全。

14 时 27 分，符某球电话告知葛某配件不齐全。

14 时 35 分许，符某球认为故障链条只需安装新插销即可，擅自对皮带输送机故障进行维修，并让处于休假状态的博弘公司机修巡查员杨某涛帮忙，王某在地磅房休息等待维修完成。

15 时 10 分许，王某发现符某球和杨某涛从皮带输送机上下来了，王某误以为维修已经完成，便拿遥控器进行尝试，发现布料小车无反应，此时皮带输送机上也没有人。王某就通过楼梯到达料场门口 10 米高的皮带输送机强电柜处，强电柜未上锁未悬挂警示牌，打开强电柜发现处于断电状态，王某便进行了送电，并看到皮带输送机开始转动。

15 时 12 分，符某球和杨某涛正站在皮带上进行维修，因皮带输送机突然运行，被带动后从 10 米高的皮带输送机上坠落。王某听到有东西掉落的声音就赶紧将皮带输送机进行断电停机，拿到皮带输送机上的遥控器后，前往料场进行检查，发现有人坠落。此时符某球伤势严重，杨某涛伤势稍轻，仍有意识。

15 时 21 分，王某拨打 120，并将事故情况告知润濠公司材料组班组长徐某。徐某立即通知润濠公司材料主管潘某一，潘某一现场告知润濠公司搅拌站站长尹某波和安全生产组长戚某发生事故了，并一起赶往事故现场。

15 时 23 分许，潘某一、尹某波和戚某到达现场，看到符某球和杨某涛躺在地上，穿戴着安全帽，劳保鞋。尹某波向现场人员了解情况，并对现场进行保护。

15 时 36 分，120 到达现场，将符某球和杨某涛送往广东省人民医院珠海医院。

16 时 11 分，尹某波向区绿色建筑发展中心初报人员受伤情况。

16 时 57 分，尹某波向红旗镇应急办通报事故情况。

以上过程，经对相关人员进行调查询问及查阅档案资料得出。

（二）事故应急处置情况

4 月 27 日 16 时 21 分，区应急管理局值班室接到区总值班室通报事故信息。

16 时 22 分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知区住建局、区卫健局和红旗镇人民政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

16 时 50 分，区应急管理局、区住建局和红旗镇人民政府相关负责人员到达事故现场，对现场人员进行问询和进行现场勘验。

17 时 25 分，区应急管理局值班室向区总值班室报告事故核查信息。17 时 28 分，区应急管理局值班室向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，创博公司与死者符某球家属于 2025 年 4 月 28 日签订了《赔偿和解协议》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者符某球，男，57 岁，身份证号为：4525**********5135，广西博白人。符某球于 2024 年 10 月 1 日与创博公司签订劳动合同，担任机修工人。符某球在本起事故中死亡，死亡原因为开放性颅脑损伤特重型(根据《诊断证明书》)。

伤者杨某涛，男，47 岁，身份证号为：4105**********5536，河南林州人，系洛阳博弘机械设备有限公司机修巡查员，4 月 27 日为其休假时间。杨某涛在本起事故中受伤，伤情为左股骨粗隆

间骨折、右肱骨近端骨折和双侧髋臼骨折（根据《诊断证明书》）。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为135万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

1.厂房架构基本情况

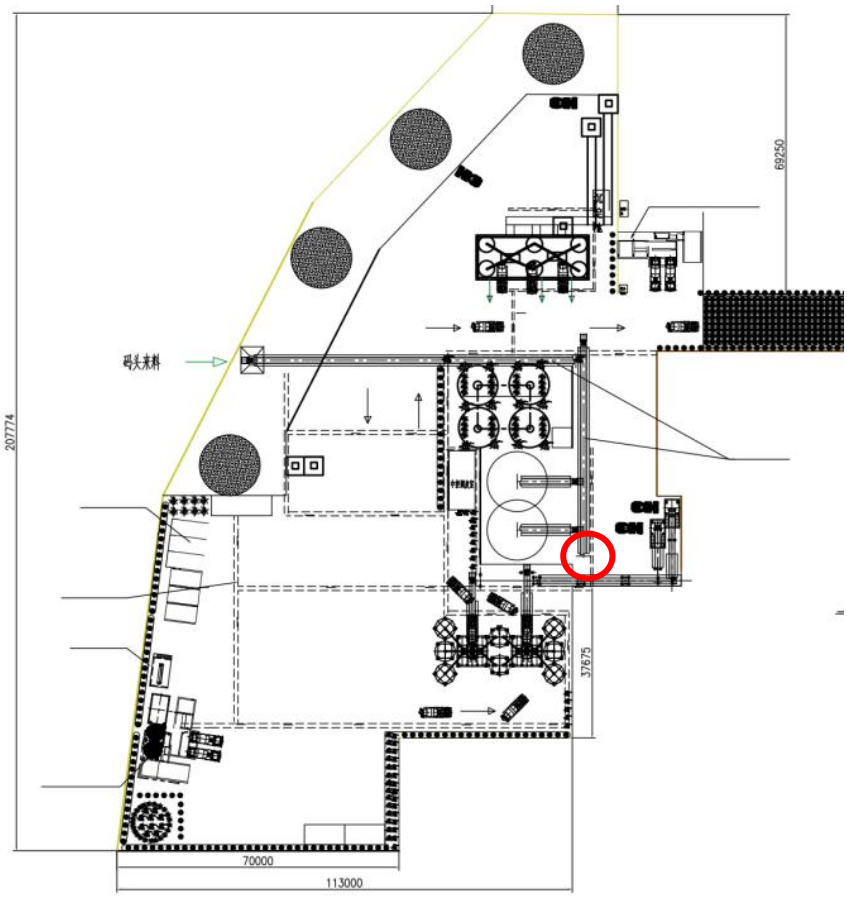


图1 事故地点平面示意图

事故发生地点位于金湾区红旗镇润濠公司骨料堆场中的 8 号堆场。8 号堆场位于骨料堆场最南端，长 15 米，宽 6 米，高 16 米，占地约 100 平方米（如图 1 所示）。

2.皮带输送机基本信息

皮带输送机主要由输送带、承载托辊、漏斗、传动滚筒组成（如图 2 所示）。涉事皮带输送机高 10 米，长 130 米，输送带宽 1 米，两侧分布有宽 0.55 米的走道板及安全护栏，输送带尽头出料口无安全护栏（如图 3 所示）。故障部位为布料小车移动链条断裂（如图 4 所示）。

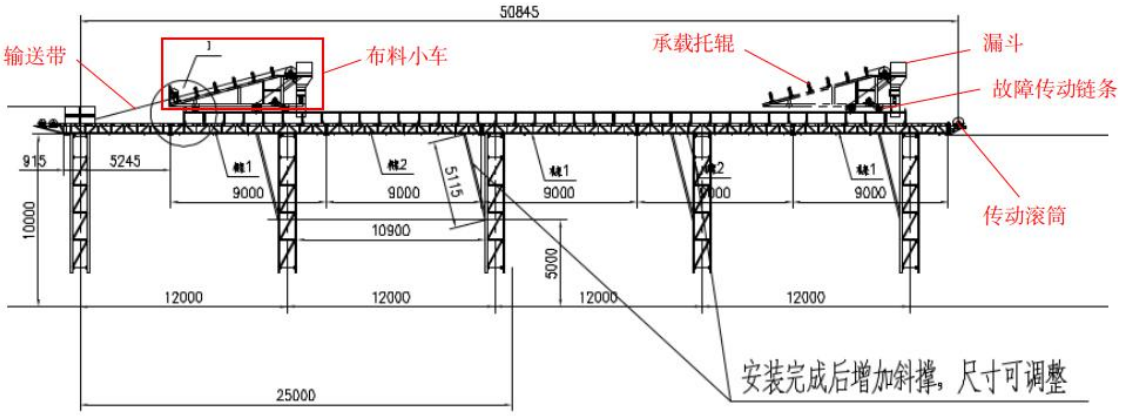


图 2 皮带输送机结构图



图 3 事故现场照片



图 4 故障链条照片

3.现场安全设备设施情况

事故发生地点无警示标志，无安全带。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的**起因物为动力传送机构**（3.08 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3）。**致害物为工作面（人站立面）**（4.08 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4）。**伤害方式为由高处坠落平地**（5.03.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5）。**不安全状态是其他（强电柜未上锁挂牌）**（6.01.1.11 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。**不安全行为是未经许可开动机器**（7.01.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）、**开动机器时未给信号**（7.01.2 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）、**其他（未对强电柜上锁挂牌）**（7.01.16 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）**和未佩戴安全带**（7.11.6 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：润濠公司材料员王某在未确认作业现场安全条件的情况下送电启动皮带输送机，导致站在皮带输送机上且未佩戴安全带的维修人员符某球和杨某涛坠落发生事故。

（二）间接原因

1.相关单位安全管理情况

润濠公司。与创博公司于2025年3月1日签订《搅拌站大棚皮带机维修保养承包合同》，其中《安全生产管理协议》中明确了双方的安全管理职责。该公司未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未对承包单位的安全生产工作实施有效的统一协调、管理。

创博公司。与润濠公司于2025年3月1日签订《搅拌站大棚皮带机维修保养承包合同》，其中《安全生产管理协议》中明确了双方的安全管理职责。该公司未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未对维修人员作业进行有效监管，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

博弘公司。与润濠公司于2023年7月1日签订《搅拌站设备维修保养承包合同》，其中《安全生产管理协议》中明确了双方的安全管理职责。2025年4月27日为杨某涛休假时间，其帮

助符某球维修皮带输送机的行为属于个人行为，与该单位安全管理情况无关。

2.相关部门安全监管情况

红旗镇人民政府。根据职责分工，红旗镇统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、公共安全及应急管理等综合治理工作。推进辖区内民主、法治建设，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，开展省政府公告的行政处罚权调整项目及城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。根据《珠海市预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》的有关规定[6]，镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的有关工作。**一是** 2024 年 4 月 7 日，镇领导带队前往含润濠公司在内的四家企业开展安全生产和调研工作，向润濠公司强调要严格落实安全管理制度，建立安全生产长效机制，严禁超限超载运输混凝土车辆上路，确保生产安全无事故。**二是** 2025 年 1 月 9 日印发《红旗镇 2025 年生产经营单位外包作业安全专项整治行动方案》。**三是** 为切实做好预拌混凝土行业安全生产监管工作，压实企业安全主体责任，2024 年以来，对润濠公司开展各类检查 4 次。**四是** 2025 年 4 月 30 日，组织召开企业座谈会，共同研讨重大型车辆行驶路线，并提醒企业做好安全生产工作，润濠公司等 18 家企业参

[6] 《珠海市预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》第五条第二款 镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的有关工作。

会。

经综合评定，调查组认为红旗镇人民政府已依法履行了权限范围内的职责。

区住建局。根据职责分工，区住建局负责建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新、绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、装配式建筑等相关工作。根据《珠海市预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》的有关规定[7]，区建设行政主管部门对辖区内的预拌混凝土和预拌砂浆的生产和使用情况进行监督管理。**一是**2024年下半年以来，检查搅拌站质量安全共计20余次，出动人员40余人，车辆20余次，制作检查记录20余份，发出整改通知10余份，提出整改问题10余条，责令停产停业1家。**二是**事故发生后，于4月28日对润濠公司下发《关于暂时停产停业的通知》，要求该公司深刻吸取教训，即日起组织开展全面排查、消除安全隐患，经审查同意后方可恢复生产经营。**三是**2024年4月28日印发《金湾区住房和城乡建设局关于开展混凝土搅拌站企业安全检查的通知》，要求辖区内各混凝土搅拌站企业立即开展安全隐患自查自纠，并对辖区内各混凝土搅拌站企业组织开展专项检查，累计派出检查人员18人次，排查企业7家，覆盖率100%，发现相关隐患18条，下发整改通知书6份。

经综合评定，调查组认为区住建局已依法履行了权限范围内的职责。

---

[7]《珠海市预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》第四条第三款 区建设行政主管部门对辖区内的预拌混凝土和预拌砂浆的生产和使用情况进行监督管理。

事故调查组认为，本起事故的间接原因是：润濠公司未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未对承包单位的安全生产工作实施有效的统一协调、管理。

创博公司未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（三）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

符某球。创博公司维修人员，在本起事故中，违反企业安全管理相关规定，未持有电工作业证仍涉电作业[8]，且高处作业未佩戴安全带[9]，导致高处坠落死亡，对事故发生负有直接责任。

---

[8]《珠海市润濠商品混凝土有限公司生产安全技术交底记录表》三、电气安全交底 1.配电箱必须上锁，非电工禁止操作。

[9]《珠海创博自动化有限公司安全操作规程》第八章高空作业安全操作规程 （3）离地面 2m 以上高度作业人员，应系上符合要求的安全带。登高作业前应仔细检查登高工具和安全用具，如安全帽、安全带等。高空作业现场应指定专门监护人员，监督高空作业人员遵守规章制度，防护高空作业人员的安全，发现危险情况时责令其停止作

鉴于符某球已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

润濠公司。未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未对承包单位的安全生产工作实施有效的统一协调、管理，导致符某球和杨某涛违规对皮带输送机进行维修且未佩戴安全带，王某违规送电启动皮带输送机，造成符某球死亡、杨某涛受伤，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[10]、第四十一条第一款[11]、第四十四条第一款[12]、第四十九条第二款[13]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对润濠公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

创博公司。未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实，未健全并落实生产安全

业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，导致符某球违规对皮带输送机进行维修且未佩戴安全带，在事故中死亡，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第四十一条第二款[14]，第四十四条第一款，第四十五条[15]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对创博公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）建议给予行政处罚的个人

李某权。润濠公司总经理，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未取得安全生产主要负责人培训合格证书，缺少生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项[16]，第二十七条第一款[17]的规定，未认真履行主要负责人安全生产职责，

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对李某权进行立案调查，追究其相关法律责任。

尹某波。润濠公司站长，未制止违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项[18]的规定，未认真履行安全生产管理人员安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对尹某波进行立案调查，追究其相关法律责任。

戚某。润濠公司安全生产小组管理负责人，未制止违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项的规定，未认真履行安全生产管理人员安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对戚某进行立案调查，追究其相关法律责任。

葛某。创博公司副经理，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未制止违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[19]、

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

第六项的规定，未认真履行安全生产管理人员安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对葛某进行立案调查，追究其相关法律责任。

（四）其他处理建议

王某。润濠公司材料员，在本起事故中，违反企业安全管理相关规定，违规进行送电开机[20]，导致符某球死亡和杨某涛受伤，对事故发生负有责任，由润濠公司依据公司相关规定进行处理。

六、事故教训

润濠公司未落实企业安全生产主体责任，未认识到“分包不分工”，需对承包单位的生产安全负总责；未严格落实双方签订的安全管理协议，未对承包单位作业人员进行岗前安全培训及考核，未审查承包单位作业人员相关资质，未明确交叉作业现场管理措施及负责人。

创博公司未落实现场管理措施；未在作业前对从业人员进行技术交底并记录。

七、事故防范和整改措施建议

（一）创博公司要深刻吸取事故教训，**一是**要严格落实作业现场安全管理措施，及时消除事故隐患和制止违规操作的行为。

---

[20] 《珠海市润濠商品混凝土有限公司安全生产操作规程》34.现场检维修作业安全操作规程 5.1.5 设备检修前由项目负责人办理停送电手续，切断设备主电源及现场开关。5.3.3 设备检维修结束，需对设备设施做运行前安全条件确认，保证各种安全防护（保护）装置齐全、有效、方可开机。《珠海市润濠商品混凝土有限公司生产安全技术交底记录表》三、电气安全交底 1.配电箱必须上锁，非电工禁止操作。

二是加大对从业人员的安全教育培训力度，保证从业人员了解自己的岗位安全生产职责，并对各工种开展有针对性的技术交底。

（二）润濠公司一是要严格落实对外包单位的安全管理制度，严格审查承包单位作业人员相关资质，对承包单位作业人员进行岗前安全培训及考核。二是要对照本次事故存在问题，明确交叉作业的现场管理措施及现场管理人员。

（三）区住建局要认真履行行业主管部门监管责任，认真贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，进一步做好搅拌站企业的隐患整改“回头看”工作，切实提高搅拌站企业安全管理的能力，严防各类安全事故的发生。

（四）建议区安委办将此次事故向各镇通报，各镇以本起事故为反面典型，督促辖区工贸企业严格落实好用电安全管理、停机停电操作及断电上锁挂牌等检维修安全操作要求；建立健全作业人员安全培训教育机制，通过系统化培训使风险辨识与防控意识入脑入心；针对承包检维修作业的外包单位，依据安全生产管理协议明确现场安全管理责任人，强化检维修全过程风险联防联控与统筹协调监管。

金湾红旗珠海市润濠商品混凝土有限公司

“4·27”一般高处坠落事故调查组

2025年6月17日