索 引 号：	/202404-00026	信息分类：	事故通报
内容分类：	其它	发文日期：	2024-04-15
发布机构：	金安区应急局	生成日期：	2024-04-15
来源单位：	金安区应急局		
生效时间：		废止时间：	
名　　称：	金安区淠东乡吕*清服饰代加工车间“2023·11·9”一般生产安全高坠事故调查报告		
文　　号：		关 键 词：	

金安区淠东乡吕*清服饰代加工车间“2023•11•9”一般生产安全高坠事故调查报告

发布时间：2024-04-15 14:52 信息来源：金安区应急局 阅读次数：8次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

2023年11月9日下午13时46分，位于六安市金安区淠东乡童店村一间私人服饰代加工车间内，发生一起一部液压升降平台从4楼向5楼搬运货物运时出现卡阻后突然下坠到3楼，造成1人死亡1人受伤的事故，直接经济损失约为85万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，11月24日，经区政府批准，依法成立金安区淠东乡瑾信服饰有限公司“2023·11·9”亡人事故调查组（以下简称事故调查组），调查组由区应急管理局牵头负责，区市场监管局、区人社局、区总工会、区公安分局为成员单位联合组成，同时还邀请区纪委监委全程参与，并聘请了安徽省特种设备检测院的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、勘察现场、查阅资料、询问相关当事人等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

服饰加工车间负责人：吕*清，女，个体经营户，身份证号：220182********0623，联系电话：183****2127。经营地址：六安市金安区淠东乡童店村，主要从事服饰生产加工等，未办理相关工商营业执照。

（二）事故关联企业情况

1. 事故厂房承租单位：上海宏墩服饰有限公司（以下简称上海宏墩公司），成立于2014年4月16日，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：王*军，注册资本：壹拾万元整；统一社会信用代码：91310115093875657R，注所：上海市浦东新区新场镇笋南路187号298室。

2. 事故设备购买及安装单位：六安博瑞服饰有限公司（以下简称博瑞公司），成立于2017年12月11日，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：郭*翠，注册资本：壹拾万元整；统一社会信用代码：91341502MA2RBDWY2J，注所：安徽省六安市金安区淠东乡童店村。

3. 事故对外挂牌单位：六安瑾信服饰有限公司（以下简称瑾信公司），成立于2017年11月20日，类型：有限责任公司（港澳台自然人独资），法定代表人：李*熙，注册号：341500400015663，注册资本：壹拾万元整；统一社会信用代码：91341500MA2RA2GB76，营业期限：长期，注所：安徽省六安市金安区淠东乡童店村。经营范围：服装、服饰、面料、纺织制品、床上用品的制造、加工、销售；物流及技术的进出口。

据调查，事故发生点位于金安区淠东乡童店村的一栋5层楼的厂房内，该厂房产权属于安徽名将能源科技开发有限公司，2017年9月18日，安徽名将能源科技开发有限公司与上海宏墩公司签订了《房屋租赁合同》，租期为十年，用作服装生产加工厂房。上海宏墩公司为了承接国内、外各种服饰生产加工订单和验厂验货，2017年12月11日和20日先后注册成立了博瑞和瑾信2家公司，以上2家公司都是上海宏墩公司的服饰代加工厂，没有实际进行生产经营经，属于空壳公司。

2019年6月21日，上海宏墩公司与吕*清个人达成口头协议，将位于六安市金安区淠东乡童店村一栋5层楼中的一、四、五共三层承包给吕*清作为服饰代加工车间使用，吕*清为此出具书面保证协议，承诺承包期限必须满五年，否则赔偿贰拾万元。在此期间，吕*清代加工车间一直以瑾信公司名义对外挂牌，但瑾信公司并未授权挂牌。同时，吕*清代加工车间使用的厂房及部分旧设备也是由瑾信公司提供，瑾信公司并未收取任何费用，只是要求吕*清的日常订单必须从瑾信公司承接，但瑾信公司未参与吕*清代加工车间的生产经营及日常管理，只是单纯的发单委托代加工，吕*清代加工车间的所有员工招聘及工资发放也都是由吕*清个人承担。

（三）事故设备及日常使用情况

1. 事故设备情况。

2018年2月5日，博瑞公司向泰兴市鑫凯升降设备有限公司购买了一台液压升降平台（有发票，但未见该设备的合格证、使用说明及额定起重量标志），并由泰兴市鑫凯升降设备有限公司负责安装。该液压升降平台为5层5站，每层都设置一个控制按钮，绿色为楼层按钮，红色为急停按钮。日常工作时，按楼层按钮即可去对应的楼层，如果出现紧急情况，按下急停按钮平台即可断电停止运行。

2. 日常使用情况。

该液压升降平台4-5层由吕*清代加工车间使用，2-3层由另外一家代加工车间使用，主要用于运送货物，以上2家代加工车间均未安排专人负责操作，平时操作时靠人的呼喊进行交流，并明确规定不允许载人和人员进入，该液压升降平台在日常使用时曾出现过力量不够上升缓慢、漏油等异常情况。2021年，由于该平台出现故障，吕*清找人对此进行检修维护，除此以外，该平台的日常保养维护由吕*清自己负责，但未进行定期检修。

二、事故发生过程、医疗救治等情况

（一）事故发生经过

2023年11月9日下午13时46分左右，吕*清加工车间的缝纫工张*将一筐裁剪完的布料用液压升降平台从4楼的半成品间运往5楼缝纫车间，平台在上升过程中，掉落的布料将平台卡在了5楼地坎下方。卡了大约几分钟后，张*发现平台出现故障后便立即向负责人吕*清报告，吕*清进入平台内查看后便走出去打电话喊人来维修。此时，张*站在平台门外用力拉扯布料，现场的2名工人蒋*梅和张*凤见状便进入到平台内帮忙拉扯布料，这期间有人想让平台下降，使布料脱落后得以解除卡阻，所以按了下降的按钮。此时，卡住的布料被拉松，平台的卡死状态得以解除，平台在重力作用下突然发生坠落，吕*清在听到平台下坠后发出的响声后便立即按下了5楼的紧急制动按钮，平台立即停在了离三楼约60cm位置。由于平台在下落过程中冲击力较强且不能保证平衡，加上平台未设置门，层门未设置联锁保护，导致蒋*梅从电梯门缝里后仰掉到3楼，张*凤则摔落在平台内。

（二）医疗救治和善后处理

事故发生以后，现场人员立即拨打了120和110，120救护车到达现场，将2名伤者送往六安市人民医院进行抢救，蒋*梅经抢救无效死亡，张*凤因腰椎骨折、骨盆移位受伤较重，在医院接受手术治疗。

11月9日，在浉东乡人民调解委员会主持调解下，吕*清与死者家属签订了《人民调解协议书解协议》，一次性赔偿万元，同时，张*凤住院治疗费用约12万元由吕*清负责承担。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死亡人员：蒋*梅，性别：女，身份证号码：342421********3563，户籍地：金安区浉东乡甄刘村。

2. 受伤人员：张*凤，性别：女，身份证号码：342421********2725，户籍地：金安区木厂镇新塘村幸福组。

3. 事故直接经济损失：按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）统计，事故造成直接经济损失约为85万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报响应及现场应急处置

2023年11月9日下午15时左右，金安区应急管理局接到12345市长热线电话反馈后，立即派人前往事故现场进行调查核实，并及时向六安市应急管理局报告事故相关情况。同时，金安区应急局还对事故现场进行保护，设置警戒线，禁止人员入内，维护现场秩序，为后续事故调查提供原始现场。

（二）应急处置评估

事故发生后，金安区政府及时组织开展应急救援和善后处置工作，事故现场及周边社会秩序的管理有序，应急救援和善后处理稳妥。金安区政府和金安区应急局在政府网站、微信公众号等媒体发布事故情况通报，舆情平稳。

四、现场勘查情况

2023年11月20日，金安区应急管理局出具《技术鉴定委托》邀请安徽省特种设备检测院的禹*春、余*意、张*军三位专家，到浉东乡瑾信公司事故现场进行了实地勘查和技术鉴定，经过三位专家多次的实地勘察后得出鉴定结论为：该液压升降平台设计上有缺陷，平台未设置门，层门未设置联锁保护，当平台卡阻后下坠，人从平台跌落是事故发生的直接原因（具体情况见附件2）。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

事故发生的液压升降平台在运送货物时发生故障，由于平台设计上有缺陷，未设置门、层门和联锁保护，加上人员操作不当，当平台卡阻后突然下坠，导致平台内的2名人员跌落受伤死亡是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

吕*清，个体经营户，作为服饰代加工车间的主要负责人，履行安全生产管理职责不到位。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，金安区浉东乡吕*清服饰代加工车间“2023·11·9”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

六、责任认定及对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员

1. 吕*清，个体经营户，作为服饰代加工车间的主要负责人，履行安全生产管理职责不到位。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第二十一条第（三）项、第（五）项之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条条第一款之规定，建议由金安区应急管理局给予其叁万元罚款的行政处罚。

（二）建议作出书面检查的单位

2. 金安区滘东乡人民政府，履行属地安全生产监督管理责任不力，对瑾信公司安全生产工作督促指导不到位，在未进工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动中，防范压降生产安全事故措施不力，对事故发生负有属地责任。建议对成其向区委、区政府作出深刻书面检查。

七、事故主要教训

（一）日常安全生产管理不到位。未设立安全管理机构，日常只有1名安管负责人，安全生产现场管理不到位。

（二）安全生产教育和培训不足。对员工的安全教育和培训不足，导致员工的安全意识淡薄，自我保护不足。

（三）安全防范措施不足。液压升降平台设计上有缺陷，平台未设置门，层门未设置联锁保护，安全防护不到位。

八、事故防范和整改措施

（一）吕*清代加工车间，要深刻吸取事故教训，立即办理相关生产经营证照，切实落实安全生产主体责任；加强作业现场的安全管理；加强安全教育培训工作，提高从业人员的安全意识和自我保护；对特殊的机械设备要加强日常维护和保养；加大安全事故隐患排查力度；要加强生产安全事故应急救援预案演练和培训工作，定期组织演练，不断提高员工的应急救援和现场处置能力。同时，对事故电梯要求立即停止使用并拆除，彻底消除安全事故隐患。

（二）金安区滘东乡人民政府，要深刻吸取事故教训，举一反三，切实履行好属地安全监管职责；要全面加强辖区内工贸领域安全监管，提高监督检查效能。与行业监管部门建立有效的沟通渠道，建立信息共享机制；要深入一线加强监督检查，及时发现、纠正作业现场存在的各类违法、违规、违章行为，坚决预防生产安全事故的发生。同时，要督促事故单位拆除事故电梯，彻底消除安全事故隐患。

附件2

金安区滘东乡吕*清服饰代加工车间“2023·11·9”高坠事故原因技术分析报告

2023年11月9日下午13时46分左右，滘东乡一间私人服装加工厂内的一部液压升降平台从4楼搬运货物运至5楼的出料卡阻后，突然下坠到3楼，造成1人死亡1人受伤。为了查清事故原因，吸取事故教训，避免类似事故的发生，由六安市金安区应急管理局牵头组织开展该起事故的调查工作，成立了事故调查组。经现场勘察，现对事故原因分析如下：

一、调查取证：

（1）现场未发现事故设备的合格证、额定起重量标志，通过购买发票查得设备是由泰兴市鑫凯升降设备有限公司生产的液压升降平台（见图1）。

图1 产品购销发票

（2）现场问询，液压升降平台日常用于上下运送布料，重量约100kg（见图2）。



现场运输布料

图3、图4），层门未设置联锁保护。





图3 现场张贴的警示标识　　**图4 现场张贴的警示标识**

（4）现场查看该平台为5层5站，每层都设置一个控制按钮，绿色为楼层按钮，红色为急停按钮。日常工作时，按楼层按钮即可去对应的楼层，如果出现紧急情况，按下急停按钮平台即可断电停止运行，平时操作前靠人的呼喊进行交流（见图5）。


图5 平台控制按钮

（5）现场查看到该升降平台



图6 电气盒

（6）问询相关人员，事故前平台卡在接近5楼的位置，现场发现5层门下方井道壁墙灰有脱落现象（见图7）。

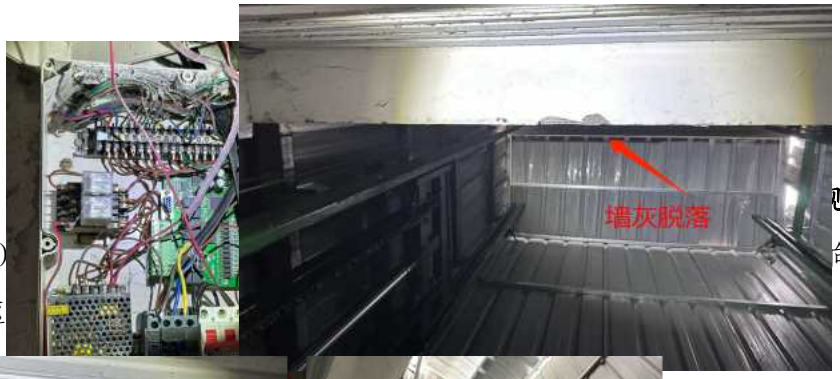

现象

（7）

向上运行，平台四个角落由四根链条分别挂

在两根驱

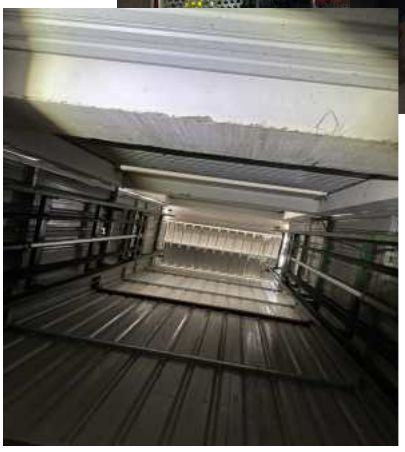




图8 平台的驱动结构　　**图9 平台的驱动结构**

（8）现场查看事故发生后的平台，未装设相应的门及其联锁装置（见图10）。



图10 事故设备的平台

员笔录了解，事发前有两人进入了平台拉扯卡住的衣服，平台卡了将近三
位置（见图11）。

图11 现场测量平台距3楼距离

（10）升降设备四个角各有一根钢丝绳相连，保证平台在运行过程起到水平的作用,现场发现有三处钢丝绳已经脱
（见图12、图13）。





图12 平台平衡钢丝绳 **图1**


（11）由于平衡钢丝绳脱落，平台
发生摩擦（见图14）。



图14 摩擦痕迹

（12）液压升降平台上下的工作原理：平台上行时将电磁换向阀打到上升方向，封闭油路2，通过单向定量液压泵
开单向阀向油路1供油，使油缸向上顶升，从而带动平台向上运行；平台下行时将电磁换向阀打到下降方向，导通油路2
由于单向阀封闭了油路1，液压油在平台重力的驱动下只能通过油路2流回油槽，平台的下降的速度由油路2中的节流阀
制（见图15）。



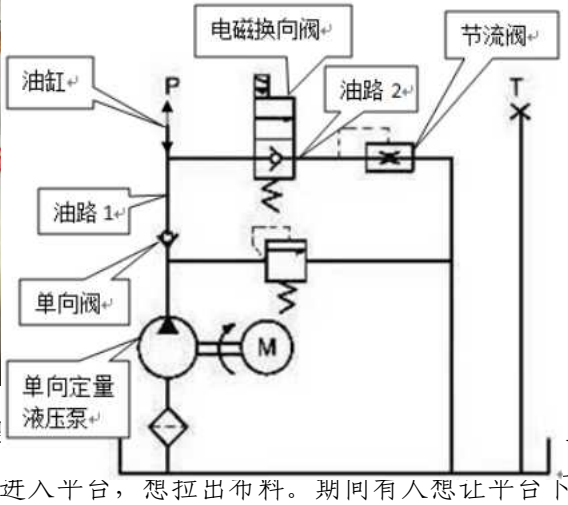

事发前1名工人将一筐裁[illegible]上升过程中，掉落的布料将平台卡在5楼地坎[illegible]方。卡了大约几分钟后，2人进入平台，想拉出布料。期间有人想让平台下降，使布料脱落，平台得以解除卡阻，所以[illegible]了下层的按钮。此时液压系统属于泄油状态，顶升油缸中的液压油向油缸回油，而油缸被驱动横梁两侧的链条反向挂住[illegible]法继续回缩，油缸则形成了局部空腔。突然，由于卡住的衣服被拉松，平台的卡死状态得到了解除，平台在重力作用下[illegible]生了坠落。由于油缸被驱动链条反向挂住导致没有回缩到底，平台坠落至三层左右，重新被四根链条重新提拉住。由于[illegible]持平衡的钢丝绳脱落，平台在下落过程中不能保证平衡，同时冲击力造成平台上的人员受伤。如果层门设置联锁保护，[illegible]层门打开时，设备无法运行。而该平台未装设门，并且3楼的层门未关闭，蒋某从平台上掉至3楼，不幸身亡。

三、事故原因

（1）直接原因：

该液压升降平台设计上有缺陷，平台未设置门，层门未设置联锁保护，当平台卡阻后下坠，人从平台跌落是事故发[illegible]的直接原因。

（2）间接原因：

由于升降平台在上行过程中卡阻，发生事故的当事人员在本单位已告知升降平台严禁载人的情况下，上平台进行故[illegible]处理，因此故障状态时人员的违规处理是事故发生的间接原因。

政府电话簿
网站地图
主办：六安市金安区人民政府办公室 承办：金安区电子政务管理中心
地址：金安区政府行政中心B36室
邮编：237000 运维电话：0564-3268803 传真：0564-3261636
网站标识码：3415020051 皖ICP备08006429号-1 皖公网安备 34150102000026号 本站已支持IPV6访问
适老化
无障碍服务