崂山区青岛宏大纺织机械有限责任公司院内“6·8”一般坠落事故调查报告

2022年6月8日上午7时30分许，在崂山区青岛宏大纺织机械有限责任公司院内道路上，发生一起叉式装卸车溜车与重型半挂牵引车相撞坠入在建工程肥槽内的坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约210万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）《山东省人民政府安全生产委员会办公室<关于“四位一体”加强事故调查处理工作>的通知》等法规规章规定，崂山区政府成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区总工会、区住房城乡建设局、区市场监督管理局、中韩街道办事处等部门有关人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经现场勘查、调查取证、技术检测和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，并针对调查过程中发现的问题，提出了处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）青岛宏大纺织机械有限责任公司院内情况

青岛宏大纺织机械有限责任公司位于崂山区深圳路17号院，为高盛路以北、科苑纬四路以南、高荣路以东和深圳路以西围成的区域，院内总面积71993.9平方米。内部道路情况：南高北低，东高西低。院内有青岛宏大纺织机械有限责任公司厂区及在建青岛宏大智能制造产业园<一期>项目。事故地点位于院内厂房南侧和项目围挡北侧之间东西道路上。

（二）事故车辆情况

1.叉车情况：浙江华和牌叉式装卸车（以下简称叉车），型号：HH302-D，出厂日期：2010年12月23日，出厂编号：20150990，许可证号：TS2410C37-2012，叉车所有人：王X震，未按照《中华人民共和国特种设备安全法》《山东省特种设备安全条例》的规定办理使用登记并接受检验检测，叉车尾部喷涂出租电话 1596324xxxx（王X震所有）。该叉车平时停放其住所附近株洲路周边道路上，车辆由王X明驾驶，从事不固定场所的装卸工作。

2.叉车碰撞车辆情况：解放牌重型半挂牵引车，车牌号：鲁UA6838，驾驶员曲X遵（男，48岁，籍贯：山东青岛），车辆状态：停放于深圳路17号院内道路。

（三）死亡人员情况

王X明，性别：女，年龄：34岁，住址：山东省滕州市南沙河镇后仓沟村xxx号，叉车操作证号：370481198812XXXXXX，现住址：崂山区中韩街道张家下庄村租赁平房，职业：平时在崂

山区中韩街道周边打零工，持有特种设备从业人员资格证，驾驶叉车进行货物装卸作业。

（四）叉车所有人情况

王X震，性别：男，年龄：37岁，住址：山东省滕州市南沙河镇杨杭村xxx号，现住址：崂山区中韩街道张家下庄村租赁平房，与死者王X明为夫妻关系，叉车所有人。职业：平时在崂山区中韩街道周边打零工。

（五）事故相关单位情况

1.建设单位：青岛宏大纺织机械有限责任公司（以下简称青岛宏大公司），公司类型：有限责任公司，法定代表人：王X霞，注册资本：23230万元人民币，成立日期：1999年8月16日，住所：山东省青岛市崂山区深圳路xx号。经营范围：纺织工业专用设备、纺织机械专用配件及器材制造、销售、安装、技术服务、维修、租赁，货物及技术进出口业务。

2.监理单位：青岛恩地建设工程咨询有限公司（以下简称：青岛恩地咨询公司），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：彭X军，注册资本：300万元人民币，成立日期：1997年9月11日，住所：青岛市市北区武定路xx号。经营范围：工业与民用建设项目的建设监理业务；建筑工程造价咨询；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告；建筑工程监理信息服务；招投标代理服务。

3.施工单位：江苏省建工集团有限公司（以下简称：江苏建

工），公司类型：有限责任公司，法定代表人：施 X 军，注册资本：50000 万元人民币，成立日期：1990 年 12 月 24 日，住所：南京市鼓楼区郑和中路 xxx 号南京长江国际航运服务中心 x 座 xx 层。经营范围：承包境外房屋建筑、建筑装修装饰、机电设备安装工程和境内国际招标工程等，房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级，地基与基础工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级等。

4.建材总供应单位：青岛万煜商贸有限公司（以下简称：青岛万煜公司），公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：万 X，注册资本：2000 万元整，成立日期：2017 年 8 月 10 日，住所：山东省青岛市崂山区株洲路 xx 号海信创智谷 x 栋 xxx 室。经营范围：批发、零售：木材、装饰装潢。为适应政府纳入税收统计要求成立的互联网经贸平台公司，现有从业人员 3 名，主要在办公室内通过电话和互联网开展生产经营活动，无生产车间、仓库、商场等生产经营场所。

5.加气块砖供货单位：青岛双兆工程材料有限公司（以下简称：青岛双兆公司），公司类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：赵 X 君，注册资本：1000 万元整，成立日期：2019 年 3 月 20 日，住所：山东省青岛市崂山区苗岭路 xx 号山东省科学院海洋仪器仪表研究所 xxxx 室。经营范围：装饰装修工程、防水工程、保温工程，批发、零售：建筑材料。该公司共有从业人员 4 名，为适应政府纳入税收统计要求成立的互联网经贸平台

公司，主要在办公室内通过电话和互联网开展生产经营活动，无生产车间、仓库、商场等生产经营场所。

青岛双兆公司有安全管理架构，明确了1名兼职安全员；组织员工进行了新交通安全法及应急处理、消防安全知识及应急培训，有办公室隐患排查治理档案及自查整改报告，制定了生产安全事故应急救援预案并进行了演练。

6.加气块砖生产单位：潍坊市金柏尔新型建材有限公司（以下简称潍坊金柏尔建材公司），公司类型：有限责任公司（自然人独资投资或控股），法定代表人：洪X于，注册资本：1000万元人民币，成立日期：2019年2月25日，住所：山东省潍坊市寿光市营里镇中学路与羊临路交叉路口东xxxx。经营范围：建筑砌块砖制造；轻质建筑材料制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块砖销售；轻质建筑材料销售等。

（六）加气块砖供货及合同约定情况

1.加气块砖合同约定情况。2021年11月1日，江苏建工与青岛万煜公司签订《加气砖供货协议》，双方约定青岛万煜公司在运输、卸车过程必须做好安全防护，此过程中所发生的交通事故、安全事故以及其他责任自行承担。2021年10月1日，青岛万煜公司与青岛双兆公司签订长期《供货协议》，2021年5月1日，青岛双兆公司与潍坊金柏尔建材公司签订长期《供货协议》，双方约定潍坊金柏尔建材公司提供货源，青岛双兆公司负责运输和卸货过程中的安全管理。

2.加气块砖供货流程情况。江苏建工项目部通知青岛万煜公司货物需求计划，青岛万煜公司再通知青岛双兆公司供货需求，青岛双兆公司业务员联系潍坊金柏尔建材公司进货。货车司机运送货物到达后通知青岛双兆公司业务员，并联系叉车司机来卸货（叉车费用为当日结，由青岛双兆公司法定代表人通过微信转账给货车司机，货车司机直接转账给叉车司机），青岛双兆公司业务员通知江苏建工项目部，江苏建工项目部在项目工地内提供专用卸货场地，青岛双兆公司安排业务员负责卸货现场管理、质量验收，验收合格后与江苏建工收料人员进行货物交接，至6月8日已运送21车加气块砖。

（七）检验鉴定情况

1.人员检验鉴定情况

死者王X明死亡原因为“重度颅脑损伤”[①]。

2.车辆检验鉴定情况

叉车制动装置齐全，各制动机件连接完好；该车转向装置齐全，方向盘下方转向球笼结构因本次事故导致脱位，其余转向机件链接完好；该车驾驶舱前部照明灯具，因本次事故导致电源开关及照明灯具损坏，无法检验其有效性[②]。

（八）事故现场情况

叉车溜车长度约58.8米，前段41.3米，坡度为2.6度；后段17.5米，坡度为5.5度，高度落差为3.55米。叉车撞倒在建

①详见中国人民解放军971医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》。
②详见附件2：《山东华正安交通事故司法鉴定所司法鉴定意见书》（山东华正安交通事故司法鉴定所[2022]交鉴字第3004号）。

工地围档约 20 米，掉入的肥槽宽约 3 米，深度 7 米，肥槽内搭设脚手架，叉车掉落在脚手架上，尾部朝下，距离肥槽顶部 5 米。受伤人员掉落在肥槽内脚手架跳板上，位于叉车西侧约 1 米，距离肥槽顶部约 3 米。

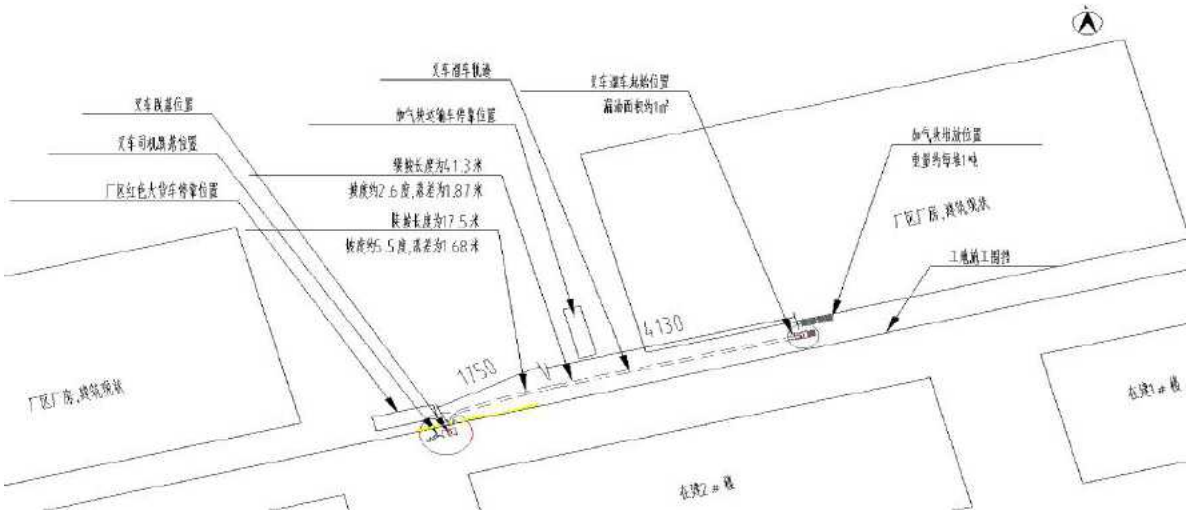


图 1：事故现场平面图

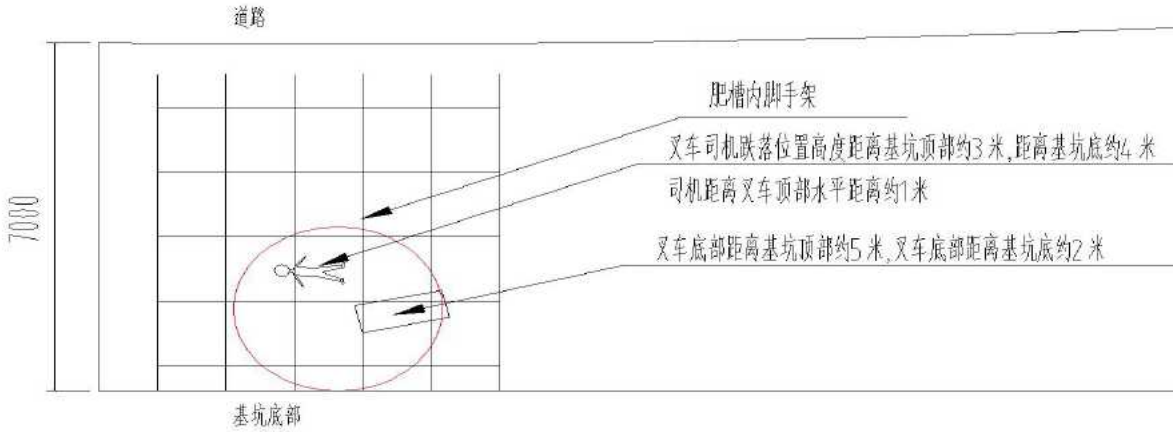


图 2：叉车及司机坠落肥槽剖面图

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过[③]

2022 年 6 月 7 日，青岛双兆公司联系潍坊金柏尔公司提供加气块砖，并委托其雇用货车鲁 VS2119 运送货物到崂山区深圳路 17 号院内，运输费、卸车费由青岛双兆公司支付。6 月 8 日早 6 时许，魏 X 波驾驶鲁 VS2119 重型半挂车运输货物到达崂山区深圳路 17 号院内停放（见图 3），根据以前送货司机提供的电话自行联系叉车司机王 X 震卸货。王 X 震因临时有事，安排其妻子王 X 明驾驶叉车到指定地点卸货。

6 月 8 日 6 时 30 分许，王 X 明驾驶叉车到达鲁 VS2119 重型半挂车停放处，魏 X 波在青岛双兆公司业务员未到达现场、车辆未停放在指定卸货场地的情况下，安排王 X 明从半挂车上向地面卸加气砖。7 时 30 分许，王 X 明卸完最后一组加气砖，结束工作任务，将叉车停在内部道路上，下车与丈夫王 X 震通电话后，从叉车后面绕到叉车驾驶位置时，叉车突然向下坡方向溜车，王 X 明急忙用左脚踏在叉车驾驶室底盘位置，左手抓住车辆护梁，右脚在地上跟随叉车一起移动，试图控制叉车未果。叉车与停在路边左侧的另一辆重型半挂车（鲁 UA6838）右前侧相撞后，改变了溜车方向，撞倒了路边建筑工地围挡，王 X 明与叉车一起掉入在建工地肥槽。

（二）应急救援及善后处置工作

鲁 VS2119 货车司机魏 X 波看到叉车坠车后立即给王 X 震打

[③]详见附件 3：青岛市公安局崂山分局交通警察大队《道路交通事故证明》（第 370212220221000001 号）。

电话，告知情况后驾驶鲁 VS2119 货车驶离青岛。7 点 40 分许，江苏建工安全员郭 X 得知有人掉入肥槽后，立即赶赴现场，迅速

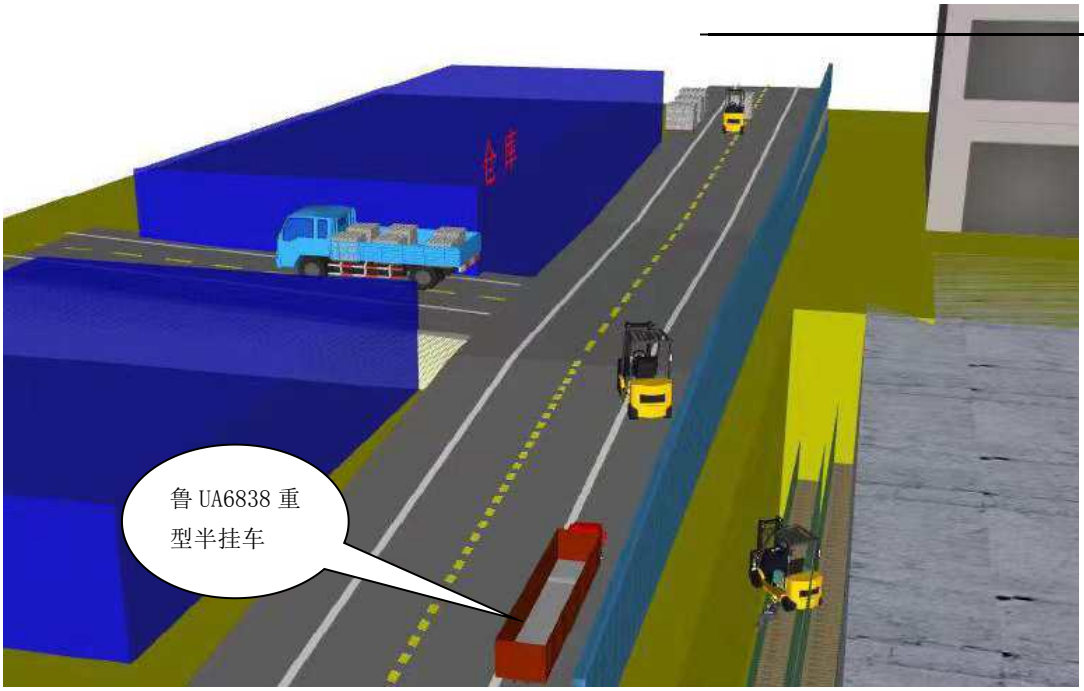


图 3：事故现场示意图

向项目经理祝 X 玉报告，并安排人员保护现场、组织救援。8 时许，伤者的丈夫王 X 震及祝成玉到达现场参与救援，伤者救出后，由江苏建工项目部安排车辆将伤者送往解放军 971 医院急诊室抢救治疗。9 时 50 分许，医院宣布伤者抢救无效死亡，王 X 震随即打 110 报警。10 时 15 分许，香港中路派出所民警到达医院，对相关人员进行了询问。10 时 30 分许，民警建议拨打 122，向交警报警。10 时 40 分，江苏建工项目部员工拨打 122 报警。11 时许，崂山公安分局中韩派出所及交警相继到达事故现场进行勘验及调查，8 月 30 日崂山公安分局交警大队出具《道路交通事故证明》，肇事车辆双方达成谅解协议。9 月 8 日崂山区公安分

局中韩派出所将事故调查档案移交事故调查组。

接报后，区应急管理局、崂山公安分局、区住房城乡建设局、区市场监督管理局、中韩街道办事处等单位有关人员迅速赶到事故现场指导应急处置。区应急管理局按照规定及时上报了事故情况，同时展开事故调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约210万元，主要用于事故善后处理、叉车损失及现场清理等。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

该起事故是叉车驾驶人员王X明在卸载加气块砖工作结束后，将叉车停放到青岛宏大公司带有斜坡的院内道路上，发现叉车向后溜车时，在试图控制叉车未果的情况下，未及时选择离开叉车避险，叉车与停放在其后方的重型半挂牵引车相撞后，继续溜车撞倒路边围挡后坠入工地肥槽，王X明随车坠落，头部受到剧烈撞击导致“重度颅脑损伤”死亡。

（二）调查中发现的问题

1.青岛双兆公司安全生产管理薄弱，未落实《加气块、粉煤灰砖、烟道等战略采购合同》中叉车运输、卸车过程必须做好安全防护的约定，未及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。

2.青岛宏大公司对进出车辆、院内车辆管理不严，未采取有效措施制止厂区内部道路装卸货、停放车辆存在的事故隐患。

3.特种设备安全监督管理部门对个人购买叉车使用登记、检验检测等环节存在安全监管盲区，存在薄弱环节。

（三）事故性质

经现场勘查、调查询问和综合分析认定：该起事故是一起叉车驾驶员王X明在工作结束后，将叉车停在有斜坡的院内道路上，发现叉车溜车后冒险试图控制叉车挽救个人财产，未及时离开叉车避险等操作失误及处置不当导致的一般坠落责任事故。

五、事故有关责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

叉车驾驶员王X明安全意识淡薄，在有斜坡的道路上停车，发现叉车溜车后冒险试图控制叉车挽救个人财产，未及时离开叉车避险等操作失误及处置不当导致人身伤亡事故发生，对事故发生负全部责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）行政处罚建议

青岛双兆公司未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[④]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，处五万元以下罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，加强各方面的安全管理，堵塞漏洞，防止类似事故发生，

[④]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”

提出以下事故防范及整改措施建议:

（一）青岛双兆公司要认真吸取事故教训，全面加强安全生产管理，加大对装卸现场的隐患排查治理力度，及时发现并消除事故隐患，防范事故的发生。

（二）江苏建工和青岛恩地公司要认真总结和汲取事故教训，举一反三，切实加强外包作业的安全管理，及时发现和消除事故隐患，防范事故发生。

（三）青岛宏大公司要认真总结和汲取事故教训，举一反三，切实做好对厂区院内临时交叉作业安全生产工作的统一协调、管理，采取有效措施加强对进出车辆、院内车辆管理力度，防范事故的发生。

（四）区住房城乡建设局要针对此次事故暴露出的问题，督促建设单位、总包单位、分包单位、监理单位加强对施工现场供货单位的管理，及时发现和消除事故隐患，防范类似事故发生。

（五）区市场监督管理局要针对此次事故暴露出的个人购买叉车的使用登记、检验检测等环节存在监管盲区和薄弱环节，会同有关部门建立有效的监管机制，消除监管的盲区盲点，坚决防范和遏制此类事故发生。

附件：1.事故调查组成员名单

2.山东华正安交通事故司法鉴定所司法鉴定意见书

崂山区青岛宏大纺织机械有限责任公司

院内“6·8”一般坠落事故调查组

2022年12月22日

附件1


事故调查组成员名单

	姓名	工作单位	职务（职称）
组长	李新萌	区应急管理局	局长
副组长	孙西荣	区应急管理局	三级调研员
邀请	赵岩锋	区纪委第六纪检监察室	二级主任科员
	隋　超	区人民检察院	刑事检察工作负责人
成员	牟彦高	区应急局安全生产监察大队	大队长
	宋修凯	区应急局安全生产监察大队	副大队长
	赵鹏飞	崂山公安分局交警大队	事故科科长
	韩俊	崂山公安分局中韩派出所	副所长
	成涵	崂山公安分局交警大队	事故科民警
	刘晓峰	区住房城乡建设局	副主任
	王政	区住房城乡建设局	科长
	刘　一	区市场监督管理局	科长
	刘明帅	中韩街道办事处	工作人员
	刘璐	区总工会	工作人员
	许立红	区应急局安全生产监察大队	综合科科长
	徐瑞谦	区应急局安全生产监察大队	三级主任科员

	李杨	区应急局安全生产监察大队	四级主任科员
	姜佩	区应急管理局巡查督查科	负责人

附件 2


山东华正安交通事故司法鉴定所司法鉴定意见书

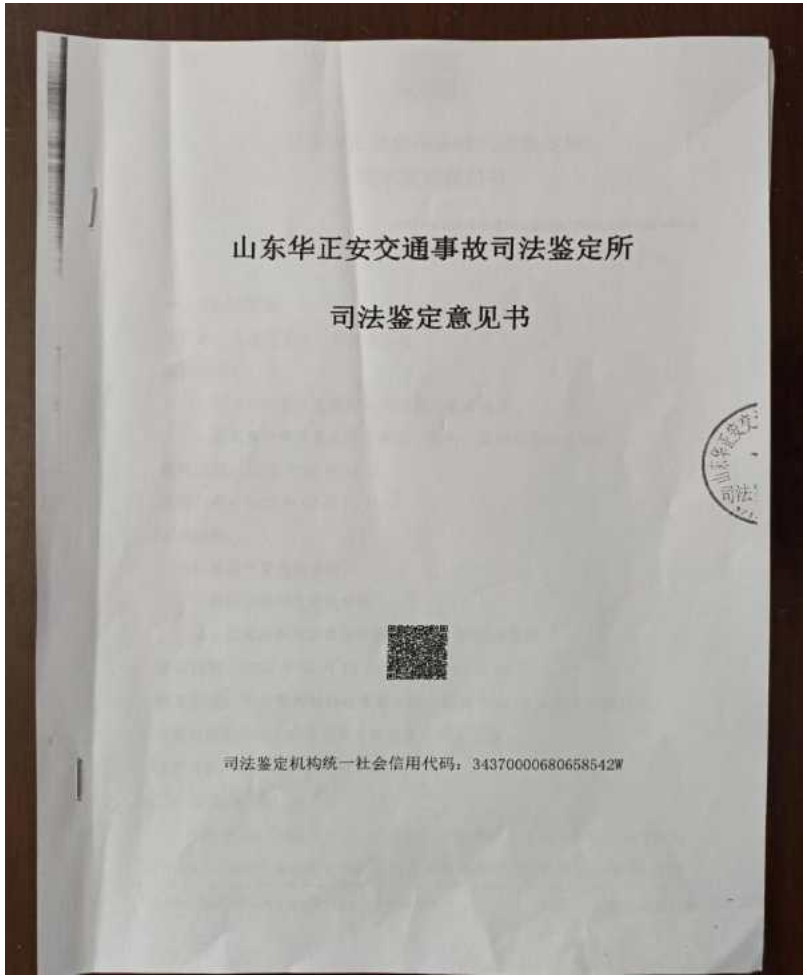

山东华正安交通事故司法鉴定所

司法鉴定意见书

司法鉴定机构统一社会信用代码：34370000680658542W

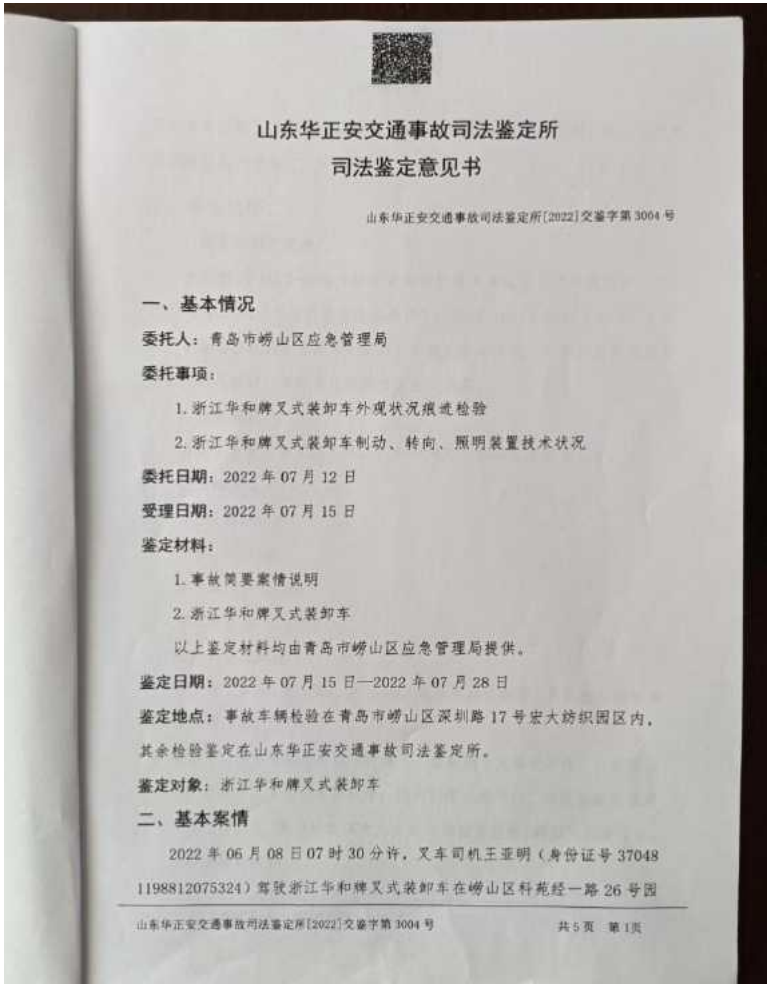

山东华正安交通事故司法鉴定所

司法鉴定意见书

山东华正安交通事故司法鉴定所[2022]交鉴字第3004号

一、基本情况

委托人：青岛市崂山区应急管理局

委托事项：

1. 浙江华和牌叉式装卸车外观状况痕迹检验

2. 浙江华和牌叉式装卸车制动、转向、照明装置技术状况

委托日期：2022年07月12日

受理日期：2022年07月15日

鉴定材料：

1. 事故简要案情说明

2. 浙江华和牌叉式装卸车

以上鉴定材料均由青岛市崂山区应急管理局提供。

鉴定日期：2022年07月15日—2022年07月28日

鉴定地点：事故车辆检验在青岛市崂山区深圳路17号宏大纺织园区内，其余检验鉴定在山东华正安交通事故司法鉴定所。

鉴定对象：浙江华和牌叉式装卸车

二、基本案情

2022年06月08日07时30分许，叉车司机王亚明（身份证号370481198812075324）驾驶浙江华和牌叉式装卸车在崂山区科苑经一路26号园

山东华正安交通事故司法鉴定所[2022]交鉴字第3004号 共5页 第1页



四、分析说明

1、叉车外观状况痕迹检验

该车驾驶舱顶蓬弯折脱落，后部支撑杆断离，仪表操纵台损坏、电源开关及控制线束脱落，转向球笼结构脱位，前部支撑杆外侧照明灯具损坏，车身外部漆皮见多处不同程度擦擦、撕裂及剥脱痕迹。

2、叉车安全技术状况检验

(1)制动装置

该车制动装置由行车制动和驻车制动组成；制动系统的各杆件连接完好，未见与其他部件在相对位移中发生干涉、摩擦现象，制动管路连接正常，未见擦伤、缠绕或其他机械损伤，制动软管未见老化、开裂、被压扁、鼓包等现象，制动踏板有效行程符合要求，制动器的摩擦副工作状态良好。

六、附件

司法鉴定许可证复印件和司法鉴定人执业证书复印件（共1页）

七、落款

司法鉴定人：韩富振

《司法鉴定人执业证》证号：371417119023

司法鉴定人：高春刚

《司法鉴定人执业证》证号：371412119020

山东华正安交通事故司法鉴定所

二〇二二年七月二十八日