白云区贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司“12·29”一般车辆伤害事故调查报告

文章来源： 白云区应急管理局 发布时间： 2026-03-10 16:44 浏览次数：1335次 打印 关闭 [字体: 大 中 小] 分享到:

2025年12月29日17时22分许,白云区贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司厂房内发生一起车辆伤害事故,造成1人死亡。

按照区政府关于对该起事故调查的要求,为尽快查明事故原因和性质,划分事故责任,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《中华人民共和国安全生产法》规定,经白云区人民政府批准,成立由区应急局、市生态局白云分局、区总工会、区公安分局、艳山红镇人民政府等单位有关人员组成的白云区贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司“12·29”一般车辆伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”),并对事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、技术鉴定、询问谈话、调查取证和综合分析,查明了事故发的经过、原因、人员伤亡及经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和人员的处理建议,针对事故暴露出的问题,提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)基本情况及事故发生单位

背景:贵州铝厂热电厂粉煤灰渣堆场位于贵阳市白云区艳山红镇曹关村西侧,堆存的粉煤灰共计200万吨(不掺杂赤泥)。为实现粉煤灰综合利用,贵州恒创达隆混凝土有限公司与贵州铝(贵州贵铝供应链服务有限公司)签订曹关灰渣堆场粉煤灰再生利用项目协议书,由贵州恒创达隆混凝土有限公司在贵州铝厂有限责任公司已征地界的闲置工业用地内(贵州省贵阳市白云区关村)建设粉煤灰厂。

2019年3月5日经白云区发展和改革局以贵州省企业投资项目备案证明进行备案,同意该项目的建设。2020年7月22日首次取得排污许可证,2025年10月28日经贵阳市生态环境局批准得排污许可证延期至2030年10月27日。

事故发生单位:贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司;法定代表人:黄某,负责人:袁某恩;注册资本:注册地:贵州省贵阳市白云区艳山红镇曹官村B-03-74号地;统一社会信用代码:91520100MAALTD593D;公司类型:台、港、澳投资企业分公司;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的;市场主体自主选择经营。超细粉煤灰生产及销售,超细矿渣微粉生产及销售,商品混凝土生产及销售,混凝土预制构生产及销售,商品砂浆生产及销售,建筑材料销售,建筑工程机械租赁。(以上经营范围不涉及外商投资准入负面清单,依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)


(三)事故装载机(铲车)基本情况

装载机(装载机)车辆生产单位名称:广西柳工机械股份有限公司;合格证编号:YE4940000514245,发证日期2023年2月28日,车辆品牌:柳工牌,车辆名称:轮式装载机,车辆型号:862N,车辆识别代号/车架号:CLG862NZEPL792033;燃料种类:柴油;总质量:22123KG;最高设计速度:40KM/H。驾驶装载机驾驶员王某勇操作证有效期为2028年3月9日。

二、事故经过及善后处理情况

(一)事故发生经过

2025年12月29日贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司李某(生产负责人)按照计划安排装载机(铲车)驾驶员王某勇驾驶装载机对外运车辆进行粉煤灰装料;16:00左右李某从公司下回家,袁某恩有事离开公司,现场仅剩过磅员驾驶员在场。2025年12月29日17:20左右,装载机从2号料仓装料前往地磅处为运输车辆补料,补完料之后调头,17:22许在调头后装载机驾驶员王勇驾驶装载机未察觉旁边经过的磅员彭某星,装载机铲斗撞倒彭某星随后从彭某星身上碾压导致事故的发生,装载机驾驶员王某勇未发现装载机撞倒人继续往2号料仓行驶。

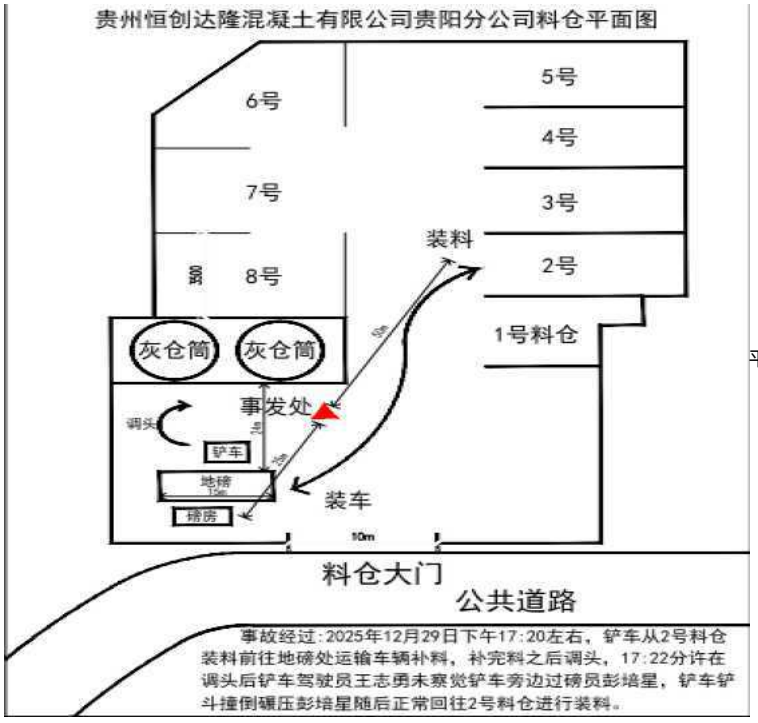

平面图

(二)应急救援及事故报告情况

事故发生后,17:23货车驾驶员罗某看见彭某星(过磅员)被装载机撞倒后呼喊装载机驾驶员,装载机驾驶员王某勇未听见继续向2号料仓行驶。罗某立即跑出来通知邓某成(贵州庆和商贸限公司车队长)说装载机撞倒人了;邓某成到达事故现场后,分别于17:25、17:28打电话向贵州恒创达隆混凝土有限公司法人代表黄某、生产负责人李某汇报事故;18:20左右李某赶到事故现看到彭某星人躺在地上,初步判断已死亡。18:30左右,李某安排装载机驾驶员王某勇和邓某成先从厂区退出来,随后打电话向陈某明(总经理)、袁某恩(负责人)汇报事故,并电话通知彭某星家属;18:37李某拨打110 的电话,18:43拨打120的电话通知来救援。18:54左右110赶到现场,19:15左右120急救人员到达现场后,确认当事人当场死亡。

事故报告情况:贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司拨打110报警电话和120急救电话。

(三)善后情况

事故发生后,贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司立即开展现场应急处置、家属安抚和善后等工作,12月30日贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司负责人袁某某与死者家属彭(死者母亲)签订协议书。12月30日王某勇与死者母亲梁某签订家属谅解书,家属安抚和善后工作处置完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡,死者姓名彭某星,性别:男,直接经济损失约100万元。

四、事故原因及性质

经贵阳市公安局白云分局结合现场勘查情况、调查讯问等分析,排除人为故意刑事犯罪嫌疑。调查组依法对事故现场进行认真勘查,及时查阅企业相关资料,对事故相关人员进行调查询查明了事故原因,认定了事故性质。经事故调查组调查认定,白云区贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司“12·29”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

(一)事故直接原因

过磅员彭某星在生产现场擅自随意走动进入装载机作业区域,位置风险意识薄弱,且未充分观察装载机动向,未能及时注意到行驶中的装载机;对邻近的机动车辆动态风险缺乏警觉,未与业中的装载机保持绝对安全距离。装载机司机王某勇,在启动及转向时,未全面观察周围环境,疏忽大意,特别是车辆视觉盲区,安全意识淡薄,在有人进料仓的情况下没有注意观察。

(二)事故间接原因

一是贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司现场生产管理混乱,未对生产区域进行分区管理,人车分流过磅区域与装载机作业区域。二是生产过程中现场没有安全指挥人员进行指挥作业;在进行装料过程中生产负责人未在生产现场进行指挥作业,安全员也未在岗。三是事故装载机未配备有效的盲区监控系统,如倒车影像、雷达报警装置。

(三)事故的性质

经事故调查组调查认定,白云区贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司“12·29”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规规定,调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析,认定下列人员和单位应承担相应责任,并提出如下处理建议:

(一)建议给予行政处罚的单位

贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司:2024年、2025年连续两年发生安全生产事故;一是安全生产主体责任落实不到位。安全操作规程警示标识未张贴在相应的岗位作业区域。位风险辨识管控不到位,装载机作业风险辨识不足。二是未制定安全生产教育培训计划,安全教育培训流于形式;未对关键岗位人员装载机驾驶员开展针对性安全生产教育和培训,仅在开会强安全,培训未进行考试。三是作业现场安全管理不到位。现场生产料仓区域没有指挥人员或安全员在现场指挥,过磅员在生产现场随意走动。建议由白云区应急管理局依据《中华人民共和安全生产法》第一百一十四条[①],、《生产安全事故罚款处罚规定》,对贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司进行处罚。

(二)建议给予行政处罚的人员

1.彭某星,贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司过磅员;在生产现场擅自随意走动进入装载机作业区域,位置风险意识薄弱,且未充分观察装载机动向,未能及时注意到行驶中的装载机对临近的机动车辆动态风险缺乏警觉,未与作业中的装载机保持绝对安全距离被装载机撞倒,对该起事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡,建议免予责任追究。

2.袁某恩,贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司负责人;一是安全生产主体责任落实不到位。安全操作规程警示标识未张贴在相应的岗位作业区域。岗位风险辨识管控不到位。对载机作业风险辨识不足。二是未制定安全生产教育培训计划,安全教育培训流于形式;未对关键岗位人员装载机驾驶员开展针对性安全生产教育和培训,仅在开会强调安全,培训未进行考试。是作业现场安全管理不到位。现场生产料仓区域没有指挥人员或安全员在现场指挥,过磅员在生产现场随意走动。对事故发生负有责任。建议由白云区应急管理局依据《中华人民共和国全生产法》第九十五条[②],对其进行处罚。

3.李某,贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司生产负责人,作业现场安全管理不到位。未在生产料仓区域进行现场指挥,过磅员人员在生产现场随意走动。对事故发生负有责任;建议云区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[③],对其进行处罚。

4.黄某,贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司安全员,一是隐患排查治理不到位。未能常态化开展日常隐患排查治理,未能及时发现并消除作业现场潜在安全风险隐患。二是未制定全生产教育培训计划,安全教育培训流于形式;未对关键岗位人员装载机驾驶员开展针对性安全生产教育和培训,仅在开会强调安全,培训未进行考试。三是作业现场安全管理不到位。分公司常生产安全员离开岗位,现场生产料仓区域没有指挥人员或安全员在现场指挥,过磅员在生产现场随意走动。对事故发生负有责任;建议由白云区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[④],对其进行处罚。

5.王某勇,贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司装载机司机,驾驶装载机未全面观察周围环境,疏忽大意,特别是车辆视觉盲区,安全意识淡薄,在有人进料仓的情况下没有注意观察,是致事故发生的直接原因。对事故发生负有责任,建议贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司进行处理,并将处理结果报白云区应急管理局。

六、事故防范措施及建议

为深刻汲取事故教训,切实践行生命至上、安全发展理念,有效防范和坚决遏制事故发生,提出以下建议措施:

(一)白云区相关部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要批示指示精神,树牢安全发展理念。落实贵州省安全生产委员会关于印发《贵州省党政部门及中央在黔关单位安全生产工作任务分工》的通知,严格执法程序,规范执法行为,对发现的安全隐患和违法行为,依法依规进行处罚,确保执法的严肃性和权威性。要建立健全联合执法机制,加强与相关门的协作配合,形成监管合力,共同打击安全生产领域的违法违规行为。

(二)贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司要深刻吸取2024年、2025年连续两年发生生产安全事故教训,落实安全生产主体责任。一是全面对安全生产隐患进行排查并落实整改,对在的问题隐患高度重视,逐一整改。二是制定安全生产教育培训计划;对关键岗位人员开展针对性安全生产教育和培训,不要仅仅在开会时强调安全。三是加强现场管理,对生产区域进行分区理,操作岗位安全操作规程警示标识张贴在相应的岗位作业区域。四是全公司员工要加强《中华人民共和国安全生产法》的学习,从行动上警钟长鸣,及时、如实报告生产安全事故。五是完应急预案体系,指导企业制定科学合理、切实可行的应急预案,定期组织应急演练,检验和提高应急预案的实用性和可操作性。六是加大安全生产费用投入,定期对设备设施进行维护保养、检检验,及时更换老化、损坏的设备和安全设施。

白云区贵州恒创达隆混凝土有限

贵阳分公司“12·29”一般

伤害事故调

2026年 2月

[①]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(

发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款....

[②]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(-

发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款....

[③]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员 未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚

导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员 未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚

导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

上一篇 白云区贵州西南国际家居装饰博览城有限公司“1.24”一般坍塌事故调查报告

下一篇 白云区应急管理局2026年2月执法检查情况公示

中国政府网及国务院部门网站 | 省（区市）政府网站 | 市级政府网站 | 各区县政府网

关于本站 | 法律声明 | 网站帮助 | 网站地图 | 网站年报

主 办：贵阳市白云区人民政府办公室 联系电话：0851-84616600 地址：贵阳市白云区云峰大道99号 邮编：550014

承 办：贵阳市白云区融媒体中心 联系电话：0851-84833799 地址：贵阳市白云区行政中心二期图书馆综合楼 邮编：550014

备案信息（英文域名）：黔ICP备05002762号-1 备案信息（中文域名）：黔ICP备05002762号-2

贵公网安备 52011302004160号 政府网站标识码：5201130001 技术支持：智政科技

党政机关 政府网站找错