附件

瑞金晶山纸业有限公司“9·19”一般物体打击事故调查报告

编制单位：瑞金市政府事故调查组

编制日期：2025 年 11 月 28 日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 5 -

（一）事故发生单位及涉事车辆基本情况 ..... - 5 -

（二）相关人员基本情况 ..... - 6 -

（三）事故发生单位安全管理情况 ..... - 6 -

（四）事故发生经过 ..... - 6 -

（五）事故现场情况 ..... - 7 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 7 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 7 -

（二）事故现场应急处置情况 ..... - 8 -

（三）医疗救治和善后情况 ..... - 8 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 8 -

三、事故原因分析 ..... - 8 -

（一）直接原因 ..... - 8 -

（二）间接原因 ..... - 9 -

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 9 -

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 ..... - 9 -

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议- 9 -

五、事故主要教训 ..... - 10 -

六、事故整改和防范措施 ..... - 10 -

瑞金晶山纸业有限公司“9·19”一般物体打击事故调查报告

2025年9月19日下午，在瑞金市晶山纸业有限公司原料库卸货区发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

2025年10月11日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，瑞金市人民政府成立了由市应急管理局主要负责同志任组长，成员由泽覃乡人民政府、市公安局、市应急管理局、市工信局、市总工会等单位派员组成，并邀请市监委派员参加的瑞金晶山纸业有限公司“9·19”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展此次事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失、事故性质和责任等情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，瑞金晶山纸业有限公司“9·19”一般物体打击事故是一起因事故发生单位未落实相关安全管理措施、叉车操作员违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及涉事车辆基本情况

1.事故发生单位：瑞金市晶山纸业有限公司（以下简称“晶

山纸业公司”），成立时间：2002年4月26日；统一社会信用代码：91360781736386487F；地址：瑞金市泽覃乡石水村；法定代表人：陈武；注册资本：2120万元；主要经营范围：废纸收购，生产和销售民用瓦楞纸、纸箱。

2.内燃平衡重式叉车（抱夹式），规格与型号：CPC型3.8吨，产品编号：020389Z4483，制造日期：2021年9月5日，设备种类：场内专用机动车辆，所有人：晶山纸业公司。

（二）相关人员基本情况

1.赖泽亘，男，1972年2月出生，住址：江西省瑞金市象湖街道绵塘路，持有工程机械施工作业操作证（操作项目：装载机操作），有效期：2024年3月20日至2030年3月19日。系晶山纸业公司涉事抱夹式叉车驾驶人。

2.宋春华（死者），男，1981年3月出生，住址：江西省兴国县茶园乡，系沪A96510D/赣B7A28挂货车司机。

（三）事故发生单位安全管理情况

经调查，晶山纸业公司制定了安全生产管理制度、安全操作规程、隐患排查制度、教育培训制度、事故应急预案，成立了安全生产领导小组，但安全隐患排查、安全教育培训落实不到位，叉车司机违规操作行为以及卸货区卸货时未放置警示牌或警示带的现象长期存在。

（四）事故发生经过

2025年9月19日16时许，宋春华驾驶满载废纸墩的沪A96510D/赣B7A28挂货车抵达晶山纸业公司。晶山纸业公司纸浆车间主任陈道旺指挥宋春华将货车停至原料库卸货区，并安排赖

泽亘驾驶抱夹式叉车将货车上的废纸墩装卸到废纸堆放区，随后前往其他班组巡查。16 时 30 分许，只剩位于货车尾部的最后两包废纸墩未卸车（上下堆放，未固定，每包约 1.2 吨重），赖泽亘驾驶抱夹式叉车将最后两包（上下二层）废纸墩抬起，位于上层的废纸墩倾倒并砸中在货车车尾经过的宋春华。

（五）事故现场情况

事故现场位于晶山纸业公司原料库卸货区，周边空旷，露天干燥，未放置提醒周围行人禁止靠近的警示牌或警示带。

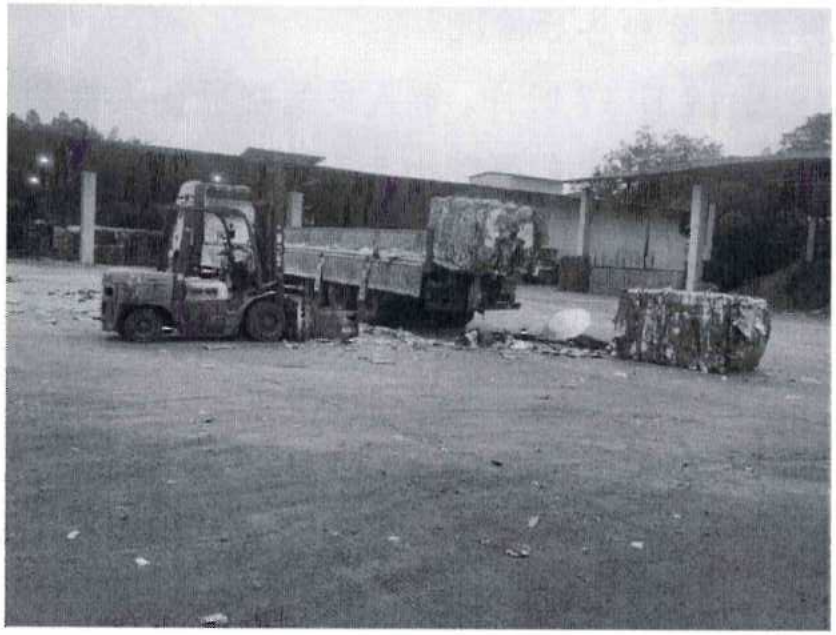


图 1 事故现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人（宋春华）死亡，直接经济损失约 140 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 9 月 19 日 16 时 40 分许，市公安局接报警情，随后立即派出警力前往现场处置。16 时 50 分许，市应急管理局接到报告，迅速派出调查人员前往现场进行初步调查及勘查取证。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 9 月 19 日 16 时 30 分许，宋春华被废纸墩砸伤后，赖泽亘立即下车查看情况，并向晶山纸业公司负责人陈武电话报告。陈武了解情况后立即拨打了 120，并将情况报告给公安、应急等部门。接报事故后，市人民医院、应急、公安、工信等单位有关人员到达现场进行处置，及时向市政府和赣州市应急管理局报告事故初步情况，控制事故现场，对相关人员进行询问，并安排人员协调处理善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 9 月 19 日 17 时许，市人民医院医护人员到达现场马上对宋春华进行抢救，宋春华经抢救无效死亡。事故发生后，晶山纸业公司积极与死者家属沟通协调，并对家属进行安抚。2025 年 9 月 22 日，经协商调解，双方约定由晶山纸业公司一次性向宋春华家属支付赔偿金共计人民币 140 万元。

（四）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急处置得当。事故发生后，各职能部门应急响应及时，应急救援迅速，现场处置得当，救援工作中未造成次生事故发生，本次事故未造成社会恐慌、骚乱，未引发社会舆论。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1. 赖泽亘违反抱夹式叉车操作规程，在装卸过程中，一次性夹运两包（二层）废纸墩，且上层废纸墩未固定，导致上层废纸墩倾倒砸中宋春华致其死亡。

2. 宋春华安全意识淡薄，在叉车卸货过程中贸然靠近卸货区，不幸被倾倒的废纸墩砸中死亡。

（二）间接原因

晶山纸业公司现场安全管理措施未落实，未在卸货区周边放置禁止靠近的警示牌或拉设警示带，叉车卸货时无安全管理人员在场；对叉车司机赖泽亘安全教育培训不到位，未能有效督促其严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；安全隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

宋春华，货车司机，鉴于其在事故中已死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 晶山纸业公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第三十五条[2]、第四十一条[3]的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[5]的规定对其进行行政处罚。

2. 陈武，作为晶山纸业公司负责人和兼职安全员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]的规定，建议由市应急

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；...

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：...（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；...

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:...

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[8]的规定给予行政处罚。

3. 赖泽亘，安全意识淡薄，违反叉车操作规程，建议由晶山纸业公司对其进行教育处罚。

五、事故主要教训

该事故暴露出企业以下问题：一是叉车作业现场安全管理措施未落实，未在卸货区周边放置禁止靠近的警示牌或拉设警示带，叉车卸货时无安全管理人员在场；二是安全隐患排查不到位，未及时发现并消除叉车司机长期违反操作规程以及卸货区未放置警示牌或警示带的事故隐患；三是安全教育培训不到位，未能有效督促叉车司机严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

六、事故整改和防范措施

晶山纸业公司要认真汲取事故教训，压实安全生产责任，紧绷安全生产之弦。一要加强对安全生产工作的督促和检查力度，发现违章、违规操作人员应及时制止并对相关人员进行安全教育和责任追究，及时消除安全生产事故隐患。二要完善安全设施与警示标识，在存在较大危险因素的生产经营设施设备上设置明显的安全警示标志。三要组织召开一次事故分析教育会，对公司全体员工开展一次警示教育活动，并将开展情况报行业主管部门备案。

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；...（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；...

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；...

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；...