附件:

青山湖区南昌大道“9·9”一般道路交通事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2025 年 11 月 7 日

目 录

一、事故有关情况和经过 1
（一）事发车辆驾驶人情况 1
（二）事故车辆情况 2
（三）事故车辆装载情况 4
（四）事故现场勘验情况 4
（五）事发时天气情况 6
（六）涉事其他单位情况 6
（七）事故发生经过 8
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（九）行业监管部门履职情况 8
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故应急响应和处置情况 10
（二）善后处理情况 10
（三）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 11
（一）原因分析 11
（二）检验鉴定情况 11
（三）车辆速度鉴定 11
（四）视频解析情况 12
（四）其他可能因素排除 13
四、有关责任单位存在的主要问题 13
五、对事故责任人员及责任单位处理建议 13
（一）对事故责任人员行政处罚建议 13
（二）对事故责任单位行政处罚建议 13
（三）对事故责任人员刑事处罚的建议 13
六、事故主要教训 14
七、事故防范和整改措施 15

2025年9月9日2时5分许，在南昌大道城南大道口以东段发生一起大货车与同向停放的正三轮摩托车碰撞的一般道路交通事故，造成1人当场死亡，两车受损。直接经济损失约91万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经青山湖区人民政府同意，成立了以区交警大队牵头，区应急管理局、区城市管理和综合执法局、高新技术产业园区、区交通运输综合执法大队等单位组成的青山湖区南昌大道“9·9”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查，并委托江西长运机动车安全技术司法鉴定中心、江西开元司法鉴定中心进行检验鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料和专家论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对暴露出的问题提出了整改和防范措施意见。

经调查认定，南昌大道“9·9”道路交通事故是一起交通违法行为造成的一般生产安全责任事故。

一、事故的有关情况和经过

（一）事故车辆驾驶人情况

1.赣C6M590重型半挂牵引车驾驶人

聂某根，男，汉族，****年**月**日出生，江西省宜春市高安市人，现住江西省高安市**镇**村*号，系赣C6M590重型半挂牵引车驾驶人，准驾车型为A2，2009年3月5日初次申领驾驶证，2018年3月2日增驾为A2证，有效期2021年3月5日至2031年3月5日，当前累积记分3分，发证机关为江西省宜春市公安局交通警察支队，近三年交通违法记录共46条，均已接受处理，事发前无交通事故处理记录。取得道路运输从业资格证，初次领证2009年4月7日，审验有效期至2027年3月28日。经现场吹气、尿样检验，排除酒驾、毒驾嫌疑。

2.正三轮摩托车驾驶人

死者刘某魁，男，汉族，****年**月**日出生，江西省上饶市鄱阳县**镇**村人，现住江西省南昌县八一乡**路，职业菜农，系涉事正三轮摩托车的所有人，未取得机动车摩托车驾驶证，事故发生时因正三轮摩托车故障将车辆停靠在南昌大道主路右侧车道，经检验鉴定，无酒驾情形。

（二）事故车辆情况

1.汽车列车（赣C6M590重型半挂牵引车和赣CFA91挂重型自卸半挂车）

赣C6M590车辆类型：重型半挂牵引车，品牌型号：解放牌，整备质量8805kg，准牵引质量40000kg，使用性质：货运，车辆所有人为聂某根；2018年3月28日初次在江西省高安市交警支队车管所注册登记，2020年8月24日聂某根向高安鹏润实业有

限公司购买取得该车，已于2025年2月27日年检（江西常立机动车检测管理有限公司）。近三年交通违法记录共33条，均已处理。车辆取得高安市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，发证日期：2020年8月26日，有效期：2026年3月，营运范围：道路普通货物运输，经营类型：个体。经与高安市交通运输局核实，事发时车载GPS无信号（最后上线时间：2025年8月15日9时）。经现场实车查验，车辆识别代号与新车注册登记时一致，未发现该车存在非法改装情形。

赣CFA91挂车辆类型：重型自卸半挂车，品牌型号：鲁旭达牌，整备质量7500kg，核定载质量32500kg，总质量40000kg，使用性质：货运，车辆所有人为高安市国鑫物流有限公司。2021年4月5日在江西省高安市交警支队车管所注册登记,已于2025年4月24日年检（江西常立机动车检测管理有限公司）。该车近三年交通无违法记录。车辆取得高安市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，发证日期：2021年4月25日，有效期：2026年4月25日，营运范围：道路普通货物运输，经营类型：有限责任公司，营运范围：道路普通货物运输。经现场实车查验，车辆识别代号与新车注册登记时一致，未发现该车存在非法改装情形。

赣C6M590车辆投保情况：该车在中国人民财产保险股份有限公司投保了交强险（保险单号：PDZA*******3062）和商业险（保险单号：PDAA*******8824），保险有效期至2026年3月

19 日，第三者责任险保额为 100 万元。

2.正三轮摩托车

车辆所有人为死者刘某魁，品牌型号为宗申牌，出厂年月为 2014 年 4 月，车辆未登记注册，无机动车号牌，未购买保险，无发票、合格证等，取得车辆的途径不详，车身颜色：蓝色，车辆无尾板，无尾部灯光。

（三）事故车辆装载情况

1.汽车列车

事发时聂某根驾驶赣 C6M590（赣 CFA91 挂）重型半挂牵引车，车上驾驶人聂某根一人，经事后称重，车辆总重 71320kg，超过核定总质量 45.6%，属于超载违法行为。

2.正三轮摩托车

事发时死者刘某魁所有的无牌正三轮摩托车未装载货物。

（四）事故现场勘验情况

1.事故现场道路情况

事故现场位于南昌市青山湖区南昌大道城南大道口以东段主道，该路段为城市快速路，主道为东西双向八车道，有中心隔离护栏，右侧有辅路，主路与辅路有绿化带隔离，事发路段为沥青路面，道路下坡，平直无转弯，无明显坑洼和坑槽，地面标志标线清晰，事发当日有雨，路面无明显积水，总体路况良好，照明良好，视线良好。道路设计通行能力满足交通量需求，日常养护良好，道路限速 80km/h，未发现道路交通安全隐患。



图 1.事故现场照片

2.事故车辆勘查情况

现场以南昌大道主路南侧绿化带路沿石为基准线，电警卡口立柱为基准点，建立直角坐标系。

重型半挂牵引车事故发生后头东尾西，右后轮到基准线 2.2 米，到基准点 14.9 米；右前轮到基准线 1.5 米；该车车头右前角与正三轮摩托车发生接触碰撞。

正三轮摩托车事故发生后头东尾西倒在主路右侧车道，车前轮距离基准线 3.5 米；车后轮距离基准线 2.2 米；车前轮距离基准点 67.5 米；该车车体左后侧与重型半挂牵引车发生接触碰撞。

死者刘某魁事故发生后头北脚南倒在主路右侧车道，头部距离基准线 3.0 米。

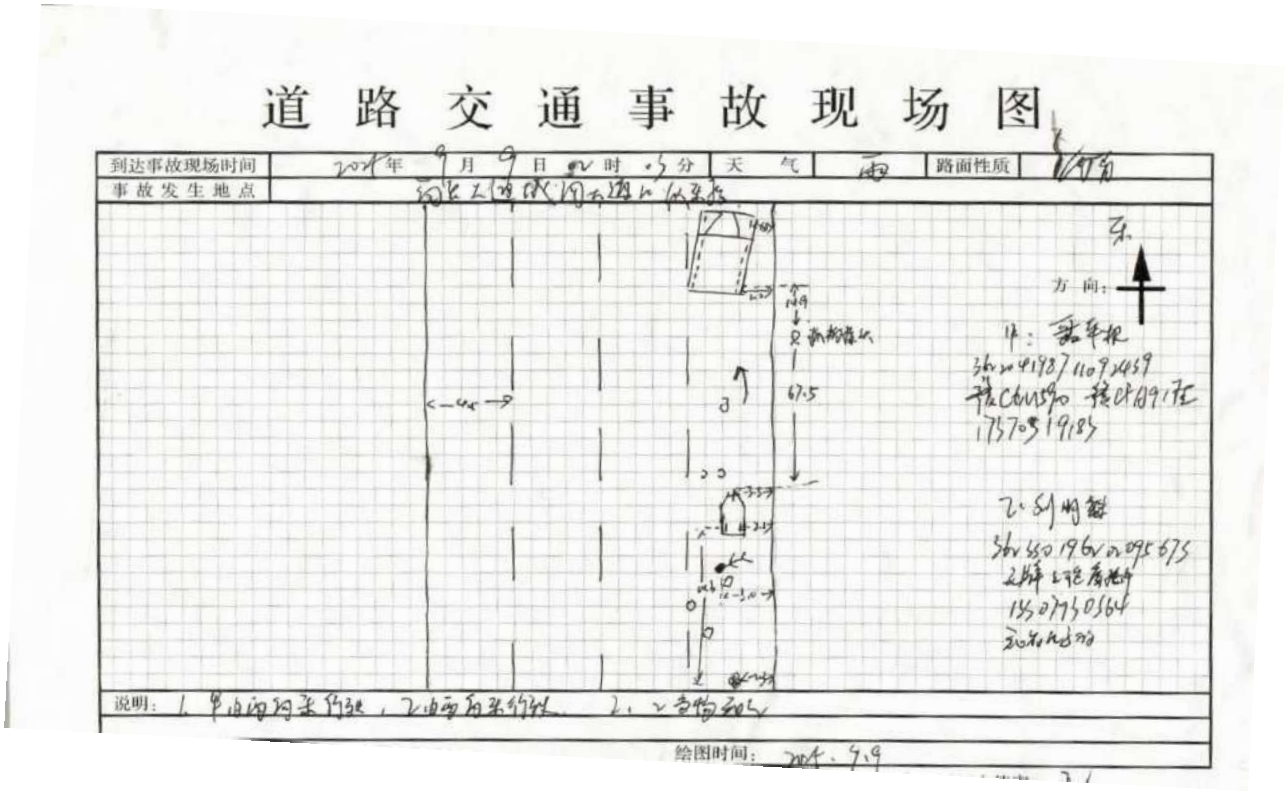


图 2.事故现场图

（五）事发时天气情况

2025 年 9 月 9 日青山湖天气：阵雨，北风 3 级，全天气温 28~34℃，空气质量良，相对湿度 80%。天气对驾驶人视野、车辆制动距离有一定影响。

（六）涉事其他单位情况

1.宜春市宜丰县建英铝业有限公司。公司地址：江西省宜春市宜丰县**园，成立于 2022 年 4 月 14 日，营业期限：无固定期限，统一社会信用代码：9136******4N0G，法定代表人黄某华，

注册资金500万元，经营范围：矿物洗选加工，金属矿石销售，国内贸易代理，建筑用石加工等。该企业制定了安全生产管理制度和安全生产惩罚制度，厂区出口设置磅房，要求货车出厂称重，制定磅房管理制度，张贴在磅房显著位置，并通过张贴通告的形式强调车辆装货重量要求及有关惩罚制度规定。

经查阅2025年9月8日磅房电子台账，当日17时5分许，赣C6M590车辆在宜丰县建英铝业有限公司装载长石泥，称重总重为71800kg，超过核定总重量。企业未严格落实磅房管理制度，未要求赣C6M590返厂卸载。

2.高安市国鑫物流有限公司。公司地址：江西省宜春市高安市**镇**路***号，持有《营业执照》和《道路运输经营许可证》，成立于2019年5月14日，营业期限：无固定期限，统一社会信用代码：9136******BK86，法定代表人易国强，注册资金50万元，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输、货运信息服务，汽车及汽车配件销售，汽车租赁服务，二手车信息服务，信息技术服务，网络信息服务，代办车辆相关业务等。该企业按要求制定了安全生产制度，对所属货运车辆实施动态监管，定期开展安全培训，近3个月风险评价为低风险。

赣CFA91挂系聂某根向高安市国鑫物流有限公司贷款购买，现已还清尾款。公司定期提醒车主聂某根办理车辆检测、运输许可证审验等。

（七）事故发生经过

2025年9月8日下午17时5分许，聂某根驾驶车牌号为赣C6M590/赣CFA91挂的汽车列车在宜春市宜丰县建英铝业有限公司装载长石泥，经磅房称重车货总重71.82吨，出场后行驶至宜丰县与高安市交界处，停车休息至23时许再次驾车出发，由320国道经高安市进入南昌市。2025年9月9日2时5分许，聂某根驾驶重型半挂牵引车沿南昌大道由西往东行驶至城南大道口以东段时，与前方同向刘某魁停放的无牌正三轮摩托车发生碰撞，造成刘某魁受伤后抢救无效当场死亡，两车受损的交通事故。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，两车不同程度受损。根据《江西省人身损害赔偿标准》（2025年），经核定，事故直接经济损失约91万元。

（九）行业监管部门履职情况

1.市公安局交通管理支队青山湖大队。事发路段交通管理由南昌市公安局交通管理支队青山湖大队五中队负责，事发时间为中队无警时间，由大队事故中队接处警。当日，事故中队值班人员均在岗在位，且在接到事故报警后第一时间赶赴现场进行处置，当日值班大队领导王亮随后到现场。青山湖大队在南昌大道快速路的出入口设置行人、非机动车、二轮三轮摩托车禁止通行提示牌8块，采取定点检查与流动巡逻相结合的方式，常态化开展二三轮摩托车、电动自行车违反禁止标志进入快速路等重点交通违法行为的专项整治行动。在区治超办指导下，青山湖大队会同区城管执法局、交通运输综合行政执法支队青山湖大队开展联

合治超行动，打击货运车辆超限超载违法行为。2025 年 1 月至 9 月，共暂扣三轮摩托车 40 辆，现场处罚摩托车闯禁行 77 起，三轮四轮电动车闯红灯 595 起，三轮电动车违法载人 806 起，货车超载 135 起。

2.高安市交通运输局。推行“网化格+高运安管（小程序）”监管模式，实行企业分级分类管理，加强车辆动态监管，常态化抓实安全教育培训和车辆隐患排查责任落实，持续高压整治违法违规运输经营行为，不断提升加强普货运输行业管理水平。**一是**全市 3211 家普货运输企业按乡镇划分给 11 个交通执法中队，推行网格化划片服务管理、高运安管非现场监督检查、交通执法中队安全监管三者有机结合，实行安全生产“包保”。**二是**实行一月一考核分级分类管理。对红牌运输企业，责令停业 10 天，限制运输业务办理；对黄蓝牌运输企业，责令进一步提升安全生产管理。**三是**加强车辆动态监管，运用第三方 24 小时监测预警预报优势，加强“两客一危一货”车辆的超速行驶、疲劳驾驶等严重违法违规行为监管。今年以来，共监督检查普货运输企业 3133 余家次，排查隐患 3131 条，整改率 95.6%。共作出停业措施 280 余家次，办理安全生产处罚案 154 起。**三是**运用《第三方月监测报告》结果，筛选重点车辆及重点驾驶员，督促运输企业以重点车辆及重点驾驶员为主加强管理。**四是**常态化抓实安全教育培训和车辆隐患排查责任落实。6 月共完成安全学习 47182 人，占比 91%；车辆检查 35713 辆，占比 67%；车辆维保 15034 辆，占比 28%。**五是**持续高压整治违法违规运输经营行为，采取定点、流

动、不停车检测、联合执法等方式，有效打击整治了“百吨王”、超限超载、非法改装等违法违规经营行为。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急响应和处置情况

2025 年 9 月 9 日 2 时 7 分许，南昌市公安局 110 指挥中心和南昌急救中心（120）接到驾驶人聂某根电话报告事故情况。110 指挥中心、120 急救中心通讯调度科分别调度青山湖区交警大队事故中队、救护车赴事发现场。2 时 27 分许，区交警大队交警事故中队、救护车相继赶到现场开展救援工作。救护车到达现场后，经医生诊断，伤者刘某魁现场死亡，区交警大队事故中队按照亡人事故处置预案对案件开展调查取证，4 时 20 分许，区道安委副主任、区交警大队副大队长，高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任到现场处置。事故现场于 4 时 30 分勘查结束。6 时 10 分许，事故现场清理完毕，恢复交通。

（二）善后处理情况

死者遗体已经火化，未收到社会不良影响或上访事件的情况报告。

（三）事故应急处置评估

事故发生后青山湖区交警大队及时启动应急预案，联合区应急管理局，区城管局及属地高新技术园区快速响应，按照区委、区政府领导的指示积极开展事故处置。本次事故应急处置工作，信息接报及时，协调联动紧密，处置措施得当，善后工作扎实，

事态把控较好，未造成负面影响，未出现次生灾害和衍生事故。

三、事故原因分析

聂根华驾驶机动车在道路上行驶时未保持安全距离、超载上路的行为，是造成本次事故的主要原因；刘某魁无证驾驶三轮车违规上快速路且未摆放安全防护装置的行为是造成本次事故的次要原因。

（一）原因分析

1.重型半挂牵引车驾驶人聂某根，法律意识淡薄，安全意识不足，驾驶制动不合格且超过核定载重的货运车辆在道路上行驶，未注意观察前方道路情况，是造成本次事故的主要原因。

2.正三轮摩托车驾驶人刘某魁，思想上麻痹大意，缺乏道路交通安全常识，未取得摩托车驾驶证驾驶三轮燃油摩托车，违反禁止通行标志进入城市快速路，且在车辆发生故障后未在来车方向设置警告标志的行为，是造成本次事故的次要原因。

（二）检验鉴定情况

1.车辆性能检验鉴定

江西长运机动车安全技术司法鉴定中心，赣长运中心[2025]痕鉴字第2058号鉴定意见：通过对赣C6M590（赣 DV726挂）重型半挂牵引车的检验结果分析，该车的前照灯远光灯发光强度、转向及传动部件灯符合《机动车运行安全技术条件》的要求，车辆的反光标识粘贴、行车制动性能（满载状态）不符合《机动车运行安全技术条件》的要求。

江西长运机动车安全技术司法鉴定中心，赣长运中心[2025]痕鉴字第2057号鉴定意见：通过对正三轮摩托车的检验结果分析，该车的前轮未见制动装置，无法正常有效制动，不符合《机动车运行安全技术条件》规定要求。

2.碰撞痕迹鉴定

江西长运机动车安全技术司法鉴定中心，赣长运中心[2025]痕鉴字第2059号鉴定意见：赣C6M590（赣CFA91挂）重型半挂牵引车车头左前部与宗申牌正三轮摩托车的车体尾部左侧相碰撞接触，致使宗申牌正三轮摩托车车头前部碰撞路边护栏在本次事故中可以形成。

3.尸体检验鉴定

江西开元司法鉴定中心赣开元中心[2025]病鉴字第152号鉴定意见：被鉴定人刘某魁因交通事故致严重颅脑损伤而死亡。

（三）车辆速度鉴定

江西长运机动车安全技术司法鉴定中心，终止鉴定告知书（编号20250909001）：因检材“不完整、不充分”，不能对该事故发生时的车速进行准确的鉴定。

（四）视频解析情况

视听资料：南昌大道高新南大道以西350米南侧匝道口（东向西）监控显示：2025年9月9日2时5分30秒，一辆红色大货车沿南昌大道由西往东行驶至城南大道以东段，与停靠在道路

右侧的正三轮摩托车发生碰撞，随即开启双闪，在事故现场前方道路右侧靠边停车。

（五）其他可能因素排除

经现场对事发路段进行勘验检查、查阅视频资料，事发路段管养保洁及时，道路路面良好、路缘石、波形护栏、绿化带均无损坏、交通标志标牌指示清楚、路面标线清晰、路灯正常照明，并在事发前有车辆正常通行，对事故发生无影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

宜丰县建英铝业有限公司，作为货物源头企业未严格执行企业关于货车出场管理制度，未落实超载货车返厂卸载的规定，未及时核查磅房称重数据，没有及时发现车辆违规超载出场的行为，导致货车超载出场情况未能得到有效管理。

五、对事故责任人员及责任单位处理建议

（一）对事故责任人员行政处罚建议

聂某根实施驾驶安全设施不全的机动车的[1]、载货汽车载物超过最大允许总质量百分之四十的[2]等违法行为，建议交警大队依法处罚违法行为，并抄告高安市交通运输局。

（二）对事故责任单位行政处罚建议

---

[1]《江西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十七条：机动车驾驶人有下列行为之一的，处二百元罚款；第二十一项：驾驶安全设施不全或者机件不符合安全技术标准等具有安全隐患的机动车的。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款：货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。《江西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第九十六条第一款：货运机动车超过核定载质量百分之三十以下的，处二百元元以上四百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十的，处五百元罚款；超过核定载质量百分之三十以上，每增加百分之十的，加处二百元罚款，但最高罚款数额不得超过二千元。

宜丰县建英铝业有限公司作为货物源头企业，货运车辆超载出场[3]导致交通事故，建议宜丰县交通运输局依法进行行政处罚。

（三）对事故责任人员刑事处罚的建议

聂某根，因涉嫌交通肇事罪已被公安机关依法采取刑事拘留强制措施，建议移送司法机关追究其刑事责任。

六、事故主要教训

该起道路交通亡人事故，是一起违反《中华人民共和国道路交通安全法》有关法律法规造成的，教训极其深刻，反映出货运车辆驾驶人员和三轮摩托车车主道路交通法规意识缺失，安全行车意识淡薄，思想麻痹、心存侥幸，违法违规驾驶，不仅自身要承担法律风险，更给死者家庭带来严重伤害。

（一）驾驶员安全意识淡薄，违法驾驶行为突出。驾驶人聂根华驾驶机件不符合技术标准的机动车且载物超过核定载质量上道路行驶时未注意观察前方道路情况，安全意识淡薄;死者刘某魁在未依法取得机动车驾驶证的情况下，驾驶正三轮摩托车进入快速路行驶，车辆发生故障后未在来车方向设置警告标志，导致事故发生。

（二）源头治超主体责任仍需进一步落实。宜丰县建英铝业有限公司作为货运源头单位对自身源头治超责任不明晰，源头超

[3]《公路安全保护条例》第四十一条：煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的经营人、管理人应当采取有效措施，防止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）；《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条 货运源头单位、道路运输企业应当加强对货运车辆驾驶人的教育和管理，督促其合法运输。

限超载管理制度未落实，导致超限超载车辆上路行驶。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，各地各部门要针对此次事故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少一般道路交通生产安全事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故，确保全区道路交通安全形势平稳。

（一）加大宣传力度，提升全民安全意识和防范能力。各镇（街办）、园区，交通运输管理部门，公安交管部门要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，紧绷安全这根弦。要针对道路交通安全特点，深入分析事故原因，充分运用各类媒体，加强交通安全法律法规和交通安全知识的普及教育。属地政府要配合公安交管部门切实加强商圈、市场三轮摩托车管理，组织三轮摩托车驾驶人开展安全培训，宣讲交通法律法规，提升驾驶人交通安全意识和应急处置能力。区交警大队保持严管态势，严禁三轮摩托车进入高架桥、隧道、快速路等道路行驶。

（二）强化源头管理，压实企业安全生产主体责任。各镇（街办）、园区，各部门要认真吸取事故教训，举一反三，进一步健全完善运输企业安全生产责任体系，严格落实风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制，切实压实主体责任。区城市管理和综合执法局、区交警大队、交通运输行政执法青山湖大队要加强对运输企业源头管理，强化日常监管；要督促企业严格按照《道路

运输车辆动态监督管理办法》规定加强车辆动态监管，加强个体经营货车车主的安全监管，及时发现和纠正车辆违法违规行为，强化驾驶员交通安全教育培训；区治超办要牵头做好辖区内货车超限超载违法的治理，加强货源企业监管，督促企业落实安全主体责任，严禁超载车辆出场。

（三）加强部门联动，严厉打击重点交通违法行为。区道专委要进一步建立健全路面管控的协同配合联动机制，交警、城管、属地、交通运输部门要围绕辖区城市快速路最大限度强化对重点车辆“三超一疲劳”、涉牌涉证等严重交通违法行为的查处，特别是辖区内城市快速路、工业园区道路及施工路段等重点道路要加大路面巡查频次和管控力度，及时发现和纠正路面违章行为，严厉打击交通违法违规行为，持续保持高压态势，确保道路安全畅通。针对外地货运车辆的违法行为，交通运输部门和公安交管部门依法处理后，应及时将违法信息抄告属地主管部门，督促其加强管理，消除道路交通安全风险隐患。

青山湖区南昌大道“9·9”
一般道路交通事故调查组

2025 年 11 月 7 日