港口企沙天津旭晨建设工程有限公司
“12·4”一般高处坠落死亡事故调查报告

港口企沙天津旭晨建设工程有限公司

“12·4”一般高处坠落死亡事故调查组

2026年　月　日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关单位情况.....3
3.相关人员情况.....4
（二）事故发生经过.....5
（三）事故现场情况.....6
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）有关责任人员.....9
（二）有关责任单位.....10
五、事故整改和防范建议.....10

2025年12月04日11时许，在广西防城港港口生态铝产业链项目焙烧工序焙烧炉项目建筑与设备安装工程钢结构及非标设备安装施工现场发生一起高处坠落致1人死亡事故，造成直接经济损失约175万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、企沙镇政府等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区工信、住建、应急、公安、卫健、人社、工会、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙天津旭晨建设有限公司“12·4”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口企沙天津旭晨建设有限公司“12·4”一般高处坠落死亡事故是一起**因高处作业人员不正确佩戴和使用安全带，在作业过程中不慎发生坠落而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

天津旭晨建设工程有限公司（以下简称“旭晨建设公司”），成立于2021年09月06日，统一社会信用代码为

91120118MA07EPE15J，住所为天津主自贸试验区（中心商务区）华贸中心3-304（娜依（天津））商务秘书服务有限责任公司托管第157号，法定代表人王学臣，类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：施工专业作业；住宅室内装饰装修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑物清洁服务；筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；专用设备修理；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；体育场地设施工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

旭晨建设公司建筑业企业资质证书编号为D212179316；发证机关为天津市住房和城乡建设委员会；资质类级及等级为建筑工程施工总承包二级；地基基础工程专业承包二级；施工劳务（备案事项）不分等级；有效期至2028年06月01日。

旭晨建设公司安全生产许可证编号为（津）JZ安许证字[2024]000007；许可范围为建筑施工；发证机关是天津市住房和城乡建设委员会；有效期至2027年01月02日。

2025年08月29日，旭晨建设公司与中色十二冶金建设有限公

司签订《广西防城港港口生态铝产业链项目焙烧工序焙烧炉项目建筑与设备安装工程钢结构及非标设备安装劳务分包合同》（合同编号：12Y-2025-AZ-B2-0031），是该工程的劳务分包方。总包工程名称为：广西防城港港口生态铝产业链项目焙烧工序焙烧炉项目建筑与设备安装工程，劳务分包作业范围及内容为：钢结构及非标设备安装劳务分包工程。

2.相关单位情况

中色十二冶金建设有限公司（以下简称“中色十二冶公司”），成立于1989年05月31日，统一社会信用代码为911400001138716706，住所为山西省太原市杏花岭区胜利街280号，法定代表人黄国保，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；人防工程防护设备安装；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；特种设备制造；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；人防工程设计（依法须经批准的项目，经相关都门批准后方可开展经营话动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；选矿；金属结构制造；门窗制造加工；砼结构构件制造；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工

程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术进出口；环境保护监测；噪声与振动控制服务；节能管理服务；环境应急治理服务；大气污染治理；固体废物治理；货物进出口；国际货物运输代理；建筑材料销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房相赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中色十二冶公司建筑业企业资质证书编号为D114095220；发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部；资质类级及等级为冶金工程施工总承包特级；可承接建筑、矿山、冶金、石油化工、电力各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。有效期至2028年12月28日。

旭晨建设公司安全生产许可证编号为（晋）JZ安许证字[2011]000273；许可范围为建筑施工；发证机关是山西省住房和城乡建设厅；有效期至2026年03月13日。

3.相关人员情况

①马某亮，男，19**年**月**日出生，户籍地为河北省安阳市某某县某某镇北里某村*区*号，旭晨建设公司工人。2025年12月

04日上午，与秦某军到广西防城港港口生态铝产业链项目焙烧工序焙烧炉项目50.5米平台安装平台花纹板，秦某军主要负责焊接安装花纹板，马某亮协助秦某军固定花纹板工作。

②张某军，男，19**年**月**日出生，户籍地为河北省邯郸市涉县某某乡范家某村*组*号，旭晨建设公司工人。2025年12月04日上午，与秦某军到广西防城港港口生态铝产业链项目焙烧工序焙烧炉项目50.5米平台作业，负责栏杆安装。事故发生后，张某军来到秦某军身边察看伤情，并护送去医院。

③张某泉，男，19**年**月**日出生，户籍地为天津市宝坻区大白庄镇某某某村某某街**号。事故发生前，因旭晨建设公司原项目现场负责人有事情请假回老家，旭晨建设公司口头任其为项目现场负责人，没有书面任命书。事故发生时不在现场，事故发生后拨打120电话呼救。

④秦某军（事故死者），男，19**年**月**日出生，山西运城人，旭晨建设公司工人。2025年11月11日与旭晨建设公司签订《劳务合同》，工作岗位为普工。2025年12月04日上午，广西防城港港口生态铝产业链项目焙烧工序焙烧炉项目50.5米平台安装平台花纹板不慎坠落受伤致死。

（二）事故发生经过

2025年12月04日07时30分许，秦某军、马某亮、张某军等人来到广西防城港港口生态铝产业链项目焙烧工序焙烧炉项目50.5米平台作业。秦某军负责焊接安装平台花纹板，马某亮负责协助秦某军固定花纹板工作。11时许，秦某军正在切割一块尺寸不合适的花纹板，马某亮则背对着秦某军在相距约2米外固定花

纹板。突然，马某亮听到有人喊“有人掉下去了”，就转头看过去，发现秦某军掉到了44.7米平台上。

（三）事故现场情况

经现场勘查，事故发生地点为焙烧炉50.5米平台、44.7米平台，两平台间高5.8米。事故发生时，秦某军和其正在切割的花纹板坠落到44.7米平台。50.5米平台上，秦某军作业位置附近设置有生命线。秦某军佩戴的安全带、安全帽没有损坏痕迹（详见图1、图2、图3、图4、图5）。



图1：焙烧炉全景图

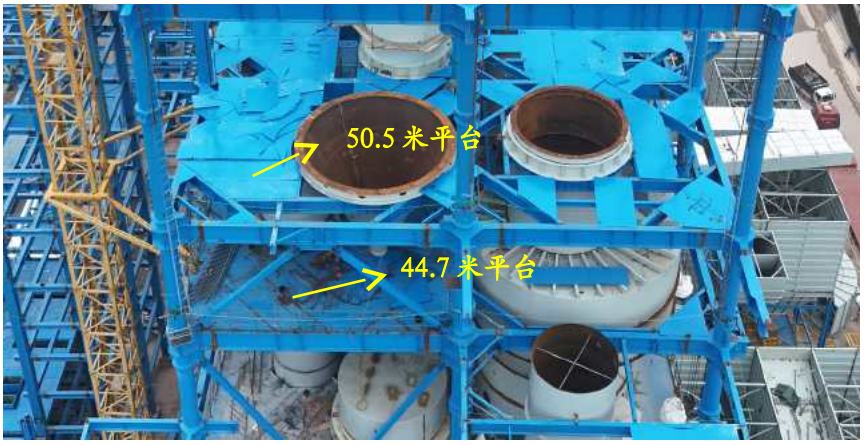


图2：焙烧炉50.5米平台与44.7米平台图

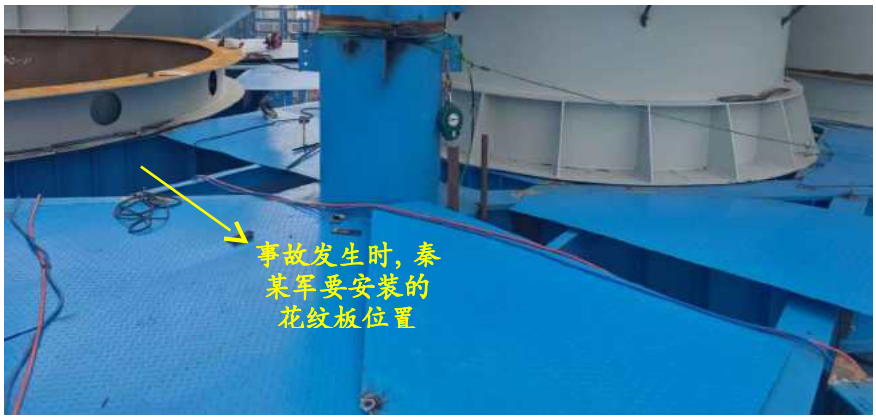


图 3：秦某军作业位置图

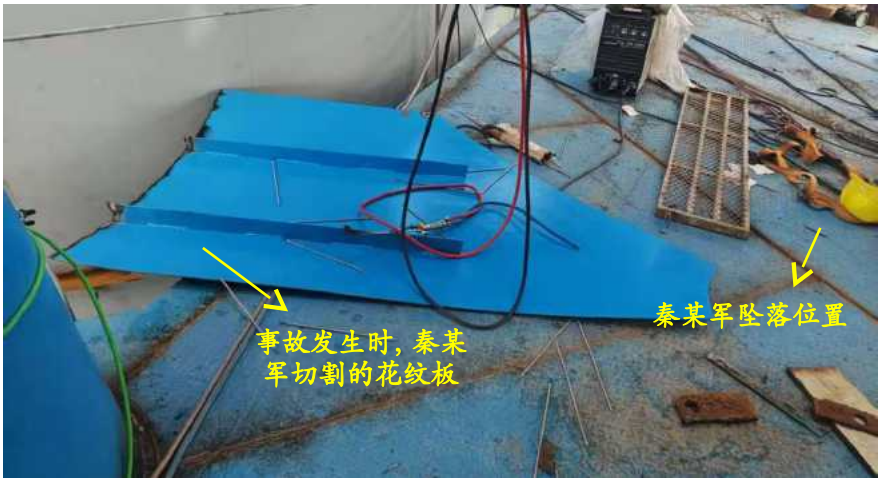


图 4：秦某军坠落位置图

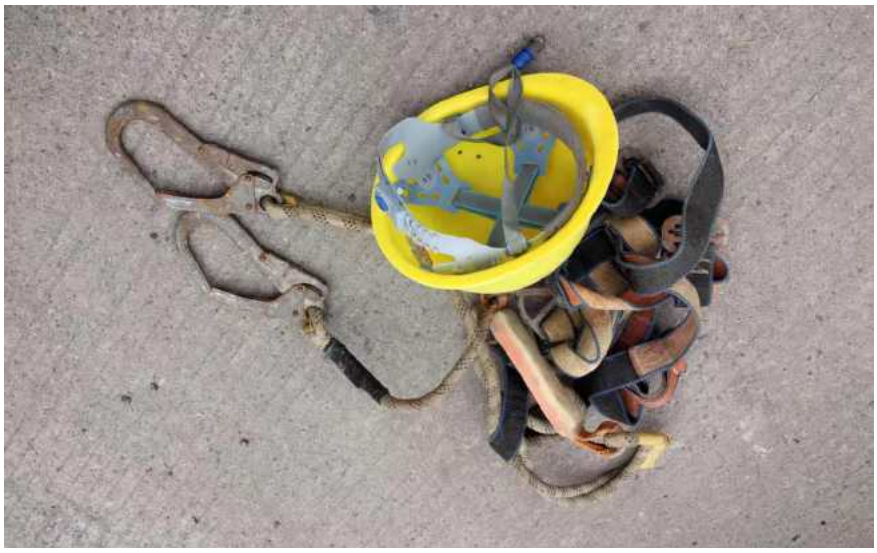


图 5：秦某军佩戴的安全带、安全帽

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约175万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月04日11时12分许，张某泉拨打120电话呼救；16时39分，企沙镇人民政府书面向港口区应急管理局报告事故信息；港口区应急管理局核实情况后于17时39分分别向港口区委办公室、区人民政府办公室、防城港市应急管理局书面上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，张某军、马某亮等工友到44.7平台察看秦某军受伤情况，张某军翻开秦某军眼皮，看见瞳孔放大，且没有呼吸。工友们叫塔吊师傅用塔吊将秦某军运到地面，随后用同事的面包车将秦某军送到厂区门口，在厂区门口与赶来的120救护车相遇。

（三）医疗救治和善后情况

2025年12月04日11时12分许，港口区人民医院接到120指令后，于11时15分派出救护车。救护车于11时41分在厂区门口与护送秦某军的面包车相遇。医护人员随即到面包车上对秦某军进行抢救。抢救至12时37分，秦某军仍无自主呼吸及心跳，呼之不应，行心电图呈一直线，提示心室停搏，遂宣布临床死亡。死亡诊断为：1、呼吸心跳骤停；2、闭合性颅脑损伤特重型；3、其他损伤（高处坠落伤）。

事故发生后，死者家属与旭晨建设公司协商并达成赔偿协议，未出现争议，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：秦某军安全意识淡薄，作业过程中未正确使用安全防护用品，在

高处作业中，没有按要求正确佩戴和使用安全带，导致其在作业中不慎从高处坠落致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：旭晨建设公司现场监管不到位，没有有效监督、教育秦某军按照使用规则佩戴、使用安全带，从而导致事故发生。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.秦某军，男，旭晨建设公司工人，安全意识淡薄，在高处作业中，没有正确佩戴安全带，导致其在作业过程中不慎坠落，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[1]依法应当追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.张某泉，男，旭晨建设公司项目现场负责人，未严格落实岗位安全职责，对秦某军不正确佩戴和使用安全带进行高处作业违法违规行为未能及时发现、制止和纠正，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]规定，建议港口区应急管理部门依法调查处理。

（二）有关责任单位

旭晨建设公司现场监管不到位，没有有效监督、教育秦某军按照使用规则佩戴、使用安全带，违反《中华人民共和国安全生产

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 :从业人员在作业过程中 ,应当严格落实岗位安全责任 ,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 :(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

法》第四十五条[3]规定，建议由港口区应急管理部门依法调查处理。

五、事故整改和防范建议

（一）旭晨建设公司要切实履行企业安全生产主体责任，完善并严格落实本单位安全生产教育和培训制度，有效提高作业人员安全意识；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强督促、检查，及时发现并消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口企沙天津旭晨建设工程有限公司

“12·4”一般高处坠落死亡事故调查组

2026年　月　日

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

调查组组长：

调查组副组长：

成　　员：