常熟市亚细亚纺织装饰有限公司“10·23”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月23日，常熟市亚细亚纺织装饰有限公司（位于常福街道）发生一起高处坠落事故，致2人死亡，造成直接经济损失约人民币332万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委书记虞伟作出批示，要求全力抢救伤员，妥善处理善后，查明事故原因，严肃追究责任；要求常福街道要深刻吸取事故教训，深刻认识安全生产监管责任，痛定思痛，把安全生产工作做深做实，要举一反三，加大事故隐患排查整治，严防发生类似事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》[1]（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市亚细亚纺织装饰有限公司“10·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、市住建局、市建管处、常福街道相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事

---

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

故性质和责任。

经调查认定，常熟市亚细亚纺织装饰有限公司“10·23”一般高处坠落事故是一起因设备安全防护装置失效、工人未正确使用劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

工程发包单位：常熟市亚细亚纺织装饰有限公司（简称：亚细亚公司），成立于1992年6月24日，注册地位于常熟市虞山镇高新技术产业园义虞路47号，法定代表人为沈某华，统一社会信用代码：91320581729032250M，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本3000万元整，经营范围包括纺织装饰用品、印染助剂（不含危险品）生产销售；纺织印花等。该公司主要负责人为沈某华，安全生产管理人员为沈某华[2]。

工程承包单位：常熟市诚新装饰装潢有限公司（以下简称“诚新公司”），成立于2013年11月11日，注册地位于常熟市虞山镇大义黎明东路，法定代表人为宗某良，统一社会信用代码：91320581083115232A，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本50万元整，经营范围：室内外装饰装潢，内外墙涂料工程施工，道路基础设施建设，环氧地坪施工等。该公司共有员工3人，分别为主要负责人宗某良、现场负责人戴某新、财务顾某东。该公司无安全生产管理人员，无固定施工人员，所

[2] [?] 沈某华弟弟。

接工程项目转包给其他单位或个人施工。

工程实际施工负责人：殷某军，男，群众，47岁，身份证号码：341XXXXXXXXXXXXX，无工作单位，长期以个人名义承接外墙粉刷工程并组织工人施工。

（二）相关建筑情况

事故建筑为常熟市亚细亚纺织装饰有限公司新建厂房生产车间，地址位于常福街道丰产路18号。该生产车间为框架结构，地上5层，地下1层，地上建筑工程面积56556.69平方米，地下1253.93平方米，工程造价9652.88万元，该工程不含生产车间外墙涂料装饰工程。该生产车间建设工程于2022年4月8日开工，2023年6月28日完工，2024年1月15日经竣工验收合格。建设单位：常熟市亚细亚纺织装饰有限公司；设计单位：中北工程设计咨询有限公司；施工单位：常熟古建园林股份有限公司；无监理单位。



图 1 车间顶部吊篮安装情况（南面）

事故发生时，该生产车间顶楼自西向东安装有 4 台吊篮，事故吊篮为其中第 2 台；工程项目南侧中间部分还未完工（图 1）。


（三）事故吊篮情况

事故吊篮[3]型号：ZLP630，额定载荷：630kg，出厂编号：NO 0642466，生产日期：2021 年 08 月 25 日，制造单位：无锡振达自动化设备有限公司（图 4）。吊篮由悬挂机构、悬吊平台、安全锁、提升机、钢丝绳、电控箱等部分组成（图 3）。事故吊篮悬吊平台高度约 1.21 米，宽度约 0.7 米，长度约 7.6 米（图 2）。

[3][?] 2021 年，殷某军向无锡振达自动化设备有限公司购买了 4 台吊篮。



图 2 放于地面的事故吊篮

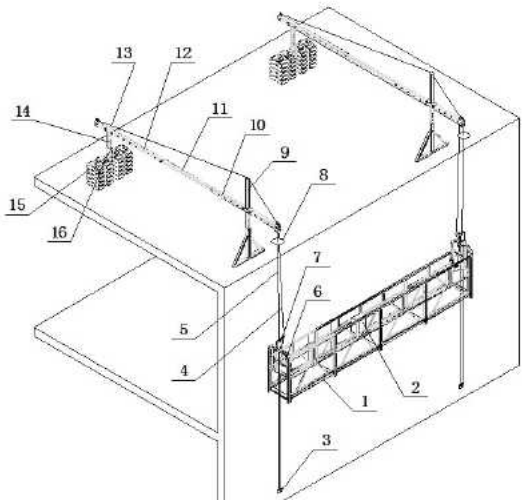

1.吊篮 2.电控箱 3.重锤 4.工作钢丝绳 5.安全钢丝绳 6.提升机 7.安全锁 8.行程限位块 9.拉线支撑 10.前梁 11.中梁 12.后梁 13.拉绳 14.立管 15.后支架 16.配重块

图 3 吊篮结构示意图



图 4 事故吊篮型号铭牌

吊篮安装情况：事故吊篮由殷某军安排工人[4]按照施工进度

[4] [?] 赵某伟、刘某武、范某平、汝某、刘某

安装、拆卸和使用，工人均未取得高处作业吊篮安装拆卸工证。

（四）事故发生经过

2024年10月23日6时许，殷某军安排工人赵某伟、刘某武、范某平、张某、汝某、刘某6人来到亚细亚公司新建生产车间准备墙面涂料施工。施工前，赵某伟等5人负责将楼顶吊篮悬挂机构移到当天作业位置进行安装，张某负责在地面移走下方登高车，赵某伟等5人将悬挂机构安装完毕后下到地面安装好吊篮。施工过程中，赵某伟、刘某武、范某平搭乘同一吊篮，未将身上安全带扣入安全绳锁绳器内，未将工作钢丝绳自然垂落，工作钢丝绳盘绕在吊篮内提升机下方位置。8时20分许，赵某伟的手持刮板掉至地面，随后从五楼窗口进入楼内[5]，乘坐电梯到地面捡回刮板。8时37分许，赵某伟返回到四楼窗口准备进入吊篮，吊篮下降过程中，东侧钢丝绳断裂导致平台倾覆，刘某武、范某平坠落至地。

（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况

常熟市亚细亚纺织装饰有限公司“10·23”一般高处坠落事故造成2人死亡，无人受伤。死者情况如下：

范某平，男，30岁，身份证号码：341XXXXXXXXXXXXX，住址：安徽省XXXXXXXXXXXX。

刘某武，男，39岁，身份证号码：341XXXXXXXXXXXXX，住址：安徽省XXXXXXXXXXXX。

事故直接经济损失约332万元。

[5][?]《建筑施工工具式脚手架》(JGJ202-2010) 5.5.9 吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊蓝，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。

二、事故直接原因

工人高处作业时未正确使用安全带，安全带未扣在安全绳锁绳器上；吊篮东侧工作钢丝绳被盘绕在悬吊平台提升机底部，在操作吊篮下行过程中，工作钢丝绳产生扭结现象被强行拉断；安全锁功能失效未能锁住安全钢丝绳，导致悬吊平台倾覆，工人坠落至地面。

三、事故暴露出的主要问题

（一）事故相关单位及相关人员

1.诚新公司无资质、不具备安全生产条件等承包外墙涂料工程，又将该工程转包给殷某军个人；安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，未及时发现并消除吊篮操作过程中的事故隐患，未及时发现并制止工人违章作业行为；安全教育培训不到位，未对工人开展安全教育培训，未进行安全技术交底。

2.亚细亚公司将外墙涂料工程发包给无资质、不具备安全生产条件的单位；现场管理不到位，未明确施工现场安全管理人员，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未督促承包单位消除事故隐患，未发现工程转包的问题。

3.殷某军无资质、不具备安全生产条件，以个人名义违法承包外墙涂料工程；违反吊篮安装、拆卸、使用技术规程[6]，未编制吊

---

[6][?]《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 4.3 吊篮安装、拆卸作业前，安装、拆卸单位应编制吊篮安装、拆卸的专项施工方案，由安装、拆卸单位技术负责人批准后，报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核，审核合格后方可进行吊篮的安装和拆卸工作。

篮专项施工方案，安排无资质工人[7]从事吊篮的安装、拆卸和使用；现场管理不到位，购买吊篮后未对吊篮进行过维护、保养，安全锁检测过期且失效，未及时发现并消除吊篮操作过程中的事故隐患，未及时发现并制止工人违章作业行为；教育培训不到位，未对工人进行吊篮作业操作技能专项培训，吊篮作业前，未对工人进行书面安全技术交底，工人缺乏安全操作技能，安全意识淡薄。

（二）属地政府及相关部门

常福街道落实安全生产属地管理职责不到位，对辖区内小型工程备案、监管工作失管、失察，未建立委外作业与小型工程备案信息互通机制；执法不严，存在执法“宽、松、软”问题；网格监管、巡查机制不健全，网格员发现问题能力不足。

1.五新村委履职不到位，对小型工程备案认识理解存在偏差，对亚细亚公司外墙涂料工程仅实施委外作业备案，未要求企业至属地建管部门进行小型工程备案；日常网格安全巡查流于形式，五新村网格员两次到现场开展巡查，发现事故隐患，仅口头督促整改，未书面记录和复查闭环。

2.常福街道应急管理部门履行监管责任不到位，委外作业备案和监管工作存在漏洞，对通过小程序备案的委外作业无实际性审查；日常安全生产巡查、监管不到位，安全隐患排查整改不到位，未能及时发现并督促亚细亚公司消除作业现场的安全隐患。

[7][?] 无高处作业吊篮安装拆卸工证、高处作业吊篮操作证。

3.常福街道建设管理部门履行监管责任不到位，对小型工程备案工作指导、宣传不到位，导致部分小型工程未纳入备案监管范围，对辖区内小型工程存在失管、失察；日常小型工程巡查、监管不到位，未能及时发现亚细亚公司外墙涂料工程施工过程中存在的安全隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出处理建议如下：

（一）建议追究刑事责任的人员

1.宗某良，男，群众，57岁，诚新公司主要负责人，违法将工程项目转包给个人，未及时发现并消除高处作业吊篮操作过程中的事故隐患，导致发生生产安全事故，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.殷某军，男，群众，47岁，工程实际施工负责人，无资质、不具备安全生产条件违法承包工程项目；安排无资质人员进行高处作业吊篮的安装、拆卸、使用；未对吊篮进行维护保养、安全锁过期未检验且失效；未对工人进行安全技术交底，导致发生生产安全事故，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.诚新公司无资质、不具备安全生产条件承包工程并转包给

无资质、不具备安全生产条件的个人；未及时发现并消除吊篮操作过程中的事故隐患，未及时发现并制止工人违章作业行为；未对工人开展安全教育培训，未进行安全技术交底。对事故发生负有重要责任，建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]的规定对其作出行政处罚

2.亚细亚公司将外墙涂料工程发包给无资质、不具备安全生产条件的单位；未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未督促承包单位消除事故隐患，未发现工程转包的问题。对事故发生负有责任，建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其作出行政处罚。

（三）建议追究纪律责任人员

常福街道相关党员、公职人员对辖区内小型工程的安全监管不到位，存在一定的监管责任。建议由常熟市纪委监委依据相关规定对相关人员作出处理。

责成常福街道党工委、办事处向常熟市委、市政府作深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）安全发展理念存在偏差，责任落实不到位。常福街道未深刻吸取辖区内事故教训，对安全发展理念认识不深刻，“党政

[8][?] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

同责、一岗双责”要求落实不到位，未层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，对属辖区内小型工程监管履职不力等问题失管失察。安全生产“六化”工作落实不到位，网格化”监管有漏洞，网格员职责不明确，“专业化”监管有欠缺，监管人员发现问题能力不足，“数字化”监管不强，建立的信息化监管平台实操性不强，委外作业备案信息不能共享给小型工程管理部门。

（二）专项整治要求贯彻不到位，工作流于形式。常福街道对常熟市安全生产治本攻坚三年行动[9]、小型工程监管[10]等要求没有落到实处，责任没有压实、措施不够有力，导致企业对施工现场安全风险认识不到位，现场安全管理不到位。

（三）部门监管责任落实不到位，存在“宽松软”现象。常福街道部门之间没有理清小型工程边界，没有建立信息互通机制，导致监管漏洞；执法不严，没有及时发现并查处现场存在的安全问题；巡查不力，未及时发现并督促亚细亚公司消除作业现场安全隐患。

（四）企业主体责任落实不到位，现场管理混乱。相关单位忽视安全，未有效开展安全管理工作，项目经转包，最终导致安全管理责任不清，现场管理混乱。发包单位将工程项目发包给无资质、不具备安全生产条件的单位，未对施工现场进行统一协调、

[9][?]《住建系统落实〈常熟市安全生产治本攻坚三年行动 2024-2026 年）实施方案和 2024 年重点工作任务〉的方案》

[10][?]《市政府办公室印发<关于加强小型工程和零星作业安全生产管理的暂行意见>的通知》（〔2020〕68 号）

管理。承包单位无资质、不具备安全生产条件、无安全生产管理人员，承包工程后再转包给不具备安全生产条件的个人施工。工人教育培训缺失、现场管理缺失、设备购买后从未维护保养。

六、事故防范、整改措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。各地、各部门要深刻吸取常福街道“10.23”事故的教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，强化底线思维、红线意识，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“三管三必须”要求，切实压实党政领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任。要进一步提高政治站位，切实统筹好发展和安全，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，理清小型工程监管职责，建立完善小型建设工程事前、事中、事后全链条监管机制。要加强网格化、专业化、数字化监管，提升网格巡查、发现处置、协同联动能力。

（二）进一步加强小型工程监管。各地、各部门要严格落实“三管三必须”原则，进一步明确各自的安全监管职责，厘清相关规定和要求，健全和优化小型工程监管协同机制。市住建局要加强对属地政府的业务指导，加强小型工程备案管理宣传指导工作，推动小型工程备案要求落实见效；市交通、水务、资规、农业农村等相关行业主管部门要根据各自职责分工，指导属地做好行

业领域内小型工程的宣传、监管工作；市教育、卫健委、国资委等有关部门要督促行业领域内企事业单位做好小型工程安全生产工作，严格落实小型工程属地备案制度。各板块要强化部门联动，形成工作合力，特别是在小型工程备案、巡查等各环节做好对接，避免出现监管失位、错位和监管盲区；要强化数据赋能，健全完善小型工程信息化监管平台，切实解决小型工程“发现端”“备案端”“处置端”存在的死角盲区和薄弱环节。

（三）进一步加强行政执法力度。各地、各部门要深刻吸取事故教训，牢固树立“隐患就是事故”理念，针对当前小型工程领域事故多发的态势，加大执法力度，深化精准执法，围绕小型建设工程事故特点，开展“一带一帽”、“外包外租”、“无证作业”等专项执法行动，加强危险作业执法检查，坚决打击工程项目非法发包、作业现场违章操作、违章指挥等各类违法违规行为，杜绝同类事故再次发生。

（四）进一步压实企业安全生产主体责任。企业落实安全生产“全员化”“实体化”“手册化”要求，全面提升安全生产管理水平。要严格落实小型工程备案要求，严禁将工程发包给无资质、不具备安全生产条件的单位或个人，小型工程各相关单位要加强现场安全管理。企业要加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，严禁“以包代管，包而不管”。