广西河池市同泰建筑石料有限公司 “3•3”生产安全事故调查报告

2022-04-29 10:33 来源：区应急管理局

广西河池市同泰建筑石料有限公司

“3•3”生产安全事故调查报告

2022年3月3日上午11时30分许，位于河池市宜州区洛西镇和平村白卧屯的广西河池市同泰建筑石料有司发生一起砌砖砂给料场料仓石渣坍塌事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）的有关规定，2年3月5日，河池市宜州区人民政府依法成立广西河池市同泰建筑石料有限公司“3•3”事故调查组（以下简查组）。调查组由宜州区人民政府常务副区长韦景超任组长，区人民政府发展研究中心副主任韦海师、区应理局局长黄松为副组长，区应急管理局、区自然资源局、区总工会、河池市公安局宜州分局、洛西镇人民等单位领导及有关业务人员为成员，全面开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查证、查阅有关资料、调查询问有关当事人等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范措施及整改建议将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：广西河池市同泰建筑石料有限公司（矿山名称：宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿）。司成立于2018年12月4日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股人），地址：河池市宜州区庆远镇屏路北面，法定代表人为莫进全，统一社会信用代码为91451281MA5NJ0WF7E，营业期限：长期，注册为2000万元人民币。公司经营范围：土石方开采、加工、销售（限分支机构经营）：建材及耗材、不锈钢品、铝合金制品、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧材料、保温隔热材料销售；市政工程；建筑工程法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位：广西春信建筑工程有限公司。该公司成立于2017年4月10日，位于河池市宜州区庆远镇路，法定代表人为党锋尤，统一社会信用代码为91450100MA5L2T8R76，经济类型为有限责任公司（自投资或控股），注册资本2018万元整，经营范围：建设工程施工总承包、建筑工程劳务分包、模板脚手架承包、水利水电工程总承包、市政公用工程施工总承包、通信工程施工总承包、电力工程施工总承包、承力设施、矿山工程施工总承包、公路工程施工总承包、机电工程总承包、施工劳务、石油化工设备工程施石油化工生产建筑工程施工、地基基础工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、钢结构工程专业承包林绿化工程、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专包、预拌混凝土专业承包、输变电工程专业承包、特种工程专业承包、消防设施工程专业承包；污水处理政工程；管网工程；工程项目投资信息咨询；电子商务技术服务及技术咨询；对房地产、建筑业、交通业、矿业、餐饮业、娱乐业、农业、渔业、畜牧业、旅游业的投资；销售；机械设备、建筑材料、机电设办公用品、工艺品、酒店用品；商铺及场地租赁；市场开发及管理。建筑业企业资质证书编号D3450426有效期2022年5月15日；安全生产许可证书编号（桂）JZ安许证字〔2017〕000565，有效期2020年5月至2023年5月28日。

3.监理单位：广东海外建设咨询有限公司。该公司位于广东省广州市天河区建中路59号402房，成1998年12月30日，法定代表人杨宇，统一社会信用代码911401005541252350，经济类型为有限责任（自然人投资或控股），注册资本600万元，经营范围：全过程工程咨询；工程监理；承担所有专业工程建筑工程项目的工程监理业务，开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务；工程项目管理、代工程造价咨询；工程指标代理；政府采购代理；政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理及政府采购咨询服务业务；招标代理、投标和房地产咨询；不动产租赁、代扣代缴水电费；企业管理服务件开发；信息系统集成和物联网技术服务。工程监理资质证书编号E144004469-6/1，统一社会信用9144000070766947XG，有效期至2021年11月15日。

（二）建设项目情况

广西河池市同泰建筑石料有限公司的宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿，位于宜州区洛西镇白卧屯面山坡上，矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）；东经108°45'07'，北纬24°26'39'，西面为良合屯南面为屯利屯，矿区行政区隶属宜州区洛西镇管辖。广西河池市同泰建筑石料有限公司的采矿许可证由宜自然资源局于2020年5月15日颁发；注册地址：河池市宜州区庆远镇西屏路北面；证号：C4512812020057100149872，有效期为2020年5月15日至2030年5月15日；矿山名称：宜州区洛西镇白筑石料用灰岩矿；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：50万吨/年；矿区面积0.1484平方公里。2020年4月，广西河池市同泰建筑石料有限公司（宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿请广西博安工程咨询有限公司编写《宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿安全预评价报告》，2020年6月广西宏亚设计咨询有限责任公司编写《宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿初步设计》以及《宜州区洛西卧建筑石料用灰岩矿安全设施设计》。宜州区应急管理局受河池市应急管理局委托，经组织有关专业技术人进行评审后，于2020年6月22日作出《关于广西河池市同泰建筑石料有限公司宜州区洛西镇白卧建筑石料岩矿安全设施设计审查意见》（宜应急复〔2020〕10号），原则上同意评审专家组意见，同意该安全设施设通过审查。批复基建期为1.5年（2020年6月至2021年12月）。在基建施工过程中，由于受新冠肺炎疫情等的影响，该矿山不能在规定的期限内完成基建工作，申请延长基建期1年。2021年11月1日，宜州区应急管依照《广西壮族自治区应急管理厅关于进一步强化非煤矿山安全监管工作的通知》（桂应急发〔2019〕16要求，作出《关于同意广西河池市同泰建筑石料有限公司白卧建筑石料用灰岩矿基建延期的通知》，同意该山延长基建期12个月（延期至2022年12月30日）。

2020年12月20日，广西河池市同泰建筑石料有限公司与广西春信建筑工程有限公司签订基建施工合同该合同约定，由广西春信建筑工程有限公司为广西河池市同泰建筑石料有限公司运矿道路施工、作业平台工、料场平整等前期基建项目提供技术指导服务，合同工期150天（2020年12月20日至2021年5月20日）

2020年12月20日，广西河池市同泰建筑石料有限公司与广东海外建设咨询有限公司签订委托监理合同合同期限2020年12月20日至2021年5月20日。经查明，广西河池市同泰建筑石料有限公司只是挂靠于广东外建设咨询有限公司，实际监理工作由广西河池市同泰建筑石料有限公司派人监理。

（三）事故生产线操作岗位情况

事故发生地点位于广西河池市同泰建筑石料有限公司所属的宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿矿区系统操作岗位，矿区破碎系统主要包括一次破碎、二次破碎以及皮带运输。矿山开采产出的矿石经两级破由皮带运输至堆矿场堆放。一次破碎选用PE900×1200型，二次破碎选用PF1320反击破破碎机。广西河池同泰建筑石料有限公司为了充分利用一次、二次破碎剩余的石渣，于2020年年底与柳州市一家机械厂订购一套砌砖砂破碎系统生产线（如下图），该系统生产线包括破碎机、料斗以及皮带运输，料斗上部长×宽×4米×3.7米×1.3米，底部呈四方漏斗型，深2米，漏斗底部开有出料口，料口长1.2米，宽0.4米，料斗总体30立方。广西宏亚设计咨询有限责任公司编写《宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿安全设施设计》中没

条生产线。韦荣星（死者）2021年10月1日与广西河池市同泰建筑石料有限公司签订劳务合同后安排在这个位，负责砌砖砂破碎生产线开关机械设备运行工作。



砌砖砂破碎系统生产线料斗




事故生产线全景图



事故现场给料场料仓内部（坍塌面积约8平方米）



事发现场给料场料仓出料口

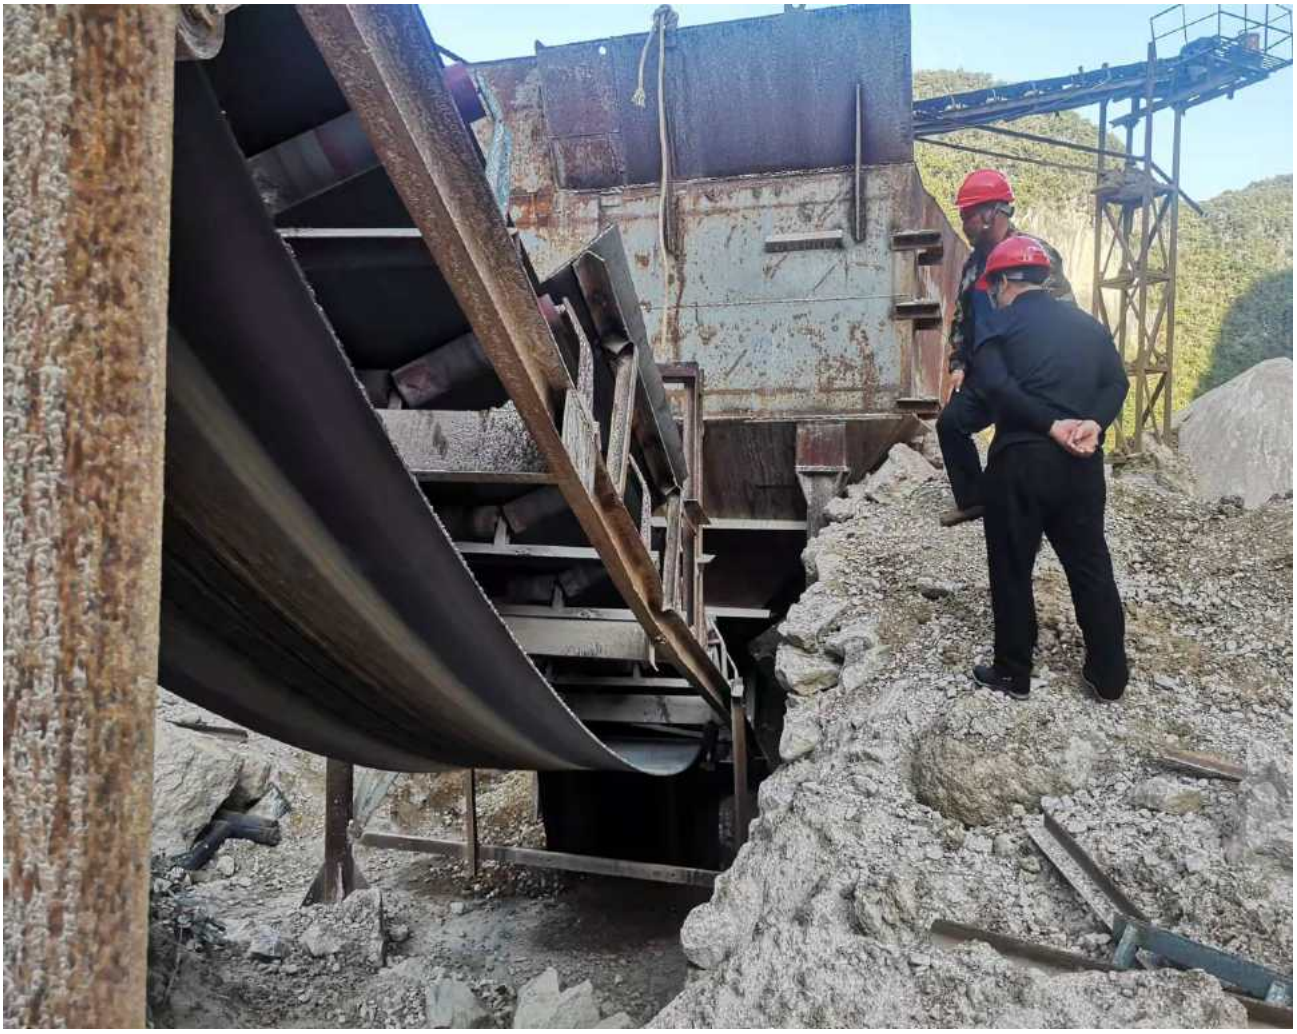

事故调查组人员查看事故现场

二、监督管理情况

（一）宜州区洛西镇人民政府

洛西镇人民政府制定有年度工作计划和国家重要会议以及重要节假日开展安全隐患排查的实施方案，月对广西河池市同泰建筑石料有限公司进行一次检查，有记录有图片，节假日、双休日制定有应急值班安表，每周召开干部例会，主要领导、分管领导对安全生产工作进行安排和部署。

（二）宜州区应急管理局

2020年6月22日，宜州区应急管理局对广西河池市同泰建筑石料有限公司宜州区洛西镇白卧建筑石料岩矿安全设施设计进行批复，批复基建期为1.5年（2020年6月至2021年12月）。2021年11月1作出《关于同西河池市同泰建筑石料有限公司白卧建筑石料用灰岩矿基建延期的通知》，同意该矿山延长基建期12个月至2022年12月底）。广西河池市同泰建筑石料有限公司宜州区洛西镇白卧建筑石料用灰岩矿取得基建批复2020年6月22日，宜州区应急管理局按照监管职责，对该矿山建设项目施工未聘请具有相应资质的矿山基

工单位、监理单位的情况下达了现场处理决定书，处理意见为：“你单位在未聘请具备相应资质的基建施工
理单位之前，严禁进行矿山基建施工工作”。2020年12月20日，该矿山分别与广西春信建筑工程有限公司
东海外建设咨询有限公司签订了项目施工、监理合同。2020年12月22日，宜州区应急管理局下达复查意见
明确“同意该矿山进行基建施工作业”。2020年6月至今，宜州区应急管理局共计检查该矿山11次（组织专
展安全隐患大排查2次），查出安全隐患22项，下达现场检查记录11份（其中复工复产验收检查表1份），现
理决定书2份，责令限期整改指令书6份，复查意见书8份，行政处罚决定书1份，处罚金额为壹万伍仟元
（￥15000元）。

三、事故发生经过及救援情况

2022年3月3日上午8:00，广西河池市同泰建筑石料有限公司员工开始上岗作业，韦荣星负责采石场
砂破碎机械设备运行开机岗位工作。11:30左右，公司安全员王波勇到操作岗位巡查时没有看见韦荣星在岗
时正好看见开倒运石渣车工人卢代永，王波勇关停破碎运转机械开关后，和卢代永一起寻找韦荣星，一边寻
边呼喊，始终没有听到韦荣星的回应，看见他的一件红色衣服挂在料仓外面，王波勇爬上料仓上面，发现
内有一只手套，但没有发现韦荣星，便怀疑韦荣星可能被埋在料仓石渣下面，王波勇立即叫来附近几个工
挖开料仓内的石渣，发现韦荣星的头部，由于仓内石渣太多而且边挖边塌，无法把韦荣星从料仓内施救出
王波勇下到料仓底部打开料仓出料门，勾出石渣后看见韦荣星的脚，但还是无法救出韦荣星，于是王波勇
来机修手莫焕斌拿来工具把料仓底部切开一个长1.2米，宽0.4米左右的口子，割开后，石渣和韦荣星从料
部掉了出来，当施救工人把韦荣星抬上担架时，发现韦荣星已经没有了意识。

事故发生后，股东之一罗华兵11:41拨打了洛西卫生院的电话，12:00洛西卫生院医务人员到达现场，经
救发现韦荣星已经没有生命体征，医务人员宣布抢救无效死亡。12:40左右医务人员离开事故现场。

四、事故报告及善后处置情况

事故发生后，股东罗华兵、安全员王波勇分别向矿长莫进全汇报。矿长莫进全接报告后第一时间向洛
人民政府和宜州区应急管理局电话报告事故情况，宜州区应急管理局按要求向宜州区人民政府和河池市应
理局报告。

事故发生后，广西河池市同泰建筑石料有限公司通过电话通知韦荣星家属，公司工作人员全力安抚家
绪，积极开展善后处理工作。广西河池市同泰建筑石料有限公司经过多次与死者家属协商，于2022年3月
晚12点左右达成赔偿协议，由广西河池市同泰建筑石料有限公司赔偿死者家属包括赔偿金、丧葬费等各项
共计90万元，赔偿协议签订后死者家属于2022年3月4日凌晨1点左右将韦荣星遗体运到宜州区殡仪馆，并
2022年3月6日进行火化。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：韦荣星，男，1963年2月18日出生，身份证号码为452722196302******，住址为宜州区洛西镇枫木村孟村屯，系广西河池市同泰建筑石料有限公司于2021年10月1日聘用的工人。

（二）直接经济损失情况

广西河池市同泰建筑石料有限公司赔偿给事故遇难者韦荣星家属赔偿金、丧葬费等各项费用共90万元故直接经济损失为90万元。

六、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

当事人韦荣星安全意识淡薄，违反广西河池市同泰建筑石料有限公司制定的《安全生产管理制度》有定，违反安全技术操作规程，擅自进入砌砖砂给料场料仓内冒险作业造成料仓内石渣坍塌将其掩埋，是导故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.广西河池市同泰建筑石料有限公司安全生产主体责任落实不到位；未有效教育和督促从业人员严格安全生产管理制度和安全生产操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定。

2.广西河池市同泰建筑石料有限公司对作业人员培训不到位，未有效教育、告知从业人员熟知作业场工作岗位存在的危险因素、防范措施以及发生危险时应采取的有效应急措施，违反《中华人民共和国安全法》第二十八条的规定。

3.广西河池市同泰建筑石料有限公司对施工场地安全生产工作重视不足，安全管理人员对施工现场安管和隐患排查治理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。

4.广西河池市同泰建筑石料有限公司违反生产经营单位建设项目“三同时”（即与主体工程同时设计、施工、同时投入生产和使用）要求，擅自增设未经过安全评价、认证、检测、检验的不符合国家或行业标基建项目设备，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十一条和《建设项目安全设施“三同时”监督管法》（原国家安全监管总局令36号）的有关规定。

5.广西河池市同泰建筑石料有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定。

（三）事故性质

调查组通过综合分析后一致认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定以及对责任人、责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的责任认定及处理建议

1.韦荣星，广西河池市同泰建筑石料有限公司聘请的工人。安全防范意识淡薄，违反广西河池市同泰石料有限公司制定的《安全生产管理制度》有关规定，违反工作岗位安全生产操作规程，擅自进入砌砖砂场料仓内冒险作业，造成料仓内石渣坍塌，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》十七条的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

2.莫进全，广西河池市同泰建筑石料有限公司法人代表、矿长。作为广西河池市同泰建筑石料有限公要负责人，未有效履行安全生产管理职责，落实企业安全生产主体责任不到位；未有效组织工作人员落实安全生产规章制度和操作规程；未有效督促、检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对事故的发生负有责任。建议由宜州区应急管理局依《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定进行行政处罚。

3.王波勇，广西河池市同泰建筑石料有限公司安全员。作为施工现场安全管理负责人，未能有效履行生产管理职责，未有效组织工作人员落实企业安全生产规章制度和操作规程；对作业人员培训不到位，对现场安全监管和隐患排查不到位；对进行采石场砌砖砂生产线工作岗位作业人员未尽到纠正和制止职责，了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，对事故的发生负有责任。建议由宜州区应急管理局《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的有关规定进行处理。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.建设单位

广西河池市同泰建筑石料有限公司对安全生产主体责任落实不到位，对公司安全管理不到位；违反《项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号）第二十九条的规定，擅自增设未全评价、认证、检验的不符合国家或行业标准的建设项目设备；未在有较大危险因素的生产经营场所和有施、设备上设置明显的安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定；未有效教督促从业人员严格执行安全生产管理制度和安全生产操作规程；对施工现场操作人员检查和监管不到位；管理人员对施工现场安全监管和隐患排查不到位；对进行采石场砌砖砂生产线工作岗位作业人员未做到全护，导致韦荣星违章冒险作业时未尽到纠正和制止职责，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生法》第二十五条、二十八条、三十一条、三十五条、四十一条的规定，对事故的发生负有责任。建议由宜应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定进行行政处罚。

2.施工单位

2020年12月20日，广西河池市同泰建筑石料有限公司与广西春信建筑工程有限公司签订基建施工合合同已于2021年5月20日到期，因合同已履行结束，与广西河池市同泰建筑石料有限公司“3•3”事故的发

有直接关系，建议对广西春信建筑工程有限公司免于行政处罚。

3.监理单位

广西河池市同泰建筑石料有限公司与广东海外建设咨询有限公司于2020年12月20日签订委托监理合同
合同于2021年5月20日到期，因合同已履行结束，与广西河池市同泰建筑石料有限公“3•3”事故的发生没有
接关系，建议对广东海外建设咨询有限公司免于行政处罚。

4.宜州区洛西镇人民政府

宜州区洛西镇人民政府没有采取有效的措施对建设单位、施工单位、监理单位的生产经营活动进行有效
督检查，没有及时发现和消除安全隐患，负有属地管理责任，建议由洛西镇人民政府向宜州区人民政府作出
面检查。

5.宜州区应急管理局

宜州区应急管理局作为基建矿山行业监管部门，没有采取有效的措施对建设单位、施工单位、监理单位
生产经营活动进行有效监督检查，没有及时发现和消除安全隐患，负有行业监管责任，建议由宜州区应急管
局向宜州区人民政府作出书面检查。

八、事故的防范和整改措施建议

（一）建设单位

1.项目建设单位要严格按照批准的安全设施设计组织施工，认真履行好安全生产主体责任，切实加强
个项目每一个环节、每一个部位的安全管理，及时发现和解决施工中存在的安全隐患和问题，确保施工安

2.项目建设单位要严格按照相关法律法规的规定，配备专职安全生产管理人员和技术人员，主要负责
组织相关人员对施工现场进行安全监管和隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。

3.项目建设单位要加强安全教育培训。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定
质按量对从业人员进行安全生产教育和培训，有针对性地对各工种各岗位的操作规程、应急措施等进行再
再培训，增强遵章守纪的自觉意识和操作技能，提高辩识危险源及自我防范能力。凡未经安全生产教育和
合格的从业人员，一律不得上岗作业，特种作业人员要持证上岗。

4.项目建设单位要加强现场管理。建立完善安全管理机构，配齐安全管理人员，并加强现场管理，坚
绝违章指挥和冒险作业现象。公司主要负责人、矿长、安全管理人员要靠前指挥，确保各项规章制度、操
程及安全技术措施的落实。

5.广西河池市同泰建筑石料有限公司必须拆除擅自加装的砌砖砂破碎系统生产线。

6.广西河池市同泰建筑石料有限公司必须聘请有相应等级资质的施工单位和监理单位，并在其资质范开展工程施工和监理工作。

（二）属地人民政府

洛西镇人民政府要深刻汲取事故教训，根据辖区内非煤矿山的特点，制定切实可行的属地管理措施，对辖区内的非煤矿山的管理，切实加强对辖区内非煤矿山的检查力度，严厉打击非煤矿山违法违规行为。

（三）行业监管部门

宜州区应急管理局要深刻汲取本起事故教训，认真分析本起事故的真正原因，根据辖区非煤矿山的特制定切实可行的监管措施，加强对辖区内的非煤矿山的安全监管。**一是**不断学习，努力提高专业技术水平法能力；**二是**正确处理好优化营商环境与强监管严执法的关系，加强对辖区内非煤矿山监督检查力度，加全检查频次；**三是**强化基建施工资质管理和其他各项执法检查工作，严厉打击非煤矿山违法违规行为；**四**强对本单位执法人员履职情况的监督管理，督促其履职尽责。