贵南高铁GNZQ-5标龙头双线特大桥 “3•6”高处坠落事故调查报告

2020-04-22 10:00 来源：区应急管理局

2020年3月6日上午10时30分许，正在新建的贵州至南宁高铁GNZQ–5标龙头双线特大桥23#桥墩，员在对桥墩安全爬梯附着安装时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失达138万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区实施产安全事故报告和调查处理条例〉办法》有关规定，2020年3月13日，河池市宜州区人民政府依法成立贵铁GNZQ–5标龙头双线特大桥“3•6”事故调查组（以下简称调查组）。调查组由宜州区人民政府吴兴慧常务长任组长，区人民政府督查室专员许进荣、区应急管理局局长朱晓广为副组长，区应急管理局、区总工会池市公安局宜州分局、龙头乡人民政府等单位领导及有关业务人员为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组经过现场查、调查取证、查阅有关资料、调查询问有关当事人等，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和

经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范措施改建议。现将调查情况报告如下：

一、事故工程总体概况

（一） 全线总体情况

新建贵阳至南宁铁路广西段站前工程项目位于贵州省东南部和广西壮族自治区西北部，北起贵阳市，经龙里、都匀、独山、荔波和广西壮族自治区的环江、金城江、都安、马山、武鸣等地，止于南宁市，新线全长481.118km，其中广西境内281.478km。线路北端经贵阳枢纽与沪昆、成贵和渝黔铁路衔接，南端与南、广西沿海、南广、湘桂、云桂等铁路相连，是川渝黔及西北地区至南宁、北部湾、粤西、海南地区的捷、快速客运主通道。（下图为贵阳至南宁铁路线路地理位置图）



（二） 标段工程概况

贵南高铁广西段5标段位于广西河池境内。线下工程起止里程DK291+740～DK329+074，正线长度35.25km。


标段主要包括管段范围内的路基、桥梁（含现浇连续箱梁、现浇简支箱梁）、隧道、轨道工程（无砟道工），主要情况如下：

⑴路基工程：本标段路基工点8段，总长度985.071米。区间路基土石方55.445万方；路基附属及支挡3.98万圬工方。

⑵桥梁工程：本标段桥梁均为双线桥，全长4394.504m。共有特大桥3座3165.309延长米，大桥5座1033.593延长米，中桥2座195.6延长米。简支梁均采用现浇施工。挂篮悬浇连续箱梁2联。

⑶隧道工程：本标段共设隧道工程6座，总长30091米。

⑷轨道工程：本标的轨道工程只负责施工无砟道床。无砟道床施工70.484铺轨公里；CPⅢ测设35.242正线
里。（下图为本标段主要工程布置图）

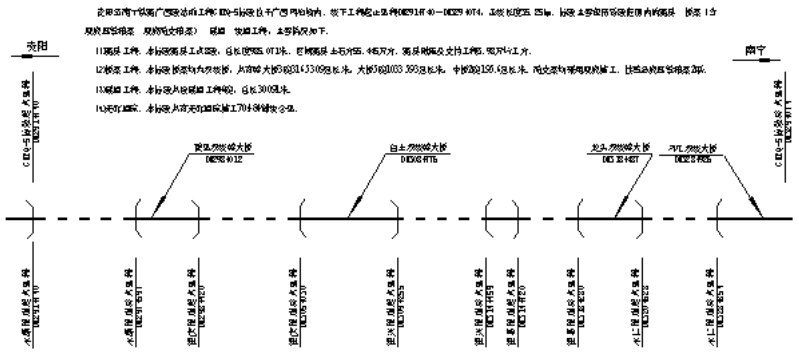

（三）事发工程基本概况

贵南高铁GNZQ–5标龙头双线特大桥总里程：DK318+280～DK319+701.268；规模：2×32m现浇简支箱梁
(80+144+80)连续箱梁+5×32m+3×24m+25×32m现浇简支箱梁；长度：1438.518m。事发工程为贵南高铁
前GNZQ–5标段龙头双线特大桥第23#桥墩，高26米，宽4.2米；承台: 高2.5米、宽8米、长10.2米。（23#桥
下图所示）

; mso-line-height-rule:exactly;" >⑵桥梁工程：本标段桥梁均为双线桥，全长4394.504m。共有特大桥3座
3165.309延长米，大桥5座1033.593延长米，中桥2座195.6延长米。简支梁均采用现浇施工。挂篮悬浇连续
梁2联。

⑶隧道工程：本标段共设隧道工程6座，总长30091米。

⑷轨道工程：本标的轨道工程只负责施工无砟道床。无砟道床施工70.484铺轨公里；CPⅢ测设35.242正线
里。（下图为本标段主要工程布置图）






（四）事发单位基本情况

綦江宏达劳务服务有限公司成立于2005年08月12日；法定代表人：李开伍；住所：重庆市綦江区文龙
大石路；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91500222778463436M；营业期限2005年08月12日
久；经营范围：从事建筑相关业务（凭资质证书执业）、人力装卸服务、矿山机械加工、专业承包模板脚手
分等级（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营
筑业企业资质证书编号为D350008762；详细地址为重庆市綦江区文龙街道九龙大道60号-9栋14单元2-2
质类别及等级为模板脚手架专业承包不分等级；安全生产许可证号：（渝）JZ安许证字〔2010〕005122-(
许可范围：建筑施工；有效期：2019年11月22日至2022年11月21日。


二、建设项目、合同签订及安全主体责任协议签订情况

（一）建设项目情况

綦江宏达劳务服务有限公司承揽贵南高铁GNZQ-5标段龙头双线特大桥于2018年6月15日开工建设，
项目位于河池市宜州区龙头乡龙盘村上谭屯，龙头双线特大桥桩基采用冲击钻成孔，定型模板施工墩身，
支架现浇箱梁，3-5跨为挂篮悬浇连续箱梁，6-38跨为移动模架现浇箱梁。（下图为23#桥墩施工图纸）

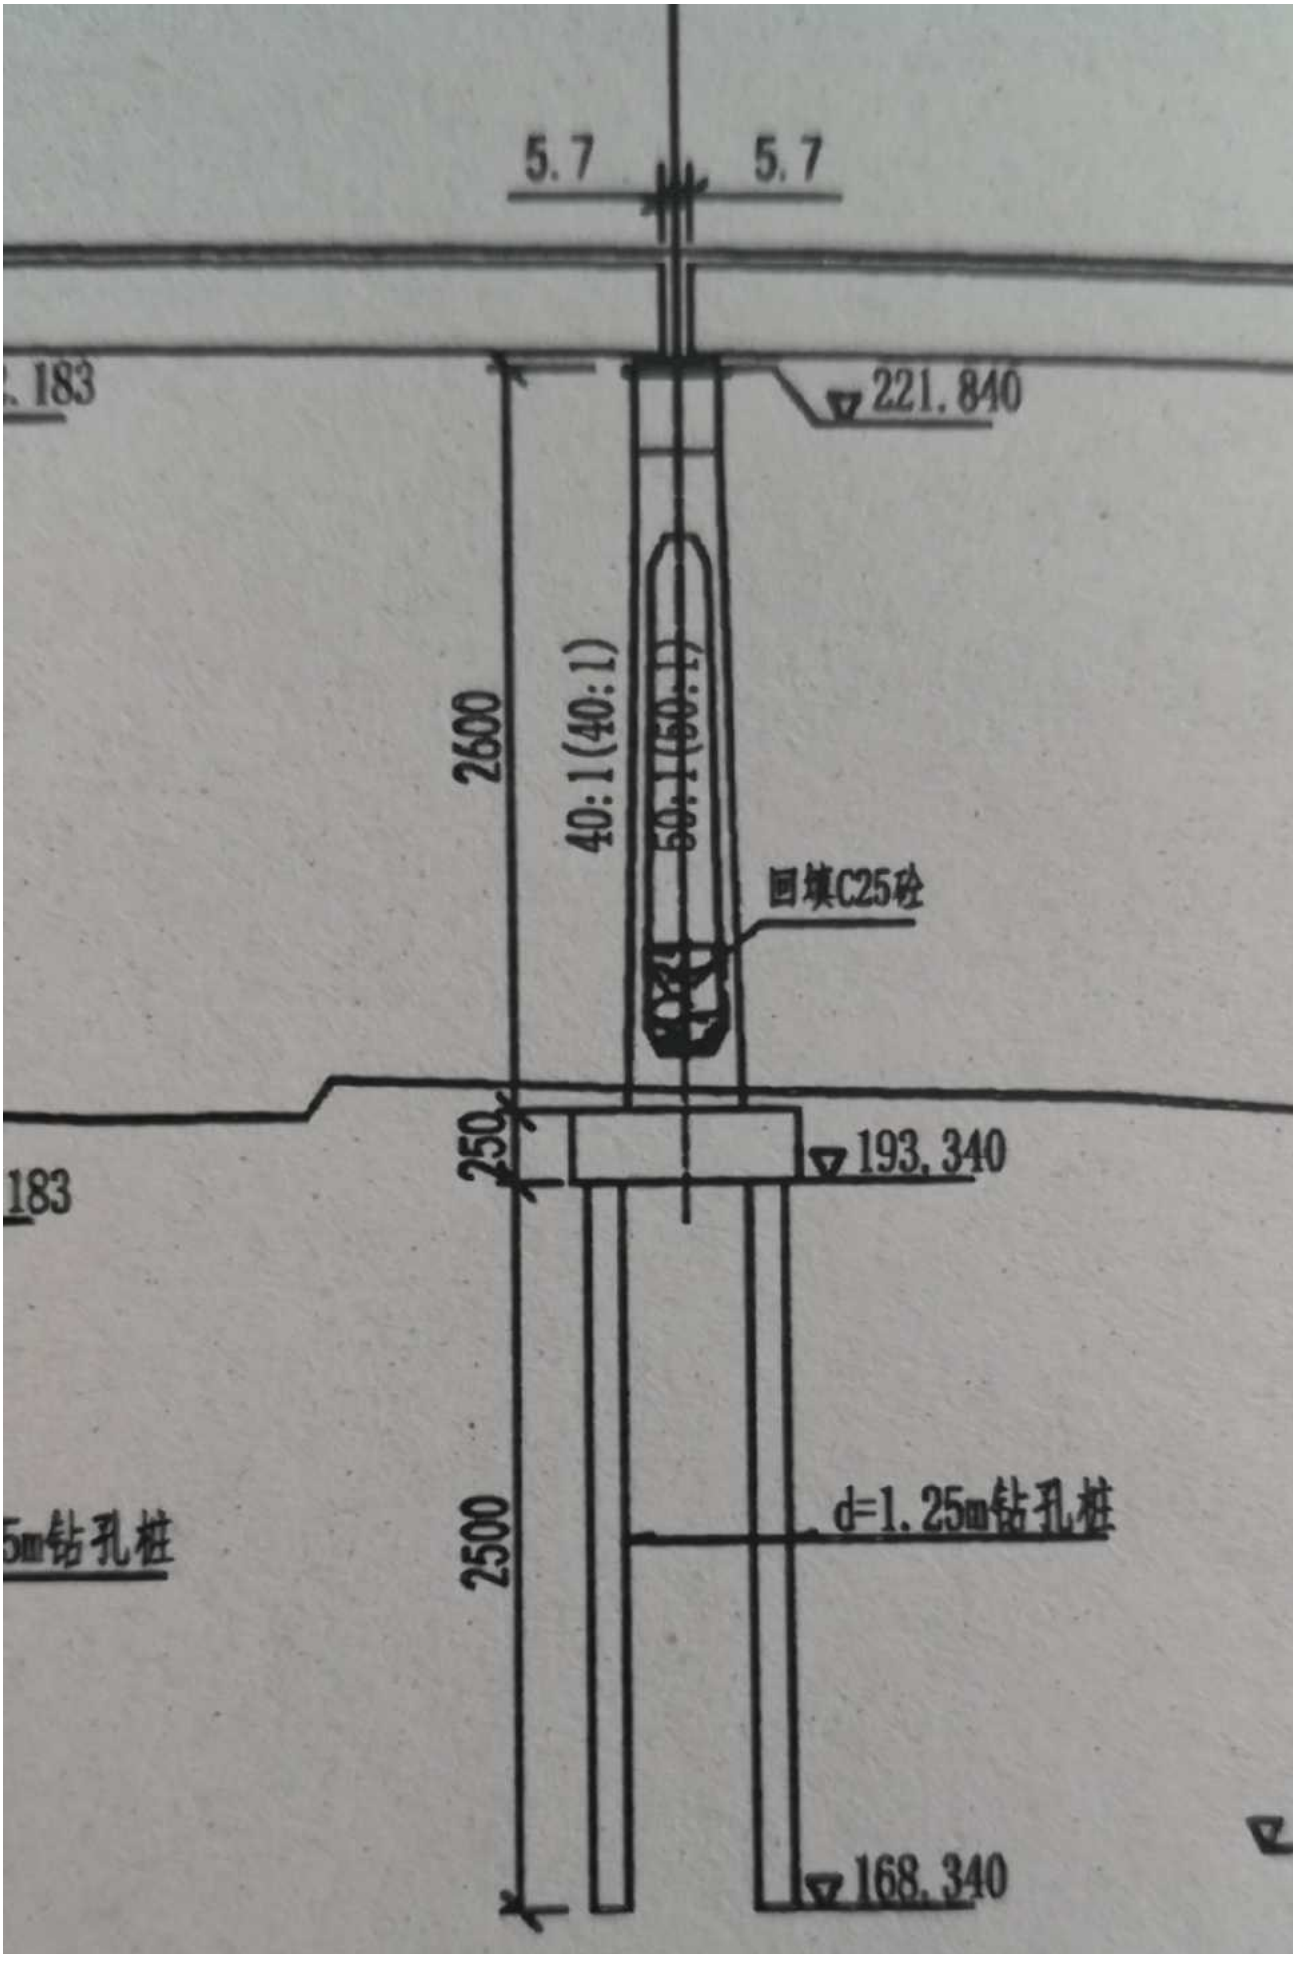
5.7
5.7
.183
221.840
2600
40:1(40:1)
回填C25砼
250
193.340
183
5m钻孔桩
2500
d=1.25m钻孔桩
168.340

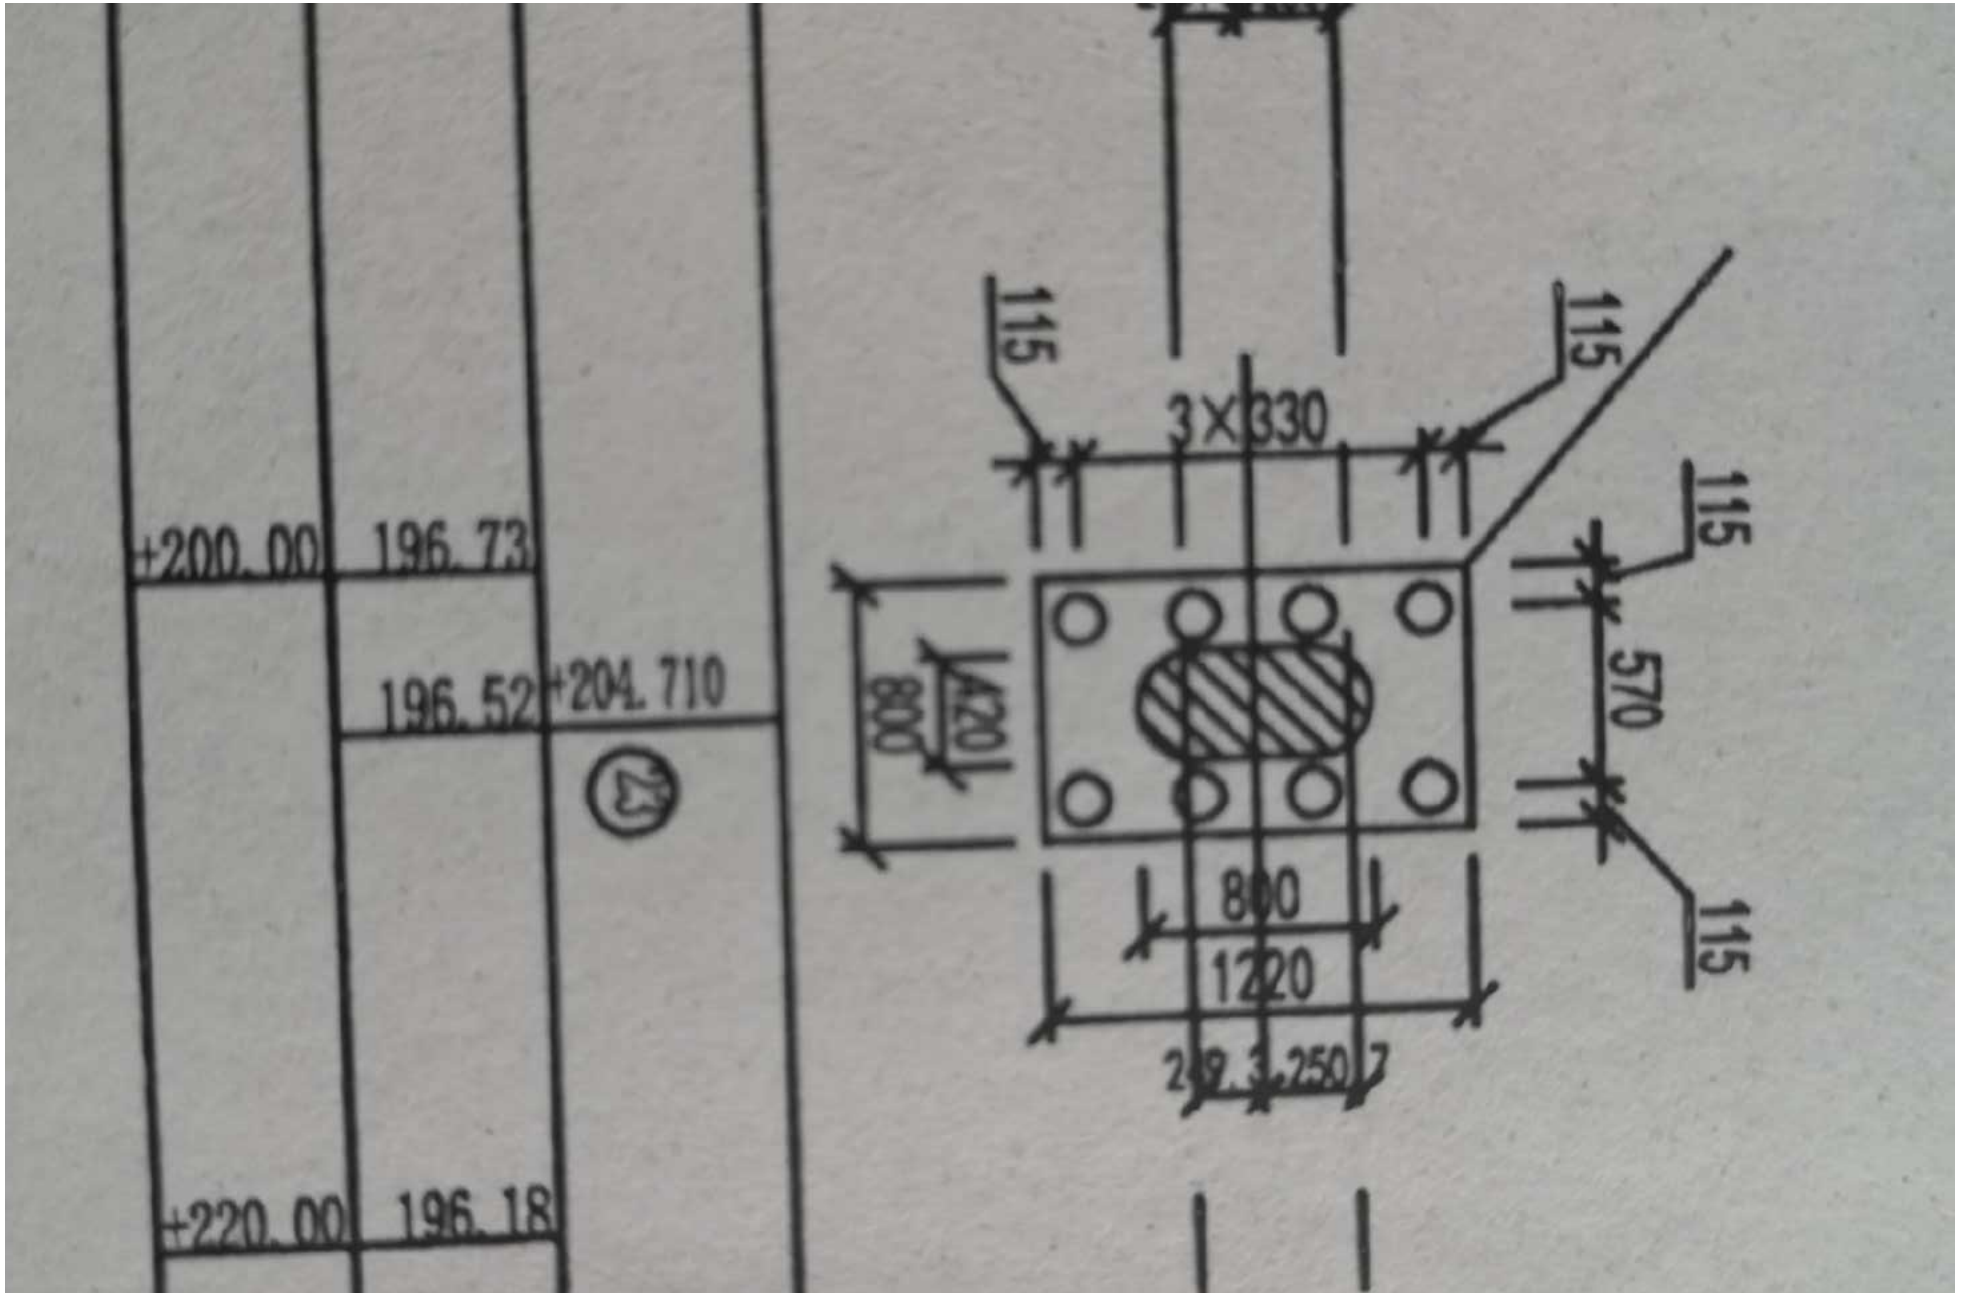


+200.00
196.73
196.52
+204.710
+220.00
196.18
115
115
3×330
115
570
115
800
1220
800
1020

（二）合同签订情况

1、承包合同。2017年12月28日，云桂铁路广西有限责任公司与中铁二局工程有限公司签订《新建贵
南宁铁路广西前段工程施工总价承包合同》（GNZQ-5标），合同编号：贵南施——201704号。

2、分包合同。2018年7月30日，中铁二局工程有限公司与綦江宏达劳务服务有限公司签订《桥梁结构
属工程建设工程劳务分包合同》，合同编号：GNZQ-5劳务分包004号。合同约定：暂定上龙双线大桥、龙
线特大桥、加益双线大桥、甲等双线中桥、刁江双线大桥结构及附属施工工程所有工程量以及为完成上述
所需的临时工程和施工技术措施，直至竣工验收前的养护和缺陷责任期内的维护等，计划完工时间为202
月18日，总日历工作天数为780天。

（三）安全生产主体责任协议签订情况

中铁二局工程有限公司与綦江宏达劳务服务有限公司签订《桥梁结构及附属工程建设工程劳务分包合
附件五《施工作业安全、消防及文明施工管理协议》总则1.1规定：由乙方承担乙方施工作业范围内的安全
主体责任。

三、事故发生经过

2020年3月6日早上7时，綦江宏达劳务服务有限公司贵南高铁GNZQ-5标龙头双线特大桥项目部按照
召开例会，项目现场管理人员何良强在会上安排当天工作任务，口头对员工进行安全教育和注意事项，7时
例会结束，作业人员陈朝燚（普工）、代月友（普工）、余光田（普工）三人来到23#桥墩，当天上午他们
务是进到桥墩内箱紧固模板钢管扣件螺栓。10时30分左右，模板附着安装完成后代月友、余光田两人先后
内箱，陈朝燚爬到距离地面约13米左右的时候眼镜掉落到内箱底部，陈朝燚叫代月友、余光田先走，他要
捡眼镜，代月友、余光田劝阻陈朝燚现在下大雨了，等雨停后再下去捡，陈朝燚说怕上面掉下东西把眼镜
坏，执意要下去捡。大约5、6分钟后代月友、余光田二人还未见陈朝燚上来就呼喊陈，但陈没有回应，代
二人急忙下内箱查看，发现陈朝燚趴在内箱底部，面部朝下，俩人就把陈翻过来，发现他还有呼吸和心跳
月友就用手机打电话报告班组长何良强，10时38分何良强来到现场，立即安排吊车把陈朝燚吊出桥墩内箱

四、事故报告及应急救援和善后处置情况

（一）事故报告情况

事故发生后，在场施工人员代月友电话报告班组长何良强，

何良强接到报告后赶到现场，并拨打了“120”急救电话。

事故发生后，綦江宏达劳务服务有限公司向河池市宜州区龙头乡人民政府报告。

龙头乡人民政府接到事故报告后安排分管领导赶赴现场核实，然后向河池市宜州区应急管理局报告，市宜州区应急管理局及时向宜州区人民政府和河池市应急管理局报告事故情况。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，班组长何良强及时拨打了“120”急救电话，11时12分河池市宜州区龙头乡卫生院急救人员事故现场，经体查，发现陈朝燚两侧瞳孔散大，对光反射消失，呼吸心跳停止，颈动脉未触及搏动，四肢冷，全身多处骨折，右侧头部向下凹陷，头枕部见有开放性伤口。经抢救仍然没有生命迹象，宣布抢救无床死亡。

事故发生后，綦江宏达劳务服务有限公司安排车辆把陈朝燚的遗体运到河池市金城江区殡仪馆，电话陈朝燚家属到场处理善后事宜，全力安抚家属情绪，开展善后处理事宜的前期洽谈工作。綦江宏达劳务服限公司于2020年3月10日与陈朝燚家属达成赔偿协议，由綦江宏达劳务服务有限公司补偿陈朝燚家属138万民币，其余事宜由陈朝燚家属自行处理。3月11日，陈朝燚家属得到相应补偿后将其火化，于当日下午返回庆。

五、造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：陈朝燚，男，汉族，现年46岁，身份证号码：5102231974*****614，家住市綦江县扶欢镇安育村5组，系綦江宏达劳务服务有限公司聘用的桥梁施工作业普工。

（二）直接经济损失

綦江宏达劳务服务有限公司补偿给事故遇难者陈朝燚家属138万元，事故直接经济损失计为138万元。

六、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

当事人陈朝燚安全意识淡薄，违反了工程施工项目部制定的《安全生产责任制》有关规定，不听从员劝阻，违反高空作业安全操作规程，违规操作，在未系好安全带主保护绳和副保护绳的情况下攀爬下桥墩底部捡眼镜，造成安全带保护失效，导致其坠落时未得到任何有效保护。

（二）间接原因

1、綦江宏达劳务服务有限公司安全生产主体责任落实不到位。未有效教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

2、綦江宏达劳务服务有限公司安全生产规章制度不健全，

安全生产责任制和安全操作规程不完善，安全生产未能得到有效保障。

3、綦江宏达劳务服务有限公司对龙头双线特大桥项目施工

安全生产工作重视不足，管理人员对施工现场安全监管和隐患排查不到位，对进行高空作业人员未能全程监护，导致陈朝燚违章冒险作业时未得到及时有效地纠正和制止。

（三）事故性质

调查组通过综合分析后一致认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定以及对责任人、责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的责任认定及处理建议

1．陈朝燚，綦江宏达劳务服务有限公司聘用桥梁施工作业普工。安全防范意识淡薄，高处违章作业，故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

2．代月友，綦江宏达劳务服务有限公司聘用桥梁施工作业普工。与陈朝燚同一班组作业，对陈朝燚违作未能有效阻止和监护，导致事故发生，建议由綦江宏达劳务服务有限公司按照企业内部有关规定进行处

3．余光田，綦江宏达劳务服务有限公司聘用桥梁施工作业普工。与陈朝燚同一班组作业，对陈朝燚违作未能有效阻止和监护，导致事故发生，建议由綦江宏达劳务服务有限公司按照企业内部有关规定进行处

4．胡文成，綦江宏达劳务服务有限公司安全管理员。未能有效履行安全生产现场管理职责，建议由綦达劳务服务有限公司按照企业内部有关规定进行处理。

5．何良强，綦江宏达劳务服务有限公司聘用桥梁施工作业带班组长。擅自离开工作岗位，未能有效履全生产现场管理职责，建议由綦江宏达劳务服务有限公司按照公司有关规定进行处理。

6．张勇刚，綦江宏达劳务服务有限公司建筑施工现场总负责人。作为建筑施工现场负责人，未能有效安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。建议由綦江宏达劳务服务有限公司按照《中华人民共和国安

产法》第九十三条之规定，暂停或撤销其安全生产管理人员资格。

7．李开伍，綦江宏达劳务服务有限公司法定代表人。作为企业主要负责人未有效履行安全生产管理职落实企业安全生产主体责任不到位，未建立健全企业安全生产责任制，未组织制定本企业安全生产规章制操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》十二条第一款的规定，建议由河池市宜州区应急管理局对其进行处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

綦江宏达劳务服务有限公司作为贵南高铁GNZQ–5标龙头双线特大桥项目施工承建单位，对安全生产责任落实不到位，对项目安全管理不到位。未有效教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全规程；未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。造成从业人员陈朝燚违章作业受到有效地纠正、制止。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十二条之规定，对事故负有责任。建议由河池市宜州区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款之规对綦江宏达劳务服务有限公司进行行政处罚。

八、事故的防范和整改措施建议

（一）切实加强企业安全生产主体责任落实

项目建设单位要切实加强安全生产主体责任的落实，严格执行“五落实五到位”的规定，建立健全管理构，建立和完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任层层落实到位；强业全员责任落实，加强对从业人员的安全教育培训力度，特别是对特种作业人员的教育培训工作，达到岗责要求的技能和水平；强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严厉打击违章指挥、违章作业的行扎实开展安全隐患排查治理，落实“四个清单”管理制度，及时消除重大隐患，严防事故发生。

（二）强化施工单位作业的管理

施工单位要认真落实责任，依法对施工现场安全生产负责，加强对施工现场的管理，确保安全生产。项目施工单位要认真按照分包合同的约定对项目承包单位负责。二是要根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全管理制度，设置安全管理机构，配备专职管理人员和工程技术人员。三加强对承建项目及所附属项目部管理，要按照制度要求定期或不定期开展安全检查，对项目部人员和施工进行安全生产教育培训和考核工作，保证管理人员和作业人员掌握必要的安全生产知识和操作技能。四是照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现问题及时整改，并消除事故隐患。

（三）强化安全监管工作

有关工程建设单位和监理单位要认真吸取贵南高铁GNZQ-5标龙头双线特大桥“3•6”事故教训，举一反三，进一步落实中央和自治区党委、自治区人民政府关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树立为本的安全发展理念，指导和督促施工单位及劳务分包单位安全施工、文明施工，充分保障从业人员应当的劳动保障权益；所在地乡镇人民政府和有关行业主管部门要认真履行属地安全监管与行业安全监管责任，持党政同责、一岗双责、齐抓共管，加强对在本辖区、本行业领域从事相关生产经营活动企业的安全检查指导，及时督促企业整改和消除生产安全事故隐患，有效预防和遏制生产安全事故发生。

主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 | 承办单位：河池市宜州区大数据发展局

地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 | 邮编：546300 | 邮箱：yz3188584@hechi.gov.cn

桂公网安备45128102451341 | 桂ICP备18004831号-2 | 网站标识码：4512810004