# 双峰县亿泽新能源有限公司1MW屋顶分布式光伏建设项目“3.7”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月7日上午8点15分许。三塘铺镇境内湖南世邦重工科技有限公司“双峰县亿泽新能源有限公司1MW屋顶分布式光伏建设项目”厂房屋顶发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经县人民政府批准，2025年3月8日，成立双峰县亿泽新能源有限公司1MW屋顶分布式光伏建设项目“3.7”一般高处坠落事故联合调查组，县应急管理局为牵头单位、县公安局、县发改局、县住建局、县总工会、三塘铺镇人民政府为成员单位，邀请县纪委监委参加。事故联合调查组组长单位县应急管理局党委书记、局长王建安任组长。

调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、收集资料、询问谈话、调查取证和分析论证，查实了反映的信息，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议及事故防范措施建议。

## 一、事故项目基本情况

### （一）事故项目基本情况

**1.事故项目名称：**湖南世邦重工科技有限公司1MW屋顶分布式光伏发电项目，属于工商业屋顶分布式光伏。

**2.事故项目洽谈及关联公司相关合同签订情况**

①项目洽谈：2024年6月，舒[redacted]与湖南世邦重工科技有限公司（以下简称“世邦公司”）老板戴[redacted]在湖南世邦重工科技有限公司办公室洽谈1MW屋顶分布式光伏建设项目。

②投资合作合同：2024年9月18日，世邦公司和亿泽公司签订《光伏发电EMC合同能源管理节能服务合同》和《租赁合同》，[redacted]

③工程总承包合同：2024年12月26日，亿泽公司（发包人）和[redacted]公司（承包人，2025年2月18日更名为[redacted]公司）签订《湖南世邦重工科技有限公司1MW屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包合同》（以下简称“EPC总承包合同”），[redacted]

[redacted]

④施工承包合同：2024 年 12 月 31 日，[redacted]公司和[redacted]公司（以下简称“[redacted]公司”）签订《湖南世邦重工科技有限公司 1MW 屋顶分布式光伏发电项目工程施工承包合同》（以下简称“承包合同”），[redacted]

⑤劳务分包：2024 年 10 月 24 日，舒[redacted]带湖南辉泰建筑劳务有限公司（以下简称“辉泰公司”）负责人谢[redacted]到[redacted]公司签署事故项目劳务施工合同，因当时[redacted]公司与[redacted]公司还没有签订主合同，故[redacted]公司和辉泰公司没有签订劳务施工合同，仅达成了事故项目劳务施工意向，并签订了安全施工合同和支付民工工资承诺书。事故项目的支架、水槽、光伏组件安装劳务施工是由舒[redacted]安排，舒[redacted]在湖南[redacted]建设有限公司缴纳社保，舒[redacted]在施工现场进行管理，[redacted]**公司和辉泰公司相互认可彼此之间存在事故项目支架、水槽、光伏组件安装存在劳务施工合同关系。**

**3.事故项目相关手续办理情况。**

①2024 年 10 月 9 日，双峰县亿泽新能源有限公司通过湖南省投资项目在线审批监管平台向双峰县发展和改革局提出备案申请。

②2024 年 10 月 11 日，双峰县发展和改革局向亿泽公司出具了《关于双峰县亿泽新能源有限公司湖南世邦重工科技有限公司 1MW 屋顶分布式光伏发电项目备案证明》。

③2024 年 10 月 14 日，亿泽公司和[redacted]公司（以下简称“[redacted]公司”）签订检测合同，委托[redacted]公司开展对拟建设事故项目的既有建筑进行房屋安全鉴定。2024

年10月15日，亿泽公司向双峰县建设工程质量监督站提交《双峰县既有建筑建设分布式光伏发电房屋安全结构安全鉴定机构确认报告》和《双峰县既有建筑建设分布式光伏发电房屋结构安全鉴定报备表》。舒[redacted]在第3次询问笔录中介绍由于检测费用没有付清，[redacted]公司至今没有出具检测报告；[redacted]公司双峰分公司负责人陈[redacted]介绍，[redacted]公司双峰分公司于2024年10月17—18日对事故项目现场进行检测，陈[redacted]于检测工作完成半个月后告诉舒[redacted]事故项目所依托建设的厂房柱梁承载力不够，后来舒[redacted]告诉陈[redacted]说不要中科公司出具报告了，故[redacted]公司最终没有出具检测报告。

④2024年11月7日，[redacted]公司组织相关部门的技术人员对接入系统方案进行了认真讨论，原则上同意该项目接入电网，向双峰县亿泽新能源有限公司出具了《关于湖南世邦重工科技有限公司分布式发电项目接入电网的意见》。

⑤2024年12月2日，亿泽公司向双峰县建设工程质量监督站提交《双峰县既有建筑建设分布式光伏发电房屋安全结构安全鉴定机构确认报告》和《双峰县既有建筑建设分布式光伏发电房屋结构安全鉴定报备表》，亿泽公司本次委托[redacted]公司（以下简称“[redacted]公司”）开展对拟建设事故项目的既有建筑进行房屋安全鉴定。由于没有支付检测费用，[redacted]公司一直没有检测。


⑥2024年12月31日，亿泽公司在[redacted]公司窗口就事故项目提出了入网申请。

**4.事故项目施工情况**


事故项目共需安装光伏板1715块，需占面积7000㎡。3月3日，用吊车吊装了700块光伏板至厂房屋面，3月5日，对世邦公司1#厂房进行了光伏板安装，安装了110块光伏板。

**（二）涉事厂房及屋面情况**

涉事厂房屋面是湖南世邦重工科技有限公司（三塘铺镇境内）生产厂房的屋面，厂房由5跨连建而成，厂房内分别有1#、2#、3#、4#、5#车间组成，坐西朝东，长119.3m，宽90m，屋顶面积10737㎡，地面至屋面高约13m，坠落点是3#车间屋顶。

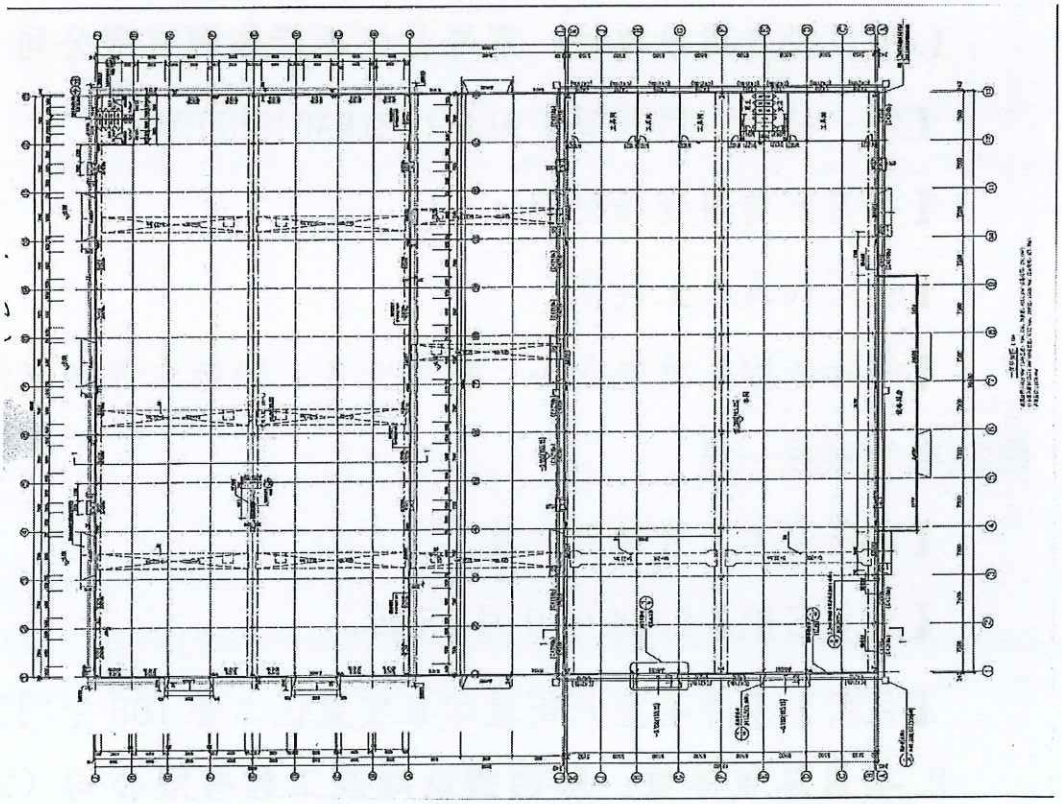

涉事厂房平面图

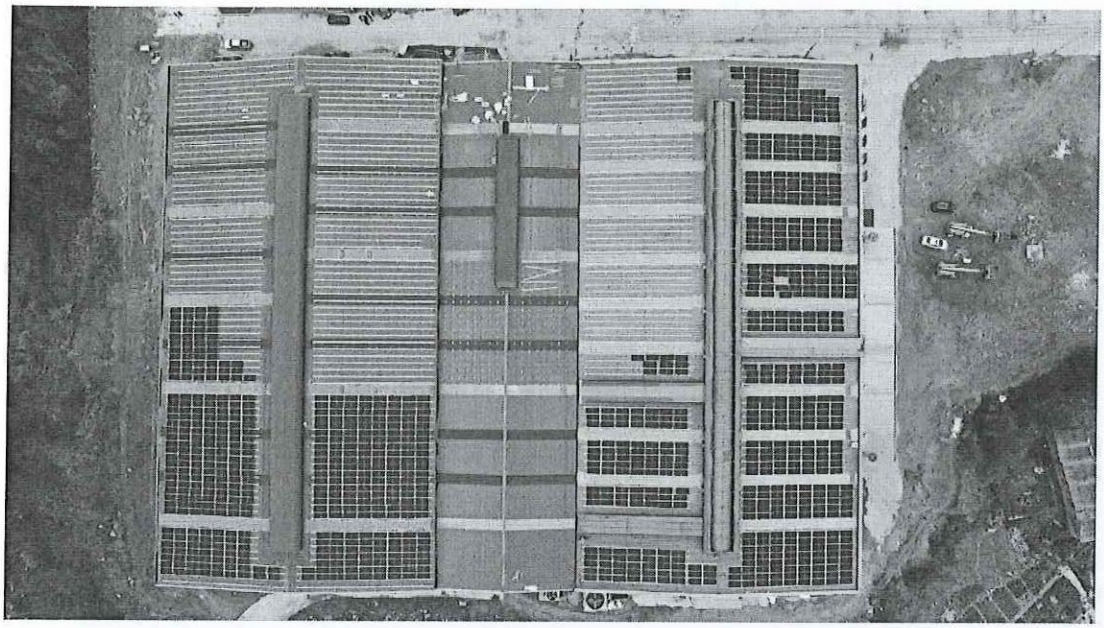

涉事厂房屋顶全貌

**（三）事故项目关联公司基本情况**

**1.项目投资建设单位：双峰县亿泽新能源有限公司**

【统一社会信用代码】

【类型】有限责任公司

【法定代表人】吴

【经营范围】发电业务、输电业务、输电业务（依法须经批准的项目）等

【注册资本】

【成立日期】2024 年 9 月 25 日，

【住所】

**2.项目总包单位：公司（2025** 年 2 月 18 日更名为公司）

【统一社会信用代码】

【类型】有限责任公司

【法定代表人】周[redacted]（已于2025年3月去世）

【经营范围】建筑施工，公路施工、机电工程、消防工程、电力工程等的设计、施工；建筑劳务分包；电气设备安装调试及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

【注册资本】[redacted]

【成立日期】2019年04月15日

【住所】[redacted]

【持证情况】 该公司持有《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为电力工程施工总承包二级（暂定一年，有效期至2025年09月30日），机电工程施工总承包二级（暂定一年，有效期至2025年09月30日）。上述两个证件发证机关均为西安市住房和城乡建设局。

该公司没有取得《承装（修、试）电力设施许可证》

**3.分包单位：[redacted]公司**

【统一社会信用代码】[redacted]

【类型】有限责任公司

【法定代表人】禹[redacted]

【经营范围】建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；建筑工程用机械制造；机械设备租赁；电力设施器材销售；电力设施器材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

【注册资本】

【成立日期】2017 年 3 月 27 日

【住所】

【持证情况】 该公司持有《建筑业企业资质证书》（二级）、《安全生产许可证》《承装（修、试）电力设施许可证》《职业健康安全管理体系认证证书》《质量管理体系认证证书》《环境管理体系认证证书》等资质证书。

**4.劳务施工单位：湖南辉泰建筑劳务有限公司**

【统一社会信用代码】

【类型】有限责任公司

【法定代表人】谢

【经营范围】建筑劳务承包、房屋建筑工程、钢结构工程等

【注册资本】

【成立日期】2019 年 10 月 10 日

【住所】

该公司明确由刘任安全员，王任施工员。湖南辉泰建筑劳务有限公司现有 11 人在该项目施工。

**5.分布式光伏发电项目厂房屋面业主单位：湖南世邦重工科技有限公司**

【统一社会信用代码】

【类型】有限责任公司

【法定代表人】戴

【经营范围】工程和技术研究和试验发展、生产、销售及维修；矿山机械设备配件、农业机械配件等的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

【注册资本】

【成立日期】2020 年 8 月 18 日

【住所】

该公司由戴任董事长，邓为厂长，员工 35 人。

**（四）事故项目有关人员基本情况**

1.舒，男，汉族，初中学历，现年 23 岁，身份证号码：，户籍地址：，联系电话：，系

公司派驻事故项目负责人。2024 年 10 月到双峰亿泽新能源有限公司办理事故项目备案手续和电力并网申请手续，系事故项目相关合同签订、光伏房屋建筑结构安全性检测鉴定和承载力分析报告的联系人。2025 年 1 月 1 日，[redacted]公司与舒[redacted]签订《建筑施工安全目标管理责任书》；2025 年 1 月 5 日，[redacted]公司任命舒[redacted]为事故项目负责人；2025 年 1 月 7 日，[redacted]公司为舒[redacted]缴纳了职工社保。

2. 吴[redacted]，男，汉族，本科学历，现年 30 岁，身份证号码：[redacted]，住址：[redacted]，系双峰县亿泽新能源有限公司法定代表人，董事长。

3. 周[redacted]，男，汉族，本科学历，41 岁，身份证号码：[redacted]，住址：[redacted]，系[redacted]公司法人代表，已故。

4. 申[redacted]，男，汉族，今年 45 岁，已婚，[redacted]公司法定代表人禹[redacted]的丈夫，为公司实际控制人之一，实际担任[redacted]公司的总经理，身份证号码[redacted]，大专学历，政治面貌：群众，电话[redacted]。家庭住址：[redacted]。

5. 舒[redacted]，男，汉族，现年 46 岁，身份证号码：[redacted]，住址：[redacted]。舒[redacted]系事故项目名义上的项目经理，非[redacted]公司职工，也非辉泰公司职工，实际为舒[redacted]临时聘请的现场

管理人员，接受舒[redacted]的组织和领导。

6.谢[redacted]，男，汉族，初中文化，现年46岁，身份证号码：[redacted]，住址：[redacted]，系湖南辉泰建筑劳务有限公司法定代表人。

7.刘[redacted]，男，汉族，大专文化，现年38岁，身份证号码：[redacted]，住址：[redacted]，系湖南辉泰建筑劳务有限公司派驻事故项目的安全员，负责技术与安全，实际包工头（舒[redacted]在公安部门的笔录中介绍）。


8.王[redacted]，男，汉族，初中文化，现年52岁，身份证号码：[redacted]，户籍地址：[redacted]，系湖南辉泰劳务有限公司派驻该项目班组长。

## 二、事故基本情况


### （一）事故发生经过

2025年3月6日，辉泰公司刘[redacted]发现事故项目屋顶因光伏支架安装螺丝孔存在漏水情况，刘[redacted]要求生产班长曾[redacted]安排人员进行补漏处理，曾[redacted]获刘[redacted]默许，临时聘请劳务人员谢[redacted]帮忙。2025年3月7日，湖南辉泰建筑劳务有限公司肖[redacted]、谢[redacted]、曾[redacted]、谢[redacted]、梁[redacted]等5人到世邦重工1MW分布式光伏项目准备施工作业，8点10分许，谢[redacted]和梁[redacted]等到3号厂房屋顶准备对漏水的屋面打胶（屋面因安装光伏支架时受到破损），8点15分许，谢[redacted]

在行走至3号厂房屋顶时踩穿采光瓦从屋顶坠落至3车间地面，坠落点距3车间东面墙体11.5米，距北面墙体13米，距南面墙体11米，距车间过道6米，屋顶与坠落点高约13米，伤者当时戴了安全帽，穿了反光背心，未系安全绳；坠落处采光带区域周围没有安全防护栏，没有设置安全警示标识。

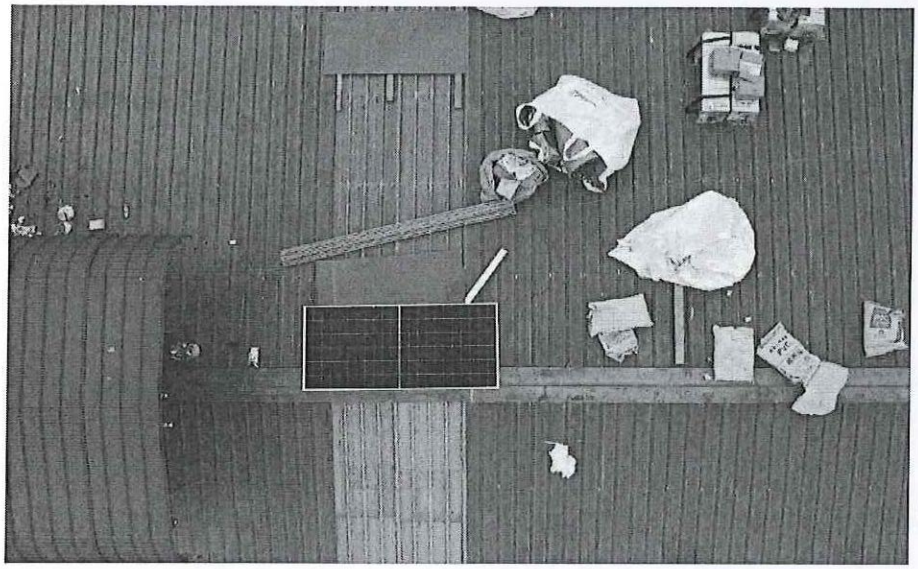

坠落事故发生屋顶（事发后施工人员用光伏板将坠落孔遮盖）

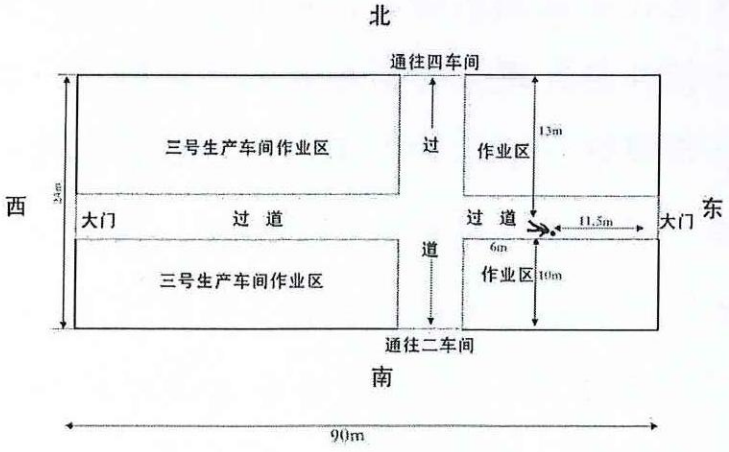


双峰县亿泽新能源有限公司1MW屋顶 分布光伏建设项目"3.7"一般高处坠落事故示意图

**（二）事故救援情况**

事发后，伤者谢[redacted]要求赶到坠落点的曾[redacted]将他扶起，曾[redacted]见伤者谢[redacted]受伤严重，不敢将他扶起，迅速拨打了班组长王[redacted]的电话，8点22分许，王[redacted]到达现场后，拨打了青树坪工农医院的电话，青树坪工农医院救护车8点30分许到达现场，医护人员对伤者谢[redacted]进行查看，见其受伤严重，直接送往县人民医院，8点52分许到达县人民医院并立即抢救（当时伤者重度昏迷），9点38分许，伤者谢[redacted]经抢救无效死亡。

**（三）事故报告情况**

事故发生后，涉事单位未按规定及时上报事故，3月7日21时13分许，涟源人谢[redacted]向三塘铺派出所报警，23点50分许，三塘铺镇先后向县委办、政府办和县应急管理局指挥中心报告，县应急管理局指挥中心立即向娄底市应急指挥中心报告。

**（四）事故善后处理情况**

2025年3月9日，死者家属与湖南辉泰劳务有限公司达成赔偿协议，支付死者家属丧葬补助金、一次性死亡补助金、抚恤金、精神损失抚慰金等共计151.07万元整。赔偿款于3月9日全额支付。死者遗体已于3月15日安葬。

**三、人员伤亡及直接经济损失情况**

**（一）人员伤亡情况**

事故造成1人死亡。死者谢[redacted]，男，汉族，1966年7

月22日出生，现年59岁，身份证号码：[redacted]，事发时系湖南辉泰建筑劳务有限公司临时聘请人员。

**（二）直接经济损失**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，事故造成直接经济损失人民币152万元。

**四. 事故原因分析和性质认定**

**（一）事故直接原因**

**1.物的不安全状态**

屋顶采光带未按要求安装永久性防护栏和防护网，存在违规靠近人员坠落危险。

**2.人的不安全行为**

谢[redacted]从事高处作业，未经专业培训，未取得《特种作业操作证》，无证上岗作业，且其安全意识不强，在高处作业时，未系好安全绳，违规踩踏在承载力薄弱的采光瓦上，致使采光瓦破裂从而坠落地面。

**（二）事故间接原因**

**1.安全管理制度不完善，教育培训不到位。**辉泰公司未落实全员安全生产责任制；未制定完善安全管理制度和安全操作规程；未按要求对从业人员开展安全教育培训。

**2.事故隐患排查和风险管控不到位。**辉泰公司对屋顶采光带未设置永久防护栏和防护网存在违规靠近人员坠落危

险，且未引起重视；组织施工时未在施工场地设置明显的安全警示标志；未及时采取措施消除隐患；未及时制止安全生产违法行为。

**3.现场安全管理不到位。**辉泰公司现场作业人员违章指挥无《特种作业操作证》人员从事高处作业；未监督高处作业人员正确佩戴、使用安全绳等劳动防护用品。舒[redacted]作为双欣公司确定的事故项目负责人，其本人文化素质不高（初中毕业），对事故项目的施工质量和安全的重要性没有全面深刻的认识与把控，虽然临时聘请了舒[redacted]为项目经理，但舒[redacted]文化素质同样低（初中未毕业），且没有相关项目施工资质和经验，没有对事故项目的施工安全进行规范管理；刘[redacted]作为辉泰公司派驻在事故项目的安全员，对现场施工安全把关不严，管理松懈。

**（三）事故性质认定**

经调查认定：本次事故是一起生产安全责任事故。

**五、调查中发现的其他问题**

**（一）违法违规施工问题。**根据娄底市发改委、娄底市住建局、娄底供电公司联合印发的《关于进一步加强分布式光伏管理的通知》（娄发改能源〔2024〕51号）文件的规定，建设单位利用既有建筑建设分布式发电项目的，施工前，应当委托有资质的第三方机构采用多手段（包括检测鉴定）复核房屋建筑结构是否安全可靠，事故项目建设方亿泽公司在施工前确实委托了第三方机构中科公司进行了实地检测，在

未等鉴定报告出来并送交住建部门审核合格的前提下，施工方就开展了项目施工， 存在安全隐患。



**（三）对电力并网申请资料把关不严的问题。**娄发改能源〔2024〕51号文件规定，光伏项目建设方向电力部门提出并网申请时，并网申请资料包括提供经住建部门审核合格的第三方机构出具的房屋结构安全性鉴定报告和房屋承载力分析报告，然而，（以下简称“公司”）在没有收到经住建部门审核合格的鉴定报告和承载力分析报告的情况下，向事故项目建设方亿泽公司出具了《关于湖南世邦重工科技有限公司分布式发电项目接入电网的意见》，原则上同意该项目接入电网。

## 六、对相关单位的调查情况

### （一）湖南辉泰建筑劳务有限公司（劳务施工单位）

一是安全管理制度不完善，教育培训不到位：未落实全员安全生产责任制；未制定完善安全管理制度和安全操作规程；未按要求对从业人员开展安全教育培训；未监督高处作业人员正确佩戴、使用安全绳等劳动防护用品。

二是对事故隐患排查不到位：屋顶采光带未设置永久防

护栏和防护网存在违规靠近人员坠落危险未引起重视，没有排查整改。

三是现场安全管理不到位：未在施工场地设置明显的安全警示标志，未及时发现并消除事故隐患，未及时制止安全生产违法行为。

**（二）双峰县亿泽新能源有限公司（建设单位）**

一是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，将光伏施工项目发包给不具备相应资质的单位。（根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第四条的规定，在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证，除国家能源局另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动）。

二是对施工项目管理不力，未向县发改部门如实报告事故项目的开工情况，对施工单位在没有收到书面开工通知的前提下擅自开工没有采取措施制止。

**（三）　　公司（　　单位）**

超越公司资质，未取得《承装（修、试）电力设施许可证》承揽分布式光伏建设项目；在未取得经住建部门审核合格的第三方检测机构出具的厂房屋顶承载力分析报告和房屋结构安全性鉴定报告的前提下容许施工企业开工建设；开展分布式光伏建设业务前，未向属地发改部门进行报备，建立信息台账，包括建设单位法人、企业及从业人员资质、安全监管负责人等；在承揽事故项目之后，又将事故项目违法

整体转包给[redacted]公司。

**（四）[redacted]公司（[redacted]单位）**

在签订合同时对合同内容未经严格审核即授权盖章，在签订合同后对项目建设的施工安全缺乏有效管理；对事故项目工地的安全隐患排查和风险管控不到位：对屋顶采光带未设置永久防护栏和防护网存在违规靠近人员坠落危险未引起重视，确定的事故项目负责人舒[redacted]未对施工安全进行有效管控。

**（五）湖南世邦重工科技有限公司（场地出租方）**

作为事故项目场地出租方，未与承租方亿泽公司签订专门的安全生产管理协议。

**（六）双峰县发展和改革局（属地监管责任单位）**

**履职情况：**该局从2023年6月起至2025年2月，先后印发了《关于进一步规范分布式光伏项目管理的通知》（双发改能源〔2023〕33号）、《关于我县分布式光伏电站并网接入技术要求及开展已并网光伏电站电压排查的通知》（双发改能源〔2024〕26号）文件；转发过湘发改能源〔2023〕858号文件；组织召开双峰县规范分布式光伏发电项目管理工作会议3次、行业安全生产专题会议7次、与县住建局部门相关同志召开会商会议2次，对光伏项目类别、容量控制、项目备案、建设条件、并网接入、安全管理、加强安全监管和项目备案并网流程等工作进行了明确；传达学习国家、省、市相关文件，分析典型案例，通过“检查+培训+督导”立体化监管，强调了建设单位和施工单位的安全生产的主体责

任、乡镇（街道）履行安全生产属地责任，以及其他行业主管部门履行行业监管责任。截至3·7一般坠落事故发生前，未发生一起生产安全事故。

3·7事故发生后，该局党组高度重视，严格落实县委县政府主要领导的工作要求，制定印发了《双峰县发展和改革局关于进一步加强我县屋顶分布式光伏项目安全生产工作的紧急通知》，并于3月13日牵头组织县应急管理局、县市场监督管理局、县住建局、国网县供电公司及各乡镇（街道）召开了专题会议，暂停项目备案并对所有在建屋顶分布式光伏电站进行停工整顿，所有在建项目须待验收合格后方可开工建设；3月14日，该局牵头组织县应急管理局、市场监督管理局、县住建局、国网县供电公司成立了检查组，19人分三个检查组对全县29个在建屋顶分布式光伏项目进行了摸底和隐患排查。

**存在问题：**该局未按湘发改能源〔2023〕858号和娄发改能源〔2024〕51号文件之要求建立健全分布式光伏检查（抽查）机制，未与相关部门建立信息共享机制，跟踪事故项目进展，未对光伏项目建设全过程实行有效监管，未及时发现安全隐患并及时督促整改。

**（七）三塘铺镇人民政府（属地乡镇）**

履职情况：三塘铺镇企业办于2018年接手管理朝阳村、相思村、大马冲村三个扶贫村的扶贫光伏至今，其间保持光伏电站的正常运行。村级进行安全监管和日常维护，镇经管站进行收入支出监管，镇企业办进行日常维护、协助国补和

收入办理等综合调度。

2022年，该镇根据县发改局关于发展屋面光伏摸底的要求在全镇范围内进行了摸底，摸底结果上报了县发改局；2025年3·7事故后，根据《双峰县发展和改革局关于进一步加强我县屋顶分布式光伏项目安全生产工作的紧急通知》（双发改能源〔2025〕22号）文件要求，对全镇实施的光伏项目进行了全面排查、综合调度，进一步明确了镇相关职能部门的监管职责。

**存在的问题：**该镇在属地管理工作中，对正在施工的世邦公司光伏项目建设未深入地关注和了解，对事故项目建设中存在的安全隐患和安全生产违法行为未被及时发现和消除具有一定责任，属地管理存在监管盲区。

## 七、事故责任认定和处理建议

### （一）免予追究责任人员

谢[redacted]，群众，湖南辉泰建筑劳务有限公司劳务人员，无证从事高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予责任追究。

### （二）对相关责任人员处理建议

1.舒[redacted]，男，项目负责人，未如实向县发展和改革局报告开工情况，存在对项目安全管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，未及时纠正特种作业人员无证上岗行为，未监督高处作业人员正确佩戴、使用安全绳子等劳动防护用品，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产

法》第九十六条的规定，建议由双峰县应急管理局对其实施行政处罚。

2. 谢[redacted]，男，湖南辉泰建筑劳务有限公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、未及时发现和消除生产安全事故隐患等违法行为，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由双峰县应急管理局对其实施行政处罚。

3. 刘[redacted]，男，湖南辉泰建筑劳务有限公司实际控制人（包工头），事故项目安全员，未组织劳务施工人员安全教育和培训；安全检查不到位，未能及时发现并消除安全生产事故隐患；把关不严，未及时纠正特种作业人员无证上岗行为，未监督高处作业人员正确佩戴、使用安全绳等劳动防护用品，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由双峰县应急管理局对其实施行政处罚。

**（三）对相关公职人员的处理建议**

1. 喻[redacted]，县发展和改革局能源股负责人，负责能源和新能源的管理、指导协调农村能源发展工作。喻[redacted]未能根据湘发改能源〔2023〕858号和娄发改能源〔2024〕51号文件精神对光伏项目建设实行全过程有效管控，导致未能及时

发现安全隐患并及时督促整改。建议予以政务警告。

2. 凌[redacted]，县发展和改革局副局长，分管能源和新能源的管理工作。对该光伏施工项目监管不到位负领导责任，建议予以诫勉。

3. 李[redacted]，三塘铺镇经济和生态环境办公室副主任，负责企业工作，对事故项目光伏施工失察，建议予以诫勉。

4. 申[redacted]，三塘铺镇副镇长，主管经济发展（企业、统计、电力、通信、邮政）、重点项目建设等工作，系世邦公司联企领导，对该光伏施工项目失察负有领导责任，建议予以责令检查。

**（四）对事故项目相关单位的处理建议**

**1. 湖南辉泰建筑劳务有限公司。**该公司安全管理制度不完善，教育培训不到位：未落实全员安全生产责任制；未制定完善安全管理制度和安全操作规程；未按要求对从业人员开展安全教育培训；未监督高处作业人员正确佩戴、使用安全绳等劳动防护用品；对事故隐患排查不到位：对屋顶采光带未设置永久防护栏和防护网存在违规靠近人员坠落危险未引起重视和排查整改；现场安全管理不到位：未在施工场地设置明显的安全警示标志，未及时发现并消除事故隐患，未及时发现并制止安全生产违法行为。该公司对事故发生负有主要责任，建议由双峰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对其立案查处。

**2. 双峰县亿泽新能源有限公司。**该公司违反《中华人民

共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，将光伏施工项目发包给不具备相应资质的单位。根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第四条的规定，在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证，除国家能源局另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动）；对施工项目管理不力，对施工单位在没有收到书面开工通知的前提下擅自开工没有采取措施制止。亿泽公司存在的上述问题与事故发生没有直接因果关系，建议由双峰县发展和改革局对其依法处理。

3. [redacted]公司。该公司对项目建设的施工安全缺乏有效管理；对事故项目工地的安全隐患排查和风险管控不到位：对屋顶采光带未设置永久防护栏和防护网存在违规靠近人员坠落危险未引起重视，确定的事故项目负责人舒[redacted]未对施工安全进行有效管控，对事故的发生负有责任，本应依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定由双峰县应急管理局对其实施行政处罚，鉴于该公司为我市经济发展、解决劳动就业作出了一定贡献[redacted]公司在本次事故发生后主动协调事故项目各相关公司，妥善

处理了赔偿事宜，同时对调查工作给予了积极配合。为贯彻落实优化营商环境的政策，促进我市小微企业的发展壮大，建议对　　公司免予行政处罚，由双峰县发展和改革局对该公司约谈。

**4.　　公司。**该公司超越公司资质，未取得《承装（修、试）电力设施许可证》承揽分布式光伏建设项目；在未取得经住建部门审核合格的第三方检测机构出具的厂房屋顶承载力分析报告和房屋结构安全性鉴定报告的前提下容许施工企业开工建设；开展分布式光伏建设业务前，未向属地发改部门进行报备，建立信息台账，包括建设单位法人、企业及从业人员资质、安全监管负责人等；在承揽事故项目之后，又将事故项目违法整体转包给　　公司等问题。但在该公司将事故项目整体转包给　　公司后，与　　公司签订了安全管理协议，将安全管理责任明确由　　公司负责，　　公司成为实际总包单位。　　公司存在的问题与本次事故的发生没有直接因果关系，建议由县发展和改革局对其依法处理。

**5.湖南世邦重工科技有限公司。**该公司未与亿泽新能源有限公司签订专门的安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款，与本次生产安全事故的发生没有直接因果关系，但其违法行为应予以追究，建议由县应急管理局对其依法处理。

**（五）对其他单位的处理建议**

**1.双峰县发展和改革局。**该局未按湘发改能源〔2023〕

858号和娄发改能源〔2024〕51号文件之要求建立健全分布式光伏检查（抽查）机制，未与相关部门建立信息共享机制，跟踪事故项目进展，未对光伏项目建设全过程监管，未及时发现安全隐患并及时督促整改，建议双峰县发展和改革局向双峰县人民政府作出书面检查。

**2.三塘铺镇经济和生态环境办公室。**三塘铺镇经济和生态环境办公室作为光伏等新能源行业属地乡镇的监管部门，对该项目的安装施工安全隐患没有监管排查到位。建议三塘铺镇经济和生态环境办公室向三塘铺镇人民政府作出书面检查。

**3.[redacted]公司。**[redacted]公司未严格执行娄发改能源〔2024〕51号文件的规定，在未收到经住建部门审核合格的第三方检测机构出具的鉴定报告和承载力分析报告的情况下，向事故项目建设方亿泽公司出具了《关于湖南世邦重工科技有限公司分布式发电项目接入电网的意见》，该公司的这一操作程序与本次事故的发生没有直接因果关系，虽对本次事故的发生没有责任，但不利于建设方对屋顶分布式光伏项目建设政策规定的遵守，不利于发改部门对光伏项目建设履行监管职责，建议双峰县发展和改革局向娄底市发改委报告，争取对屋顶分布式光伏发电项目电力并网手续的办理程序予以进一步规范和严格把关。

## 八、事故防范和整改措施建议

**（一）进一步压实企业安全生产主体责任**

双峰县发展和改革局以及相关部门要加强全县光伏工程的事故警示教育，一是进一步压实企业安全生产主体责任，防止类似事故再度发生；二是要督促各光伏相关企业落实安全生产三同时制度，建立健全生产安全管理制度，规范施工安全管理；三是要督促各光伏相关企业加强对员工的安全教育培训，提高工人安全防范意识和安全操作技能，保证落实持证上岗制度，确保员工能认真遵守安全生产规章制度与操作规程。

**（二）进一步强化监管机制**

光伏项目属于新兴行业，我县有必要对该行业的监管责任做进一步的明确和细化，建议由县发展和改革局牵头起草具体管理方案或细则并贯彻落实，保证我县光伏项目建设工作的有序开展。

有关单位要以本次事故教训为鉴，根据湘发改能源〔2023〕858号和娄发改能源〔2024〕51号文件之要求建立健全分布式光伏检查（抽查）机制，实现对光伏项目建设全过程监管；相关部门要建立信息共享机制，跟踪事故项目进展。县发改部门和属地乡镇（街道）要采取多形式多手段加大对光伏项目建设的安全监管力度，常态化开展实地安全巡视和检查，督促施工单位严格按照施工技术和安全规范作业，及时发现安全隐患并消除。

**（三）进一步加大对光伏项目建设中违法违规行为的打**

**击力度**

通过本次调查发现，参与光伏项目建设的企业存在违法发包、无资质承揽、违法转包、安全管理制度不健全、安全教育培训不到位、违法施工等问题，为了保证我县光伏项目建设工作顺利开展，发改、住建、应急等职能部门要相互配合，建立信息共享机制，在确保优化营商环境的前提下，加大对各类违法行为的打击力度，维护我县生产安全大局。

双峰县亿泽新能源有限公司1MW屋顶分布式光伏
建设项目“3.7”一般高处坠落事故联合调查组
2025年 9月18日

