附件

乌兰浩特乌兰哈达兴安盟中良粮食有限公司“7·23”一般高处坠落事故调查报告

乌兰浩特市政府事故调查组

2025年9月19日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理状况.....2

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故信息接报及响应情况.....6

（二）事故现场应急处置情况.....7

（三）医疗救治和善后情况.....7

（四）事故应急处置评估.....8

三、事故原因分

析.....8

（一）直接原因分析.....8

（二）间接原因分析.....9

四、事故责任单位存在的主要问题.....10

（一）**兴安盟中良粮食有限公司**.....10

（二）**陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司**.....10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....11

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....11

六、事故主要教训.....15

（一）人员安全意识薄弱.....15

（二）安全管理责任未压实.....15
（三）安全设施与作业方案严重缺失.....15
（四）事故信息上报与应急处置不规范.....16
七、事故整改和防范措施.....16
（一）加强危险作业隐患排查治理.....16
（二）加强特种作业人员的资格审查.....17
（三）加强从业人员的安全知识教育和培训.....17
（四）加强外包外租项目安全管理.....17

2025年7月23日09时许，乌兰浩特市乌兰哈达镇胡力斯台村兴安盟中良粮食有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失257.94万元。

事故发生后，乌兰浩特市人民政府高度重视，立即组织人员赶到事故现场开展核查工作和指导善后处置。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，乌兰浩特市人民政府于8月1日成立了以市委常委、副市长关峰为组长，市政办、市应急管理局、市公安局、市纪委监委、市总工会、市发改委、乌兰哈达镇、市信访局、市委网信办、市检察院等部门工作人员为成员的乌兰浩特乌兰哈达兴安盟中良粮食有限公司“7·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组下设4个工作组，负责事故的调查处理工作。

事故调查组本着“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门和单位的积极配合下，通过现场勘查、询问有关当事人、查阅有关资料和记录等，查清了事故发生的经过和原因、认定了事故性质和责任、提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，乌兰浩特乌兰哈达兴安盟中良粮食有限公司“7·23”一般高处坠落事故，是一起因高处作业未设安全防护以

及高处作业人员未佩戴安全带造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.兴安盟中良粮食有限公司（发包单位）。位于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇胡力斯台村，2009年6月2日成立，法定代表人白**，营业期限长期，注册资本壹仟万（人民币元），经营范围包括粮食收购、销售、仓储、烘干等，公司类型为有限责任公司（自然人独资），是本次库房棚顶拆除工程的发包主体。

2.陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司（承包单位）。位于兴安盟乌兰浩特市蒙东物流园区三栋75号至80号房，2021年7月5日成立，负责人董**，经营范围为房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、建筑物拆除作业等，公司类型为有限责任公司分公司（自然人独资）。是本次库房棚顶拆除工程的承包主体，具体组织现场作业，未取得建筑企业资质证书，未取得安全生产许可证，未经总公司（陕西诺茗建设集团有限公司）授权承揽此项工程。

（二）事故发生单位安全管理状况

2025年7月22日，兴安盟中良粮食有限公司（甲方）与陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司（乙方）签订工程合同及《安全生产管理协议》。未按照合同及协议约定进行现场作业安全管理，安全管理责任未落实。

1.兴安盟中良粮食有限公司。未履行发包方法定职责，其主要负责人未经专门培训，不具备相应的安全生产知识与管理能力，未设置安全管理机构或配备专（兼）职安全员。安全管理规章制度不健全，未制定承发包管理、隐患排查治理等关键制度。在签订合同前未核实乙方安全生产条件，作业期间未对乙方施工现场进行统一协调与管理，未对乙方进行安全技术交底，未能制止违规拆除及无防护作业行为，将项目发包给不具备安全生产条件的单位。

2.陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司。主要负责人未经过安全生产知识和管理能力考核合格，且未配备安全管理人员。施工前未制定专项施工方案，未对现场作业人员进行安全技术交底，所有高处作业人员均未持证上岗，作业面未设置任何安全防护措施。违规使用铲车载人登高，未采用合规登高设备，且对现场严重违章作业行为未予制止，暴露出企业安全管理体系存在根本性缺陷。

（三）事故发生经过

2025年7月23日早7时许，承包方负责人董**带领工人曹**、高**、孙**、宋**、顾**抵达兴安盟中良粮食有限公司作业区域，开展库房棚顶拆除工作。曹**、宋**、高**3人站立在铲车铲斗内，由孙**驾驶粮库铲车将铲斗升至仓库南侧雨棚，3人从雨棚处爬上棚顶后，在棚顶进行彩钢瓦拆除工作，棚顶未设置安全防护措施，3人均未佩戴高处作业安全带，仅依托棚

顶结构站立。

作业时，宋**位于棚顶中间，曹**、高**分别位于棚顶北侧、南侧拆除彩钢瓦螺丝，将彩钢瓦逐片拆除后往下顺至地面，顾**、孙**2人在地面接彩钢瓦。9时左右，高**干活时听见“咚”的一声，回头只见曹**在棚顶，未看见宋**，宋**作业位置彩钢瓦下方钢丝网有破损处，高**顺着孔洞往下看，发现宋**趴在地下（头朝西），曹**、高**立即从房顶下来查看，发现宋**脸部有外伤、左腿变形，地面有血迹，但其意识清晰、能够说话，并喊“腰麻”。现场负责人董**立即拨打120急救电话，9时40分盟蒙医医院救护车抵达现场，医护人员对宋**进行现场急救后，将其转运至兴安盟人民医院进一步救治。2025年7月23日16时27分，宋**经医院救治无效，宣布死亡。

（四）事故现场情况

事发当日天气多云22-23℃，西南风4级。事发地点位于乌兰哈达镇胡力斯台村兴安盟中良粮食有限公司院内北侧玉米储存库内，库房宽25.9米，高9.8米，库房周围混凝土墙体高6米，混凝土墙体上方为钢结构圆弧形棚顶，棚顶钢结构上方敷设钢丝网。死者坠落地点位于库房东侧墙体上方屋面边缘处（距东侧山墙50公分），棚顶钢丝网有一处不规则长方形破损孔洞，孔洞位置距地面高9.2米，孔洞正下方水泥地面有一处面积约0.5米×0.8米的血迹，宋**坠落地点周边无安全警示标

识、无防坠落缓冲设施。

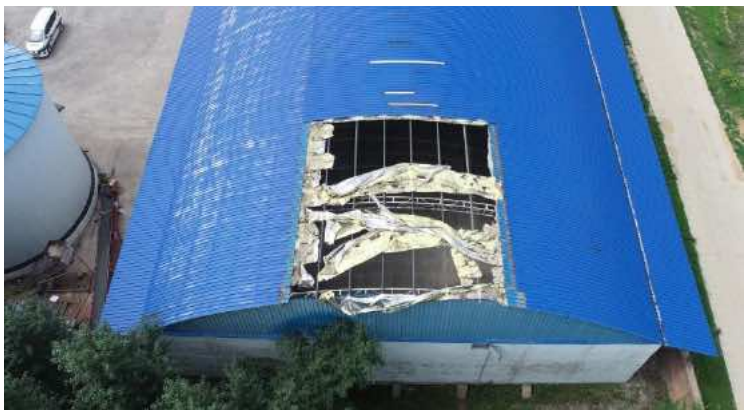


图 1 事故现场室外照片



图 2 事故现场室内照片



图 3 事故现场整体照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡（宋**，男，43岁，身份证号220881**********2），直接经济损失257.94万元。

项目	具体内容	金额（万元）	备注
人身伤亡后支出费用	赔偿、医疗	150	
罚款	兴安盟中良粮食有限公司	50	
	陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司	50	
	白**个人上一年年收入100%罚款	5.54	
	董**个人上一年年收入100%罚款	2.4	
合计		257.94	

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月23日9时许，事故发生后，现场作业人员立即向负责人董**报告，董**拨打120急救电话并组织现场人员引导救护车进场。当日19时03分，乌兰浩特市应急管理局接到报告，称中良粮库发生一起高处坠落事故致1人死亡。接到报告后，市应急管理局立即启动一般生产安全事故应急响应，第一时间组织人员赶赴现场，同时向市政府及兴安盟应急管理局报告事故信息，市公安局、市发改委、乌兰哈达镇政府等工作

人员赶赴现场。市有关领导到达现场后，明确工作要求，统筹推进现场处置工作。事故发生后，兴安盟中良粮食有限公司主要负责人（白**）与陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司主要负责人（董**）均未向有关部门上报事故信息，事故发生单位事故信息上报不及时，从事故发生9时许到市应急管理局19时03分接到公安局报告间隔约10小时，违反“事故发生后1小时内上报”规定，存在迟报问题。但不存在刻意破坏事故现场，刻意隐瞒事故信息的情况，调查人员核查事故情况时，如实供述，积极配合，综合分析认定为迟报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，乌兰浩特市人民政府高度重视，立即组织人员赶到事故现场开展核查工作和善后处置。乌兰浩特市人民政府于8月1日成立了以市委常委、副市长关峰为组长，市政办、市应急管理局、市公安局、市纪委监委、市总工会、市发改委、乌兰哈达镇、市信访局、市委网信办、市检察院等部门工作人员为成员的乌兰浩特乌兰哈达兴安盟中良粮食有限公司“7·23”一般高处坠落事故调查组。

（三）医疗救治和善后情况

2025年7月23日9时许，作业人员发现宋**坠落后，立即向现场负责人报告，现场负责人董**立即拨打120急救电话，9时40分兴安盟蒙医医院救护车抵达现场，医护人员对宋**进行现场急救后，随后将其转运至兴安盟人民医院，10时43分住院进行进一步救治。入院初步诊断为失血性休克、创伤性脾破

裂、腹部损伤、腹腔积液、胸腔积液、左侧肋骨骨折、骨盆骨折、面部损伤、左侧股骨骨折、左侧肘关节脱位、左侧尺骨骨折。入院后完善相关检查，急诊绿色通道入手术室在全麻下行全脾切除术、开腹探查术等手术，术后携气管插管转入ICU后患者血压低，心率下降，医院立即开展抢救，7月23日16时27分许，宋**经医院救治无效，宣布死亡。

2025年7月23日19时03分，乌兰浩特市应急管理局接到报告，接到报告第一时间，执法大队立即组织2组人员，一组赶赴现场了解基本情况，另一组到医院了解人员就医过程及死亡原因，对死者家属进行心理疏导，积极促成涉事企业与死者家属达成善后赔偿事宜。

（四）事故应急处置评估。本次事故应急处置工作基本符合《乌兰浩特市生产安全事故应急预案》要求，现场人员第一时间拨打急救电话为伤员救治争取时间、相关部门响应及时并迅速完成现场管控与证据固定、善后处置高效且未引发舆情问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：高处作业未设置安全防护措施，宋**违章作业、未佩戴安全带，失足坠落无防护导致事故发生。

原因分析:

1.甲方与乙方于7月22日签订承发包合同，7月23日早进场施工，施工前乙方未制定专项施工方案，在高处作业防护方面

存在严重疏漏，未按照国家相关安全技术规范和行业标准要求设置脚手架、梁下支设安全平网、防护栏杆等安全防护设施，导致作业人员在无安全防护措施的情况下作业。

2.2025年7月23日7时许，孙**驾驶粮库铲车将高处作业人员宋**、曹**、高**3人送至粮库棚顶，3人均未取得高处作业操作资格，随即开始彩钢瓦拆除工作，在没有任何防护措施的情况下未立即停止作业，安全撤离。施工过程中，在拆卸彩钢瓦8片左右时，棚顶结构漏出，具备挂牢安全带条件，宋**、曹**、高**3人安全意识淡薄，未及时佩戴安全带并将安全带固定在棚顶钢结构上，违章作业、缺乏自我保护意识，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.发包单位未履行安全监管职责。甲方未按《安全生产管理协议》要求，对承包方作业现场进行安全监督，未制止违规登高与无防护作业；未落实承发包安全管理责任，未核查作业人员证件与安全培训情况；自身安全管理体系不健全，无安全管理人员、安全管理制度不健全，无法对承包方实施有效监管。

2.承包单位安全管理严重缺失。乙方未履行安全生产主体责任，未配备专职安全员，未开展高处作业安全技术交底与培训。未制止铲车载人、无防护作业等严重违章行为。未对高空作业人员进行专门的安全教育培训，指挥无证人员从事高处作业。

3.安全管理制度未有效实施。双方签订的《安全生产管理协

议》流于形式，未明确具体安全管理责任人与管控措施。甲方未建立承发包工程安全管理制度，未对承包方的安全生产条件审核，现场作业监督等环节均未落实，未制止违规作业，乙方未执行高处作业审批制度。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）兴安盟中良粮食有限公司。未履行安全生产条件审查与协议责任。未对乙方（承包/协作单位）的安全生产条件进行有效审查，未落实《安全生产管理协议》约定的管理职责，安全管理机构与人员缺失。未依法设置专门的安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，安全教育培训缺失，未对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，保证员工具备必要的安全知识和技能。现场作业管理失控，未对乙方的安全生产作业进行统一的协调与管理，未能及时发现并制止作业现场的违章行为，应急管理与制度建设不健全。制定的生产安全事故应急预案未按规定向有关部门备案，未建立健全本单位的安全生产规章制度，事故报告不及时，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及时、准确地上报事故信息。经调查，主要负责人白**未按照规定接受安全培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

（二）陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司。安全生产责任体系缺失，未落实全员安全生产责任制，安全管理职责不清。安全教育培训制度执行不到位，未对从业人员开展必要的安全教育和培训，导致从业人员安全意识淡薄。未制定本

单位的生产安全事故应急预案，缺乏有效的应急处置能力。特种作业管理不到位，高风险作业管理缺失，违章指挥无高处作业资格证的人员进行高风险作业。未制定高处作业专项施工方案，作业过程无章可循。安全技术交底缺失，未在作业前开展安全技术交底，致使作业人员不了解现场危险因素和防范措施。现场安全监督严重失职，对“铲车载人”“高处作业无防护”等严重违章行为未及时发现和制止。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合事故原因分析与责任认定，对相关责任人员及单位提出如下处理建议:

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。宋**，男，群众，陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司工人。从事高处作业，未经过专门的安全教育培训，未取得相应资格证。在高处作业过程中，未遵守高处作业安全规范，未佩戴安全带。发现直接危及人身安全的紧急情况时，未立即停止作业安全撤离，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.兴安盟中良粮食有限公司。未设置安全管理机构及人员，未对乙方安全生产条件进行审查，未对从业人员开展安全教育和培训，未对乙方作业进行统一协调管理。未履行《安全生产管理协议》约定，未制止违章作业。生产安全事故应急预案未

备案，未健全本单位安全生产规章制度。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十六条[1]、第二十四条[2]、第四十九条[3]等相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定[5]，建议由乌兰浩特市应急管理局对其作出罚款￥500,000.00元整（大写：伍拾万元）罚款的行政处罚。

2.陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司。未落实全员安全生产责任制，未对从业人员开展安全教育和培训，特种作业人员未持证上岗。未安排专门人员对危险作业进行现场安全管理，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未制定本单位生产安全事故应急预案，未设置安全防护设施，未制定高处作业专项施工方案，未开展安全技术交底。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十六条、第二十条

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第十六条：国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款，（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[6]、第二十八条[7]、第三十条[8]、第四十三条[9]、第四十五条[10]、第八十一条[11]等相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定，建议由乌兰浩特市应急管理局对其作出罚款￥500,000.00元整（大写：伍拾万元）罚款的行政处罚。

3.董：陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司负责人，全面负责兴安盟中良粮食有限公司库房棚顶拆除工程的组织与现场管理。未履行安全生产管理职责，指挥无高处作业资格的人员开展作业，未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，未对作业人员进行安全技术交底。未制定专项施工方案，高处临边作业未设置安全防护措施，事故发生后未按规定及时上报事故信息，存在迟报问题。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[12]、第十六条、第二十一条[13]、《生产

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安

安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[14]等相关规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[15]、第一百一十条[16]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条[17]、第十九条[18]的规定，建议由乌兰浩特市应急管理局对其作出合并处罚，处上一年年收入100%罚款的行政处罚。

4.白：**兴安盟中良粮食有限公司法定代表人，该公司安全生产第一责任人。未履行安全生产主体责任，公司未设置安全管理机构、未配备安全管理人员，未健全安全管理制度，应急救援预案未备案，未组织开展安全教育培训。未按《安全生产管理协议》要求监督承包方落实安全防护措施，未制止承包方违规作业行为，未对乙方进行安全技术交底，未提前排查并告知乙方作业风险，事故发生后未按规定及时上报事故信息，存在迟报问题。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五

全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[14][] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[15][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[16][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[17][] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

[18][] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

条、第十六条、第二十一条、第八十三条第二款[19]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款等相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、第一百一十条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条、第十九条的规定，建议由乌兰浩特市应急管理局对其作出合并处罚，处上一年年收入100%罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）人员安全意识薄弱。作业人员（宋**、曹**、高**等）缺乏基本的高处作业安全知识，存在侥幸心理，认为“短期作业不会出事”，主动放弃佩戴安全带等防护措施，未严格遵守高处作业安全规范，对违规操作的危险性认识不足，主动防护意识不强，最终导致事故发生。

（二）安全管理责任未压实。

1.承包方管理形同虚设。陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司未配备专职安全员，现场安全管理由负责人董**兼管，其无专业安全管理能力，未开展作业现场巡查，对铲车载人、无防护作业等严重违章作业行为未及时制止和纠正。

2.发包方监管彻底缺失。兴安盟中良粮食有限公司未履行《安全生产管理协议》约定，未核查承包方作业人员资质，未监督安全防护措施落实，对承包方的违章作业行为未加制止，

[19][] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

将工程发包后“一包了之”，未履行安全监管责任。

3.安全制度沦为“纸面文件”。双方虽签订安全生产管理协议，但未明确具体责任人与执行标准。企业未建立隐患排查、特种作业审批等制度。

（三）安全设施与作业方案严重缺失

1.未按规范配备安全防护设施。作业现场未设置安全防护栏、安全网等防护设施，未为作业人员提供合格的高处作业安全带，未从根本杜绝坠落风险。用于登高的铲车无任何防坠落装置，属于典型的“带病”违规使用。

2.无专项施工方案与风险评估。承包方未针对库房棚顶拆除工程制定高处作业专项施工方案，未对棚顶彩钢瓦承重能力、作业风险进行评估，未明确作业流程与安全管控措施，作业过程完全处于无序、无管控状态。

（四）事故信息上报与应急处置不规范

1.事故报告不及时。发包方与承包方负责人在事故发生后（09时许），未按要求在1小时内向有关部门上报，延误了事故应急处置与调查的最佳时机。

2.现场应急能力不足。作业现场未配备急救箱等应急物资，现场人员缺乏基本急救知识，无法在120救护车抵达前开展有效初步救治。事故发生后未妥善保护现场，部分物品被移动，对事故调查取证造成一定影响。

七、事故整改和防范措施

（一）加强危险作业隐患排查治理。行业主管部门要把粮食收储行业的高处作业、动火作业等危险作业安全生产工作摆在重要位置，把危险作业作为治本攻坚三年行动重点工作，切实抓好企业新、改、扩、维修危险作业安全管理，督促企业落实高处作业“五个必须”、动火作业“三个一律”、有限空间作业“七个不准”，按规定做足安全措施，为作业人员提供符合国家标准的
劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。针对企业主要负责人与安全管理人员是否具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力开展一次全覆盖的检查，有效遏制同类事故再次发生。

（二）加强特种作业人员的资格审查。兴安盟中良粮食有限公司应当加强劳务派遣人员的特殊工种、吊装、动火、高空、电工等危险作业人员资格证审查，未取得特种作业操作证人员一律不得从事特种作业，并安排专门人员加强现场监管，坚决杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象，防止各类安全事故发生。

（三）加强从业人员的安全知识教育和培训。兴安盟中良粮食有限公司与陕西诺茗建设集团有限公司乌兰浩特市分公司均应加强对新进人员、危险作业岗位人员岗前“三级”安全知识教育和培训，并经考试合格才能上岗，使其掌握安全生产知识和技能，熟悉安全操作规程，提高安全意识，自觉遵守安全生

产规章制度。

（四）加强外包外租项目安全管理。兴安盟中良粮食有限公司加强承包单位、承租单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全生产检查，发现安全生产问题，要及时督促整改。要严格审核劳务分包单位的劳务资质，严禁把劳务分包项目分包给无资质的单位施工，并对劳务分包项目的安全生产工作统一协调管理，严防事故的发生。