资阳临空四川久润消防工程有限公司
“6·28”一般物体打击事故
调查报告

资阳临空四川久润消防工程有限公司“6·28”

一般物体打击事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故单位基本情况.....2

（二）事发背景情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

（五）现场勘查问询情况.....5

二、应急处置评估.....7

（一）企业应急处置情况.....7

（二）政府及行业管理部门应急处置情况.....8

三、事故原因及性质.....8

（一）事故原因.....8

（二）事故性质.....8

四、调查发现的情况.....9

（一）事故单位.....9

（二）行业监管部门.....10

（三）属地政府.....10

五、对有关单位和人员处理建议.....10

（一）事故责任单位及相关单位.....10

（二）事故有关责任人员.....11

（三）行业监管部门和属地.....13

六、事故防范和整改措施建议.....13

资阳临空四川久润消防工程有限公司“6·28”一般物体打击事故调查报告

2025年6月28日8时5分左右，资阳市临空经济区资阳中学综合实验楼项目修建现场，四川久润消防工程有限公司工作人员在进行吊装作业时发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省安全生产条例》等法律法规以及《资阳市人民政府关于授权市应急管理局组织有关生产安全事故调查的批复》（资府事函〔2020〕48号）授权，牵头组织市公安局、市住建局、市总工会，临空经济区应急管理局等有关部门成立事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院派员参与，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任

单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.事故单位基本情况

名　　称：四川久润消防工程有限公司（以下简称：久润公司）

企业类型：有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)

地　　址：四川省资阳市雁江区临江镇水井村十社 32 号

法定代表人：姜某峰

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2016 年 11 月 15 日

经营范围：建设工程施工，电气安装服务，建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：金属门窗工程施工；门窗制造加工；汽车零配件批发：电力电子元器件销售；日用品销售；建筑用钢筋产品销售，消防器材销售；金属工具销售；建筑材料销售；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；小微型客车租赁经营服务；交通设施维修，交通及公共管理用标牌销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.公司及项目安全组织基本构架

久润公司法定代表人为姜某峰，负责公司生产经营全面工作，为安全生产第一责任人；公司内设安全环保部，负责公司安全生产管理工作。

资阳中学综合实验楼消防设施工程项目负责人李某勇，负责项目全面工作；设安全负责人1名，负责项目日常安全管理工作。项目负责人、安全负责人均持有效安全生产考核合格证。

公司董事长：姜某峰，身份证：330681XXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：川建安A（2017）XXXXXXX。

项目负责人：李某勇，身份证：513901XXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：川建安B（2016）XXXXXXX。

项目安全负责人：舒某，身份证：513922XXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：川建安C3（2023）XXXXXXX。

（二）事发背景情况

资阳中学综合实验楼项目位于资阳市临空经济区滨河路三段，为框架剪力墙结构。占地面积2219.58㎡，建筑面积8551.09㎡（含地下室面积424.20㎡），计容建筑面积9190.84㎡，其中排球馆高21.6m，教学楼高23.5m（教学楼地上6层，地下1层），包含20个特色教室辅助用房及其附属设施。该工程业主单位为资阳中学，由资阳中学与资阳建工建筑有限公司（以下简称：资阳建工）签订施工总承包合同，资阳建工与久润公司签订消防

设施工程专项分包合同。

事发点为资阳中学综合实验楼项目主体工程1区，其主体工程已于2025年4月10日完工。2025年5月15日至8月15日期间，现场由久润公司全面负责工程消防设施施工。事发当天，项目安全负责人休假不在现场，现场由项目负责人在全权负责管理。事发时，楼上塔吊在吊运空心砖上升过程中，因砖块掉落砸中地面作业人员，发生事故。

（三）事故发生经过

2025年6月28日上午7:00左右,资阳中学综合实验楼项目当天作业人员开始上班。根据工作安排，塔吊司机苏某娟负责操作塔吊吊运货物；司索信息员韩某蓉负责指挥塔吊运货和地面人员疏散管理；普工文某英（死者）负责在地面向塔吊吊斗中装入1区消防基础空心砖，并负责砂浆的拌合与装运，直至事故发生时。

上午8:05分左右，文某英在地面向塔吊吊斗中装入空心砖完毕后，前往北侧间隔约10m的砂浆池内进行砂浆拌合作业。8:06分左右，苏某娟按照韩某蓉的指挥，开始进行多孔砖吊运，在吊运过程中，一块多孔砖突然掉落，砸中下方正在进行砂浆拌合的文某英头部，致使文某英头部受伤，当场倒地不起。现场施工人员发现文某英受伤后，立即上前查看情况，并电话报告项目负责人李某勇。李某勇赶到现场后，于8:10左右拨打了120急救电话，并将事故情况汇报给总包公司项目负责人。8:16分左

右，资阳市人民医院医护人员到达现场对死者开始抢救；8:30分左右，文某英经医护人员抢救无效，宣布死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致1人死亡，直接经济损失约135万元。


姓名	性别	身份证号码	家庭住址	工种	安全教育程度	伤亡情况
文某英	女	511027XXXXXXXXXXXX	四川省简阳市望水乡	普工	三级	死亡

（五）现场勘查问询情况

1.现场勘验情况。事发点位示意图（见图一、图二）。



图一

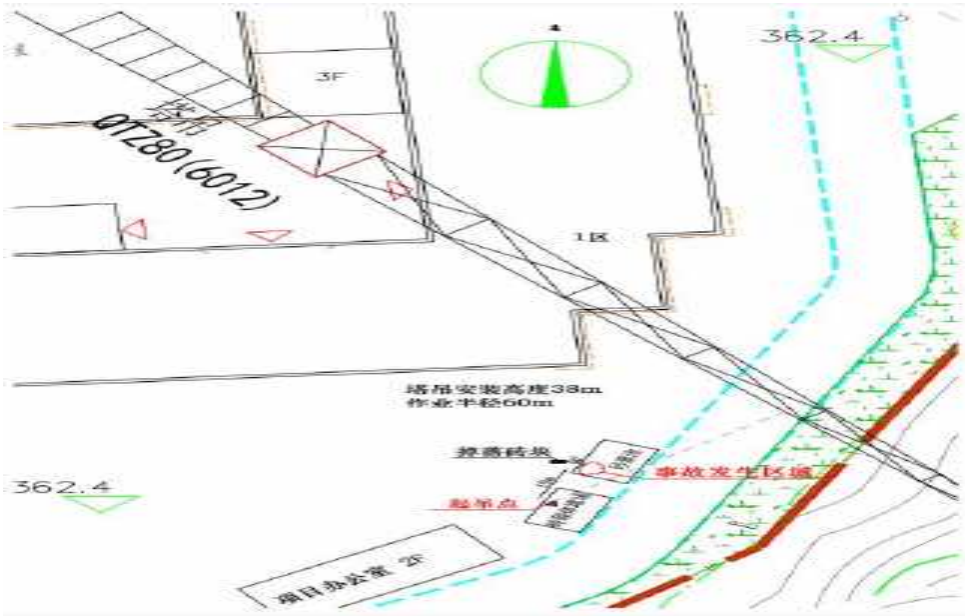

图二

2.调查询问情况。经询问事故现场相关人员和查看现场监控视频了解到：事发当时，文某英负责将多孔砖装至吊斗，装满吊斗后（监控显示，码放的砖块已明显超过吊斗顶部，且不整齐、未捆绑固定），前往旁边继续开展砂浆拌合作业。韩某蓉未认真检查吊装货物是否超量、吊装材料是否绑扎牢固，未及时警告劝离在塔吊吊装区域下方进行砂浆拌合作业的文某英，便指挥苏某娟开始吊运工作。塔吊起吊后，因起重臂转向、吊斗晃动，导致一块多孔砖掉落砸在文某英头部，致文某英安全帽破损头部受创，后经抢救无效死亡。

3.研判分析情况。经调查分析：事发前，文某英在装载多孔砖时，装入吊斗砖块高度超过吊斗高度且未对砖块进行绑扎固定，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》

（JGJ 196-2010）4.0.12 中“物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他物件；零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固”的规定。韩某蓉指挥吊运时，未对吊装材料是否超限、是否绑扎牢固进行复核，未对在吊物下方停留的文某英及时警告劝离，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）2.0.17 中“塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人员停留”的规定，致吊运过程中因起重臂转向晃动导致砖块掉落击中文某英头部致其受伤，经抢救无效后死亡。

二、应急处置评估

（一）企业应急处置情况

现场施工人员发现文某英受伤后，立即通知项目负责人李某勇。李某勇到达现场后，于 8:10 左右拨打 120 急救电话，并将事故情况汇报给总包公司项目负责人。8:16 分左右，120 医护人员到达现场对文某英开始抢救；8:30 分左右，文某英经医护人员抢救无效，宣布死亡。

事故发生后，久润公司及资阳建工相关负责人立即赶往事发现场，同时启动事故应急预案，组织疏散项目无关人员，保护好现场。相关企业负责人向有关行业主管部门进行事故报告，并积极与死者家属商谈善后赔偿事宜，于 2025 年 6 月 28 日达成一致意见，签订赔偿协议。截止 7 月 10 日，赔付款项已全部赔付到位。

（二）政府及行业主管部门应急处置情况

临空经济区公安分局接到事故报告后，赓即赶赴现场进行初勘，并对相关人员进行了问询，排除了故意伤害刑事行为的可能；临空经济区管委会、市应急管理局、市住房城乡建设局、市教育和体育局，临空经济区应急管理局、临空经济区建设局、雁江镇政府等相关单位和部门接到报告后立即赶到现场进行核查和处置。截至目前，善后工作已经完成，死者家属情绪稳定，无负面舆情，无不稳定因素。

综上认定：久润公司及资阳建工先期处置到位；临空经济区管委会及相关部门反应迅速，信息上报及时，应急响应及时，组织指挥有序；舆情管控引导得当，未发生舆情事件。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因：文某英在向吊斗中装砖块时，装载砖块超过吊斗高度，且未对砖块进行绑扎固定；韩某蓉未认真检查吊斗装货情况、未及时警告劝离在塔吊吊装区域下方作业的文某英，便指挥苏某娟开始吊运工作，吊运过程中砖块坠落击中文某英头部致其受伤死亡，发生事故。

2.间接原因：久润公司未全面落实安全生产主体责任，未认真执行安全教育培训制度，未严格落实安全风险辨识及隐患排查双重预防机制，施工作业现场管理缺失。

（二）事故性质

该事故为死亡1人的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的问题

（一）事故单位

久润公司：一是未认真执行安全教育培训制度。久润公司未制定2025年年度安全教育培训计划。组织对员工上岗前安全教育培训流于形式，韩某蓉未接受入场安全教育培训，只让其在几份安全资料上签了名字，就发试卷让其考试，随后便其上岗作业，致使其安全意识淡薄，违规作业，发生事故。**二是未严格落实安全风险辨识及隐患排查双重预防机制。**久润公司未认真开展安全风险辨识，风险辨识清单中未将建材吊装过程中材料超高超限、绑扎不牢固坠物伤人列为风险隐患并制定预防措施。安全隐患排查不深入，未排查出吊装作业中存在的工人向吊斗中装砖超限、绑扎不牢固及司索信息员履职不到位的安全隐患；隐患排查整治未闭环，久润公司于2025年5月16日对公司事发项目部进行安全检查时，发现项目部未对管理人员及作业人员开展安全教育培训，并发出安全生产检查整改通知单，要求5月20日前进行整改并回复，但项目部并未认真整改，只简单回复已整改，未见具体安全教育培训资料。**三是施工作业现场管理缺失。**久润公司现场管理人员未严格督促文某英遵守《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》4.0.12中“物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他物件；零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固”的规定，导致其装入砖块超过料

斗高度且未绑扎牢固，吊运过程中坠落砖块；未严格督促司索信息员韩某蓉遵守《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》2.0.17 中“塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人员停留”的规定，导致其未对吊装材料是否绑扎规范稳固进行复核，未对在吊物下方停留的文某英及时警告劝离，吊运过程中砖块坠落击中文某英头部受伤，经抢救无效后死亡。

（二）行业监管部门

经调查发现，临空经济区建设局存在以下问题：**一是督查检查不深不细，**对建筑工地安全检查浮于表面，未能发现建筑施工吊装作业现场存在的违规作业问题；**二是安全监管覆盖面不广，**单位项目监督人员较少、专业水平不高，日常检查以抽查的方式开展，导致隐患排查不够彻底，存在监管盲区。

（三）属地政府

经调查发现，临空经济区雁江镇人民政府存在以下问题：**一是督促在建施工企业落实安全措施力度不够，**未督促相关企业在制度落实、教育培训、现场管理等方面切实做到位；**二是**日常发现潜在风险隐患能力不足，工作人员安全专业知识较欠缺。

五、对有关单位和人员处理建议

（一）事故责任单位及相关单位

1.久润公司：一是未严格落实安全教育培训制度。未制定 2025 年年度安全教育培训计划，新入职员工入场安全教育培训流于形式。**二是未严格落实安全风险辨识及隐患排查双重预防**

机制。久润公司未辨识出吊装作业过程中易发生物体打击的安全风险；未排查出吊装作业中存在的违规作业产生的安全隐患；未对已排查出的安全隐患进行闭环整治。**三是施工现场管理缺失。**久润公司现场管理人员未严格督促吊装作业人员和司索信息员按规作业，致事故发生。违反《安全生产法》第二十八条第一、二款[1]、第四十一条第一、二款[2]、第四十四条第一款[3]的规定，对该事故负主要管理责任。建议市应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

2.资阳建工：作为总承包单位，按照其与久润公司签订的专业分包合同，履行了相关安全监管职责。建议由临空经济区建设局按照相关行业法规对其进行处理。

（二）事故有关责任人员

1.普工文某英，在向吊斗装载砖块时，装载超过吊斗高度且未绑扎牢固，导致吊运过程中砖块坠落；违规在吊物下停留，导致坠落砖块击中其头部，发生事故。违反《安全生产法》第五十

【1】《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

【2】《安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控制度。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

【3】《安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

七条[4]，对事故负主要直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予对其进行责任追究。

2.司索信息员韩某蓉，指挥吊装作业过程中，未对吊装材料是否超限、是否绑扎牢固进行复核，未对在吊物下方停留的文某英及时警告劝离，致吊运过程中砖块坠落击中文某英头部致其受伤死亡，发生事故。违反《安全生产法》第五十七条，对事故负重要直接责任，建议市应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

3.久润公司项目安全负责人舒某，未认真组织或参与对新入职员工开展入场安全教育培训，未认真开展安全风险辨识和事故隐患排查整治；未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，导致事故发生。违反《安全生产法》第二十五条（二）（三）（五）项[5]，对事故负重要管理责任。建议由市应急管理局、久润公司按照有关法律法规，对其进行处理。

4.久润公司项目负责人李某勇，组织或参与本单位安全生产教育和培训不到位，未严格落实对员工的安全教育培训；未及时检查作业现场安全生产状况和排查整治生产安全事故隐患，致事

【4】《安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

【5】《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

故发生。违反《安全生产法》第二十五条（二）（三）（五）（七）[6]项，对事故负重要管理责任。建议市应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

5.久润公司法定代表人姜某峰，作为公司安全生产第一责任人，未严格组织实施本单位安全生产规章制度和吊装作业操作规程；未认真组织实施本单位对新入职员工开展安全教育培训；未认真组织开展安全风险辨识和隐患排查整治，致事故发生。违反《安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项[7]的规定，对事故负主要管理责任。建议由市应急管理局、久润公司按照有关法律法规，对其进行处理。

（三）行业监管部门和属地

建议临空经济区建设局、临空经济区雁江镇人民政府向临空经济区管委会进行书面检查；临空经济区建设局、雁江镇人民政府主要负责同志对本单位相关责任人员进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，久润

【6】《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

【7】《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

公司要深刻反思，认真汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任；临空经济区管委会要严格落实行业、属地安全监管责任，坚决落实整改防范措施，确保安全生产工作落实到位。

（一）扎实开展安全教育培训。**久润公司**要结合企业自身尤其是不同工种、岗位的特点，有针对性的制定完善年度安全教育培训计划并切实实施；认真开展员工安全教育培训，尤其是要对新入职员工在入职前必须开展相应安全教育培训，经考核合格后方可安排上岗，特别要对塔吊作业、交叉作业等领域的作业人员反复提醒、经常敲打，确保员工熟练掌握安全技能，增强安全意识，做到“人人讲安全，个个会应急”。

（二）认真开展风险辨识及隐患排查整治。**久润公司**要对塔吊作业、交叉作业等领域再次深入开展专项风险评估，制定风险防控措施，形成《风险管控清单》。要全面排查作业过程中“人、机、环、物”存在的安全隐患，对已排查出的安全隐患，要严格落实整改，形成闭环管理。要加强现场安全管理，严格落实岗位责任清单，特别要对塔吊作业、交叉作业等施工领域，加大安全巡查频次，对违规作业行为及时纠正制止，彻底消除安全风险隐患。

（三）切实落实行业和属地安全管理责任。**临空经济区建设局**要加大行业监管力度，进一步强化对辖区内建筑行业安全生产的监督管理，严格督促参建单位做好施工现场管理、安全教育培训、安全隐患排查整治等工作，防止类似生产安全事故再次发生。

临空经济区雁江镇人民政府要加强对属地建设项目安全生产工作的组织领导，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全并落实地方党政领导干部安全生产责任制，确保辖区内在建项目保持良好安全生产形势。

调查组人员签名：

资阳临空四川久润消防工程有限公司

“6·28”一般物体打击事故调查组

2025 年 8 月 26 日