石棉草科石棉县博源电力有限公司友爱尾水电站“4·16”一般高处坠落事故调查报告

石棉草科石棉县博源电力有限公司“4·16”一般事故调查组

2026年6月

目　录

一、基本情况.....4

（一）业主单位基本情况.....4

（二）施工单位基本情况.....4

（三）事故发生单位安全管理情况.....5

（四）事故相关情况.....5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

（六）其他情况.....8

二、事故发生经过及应急处置情况.....8

（一）事故发生经过.....8

（二）应急处置情况.....9

三、事故性质及事故原因认定.....11

（一）事故原因.....11

（二）事故性质.....12

四、调查发现的主要问题.....12

（一）事故发生单位及相关单位.....12

（二）行业主管部门.....13

（三）属地政府.....14

五、事故责任认定及处理建议.....15

（一）建议免予追究责任人员（1人）.....15

（二）对事故相关企业的处理建议（2家）.....15

（三）对企业相关责任人的处理建议（2人）.....16

（四）企业自行处理人员（3人）.....17

六、防范和整改措施建议.....18

（一）涉事企业要严格落实安全生产主体责任.....18

（二）行业主管部门要持续压实安全监管责任.....20

（三）属地政府要深入强化属地管理责任.....20

2026年4月16日18时13分，四川鸿浩锦装饰工程有限公司在石棉县草科藏族乡石棉县博源电力有限公司友爱尾水电站进行机房屋顶装饰维修作业时发生一起一般事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约170万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等相关规定，石棉县人民政府成立了由县委常委、县政府常务副县长任组长，县应急管理局局长任副组长，县公安局、县应急管理局、县经济信息和科技局、县总工会等部门相关同志为成员的石棉草科石棉县博源电力有限公司“4·16”一般事故调查组（以下简称事故调查组），下设技术组、管理组、综合组。依法对事故开展调查，并特邀县纪委监委机关、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施

建议。

经调查认定，石棉草科石棉县博源电力有限公司友爱尾水电站“4·16”一般高处坠落事故是一起因现场作业人员违规操作、业主单位违规发包、施工单位无资质承揽工程、现场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）业主单位基本情况

石棉县博源电力有限公司[1]（以下简称博源电力），统一社会信用代码：91511824XXXX；法定代表人：祝某鹏；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2025年8月18日；住所：石棉县XXX；登记机关：石棉县行政审批局。

事发地点为友爱尾水电站。该电站原属石棉县兴业水电开发有限责任公司所有，于2025年8月转让给博源电力。

（二）施工单位基本情况

四川鸿浩锦装饰工程有限公司[2]（以下简称鸿浩锦装

---

[1] 经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[2] 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；地板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；建筑防水卷材产品销售；配电开关控制设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；防腐材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑砌块销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

饰），统一社会信用代码：91511421XXXX，法定代表人：黄某生；类型：有限责任公司分公司（自然人投资）；成立时间：2021年3月19日；住所：四川省眉山市仁寿县XXX；登记机关：仁寿县行政审批局。

（三）事故发生单位安全管理情况

鸿浩锦装饰法定代表人黄某生，负责公司全面工作。公司无内设职能部门，未设立安全生产管理机构，未制定安全生产规章制度和操作规程，从业人员均为灵活用工人员，无正式职工。

（四）事故相关情况

1.事故工程情况

2026年1月9日，博源电力（发包方/甲方）与鸿浩锦装饰（承包方/乙方）签订了《装饰维修工程施工合同》（合同编号：02006）。合同约定：由乙方负责对“友爱尾水电站”实施琉璃瓦更换、水电改造及屋面防水等维修工作，乙方法定代表人黄某生为工程现场负责人；工程所需的人员、材料及设备全部由乙方自行提供，合同总价款为人民币218,948元。

友爱尾水电站装饰维修工程中，施工人员分批次到场。刘某阳、黄某冲于3月24日最先到场；黄某于3月25日到场，负责施工现场管理；杨某青与陈某辉于4月1日到场。整个施工现场共计5人，包括现场管理人员1名、具体施工人员4名。

2. 事故设备情况

事故设备为多功能电动提升机（俗称：鸡公吊），由河北巨鹰起重机械制造有限公司制造，型号：CD-K1，提升高度：30m，电压：220V，提升速度：7—14m/min，电动机功率：2.2KW，起重量：500—1000kg，该设备由鸿浩锦装饰法定代表人黄某生于2025年在仁寿县城购买，由工人黄某冲从仁寿运到友爱尾水电站安装使用。



图 1 多功能电动提升机（俗称：鸡公吊）

3.现场勘验情况

现场位于石棉县草科藏族乡石棉县博源电力有限公司友爱尾水电站，东侧为王岗坪彝族藏族乡至草科藏族乡公路，南侧、西侧为“田湾河”河滩，北侧为友爱尾水电站内部道路。中心现场位于友爱尾水电站机房西侧院坝。电站机房坐东朝西，为砖混结构单层厂房。经无人机飞行测距，机房屋

顶距地面垂直高度为 8.8m。楼顶四周砌有水泥“女儿墙”，墙体高度 0.45m，墙体顶部砌有长 0.1m，宽 0.05m 棕色拱形瓷质琉璃瓦，西侧“女儿墙”中部，可见两块琉璃瓦缺失。



图 2 事故现场正面照

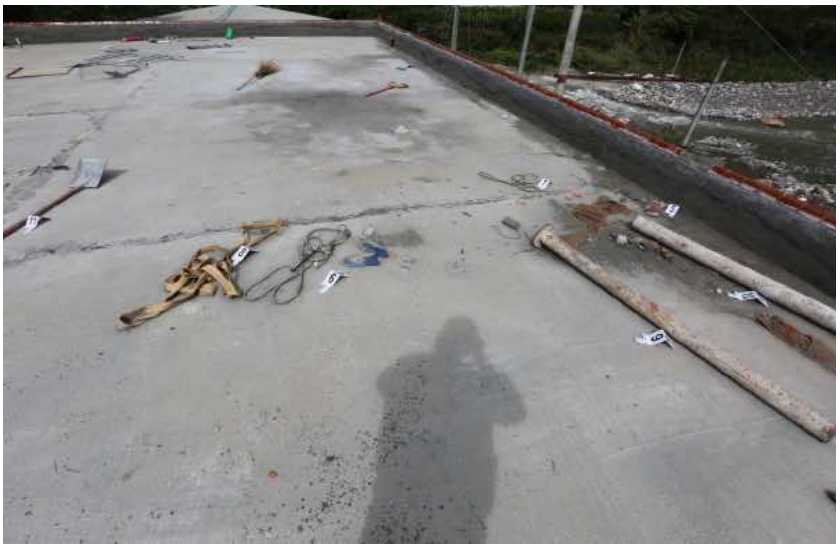


图 3 事故现场屋顶照

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

黄某冲，男，汉族，公民身份证号码:

51382219820XXX，四川省仁寿县XXX，伤害程度：经抢救无效死亡。

陈某辉，男，汉族，公民身份证号码：51382219860XXX，四川省仁寿县XXX，伤害程度：重伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，本次事故共造成直接经济损失约170万元。

（六）其他情况

根据石棉县气象局提供的气象信息，4月16日石棉县气温14.6-25.9℃，县城累计降雨量7.6mm，草科藏族乡最大降雨量为15.4mm。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年4月16日12时左右，施工现场管理人员黄某及施工人员刘某海、黄某冲、陈某辉、杨某青等5人开始进行电站机房屋顶防水作业的收尾工作，主要作业内容是将屋顶的建渣、剩余材料、工器具等吊运至地面。刘某海、黄某冲、陈某辉3人在屋顶，刘某海负责整理吊运物品，黄某冲、陈某辉负责操作多功能提升机进行吊运；黄某和杨某青2人在地面，杨某青负责卸运吊运下来的物品；黄某负责辅助拉吊运的绳子，以防止吊运过程中吊物碰撞墙面。

15时30分左右，因雨势较大，现场暂停作业。

17时左右，雨势减小，黄某冲提出抓紧完成作业，表示晚

上要返回仁寿，5人随即恢复作业。吊运工作接近尾声时，现场仅剩提升机和设备底部的配重沙袋，黄某冲提出将配重沙袋通过提升机逐袋吊运至地面。在吊运最后一袋配重沙袋时，黄某冲与陈某辉分别站在提升机架子两侧的钢管上，以自身重量充当提升机配重，刘某海站在提升机侧面，一只手扶提升机转盘、一只脚踩在提升机架子上，黄某冲操作提升机遥控板，开始向地面吊运配重沙袋。

18时13分，当配重沙袋吊运至距地面大约3米时，提升机整体失稳倾覆，黄某冲、陈某辉两人连同机器从屋顶坠落至地面。

（二）应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

2026年4月16日18时14分，鸿浩锦装饰现场管理人员黄某拨打了120急救电话；18时29分，博源电力游某向王岗坪片区分院的草科藏族乡卫生院电话报告了事故情况并寻求救助；19时12分，王岗坪片区分院向石棉县卫生健康局电话报告了事故；19时13分，石棉县卫生健康局向县应急管理局电话报告了事故。石棉县应急管理局接到事故信息后，按程序向石棉县人民政府、雅安市应急管理局报告事故，县人民政府随即启动应急响应。

2.事故现场应急处置情况

事故发生后，市委市政府、县委县政府高度重视，市委副

书记、市长彭映梅作出批示。县委县政府迅速启动应急预案，县委县政府有关领导第一时间组织县公安局、县应急管理局、县经济信息和科技局、属地乡镇等部门赶赴现场指导事故调查和善后处置等工作。

博源电力、鸿浩锦装饰第一时间组织开展自救，18 时 14 分，鸿浩锦装饰黄某拨打了 120 急救电话，并先行将伤者陈某辉送往石棉县人民医院；18 时 51 分，将伤者转交 120 救护车。18 时 20 分，博源电力张某在接到股东张某书电话通知后立即赶赴现场，将伤者黄某冲送往草科藏族乡卫生院。

3.医疗救治和善后情况

2026 年 4 月 16 日 18 时 51 分，石棉县人民医院救护车接到陈某辉，陈某辉全身多处皮肤擦伤，呈浅昏迷状态，伤情较重，医护人员采取了一系列的急救措施；19 时 32 分，伤者被转移到石棉县人民医院进行救治。4 月 18 日，陈某辉转入雅安市人民医院进行救治。4 月 22 日，转入四川大学华西医院，目前伤者生命体征平稳，处于昏迷状态。

2026 年 4 月 16 日 18 时 50 分左右，草科藏族乡卫生院接诊黄某冲，黄某冲呼吸停止，意识丧失，医护人员立即予以心肺复苏，建立静脉通道，并将黄某冲送往石棉县人民医院。在临近王岗坪彝族藏族乡收费站时，草科藏族乡卫生院救护车遇到石棉县人民医院救护车，石棉县人民医院救护车随车医生对黄某冲进行了检查；19 时 35 分，宣布黄某冲临床死

亡。

截至目前，死者善后工作已妥善处置，伤者得到有效治疗，本次事故无次生衍生事故发生，未发生舆情事件。

4.事故应急处置评估

事故发生后，县委县政府和有关部门（单位）响应及时、组织严密、行动迅速、救援有序、处置得力、保障到位，未发生次生事故，当地社会秩序稳定。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定。

三、事故性质及事故原因认定

（一）事故原因

1.直接原因

工人黄某冲、陈某辉在使用多功能电动提升机进行屋顶吊运作业时，擅自取消设备底座的原有配重，违规以自身重量代替配重。吊运过程中因两人自身重量不足以平衡吊运物体的重量，导致提升机整体失稳倾覆，且两人在作业过程中未系挂安全带，连同提升机从屋顶坠落至地面。

2.其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料，建筑物、环境均与事故引发因素无关。排除人为故意破坏、突发灾害等因素引发该起事故。

3.间接原因

（1）资质管理严重违规。业主单位未依法审核施工单位资

质；施工单位未取得相应资质，违规承揽友爱尾水电站机房屋顶防水、琉璃瓦更换等维修工程，其实际施工能力、安全管理水平与现场作业所需要求不匹配。

（2）安全生产管理制度缺失。施工单位未依法设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，未编制施工作业方案及起重机械拆装方案，未制定针对性的安全施工措施，安全生产主体责任未有效落实。

（3）现场作业风险失控。施工单位未在施工前对作业人员进行安全技术交底和安全教育培训，未能识别并告知作业场所存在的安全风险，未及时纠正和有效制止违规操作提升机、未系安全绳等违规行为，现场安全管理流于形式，最终导致风险演变为事故。

（二）事故性质

经事故调查组认定，石棉草科石棉县博源电力有限公司友爱尾水电站“4·16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位及相关单位

1.鸿浩锦装饰。无资质承揽工程，安全责任悬空，作业人员无证上岗，现场管理缺失。

（1）无资质违规承揽工程。鸿浩锦装饰仅取得工商营业执照，登记经营范围为住宅室内装饰装修，未取得建筑装修装

饰工程专业承包资质。

（2）安全责任悬空。未按规定设置安全生产管理机构，也未配备专职安全管理人员，仅在作业前对现场作业人员口头强调了安全注意事项，未对作业人员开展安全教育培训和安全技术交底，未编制施工作业方案及起重机械拆装方案，未制定针对性的安全施工措施，未履行高处作业审批手续，未按要求配备作业监护人。

（3）违规作业问题突出。事发当日从事高处作业的3名施工人员均未取得高处作业操作证，不具备作业资格，违反特种作业人员持证上岗的相关规定。

（4）现场管理责任缺失。施工现场管理人员处于无法有效观察屋顶作业情况的位置，并直接参与现场施工作业；既未督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，也未及时发现并制止黄某冲等人的违规作业行为，未能正确履行现场管理职责。

2.博源电力。将装饰维修工程发包给不具有相应资质的单位。

博源电力作为业主单位，未依法对施工单位的资质条件进行审核，将装饰维修工程发包给不具备建筑装修装饰工程专业承包资质的鸿浩锦装饰。

（二）行业主管部门

石棉县经济信息和科技局2026年以来，一是强化组织领导

与责任落实。召开安全生产党组会、职工会及行业安全环保工作会，传达习近平总书记关于安全生产的重要指示精神。二是深化警示教育与风险研判。组织174家电站企业主要负责人及安全负责人观看安全警示教育片；建立电力专家委员会，每月定期开展风险研判，提升源头防控能力。三是推进隐患排查与整改销号。督导检查企业49家次，发现隐患194条，其中重大隐患14条，督促限期整改销号；督促电站完成《供电安全帮扶指导问题清单》内800余条隐患整改。四是严格作业监管与平台管理。督促企业做好检维修、动火及有限空间等特殊作业的提前报备；不定期抽查监控视频，对3家检维修未报备、现场无防护措施的电站进行约谈并责令整改。

石棉县经济信息和科技局通过安排部署、教育培训、建立专家委员会、安全帮扶指导等多项措施，履行了行业主管部门的安全监管职责。

（三）属地政府

草科藏族乡人民政府深入落实习近平总书记关于安全生产重要论述及上级部署，严格履行安全生产属地管理责任。一是强化政治引领，压实责任。健全“党政同责、一岗双责”责任体系，成立工作领导小组，明确各级岗位职责，定期召开专题会议部署工作。2026年以来召开安全生产专题会2次，乡干部例会11次。二是深化隐患排查，筑牢安全防控防线。聚焦电站、道路交通安全、消防安全等重点领域，开展

拉网式排查，对隐患实行台账式管理、销号式整改，确保隐患整改闭环。今年以来开展全覆盖检查2次和日常不定期检查，发现隐患问题55条，全部整改完成。三是强化宣传培训，提升全民安全素养。通过会议、微信群、发放宣传单等多种形式，普及安全知识，营造全民参与的安全工作氛围。

草科藏族乡人民政府通过安排部署、隐患排查、宣传培训等多种形式，履行了属地安全监管职责。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

黄某冲，鸿浩锦装饰工人，未取得高处作业操作证，未正确佩戴和使用劳动防护用品，违规操作多功能电动提升机，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故相关企业的处理建议（2家）

1.鸿浩锦装饰未依法履行施工单位安全生产主体责任。未取得建筑装修装饰工程专业承包资质承揽工程；未设立安全管理机构、未配备专职安全管理人员；高处作业人员未取得相应特种作业操作资格证书。以上行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款[3]、《建设工程安全生产管理

3

[]《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

条例》第二十三条第一款[4]、第二十五条[5]、《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[6]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

2.博源电力未依法履行业主单位安全生产主体责任。未履行法定资质审查义务，将装饰维修工程发包给不具备相应资质及安全生产条件的单位，未有效落实安全生产主体责任。以上行为违反了《建筑工程质量管理条例》第七条第一款[8]、《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对企业相关责任人的处理建议（2人）

1.黄某生，鸿浩锦装饰法定代表人，负责公司全面工作。

---

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[5]《建设工程安全生产管理条例》第二十五条 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《建筑工程质量管理条例》第七条第一款 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，未组织对作业人员开展安全教育培训和安全技术交底，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[9]的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

2.祝某鹏，博源电力董事长兼执行董事，负责公司全面战略决策、重大事项统筹及日常经营管理。未对施工单位资质条件进行审核，未及时消除生产安全事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[11]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[12]的

---

[9][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10][]《中华人民共和国安全法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11][]《中华人民共和国安全法》第二十一条第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[12][]《中华人民共和国安全法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）企业自行处理人员（3人）

1.陈某辉，鸿浩锦装饰工人，未取得高处作业操作证，未正确佩戴和使用劳动防护用品，参与违规操作多功能电动提升机，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中负重伤，建议鸿浩锦装饰依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[13]的规定给予批评教育，按照内部管理规定处理。

2.刘某海，鸿浩锦装饰工人，未取得高处作业操作证，未正确佩戴和使用劳动防护用品。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议鸿浩锦装饰给予批评教育，按照内部管理规定处理。

3.黄某，鸿浩锦装饰在友爱尾水电站装饰维修工程施工现场管理人员，未有效履行现场安全监管职责，未督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，未及时发现并制止工人违章作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议鸿浩锦装饰给予批评教育，按照内部管理规定处理。

以上人员由所在单位按照企业内部安全管理规定作出处理，并于收到事故调查报告批复之日起30日内将处理结果报送石棉县安全生产委员会办公室。

---

[13][]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、防范和整改措施建议

此次事故性质恶劣，教训深刻，为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，提出以下防范措施和整改建议:

（一）涉事企业要严格落实安全生产主体责任

1.鸿浩锦装饰。一是依法取得相应资质，严禁超范围违规承揽工程。立即停止所有超出工商登记许可范围的经营活动，依法取得建筑装修装饰工程专业承包资质；二是健全安全管理机构，配齐配强专兼职安全管理人员。严格按照《中华人民共和国安全生产法》及地方有关规定，设置安全生产管理机构或明确专职安全生产负责人，足额配备专职安全管理人员，确保每个施工项目均有具备相应资质的安全管理人员负责日常巡查、作业条件确认和违规行为制止，实现安全管理从“无人管”到“专人管”的根本转变；三是严格特种作业人员持证上岗，全面规范高处作业管理。立即组织所有从事高处作业等特种作业的人员参加培训考核，取得相应特种作业操作资格证书后方可上岗作业，建立特种作业人员档案，实行一人一档、动态管理。修订完善高处作业等特殊作业审批流程，作业前必须进行安全条件确认，配备现场监护人；四是全面落实安全生产主体责任，系统构建长效管理机制。主要负责人必须依法履行第一责任人职责，组织建立健全并严格落实全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员、

责任范围和考核标准。组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，建立常态化的事故隐患排查治理制度，及时消除生产安全事故隐患。严格执行安全教育培训和安全技术交底制度，确保所有作业人员经培训考核合格后方可上岗。

2.博源电力。一是深刻汲取事故教训，举一反三，建立并严格执行发包前资质审查制度，全面开展在建及拟发包项目承包单位资质复核，对现有合作承包商资质进行一次系统梳理，依法依规清退不具备相应资质的单位；二是强化责任追究与考核机制，对本次事故相关责任人进行严肃问责，将资质审查落实情况纳入人员的年度绩效考核，同时结合同行业典型事故案例，常态化组织全员开展《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及警示教育培训，切实增强全体人员的红线意识和底线思维；三是完善内部监督与长效防控体系，建立内部报告奖励机制及承包管理制度，从制度源头上杜绝无资质或超资质范围承包单位进入工程发包环节，确保工程发包依法合规、安全可控。

（二）行业主管部门要持续压实安全监管责任

石棉县经济信息和科技局要按照行业主管部门职责，落实“三管三必须”的要求，切实履行电力领域安全生产监管责任，督促企业切实履行安全生产主体责任，提高企业风险辨识和隐患排查治理能力，有效推动各项安全生产专项行动，

坚决制止各类安全生产违法违规行为，及时消除各类事故隐患，防范事故发生。

（三）属地政府要深入强化属地管理责任

草科藏族乡人民政府要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，切实履行属地安全生产管理责任，加强对辖区内生产经营单位的日常巡查、监督检查和宣传引导，及时排查发现各类违规行为、无资质作业、现场管理混乱等安全隐患；要督促企业严格落实安全生产主体责任，强化风险防控和隐患整改；要加强与行业主管部门协调联动，做好信息报送、联合处置和跟踪督办，确保问题整改闭环到位，坚决守住安全生产底线，严防各类生产安全事故发生。