大丰港区南通东海建设有限公司
“11·8”一般高处坠落事故调查报告

2023年11月8日7时20分左右，位于盐城市大丰区大丰港经济开发区盐城港保税物流中心仓储(二期)项目(三标段)C5仓库施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失245.6万元（不包括罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《大丰市生产安全事故报告和调查处理规定》等法律、法规和文件的规定，经区政府授权，2023年11月9日，由区应急管理局牵头，区住建局、公安局、总工会和大丰港经济开发区管委会等部门和单位组成大丰港区南通东海建设有限公司“11·8”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，依法邀请区监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，事故调查组查明了事故发生的经过、原因、造成的人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，大丰港区南通东海建设有限公司“11·8”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违章作业，在高处作业过程中擅自解下安全带挂扣造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：江苏盐城港保税物流中心管理有限公司（以下简称保税物流中心管理公司），企业类型为：有限责任公司统一社会信用代码：91320982346406024T，注册资本18000万元，成立时间：2015年07月24日，注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区上海港路169号，公司法定代表人：朱晓龙，经营范围：企业管理（除投资与资产管理）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；国内货运代理；国内船舶代理；货运站服务；集装箱码头装卸；货物装卸；普通货物仓储服务；物业管理；工业标准厂房和仓库建设、租赁；内河码头施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；港口设施、机械设备租赁、维修服务；软件开发；物流信息咨询服务；会议及展览服务；冷库服务；经营港口理货业务（含国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货货物计量、丈量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；化妆品、日用品（除电动三轮车）的销售及

互联网销售；食品销售（按许可证核定项目经营，除食盐批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工总承包单位：中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司（以下简称中能建江苏三公司），企业类为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，统一社会信用代码：91321100141380019X，注册资本31000万元，成立时间：1987年9月10日，注册地址：镇江市丁卯桥路138号，公司法定代表人：沙利民，经营范围：境内外电力（包括水电、火电、核电、风电及太阳能发电等新能源及输变电）工程和建筑、公路 、水利水电、市政公用、石油化工、机电、环境、消防、钢结构、建筑装修装饰工程的工程总承包、施工总承包与专业承包；工程项目管理；工程监理；工程测量；非标准件加工；项目运营管理、启动调试与检修、维护业务；起重机械、电梯、工业锅炉、工业设备、机电设备及压力管道的安装；相关机械设备的修造、租赁与销售；相关专有技术开发与产品销售；相关建筑材料的租赁与销售；售电；相关培训及技术服务；劳务分包、废旧金属、报废机电设备及其零部件的收购、销售；闲置设备调剂；上述境外工程所需的设备、材料的出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动。中能建江苏三公司具备江苏省住房和城乡建设厅下发的《建筑业企业资质证书》,证书编号:D232049021,具体资质内容包括:建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、输变电工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级。中能建江苏三公司还具备镇江市住房和城乡建设局下发的《建筑业企业资质证书》，证书编号:D332032714,具体资质内容包括:公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、施工劳务不分等级。

3.钢结构专业分包单位:南通东海建设有限公司(以下简称东海建设)，企业类型为:有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码:91320621756439099 3，注册资本1200万元,成立时间:2003年12月17日,注册地址:海安经济开发区天瑞路2号,公司法定代表人、主要负责人:王卫东经营范围:房屋建筑工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;市政公用工程施工总承包等。东海建设于2016年7月19日取得了江苏省住房和城乡建设厅发放的《建筑施工企业安全生产许可证》，证书编号(苏)JZ安许证字[2007]060935。东海建设于2020年9月15日取得了南通市行政审批局发放的《建筑业企业资质证书》,

证书编号：D332306819,有效期至2025年3月19日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、施工劳务不分等级。

4.监理单位：江苏中源工程管理股份有限公司（以下简称：中源公司），企业类型为：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），统一社会信用代码：91320000330976524U，注册资本5000万元，成立时间：2015年2月16日。注册地址：南京市六合经济开发区龙中路88号。法定代表人：王俊鹏。经营范围：建设工程设计；建设工程质量检测；安全评价业务建设工程监理；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；软件外包服务；企业管理咨询；财务咨询；环保咨询服务；节能管理服务；房地产评估；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中源公司具备住房与城乡建设部下发的《工程监理资质证书》，证书编号：E132029534，资质等级：工程监理综合资质。

（二）事故项目基本情况

事故项目全称为盐城港保税物流中心仓储（二期）项目（三标段）C5仓库项目（以下简称C5仓库项目）。建设地址为大丰港经济开发区纬二路南侧，兴海路北侧，建筑规模7372平方米，合同工期504天，合同价格7663.96万元。2022年11

月11日，该建筑工程取得了盐城市大丰区行政审批局颁发的建筑工程施工许可证(建设项目编码:3209822206090001，施工许可编号:320982202211110301)。2022年11月28日，项目总监理工程师吴云签发了工程开工令，工程开始施工。2023年8月22日，项目钢结构作业正式开始。

2022年8月31日，保税物流中心管理公司和中能建江苏三公司签订了《建设项目工程总承包合同》和《安全生产合同》,约定该工程承包方式为F+EPC,工期总天数540天,签约合同价7663.96万元。

2023年6月，中能建江苏三公司与东海建设签订了《专业分包合同》和《安全生产协议》,约定承包范围:盐城港保税物流中心仓储(二期)项目(三标段)C5仓库钢结构工程,材料设备工序的检测与相关费用、地方关系协调与协调费用、工程资料编制、协助甲方移交及其产生的费用、施工图纸内所有内容及满足移交要求的所有内容与费用。分包方式专业分包。工期总天数90天，签约合同价15156832元。

2023年9月1日，保税物流中心管理公司与中源公司签订了建设工程监理合同，监理费用175万元。监理范围为盐城港保税物流中心仓储(二期)项目(三标段)负责C5仓库及E2冷库工程。监理期限为2022年9月1日至2025年8月16日。

直至事故发生时，C5仓库项目钢结构作业已基本结束，现场主要进行建筑外部附属设施的修建。

（三）事故相关单位、部门及属地安全管理情况

1.江苏盐城港保税物流中心管理有限公司。保税物流中心管理公司指派了共7名工作人员负责该公司在建的项目的管理，其中苏雷为负责人。除苏雷外安排了三人负责安全生产统一协调管理，为何卫峰、刘伟和胡凯。保税物流中心管理公司定期对公司在建项目施工现场及施工单位安全生产台账资料进行检查，对于发现的问题均已要求相关单位整改完毕。保税物流中心管理公司每月召集在建项目施工单位相应负责人召开安全生产会议，统一分析研判解决安全生产问题。保税物流中心管理公司履职基本到位。

2.中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司。中能建江苏三公司在盐城港保税物流中心仓储(二期)项目(三标段)C5仓库项目设立了项目部对项目进行管理。项目经理陆卫东，项目副经理王强，安全员蔡领太。陆卫东因身体原因，自2023年10月30日起请病假进行治疗，直到事发期间由王强代理项目经理。陆卫东、王强和蔡领太都具备江苏省住房和城乡建设厅发放的相应资质证书。中能建江苏三公司项目部制定了本项目全员安全生产责任制及移动式升降工作平台操作规程。中能建江苏三公司对包括死者史X刚在内的钢结构作业人员进行了岗前安全生产教育培训及高处作业专项岗前培训，岗前安全生产教育培训负责内容为公司级及项目级，上岗作业人员均通过了考核，其中高处作业人员取得了中能建江苏三公司发放的高处作业操作证。中能建江苏三公司项目部日常对项目现场施工情况进行安全检查，

检查发现的问题均已督促整改到位并详细记录后向作业人员进行通报。中能建江苏三公司制定了本项目的教育培训计划，每月最少一次对钢结构作业人员进行安全生产教育培训，主要以会议的形式开展教育培训。中能建江苏三公司项目部制定了本项目的应急救援预案，其中包括登高作业事故应急处置预案，项目部于2023年9月18日进行了防高处坠落事故应急演练并对参加人员进行了安全教育培训。中能建江苏三公司项目部每三天对高处作业进行票证核对审批。中能建江苏三公司2023年10月27日组织了大丰区住房和城乡建设局下发《关于“10·24”一般高处坠落事故的通报》工作会议，重点要求认真吸取事故教训，举一反三抓安全，钢结构专业分包单位南通东海要进一步加强钢结构危大工程吊装作业、高处坠落、动火作业及临时用电等安全管理，特别是一线人员的安全作业，杜绝违章作业，确保安全；2023年10月31日大丰区住房和城乡建设局进行了现场安全生产监督抽查，抽查后项目部根据《建设工程安全生产监督抽查记录表》组织全员举一反三开展排查整治，并重点要求钢结构专业分包单位南通东海使用登高进行作业人员必须规范佩戴和系挂安全带，安全带应高挂低用并系挂在作业面上方牢固位置，严禁登高作业期间私自解除安全带、跨越登高车平台防护栏杆等违规操作行为。严格违章行为责任倒查和管理层问责追责、倒逼责任人职履尽责。11月7日晚再次传达学习了大丰物流园区关于“10·24”事故通报会议精神。中能建江苏三公司履职基本到位。

3.南通市东海建设有限公司。东海建设在盐城港保税物流中心仓储(二期)项目(三标段)C5仓库项目钢结构施工工程设立了项目部进行管理,项目经理范志国,安全员何剑,两人均具备江苏省住房和城乡建设厅发放的相应资质证书。项目部下设一个钢结构班组，班组长佘建，其妻子宗序梅同时担任班组长，与佘建共同负责钢结构施工班组的日常管理。东海建设项目部制定了本项目全员安全生产责任制并实施了考核。东海建设的安全生产教育培训资料显示其项目部对所有从业人员均进行了岗前安全生产教育培训，负责内容为班组级岗前教育培训，但根据调查，东海建设项目部未实际对钢结构班组作业人员进行班组级岗前教育培训，与其单位岗前安全生产教育培训记录不符。东海建设项目部制定了本项目事故应急救援预案。2023年9月19日,东海建设项目部组织项目部人员及钢结构班组所有作业人员进行了防高处坠落事故应急演练并在演练开始前对参加人员进行了教育培训。东海建设每三天开具高处作业票并且报由中能建江苏三公司项目部审批，对于其中的危重大工程由安全员何剑负责对现场进行监督并作出记录。东海建设项目部项目经理范志国，安全员何剑和班组长佘建均定期对现场作业情况进行检查，检查发现的问题已整改完毕。东海建设项目部对作业人员每天以班前会的形式进行安全生产教育培训及技术交底并作出记录。

4.江苏中源工程管理股份有限公司。中源公司在盐城港保税物流中心仓储(二期)项目(三标段)负责C5仓库及E2冷

库工程的监理工作，总监理工程师吴云、专业监理工程师朱立、监理员卢炳贞，其中朱立负责盐城港保税物流中心仓储（二期）项目（三标段）C5仓库项目。中源公司每周在监理工程召开监理例会，通报相关监理情况。对于危重大工程，由一名监理人员进行旁站监护并作出记录。日常进行安全巡查工作并记录，2023年10月24日，巡查过程中发现一名作业人员未正确使用安全带，总监吴云签发了对中能建江苏三公司的监理通知单，作出处罚并要求对作业人员加强教育。中源公司履职基本到位。

5.盐城市大丰区住房和城乡建设局负责全区规模以上建筑施工在建项目管理工作，盐城市大丰区建设工程质量安全服务中心受委托对建设工程施工现场进行监督检查。在接受区行政审批局相关施工许可办理反馈后，该单位针对C5仓库项目于2022年11月18日编制安全监督计划，计划监督次数为5次，截止2023年11月8日，该单位实际安全监督检查次数为8次，分别在2022年11月22日、2023年1月5日、3月10日、4月7日、6月16日、8月21日、9月19日和10月17日，共发现37个安全生产隐患，并且全部督促整改到位。大丰西团江苏鸿乔建设工程有限公司“10•24”一般高处坠落事故发生后，区住建局下发了事故相关情况的通报，并于2023年10月27日在西团召集部分在建工地施工、监理负责人召开了施工现场警示会。2023年9月3日区住建局印发了《开展全区建筑施工领域“防高坠、防坍塌”专项整治集中攻坚行动工作方案》，在监管中强化对钢结构高处作业、临时用电、深基坑等专项检查内容。2023年10月31日盐城市大

丰区建设工程质量安全服务中心在对C5仓库项目安全检查时，该项目钢结构安装已经基本完成，检查人员检查了项目部对“10.24”事故通报以及高处作业的宣传与通报，同时督促了项目部加强对“三违”整治的奖惩的宣传。盐城市大丰区住房和城乡建设局及盐城市大丰区建设工程质量安全服务中心的管理职责基本履行到位。


6.盐城市大丰区大丰港经济开发区管理委员会负责辖区范围内所有建设项目的属地管理职责，其中基础设施建设局负责具体的监督责任的履行。截止2023年11月8日，港区基础设施建设局2023年对盐城港保税物流在建项目开展检查4次，发放限期整改单8份，共检查隐患44条；为充分吸取其它乡镇事建筑领域事故教训，10月30日港区基础设施建设局专题对盐城港保税物流中心二期在建项目开展钢结构防高坠专项检查，11月7日大丰港物流园区召集盐城港在建工程参建单位（含中能建江苏三公司）召开安全会议，港区基础设施局在会上传达了盐城市防高坠、防坍塌专项整治行动方案。盐城市大丰区大丰港经济开发区管理委员会履职基本到位。

（四）事故发生经过

2023年11月8日6时30分，钢结构班组班组长宗序梅召集钢结构班组作业人员进行了班前会，班前会于7时结束。因11月5日下午至11月6日凌晨有大风，将已铺设完毕的屋顶其中一块彩钢瓦吹偏移位置，所以宗序梅就安排史X刚及史永兵进行维修，史红军在地面协助两人作业，该作业根据相关标准规定，不属于危重大作业，所以未安排人员进行

旁站监护。史X刚及史永兵使用直臂机进行高处作业，在直臂机抬升前，宗序梅对现场人员的安全带使用情况进行了核查，确认都使用到位后史X刚操作直臂机开始抬升。在直臂机的作业平台举升到位之后，史永兵在作业平台的北侧蹲着，背朝史X刚，开始整理工具。在整理告一段落之后，史永兵起身发现史X刚不在作业平台，随即他就向下看，发现史X刚已经坠落在地面上。事故发生前，史红军原在地面等待协助史X刚和史永兵两人，后因宗序梅让其离开拿取工具，事故发生时并未在现场。史X刚面朝上躺在地上，头朝西南，头部微侧，安全帽摔落在一边，安全带穿戴在身上，口鼻处有轻微的血迹，人已经丧失意识。现场救援人员及相关目击人员均确认史X刚穿戴的安全带绳体及锁扣部分完好无损，无损坏痕迹。

（四）事故现场勘验情况

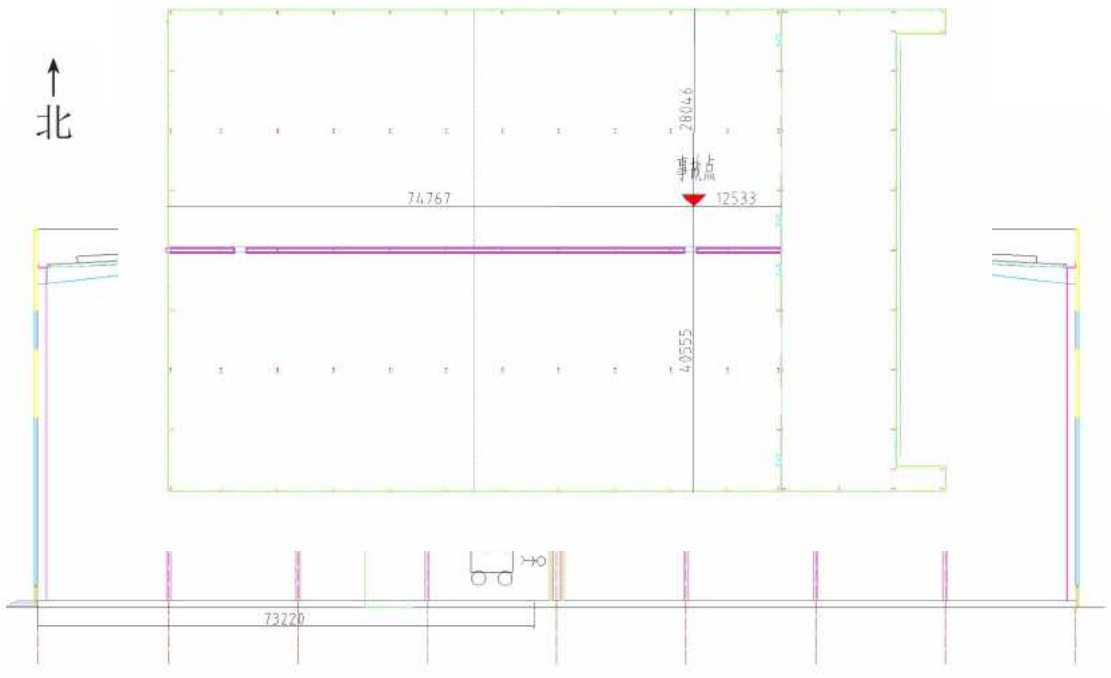

现场坠落示意图

事故发生于在建的C5仓库，C5仓库东西长约87米，南北宽约69米。具体地点为仓库内偏东北处，距离东边墙12.5米，北边墙28米，事发时作业平台距离地面高24.5米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者史X刚，男，35岁，身份证号码：410526********3052，河南省滑县八里营乡南史庄村人，东海建设C5仓库项目钢结构班组作业人员。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的相关规定，核定该起事故的直接经济损失为245.6万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月8日9时许，保税物流中心管理公司现场负责人苏雷将事故情况向大丰港经济开发区管委会相关人员进行了汇报。11时左右，区应急管理局接到大丰港经济开发区管委会转报，立即组织人员前往现场核查。核查属实后，区应急管理局将事故基本情况报告至区人民政府及盐城市应

急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

史永兵在发现史X刚摔落在地面之后，现场向其他人员进行呼救，后又拨打了“120”急救电话，请求医疗救助。后因事发地点距离盐城市大丰区人民医院较远，救护车赶来所需时间较长，现场人员就自行备车，将史X刚抬上了车开始送往医院。

（三）医疗救治和善后情况

死者史X刚被送往盐城市大丰区人民医院进行救治，在医院经抢救无效死亡。事故发生后，东海建设积极开展事故善后处理。2023年11月9日，东海建设与死者家属达成赔偿协议，双方签订《协议书》，东海建设将除按月支付的款项以外的赔偿款支付完毕，11月13日，史X刚遗体火化完毕，善后处理工作结束。

（四）事故应急处置评估

现场人员对死者救援及时，相关单位在事故发生后积极组织救治并及时上报。区应急局接到大丰港经济开发区管委会转报后立即组织人员前往事故现场核查，核查属实后，区应急管理局将事故情况报告至大丰区人民政府和盐城市应急管理局。医疗救治和善后工作及时妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故发生当天，施工地点未发生5级以上大风天气。经区刑警大队现场勘验及调查，排除了他杀的可能性。调查组

在对现场进行核查时，发现史X刚发生事故时穿戴的安全带扣头完整，安全带本身无断裂痕迹，排除安全带质量问题导致的事故。现场作业人员对事发情形进行复现后，发现作业平台可以满足作业需求，无法确认史X刚解开安全带的具体原因。

经排除以上原因，事故调查组认定事故的直接原因为史X刚安全意识淡薄、违章作业，在高处作业时自行解下挂扣好的安全带。违反东海建设《移动式升降工作平台操作规程》第12条：“在操作过程中，工作平台上的工作人员必须穿戴上全身安全带，并用一个挂钩将安全带固定在经认可的绳索固定点上。每个绳索固定点只能链接一个挂钩。”的规定，导致其高处坠落死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据盐城市大丰区公安局物证鉴定室出具的《法医学尸体检验鉴定书》（大公物鉴（病理）字[2023]171号），史X刚符合高坠死亡。

（三）间接原因分析

1.安全生产教育培训不到位。东海建设对高处作业人员的岗前安全生产教育培训不到位，虽有相关岗前安全生产教育培训记录，但未实际进行班组级岗前教育培训，导致作业人员不具备必要的安全生产知识，安全生产意识淡薄，未正确使用劳动防护用品，违章作业。

2.现场隐患排查治理不到位。C5仓库现场总施工面积较大且作业地点分散，事故发生时安全员何剑在另一处作业地

点旁站监护。宗序梅在现场进行巡查，但因范围较大，事故发生时也并不在事故地点，未能及时发现并消除史X刚未正确使用安全带的生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

南通东海建设有限公司。东海建设安全生产主体责任落实不到位。安全生产教育培训不到位；隐患排查治理工作不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.史X刚，男，35岁，东海建设钢结构班组高处作业人员。安全意识淡薄、违章作业，在高处作业时自行解下挂扣好的安全带。违反东海建设《移动式升降工作平台操作规程》：“在操作过程中，工作平台上的工作人员必须穿戴上全身安全带，并用一个挂钩将安全带固定在经认可的绳索固定点上。每个绳索固定点只能链接一个挂钩。”的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再对其进行责任追究。

2.佘建，男，56岁，东海建设C5仓库项目钢结构班组班组长。作为班组长，未能实际对班组作业人员进行班组级岗前安全生产教育培训，对事故的发生负有责任。建议东海建设按照公司相关规定对其进行处理。

3.何剑，男，34岁，东海建设C5仓库项目安全员。作为项目安全员，未能实际对班组作业人员进行班组级岗前安全生产教育培训，未能如实记录作业人员岗前安全生产教育培训情况，对事故的发生负有责任。建议东海建设按照公司相关规定对其进行处理。

4.范志国，男，45岁，东海建设C5仓库项目项目经理。作为项目经理，未对作业人员进行岗前培训，未能妥善安排人员及时消除现场存在的安全隐患，对事故的发生负有责任。建议东海建设按照公司相关规定对其进行处理。

5.王卫东，男，53岁，东海建设法定代表人。未正确履行管理职责，督促、检查作业现场的安全生产工作不到位；未履行作业人员岗前安全教育培训的职责，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

南通东海建设有限公司。安全生产教育培训不到位；隐患排查治理工作不到位。对事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）南通东海建设有限公司要认真吸取此次事故教训，举一反三，督促从业人员按要求使用劳动防护用品，加强作业人员的安全教育，确保作业安全，深入开展安全生产事故隐患排查治理工作，保证生产经营活动的安全运行。扎实开展安全生产教育培训，提高作业人员安全意识，杜绝各类事故的发生。

（二）盐城市大丰区住房和城乡建设局要在行业内通报该起事故的情况，加强全区工程建设项目的管理，按照全区建筑施工安全生产专项整治工作实施方案要求，全面落实参建各方安全生产主体责任，从严整治从业人员违章作业等违法

违规行为，促进全区建设工程领域安全生产形势稳定。

附件：大丰港区南通东海建设有限公司“11·8”一般高处坠落事故调查组成员

大丰港区南通东海建设有限公司

“11·8” 一般高处坠落事故调查组

2024年2月19日