蕲春县濒湖公园小型游乐场“7·28”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：蕲春县政府事故调查组

编制时间：2025年8月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故相关单位情况 2
（二）事故发生经过 2
（三）事故设施基本信息 3
二、事故应急处置及评估情况 4
（一）事故信息接报及响应情况 4
（二）事故现场应急处置情况 4
（三）医疗救治和善后情况 4
（四）事故应急处置评估 5
三、事故原因分析 5
（一）直接原因 5
（二）间接原因 6
（三）其他可能因素排除 6
四、有关责任单位存在的主要问题 6
（一）事故单位 6
（二）监管部门 7
（三）属地党委政府 8
五、对有关责任人和责任单位的处理建议 8
（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 8
（二）建议给予党纪政务处理的部门和人员 8
六、事故主要教训 10
七、事故整改和防范措施 11
（一）深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，切实统筹发展和安全 11
（二）强化游乐设施监管责任落实，提升设施本质安全 11
（三）深刻吸取事故教训，严格履行监管职责 11
（四）广泛开展宣传教育，增强安全防范意识 12

蕲春县濒湖公园小型游乐场
“7·28”一般机械伤害事故调查报告

2025年7月28日晚20时，蕲春县漕河镇傅畈社区十一组（濒湖公园西南侧）张x容经营的火车”）发生一起一般机械伤害事故，导致1人死亡、1人受伤，直接经济损失约为140万元。

事故发生后，县委县政府主要领导高度重视，陈丹县长批示要求“认真调查事故，理清工制、举一反三，确保不再发生此类事故”。按照陈丹县长批示要求，依据有关法律法规，经头，县应急管理局、县公安局、县市场监管局、县总工会、县城管执法局成立的“蕲春县濒湖械伤害事故调查组”（以下简称“调查组”）。县纪委监委对地方有关党委政府、县直有关部渎职问题开展调查，并邀请县检察院参与事故调查。

调查组按照县委县政府主要领导的指示批示要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测鉴定等，查清了事故经过、发生原因、人员伤委政府、有关部门和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措

调查组认定：蕲春县濒湖公园小型游乐场“7·28”一般机械伤害事故是一起因游乐设施生产责任不落实，有关部门安全监管失职造成一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.张x容经营的小火车游乐场

负责人张x容（自然人），女，62岁，身份证号为422128xxxxxx0160，无《工商营位于漕河镇傅畈社区十一组（紧邻濒湖公园西南侧）入口左侧第一家。2023年7月份，张x容赁该场地，用于游乐设施经营活动，租金每年6000元，租赁场地占地面积约178.2㎡。

2.事故场地基本情况

2014年，傅畈社区十一组将原濒湖公园剩余未建设空地进行水泥平整，随后将该区域对营、小商贩集中区。

（二）事故发生经过

2025年7月28日20时0分04秒，王x莲（死者外婆）、何x（死者母亲）携带童x睿（死者玩，王x莲携带童x睿乘坐“小火车”第六节座舱，何x未进入场内乘坐，此时“小火车”步秒，“小火车”第六节座舱行驶过最高点下坡时（位于距离地面约1.23m处）座舱整体侧翻，平距离约2.3m外铁轨上。20时1分10秒，张x容按下紧急停车按钮，随后“小火车”第一节座发生撞击。20点11分31秒，救护车达到现场，将王x莲、童x睿送至蕲春县人民医院后经医院生期间，周边群众拨打110，向公安部门报告事故，随后城东派出所民警赶赴现场，并封锁张x

（三）事故设施基本信息

事故“小火车”（商品名称为“太空穿梭”，产品编号为DNSTKCS20-07-02）制造单位是立日期：2019年11月20日，统一社会信用代码：91410106MA47Q3ｘｘｘｘ，法定代表人：宋ｘ国道与金华路交叉口西北角往西50米，经营范围包括开发：高科技娱乐产品；开发、制造、安游乐设施、电子游戏机、模拟机、玻璃钢制品、电子产品；数字动漫制作，动漫及衍生产品计、安装及管理咨询。该设施制造参数：设施轨道整体呈8字形，轨道宽度为0.52m，线速度1.列座舱，承载人数20人（含儿童）。

2023年6月，张ｘ容委托女婿甘ｘ财通过微信以42000元的价格购买了此套“小火车”，属并聘请一名社会钢构安装工人进行安装。

经调查组现场实地勘验，事故设施主体支柱底部加设有约为0.11m的方钢，导致承载物座实际运行高度已达到《大型游乐设施安全技术规程》（TSG71-2023）第1.2的大型游乐设施定义

（四）事故现场

事故发生地点位于蕲春县漕河镇傅畈社区十一组（紧邻濒湖公园西南侧）入口左侧第一家如图1。

事故发生后，“小火车”第一节座舱与第六节座舱均与钢结构底座分离，倾倒在地面，剩



图1 张ｘ容经营的小火车类游乐设施图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡，1人受伤。情况如下：

（1）童ｘ睿，死亡，3岁，身份证号：421126ｘｘｘｘｘｘ0019，住址：蕲春县漕河镇大

（2）王ｘ莲，轻伤，死者外婆，56岁，身份证号：421126ｘｘｘｘｘｘ3847，住址：漕

2.直接经济损失情况

事故发生后，童x睿经救治于7月29日凌晨死亡，王x莲轻伤，经医院救治痊愈，本次事损失费用共计直接经济损失约140万元

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月28日20时06分，蕲春县公安局110接到群众报警后，城东派出所、刑侦技术人员2025年7月28日20时31分，漕河镇人民政府向蕲春县应急管理局进行报告。

（二）事故现场应急处置情况

2025年7月28日20时1分，事故发生后，周边群众迅速拨打了110报警电话，并同时拨打了1

（三）医疗救治和善后情况

2025年7月28日20时11分，蕲春县人民医院救护车到达现场，将王x莲、童x睿送至蕲春县

7月29日凌晨1时20分，医生宣布童x睿抢救无效死亡。

事故发生后，县委县政府迅速成立善后工作专班，并妥善处理死者善后事宜，善后处置得

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查组委托上海钧测检测技术服务有限公司对事故发生的小火车游乐设施进行检测，（玻璃钢）与底座（钢结构）仅采用结构胶进行粘接，且存在一定程度的老化，根据《小火车18165-2019），座舱与钢结构底座之间的连接节点为单一失效点（注：单一失效点即游乐设施元件，其失效将会导致整个设施失效或严重危及乘客安全），不满足《小火车类游乐设施通用5.1.2 条的“设计阶段应避免不可接受的风险，不应有不可检测或监测的单一失效点”要求。

张x容经营的“小火车”（太空穿梭）承载物座舱与钢结构底座之间仅用结构胶单一连接家标准，因结构胶失去粘度，导致小火车从铁轨最高点（2.01M）下坡时发生座舱与底座分离

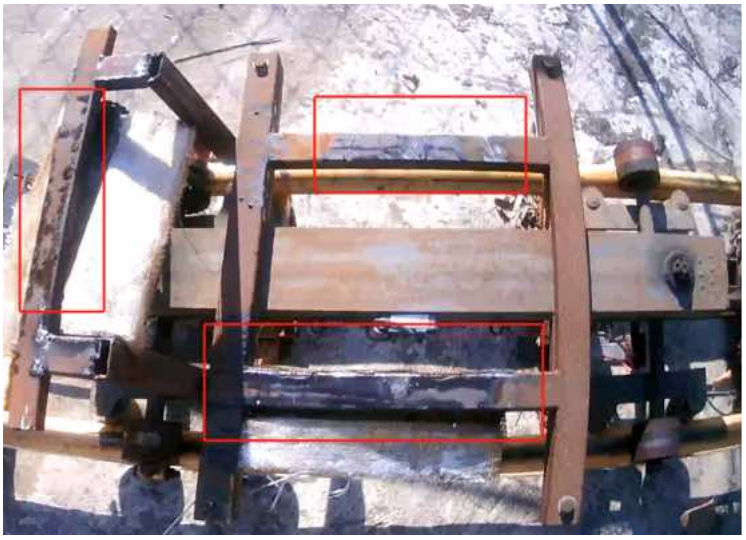


图2 承载物座舱与钢结构底座底座之间连接图

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

张x容作为小火车游乐设施负责人，安全意识淡薄，擅自改装事故设施主体，导致实际运设施标准；对其经营的小火车游乐设施安全风险缺乏认识，未发现工业胶粘连接方式存在安全安全条件；应急处置不及时，在事故发生时未第一时间采取紧急停车措施；游乐场内安全管理紧急停车按钮设置位置不合理，在“小火车”场地内，无法第一时间进行紧急停车措施。

（二）有关监管部门

蕲春县城市管理执法局未按照《蕲春县人民政府办公室关于进一步明确新行业新业态安全[2023]3号）“县城管执法局负责市民广场、公园等公众露天场所特种设备目录外游乐场所、游乐场所、游乐设施（非特种设施）履行安全监管职责，对其安全监管重要性认识不足，安全好游乐场所、游乐设施（非特种设施）安全监管工作，只将无动力的儿童游乐设施纳入日常监劝导、提醒，未认真开展现场安全检查。

蕲春县市场监督管理局未按照《蕲春县人民政府办公室关于进一步明确新行业新业态安全[2023]3号）“县市场监管局为特种设备目录外游乐设施安全管理提供指导和服务”的要求，施）履行安全管理指导和服务工作，对该集中区监督管理不到位，对张x容及另外2家游乐经全管理指导和服务流于形式，未发现张桃容经营的“小火车”的设施高度实际运行高度约为度，未要求张桃容整改。

蕲春县市场监督管理局对张x容经营的“小火车”安全管理指导和服务缺失。漕河镇人民该集中区安全风险认识不足，未指导傅畈社区游乐设施集中区安全管理隐患排查工作。

（三）地方党委政府

漕河镇人民政府未深入履行安全生产属地管理责任，对傅畈社区安全管理工作指导力度不安全风险。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

张x容，小火车游乐设施经营负责人，未取得《工商营业执照》，擅自从事经营活动，其标准，不具备安全条件，并擅自将运行高度升至2.01m，对事故负有直接责任，其违法行为建相关法律法规实施行政处罚。

（二）建议给予党纪政务处理的部门和人员

1.有关政府与部门

蕲春县城市管理执法局履行游乐场所、游乐设施安全监管工作不力，对事故的发生负有监局向县政府做出深刻书面检查。

蕲春县市场监管局履行游乐设施安全管理指导与服务工作不力，未主动履行游乐设施安全作开展不扎实，对事故发生负有监管责任，建议蕲春县市场监管局向县政府做出深刻书面检查

漕河镇人民政府属地安全管理责任落实不到位，指导辖区开展安全生产风险管控与隐患排准，将此地块出租经营的行为未采取任何措施；指导辖区内安全生产隐患排查工作不力，对事河镇人民政府向县委、县政府做出深刻书面检查，并专题报告整改情况。

2.有关责任人员

（1）蕲春县城市管理执法局

陈x生，蕲春县城市管理执法局党组成员、副局长。未贯彻执行县政府制定的工作职责，作重要性认识不够，未按规定开展游乐设施安全监管工作，只将无动力游乐设施纳入安全监管建议纪委监委责令其书面检查。

张x华，中共党员，蕲春县城市管理执法局综合执法大队中队长。未按规定对辖区内游乐导与提醒，监管工作失职。对事故发生负有直接责任，建议纪委监委给予诫勉。

（2）蕲春县市场监督管理局

王x，蕲春县市场监管局党组成员、副局长。未贯彻执行县政府制定的工作职责，未主动工作。对事故发生负有重要领导责任，建议纪委监委责令其书面检查。

张x，中共党员，蕲春县市场监督管理局城南市场监管所所长。开展游乐设施安全管理指作提醒与告诫，未发现事故设施有关违法违规行为，对事故发生负有直接责任。建议纪委监委

（3）漕河镇党委政府

方ｘ，蕲春县漕河镇人民政府党委委员、副镇长。未认真履行属地安全管理职责，未及时征收的土地出租经营行为，对该小型游乐设施集中区安全风险认识不足，指导傅畈社区安全生发生负有重要领导责任，建议纪委监委责令其书面检查。

方ｘ，中共党员，一级主任科员。未认真履行镇党委赋予的分管职责，未指导开展属地游查治理工作。对事故发生负有重要领导责任，建议纪委监委责令其书面检查。

（4）傅畈社区

伊ｘ，男，中共党员，漕河镇傅畈社区支部副书记，傅畈社区安全生产分管负责人，未正事故发生负有直接责任，建议漕河镇党委给予党内警告处分。

六、事故主要教训

这起事故暴露出我县游乐场所、游乐设施经营单位和负责人主体责任落实不到位、安全管暴露出相关部门存在监管缺失等问题，整体安全生产形势较为严峻。

七、事故整改和防范措施

（一）深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，切实统筹发展和安全。

各乡镇各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，一步树牢安全发展理念，进一步增强防范化解重大风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉。要发展和人民生活安宁的基础，是企业生存发展的基石。没有安全作为保障，发展就无从谈起下”的责任感，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题解决问题的能力水平。要事故各项措施，建立完善安全风险防范长效机制，坚决守牢安全红线底线。

（二）强化游乐设施监管责任落实，提升设施本质安全。

全县游乐设施经营使用单位及个人要深刻吸取本次事故的教训，全面增强安全风险防范意坚决防范类似事故再次发生。严禁采购不符合国家标准的游乐设施，要按照安全技术规范和设开展运行、例行检查和日常维护保养，要制定科学、有效的应急处置措施，及时处理异常情况平。

（三）深刻吸取事故教训，严格履行监管职责。

各乡镇各部门要进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，按照“管行业必须管经营必须管安全”的要求，层层落实安全生产管理责任，严格履行安全生产监管职责。

各监管部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，依据各自职责，认真履行《蕲春县人民新业态安全生产监管职责的通知》（蕲政办函[2023]3号）要求，属地与部门要形成合力，扎全风险隐患排查整治，对不符合安全技术规范要求或存在严重事故隐患的游乐设施，依法予以乐设施带病运行，确保安全。

（四）广泛开展宣传教育，增强安全防范意识。

各乡镇各部门要突出抓好安全生产宣传教育工作，扎实开展安全生产“进企业、进社区、社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。同时组织开展现场警示教育，以案说法、进一步强化属地党委政府、部门和有关企业法律意识、责任意识和安全意识。要督促游乐设施集场所切实加强安全生产教育培训，开展应急救援演练，强化从业人员安全意识、岗位技能和

责任编辑：应急管理局