冕宁县四川京泰建工集团路桥工程有限公司“5·4”一般高处坠落事故调查报告

来源：冕宁县应急管理局 时间：2026-09-17 10:29 分享到：

2026年5月4日上午11时左右，四川京泰建工集团路桥工程有限公司（以下简称京泰公司）在冕宁县稀土冶炼分离渣土安全处置示范场高处坠落事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约148万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《冕宁县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理权授权给通知》（冕府发〔2019〕20号）等法律法规文件，冕宁县应急管理局牵头成立由冕宁县公安局、冕宁县总工会、四川冕宁稀土经济开发区管县石龙镇政府相关负责同志参加的冕宁县四川京泰建工集团路桥工程有限公司“5·4”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时员参加，邀请县纪委监委介入同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问谈话、查阅资料、调查取证和组了事故经过、发生原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和整改防范措施建议。

经调查认定：冕宁县四川京泰建工集团路桥工程有限公司“5·4”一般高处坠落事故是一起因自制钢直梯焊接处断裂、高处作业安全管控失施工管理把关不严，建设单位统一协调管理不到位引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.建设单位，冕宁县工业投资开发有限责任公司（以下简称工投公司），县属国有企业，法定代表人：徐继超，统一-91513433560745959B，注册地址：冕宁县工业集中区管委会，成立时间：2010年9月，经营范围：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属探；建设工程施工等。

2.总承包单位，京泰公司，民营企业，法定代表人胡志明，统一社会信用代码91510700MA63JMRA8H，注册地址：四川省凉山彝族自镇交北路130号物流信息中心1-1-101号，成立时间：2020年4月，经营范围包括建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包等。具有《建书》证书编号：D251C65952，有效期至2030年7月25日，《安全生产许可证》证书编号：（川）JZ安许可证字[2020]008849，有效期2023年8月23日。

3.监理单位，四川宁胜工程管理咨询有限公司（以下简称“宁胜公司”），民营企业，法定代表人余劲松，统一社会信用代码91511600M册地址：四川省成都市成华区双店路66号1幢20层3号，成立时间：2019年5月，经营范围包括建设工程监理、水运工程监理、公路工程监理

（二）事故发生单位安全管理情况

京泰公司建立有全员责任制、双重预防机制并有日常管理台账，设置有项目经理邱路，技术负责人张树全，土建施工员余朋，土建质量员蒲梦，资料员张碧丹，专职安全员漆明娟、陈典奎、李刚。

宁胜公司建立了双重预防机制，并且在监理例会上对施工现场发现的安全隐患出具了监理工作联系单，在2026年5月2日和2026年5月作联系单中指出了施工现场缺乏安全警示标志及强调深基坑作业安全规范。

工投公司对项目工程多次召开了安全教育会议并出具了会议纪要，建立了安全隐患排查台账，设置有安全管理机构明确了专人负责，制度。

（三）事故发生经过

2026年5月4日上午，京泰公司巡检人员李培涛按照每日巡检计划，在冕宁县稀土冶炼分离渣土安全处置示范场（一期）开展边坡、渗水查工作。上午11时许，李培涛在处置单元格边内使用自制钢直梯向上攀爬，到达钢直梯中段位置时，挂在单元格边缘的钢制梯踏步横杆突然去立足点从高处坠落至下方作业面，导致事故发生。

（四）事故现场情况

事故发生地位于冕宁县稀土冶炼分离渣土安全处置示范场（一期）工程内的处置单元格区域。该区域共设有12个处置单元，呈三排四列尺寸为20m×20m，深度约11.3m（其中地上部分高1.2m）。事发点具体为1-2轴与A-B轴交汇处的单元格，该单元格底部遗留有断裂的自制钢头盔一个。单元格区域未按规范设置防坠落安全绳、安全带有效挂点、临边防护栏杆及兜底安全网，且现场无任何防坠落类安全警示标志。

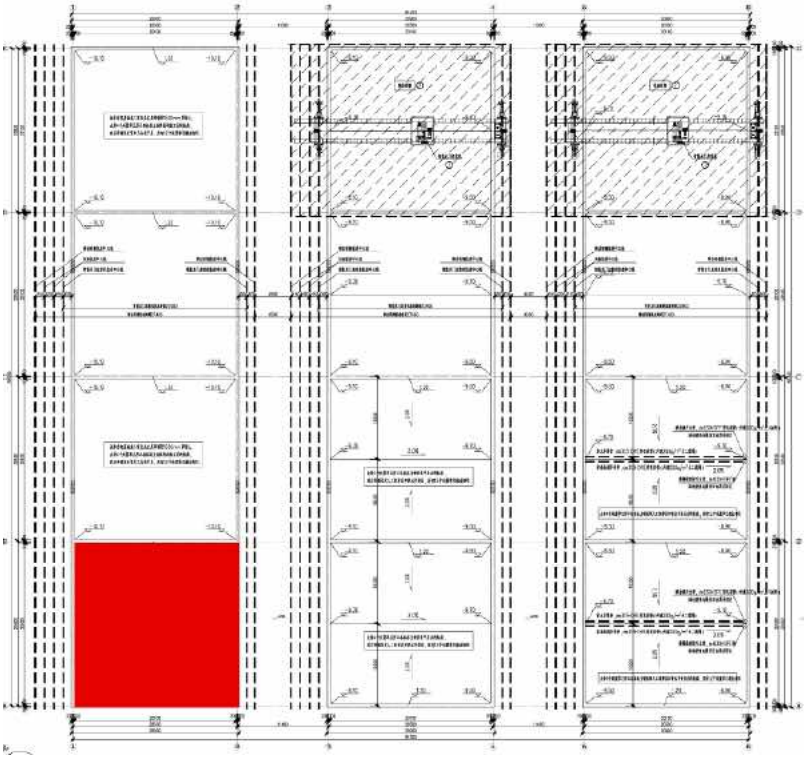


图1 事故单元格位置



图2 事故单元格外部



图3 事故单元格内部

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者姓名：李培涛，男，41岁，身份证号码：37142********5977，死因：呼吸心跳骤停死亡。事故直接经济损失约

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11时许事故发生后，现场工友第一时间将事故信息上报京泰公司并拨打了120急救电话，11时40分许项目经理邱路电话上报县应急管理
县工业园区管理委员会后书面材料随即上报，县级各部门接报后第一时间赶赴事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即停止全部高处作业，设置现场警戒围挡，防止二次坠落事故，同步开展伤员初步急救，现场应急处置程序规
到达现场后立即开展现场管控、现场勘查、事故调查取证工作，应急响应链条运行顺畅。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车到达现场采取急救措施后将李培涛转运至凉山州第一人民医院，伤者送入医院后，医疗机构全力开展抢救治疗，因伤情危重
效死亡。事故发生后，京泰公司第一时间对接遇难人员家属，依法依规协商赔付事宜，双方顺利达成赔偿协议，家属情绪平稳，善后处置工
产生信访矛盾纠纷。

（四）事故应急处置评估

本次事故应急处置总体响应及时、程序合规，信息报送与现场管控衔接顺畅，未发生二次事故或舆情发酵。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因为京泰公司员工自制的钢制直梯长期露天存放和使用，导致直梯锈蚀磨损严重，焊接处强度严重不足，无
要求；作业人员李培涛在开展登高巡检作业时，安全意识淡薄，未按规定全程系挂安全带，违章冒险作业。

（二）间接原因分析

1.设备全生命周期管理缺位。京泰公司未建立钢结构登高设施定期除锈、维保制度，巡检爬梯长期带病运行，重大结构安全隐患长期未

2.高处作业安全管控宽松。企业未严格执行高处作业审批制度，登高巡检未开展班前安全技术交底，现场无专人监护登高作业，作业人佩戴不到位。

3.安全培训教育走形式。一线巡检人员安全培训针对性不足，对露天钢结构锈蚀断裂重大风险预判不足，安全防范意识薄弱。

4.隐患排查治理存在不足。京泰公司对宁胜公司提出的安全隐患未及时复核并按通知单整改，导致这些隐患持续存在。

四、责任单位存在的主要问题

（一）京泰公司

1.安全生产教育和培训存在不足[1] 。经调查，京泰公司对包括李培涛在内的新进员工三级安全教育仅一天时间，培训学时严重不足，未具备必要的安全生产知识和熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。

2.示范场施工现场未设置明显的安全警示标志[2] 。施工现场单元格深度11.3米，属于具有较大危险因素的作业区域，但现场周边及入口全警示标志，未对基坑边缘进行围挡或警戒标识，也未设置夜间警示照明设施。

3.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度[3] 。示范场存在多处明显事故隐患，一是自制钢直梯用于人员上下作业池，该直梯期露天存放于室外，受风雨侵蚀，未进行定期保养和检查，梯体锈蚀、结构稳定性无法保证；二是单元格四周未设置任何安全带专用固定点作业人员在上下直梯过程中将安全带直接挂扣于直梯本体上，不符合安全带使用要求，现场管理人员未及时发现并组织整改，反映出隐患排全、责任不落实等问题。

4.未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程[4] 。现场作业人员在作业过程中存在违章作业、冒险作业的行为，人员的操作行为缺乏有效监督和管理，未及时纠正作业人员的违规操作行为，导致规章制度和操作规程形同虚设，未能落到实处。

5.未督促教育从业人员按照使用规则佩戴使用安全带[5] 。作业人员在进出单元格时，安全带挂钩端未连接在符合要求的固定点或安全绳扣于自制钢直梯上，致使劳动防护用品未能发挥应有的保护作用。

（二）工投公司

未对京泰公司进行统一安全生产管理和监督，未定期对京泰公司进行安全检查并及时发现隐患[6] 。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李培涛，京泰公司巡检作业人员，登高巡检作业过程中未正确使用安全带，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对责任单位的处理建议

（1）京泰公司，未落实安全生产教育和培训职责、未在较大危险因素的作业区域设置安全警示标志、未建立健全并落实生产安全事故度、未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程、未督促从业人员正确使用劳动防护用品，对事故发生负有主要责任应急管理局依法依规进行处理。

（2）工投公司，安全生产统一协调管理不到位，建议由冕宁县应急管理局依据依法依规进行处罚。

2.对相关责任人员的处理建议

（1）胡志明，男，汉族，京泰公司董事长，全面负责公司安全生产工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未督促检查本工作、对事故发生负有重要管理责任[7] ，建议由冕宁县应急管理局依据依法依规进行处罚。

（2）邱路，男，汉族，京泰公司项目经理，安全生产管理人员，负责安全检查、隐患排查、教育培训工作。未有效组织新入员工安全生未及时排查生产安全事故隐患、未能及时发现和制止违反操作规程的行为[8] ，对事故发生负有管理责任，建议由冕宁县应急管理局依据依法

（3）廖伟，男，汉族，工投公司项目部部长，全面负责项目安全生产工作，未定期对京泰公司进行安全检查、未及时发现京泰公司施工隐患，建议由冕宁县应急管理局依据依法依规进行处罚。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任严重缺失

京泰公司未依法履行安全生产主体责任，教育培训、隐患排查、现场管理、劳动防护等各环节安全管理制度不健全、执行不到位，安全设，未能守住安全生产基本底线。

（二）隐患整改责任落实落实不到位

京泰公司对宁胜公司下达的整改通知单未予足够重视，未组织落实整改，安全隐患被搁置，片面追求生产进度，忽视安全整改要求，致消除的事故隐患持续存在并最终酿成事故。

（三）安全统一协调管理责任缺位

建设单位未对承包单位实施统一协调管理，未定期开展安全检查，失察失管问题突出，安全生产责任链条断裂，多位一体安全防范体系

七、事故防范和整改措施

（一）强化企业主体责任落实，防止“落而不实”

企业要深刻吸取事故教训，切实扭转安全管理制度的突出问题。一是压实全员安全生产责任制，建立健全覆盖各层级、各岗位的安全生全生产履职情况与绩效考核直接挂钩；二是强化安全教育培训实效，严格执行新进员工三级安全教育制度，保证培训学时和内容符合法定要产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业；三是加大安全生产投入，保障安全设施设备、劳动防护用品、安全培训等经费足额到位，配齐准的安全带、安全绳等防护装备。

（二）规范施工单位质量管控行为，杜绝“建而不验”

施工单位要全面加强设备设施和施工质量的全过程管控，一是建立设备设施全生命周期管理制度，对所有登高设施进行全面排查，立即要求的设施设备，建立定期检查、维护保养和报废更新制度，明确检查周期、维护标准和报废条件；二是建立质量隐患闭环管理机制，对排量隐患和施工缺陷逐一登记造册，明确整改责任人、整改标准及完成时限，实行闭环销号管理。

（三）压实建设单位统筹管理责任，严防“协而不控”

建设单位要切实履行安全生产责任，坚决杜绝“一包了之、只包不管”。一是签订安全生产管理协议，与承包单位签订专门的安全生产管包合同中明确约定各自的安全生产管理职责，厘清安全生产责任边界；二是建立统一协调管理机制，建立覆盖工程项目施工现场各方主体的理机构，对承包单位的安全生产工作实施统一协调、管理；三是强化定期安全检查，牵头开展工程项目的安全巡查检查，重点检查安全生产安全管理、劳动防护用品配备使用、隐患排查治理等落实情况；发现安全问题的，及时督促整改。

（四）健全行业属地监管体系，防范“查而不改”

负有安全生产监督管理职责的部门和属地政府要切实履行监管责任，着力解决“检查走过场、整改不到位”的突出问题。一是建立隐患排制度，对发现的隐患实行“即查即改”或限期整改，建立全流程闭环管理机制；二是实行重大隐患重点督办，重大事故隐患严格“责任、措施、案”五落实，实行重点督办，确保重大隐患整改到位；三是强化“回头看”和执法震慑，常态化开展隐患整改“回头看”，严防问题反弹；对整改的生产经营单位依法严肃查处，对违法违规行为形成有力震慑。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必
识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利
全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、
发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中
排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督
按照使用规则佩戴、使用。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位
专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工
理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。