沈阳市铁西区大米快餐店“3·10”液化石油气泄漏爆炸事故调查报告

铁西区政府事故调查组

2023年5月30日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位的安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）善后处理情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析及暴露出的问题.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9
（三）其它可能因素排除.....11
（四）间接原因分析.....12
（五）事故暴露出来的其它问题.....13
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13

（一）对事故责任人员的处理建议.....13

（二）对事故责任单位的处理建议.....15

五、事故整改和防范措施.....17

（一）深刻汲取事故教训，严查事故隐患.....17

（二）强化研判，推进风险防范化解.....17

（三）严格行业监管，打击违法行为。.....18

（四）加强宣传教育，提升安全意识。.....18

2023年3月10日17时38分17秒，位于沈阳市铁西区利工街34号111室沈阳市铁西区大米快餐店内瓶装液化石油气泄漏发生爆炸事故，造成该快餐店、周边居民商户的房屋、车辆等财物不同程度受损，直接经济损失200余万元。

事故发生后，省委省政府、市委市政府高度重视，省长李乐成、沈阳市委书记王新伟相继作出批示，要求科学救援、安全有效处置事故现场，并做好善后处置等工作。省政府相关领导也都作出了批示。市政府常务副市长李军亲临现场指挥应急救援工作，省市应急管理部门、城乡建设部门、铁西区委政府主要领导和相关部门第一时间赶赴现场指挥调度应急处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）《辽宁省燃气管理条例》等法律法规和有关规定，经铁西区政府批复同意，于3月11日由区城建局牵头，会同公安铁西分局、区总工会、区应急局、区市场局、铁西消防救援大队、属地兴顺街道办事处组成沈阳市铁西区大米快餐店“3·10”液化石油气泄漏爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），委托了辽宁省抚顺市特种设备监督检验所对相关设备设施进行检验检测鉴定，并邀请了区纪委监委和区人民检察院派员参加事故调查。事故调查组聘请燃气专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验

检测、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。


经调查认定，沈阳市铁西区大米快餐店“3·10”液化石油气泄漏爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.沈阳市铁西区大米快餐店（以下简称大米快餐店），统一社会信用代码：92210106MAOTXKT455，类型：个体工商户，营业执照注册经营者为毛某明，经营场所为辽宁省沈阳市铁西区利工街34号111，经营范围为餐饮。大米快餐店实际上由毛某明母亲薛某负责经营。

2017年3月，该店开始经营，营业时间为每天早上9时，闭店时间为下午17时。2023年春节前，沈阳市苏家屯区十里河液化气站为该店进行提供气源。期间，该双方没有签订供气同时，液化气站送气工也没有对该用户的液化石油气设施、用气环境等进行检查。2023年3月10日上午双方才签订了《瓶装液化气供气合同》。事发当日，该店使用2个液化石油气钢瓶为炉灶提供燃料，钢瓶编号分别为A070050648（称为：1#气瓶）、0350086（称为：2#气瓶），2个气瓶型号均为YSP35.5，均为信息化气瓶。1#气瓶位于就餐区的北南侧、正对入户门；2#气瓶位于餐厅正西方面阳台方面的灶台下（见下图）。

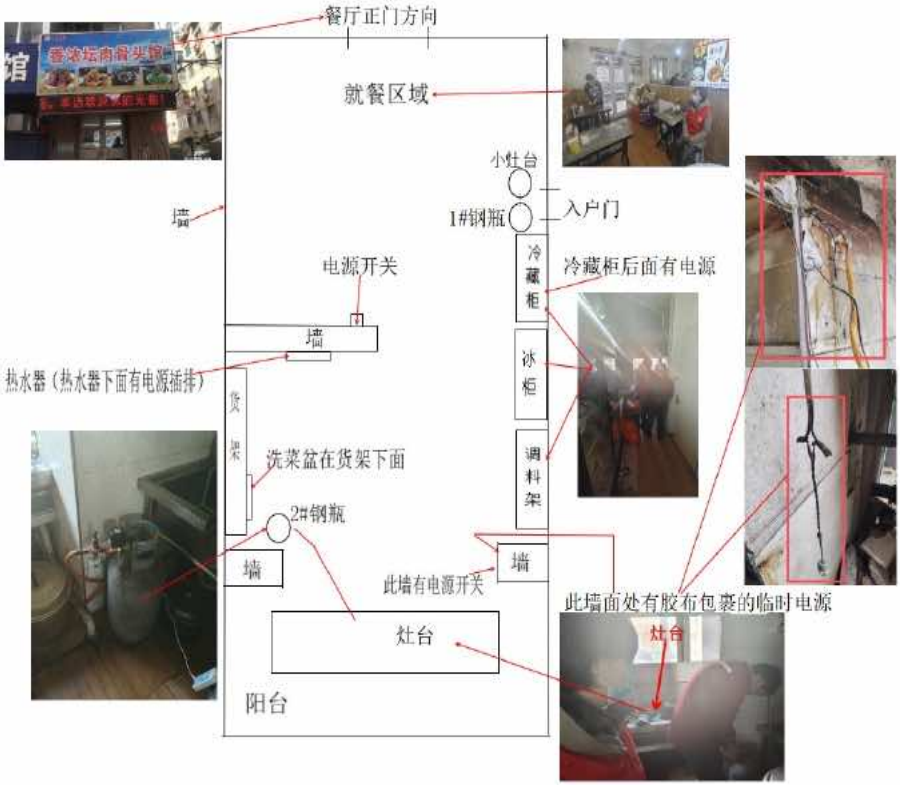

2.沈阳市苏家屯区十里河液化气站，统一社会信用代码：912101XXXXXXX28XP，类型：个人独资企业，投资人：蒋某，住所：沈阳市苏家屯十里河镇十里河村，成立日期：1991年4月3日，许可经营项目为瓶装液化石油气销售。一般经营项目为钢瓶、炉具零售。燃气经营许可证编号：2018-01-06-0005P，许可证有效期限：2021年5月24日起至2026年5月24日。

蒋　某，男，沈阳市苏家屯十里河液化气站投资人。

蒋某超，男，系沈阳市苏家屯十里河液化气站投资人蒋某儿子，目前负责液化气站的实际生产经营工作。

李某民，沈阳市苏家屯区十里河液化气站送气工，2021年1

月份到该液化气站工作，与企业签有《劳动合同》。

（二）事故发生单位的安全管理情况

1.**大米快餐店，**未明确指定专人负责用电、用气的安全管理，平时使用两个瓶装液化石油气，均未安装可燃气体报警器和自动切断阀，使用的两个灶具无自动熄火装置，其中2#气瓶与灶具连接的胶管老化，灶具侧胶管使用铁丝捆扎连接。

2.沈阳市苏家屯区十里河液化气站，未建立落实全员安全生产责任制，没有明确送气工的安全生产职责；没有制定关于可燃气体报警器和切断阀安装的相关安全生产规章制度和操作规程，只是口头对送气工交代了操作规程；企业未落实24小时值班制度。气站气源没有按照国家标准添加臭剂。主要负责人在事故发生后，为推卸责任，与工作人员串通，有意造假、篡改报警器监测平台相关数据信息。对企业从业人员安全生产培训和教育落实不到位，未见送气工李某民的安全生产教训和培训档案；没有严格落实岗位安全责任，未履行双方签订的《瓶装液化气供气合同》中供气方的权利义务中第3条规定的“供气方必须运输安装到位，定期入户安检及督促用气使用合格的燃气连接管设施等”。

（三）事故发生经过

2023年3月5日，铁西区兴顺街道办事处主要领导带领辖区神瑞社区副书记在全国两会期间安全生产大检查中，发现大米快餐店使用的瓶装液化气没有安装可燃气体报警器和自动切断阀，现场责令其进行整改，薛某开始拒绝整改，后口头同意整改。

3月7日，神瑞社区2名工作人员再次到快餐店督促整改落实情况，薛某当时情绪比较激动，不愿意安装。

3月7日，神瑞社区工作人员将此情况上报兴顺街道办事处。

3月9日，兴顺街道办事处及时将此问题上报区燃气办，区燃气办督促沈阳市苏家屯区十里河液化气站，对未安装可燃气体报警器和自动切断阀的餐饮饭店停止供气。因此，薛某同意安装，并联系沈阳市苏家屯区十里河液化气站，要求安装可燃气体报警器和自动切断阀。

3月10日上午10时45分，沈阳市苏家屯区十里河液化气站送气工李某民达到大米快餐店，给在厨房西南侧、入户门旁的2#气瓶安装可燃气体报警器和自动切断阀，安装现场除了该店的经营者薛某和厨师曹某铃，还有神瑞社区的2名工作人员。

期间，由于报警器需要安装的位置与就近的墙上电源插座距离较远，薛某临时找了一个多功能电源插排供报警器供电使用。李某民安装好设备后，联系其液化气站负责人蒋某超，并将安装设备照片通过微信传给蒋某超，蒋某超回复李某民，说薛某店里现在安装可燃气体报警器的液化气瓶可调压阀不符合要求，应换成不可调压阀，李某民答应薛某第二天再来调修。

安装完报警器和切断阀后，李某民未给薛某或曹某铃安装可燃气体报警器报警接收软件，也未给液化气站（蒋某超）上传薛某或曹某铃的相关信息和报警器条码，没有对报警器和自动切断阀能否正常工作进行现场测试。

3月10日11时02分，李某民离开了大米快餐店。

3月10日14时51分左右，厨师曹某铃离开此店。期间，薛某、曹某铃听到了近似乎“热得快”烧开水后的响声，薛某前去拔掉可燃气体报警器的电源。

3月10日15时左右，快餐店来了2客人就餐。

3月10日16时20分左右，薛某因临时有事，只关闭液化气的灶前阀门，没有关闭液化气瓶主阀门离开快了餐店。

3月10日17时38分17秒，快餐店发生爆炸。

（四）事故现场情况

大米快餐店，位于沈阳市铁西区利工街34号111室，正门前为利工街，正对东侧为中国家具城二期；该店南临南九中路，路南侧为中国家具城；出后门为一个小广场，后门东西两侧为居民楼。事故发生后，造成大米快餐店店内物品全部毁坏、一楼楼板严重变形，121室室内物品全部毁坏，112室内部分物品损坏；锦江之星、中国家具城、家具城二期100余窗户玻璃受损；周边其它居民商店160余户门窗和其它生活用品遭到破坏，21辆车辆不同程度受损。









（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故未造成人员伤亡，直接经济损失200余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月10日下午17时39分，铁西区消防救援大队接到市支队指挥中心指令后，立即出动消防救援力量到达进行应急处置，同时向区应急委办公室进行报告。区应急委办公室立即派出人员达到事故现场搜集情况，第一时间将事故现场情况向区委、区政府和市应急管理部门进行了汇报。

17时50分，铁西区政府启动了《沈阳市铁西区城镇燃气系统突发事件应急预案》并启动Ⅳ级应急响应。成立了以区委书记、区长为总指挥，常务副区长、分管燃气领域的副区长为副总指挥的现场指挥部。

（二）事故现场应急处置情况

3月10日下午17时39分，铁西区消防救援大队接到市支队指挥中心指令后，立即出动消防救援队员49人、12辆消防车前往现场，主要采用控制燃烧、冷却气瓶、关阀断气等手段进行应急处置。

事故发生后，区委、区政府主要领导和相关领导立即赶赴现场，组织消防、宣传、应急、公安、城建、城管、执法、燃气、供电等部门和属地兴顺街道办事处按照《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）等有关规定，迅速启动《沈阳市铁西区城镇燃气系统突发事件应急预案》，成立了由专家指导组、综合协调组、灭火抢险组、现场封控组、宣传信息组、人员疏散安置组等6个工作组组成的现场救援指挥部，区委书记、区长担任总指挥。18时40分，常务副市长李军亲临现场，指挥应急处置工作。在市政府领导的指挥下，省市两级应急管理部门、城乡建设部门的指导下，救援指挥部统一指挥，有关部门通力配合，于22时，应急处置抢险工作结束。

（三）善后处理情况

为了尽快恢复因事故受损的周边居民和商户正常的生产、生活秩序，按照区委、区政府主要领导安排，由区委常委、常务副区长负责，属地街道办事处牵头，区政府办、民政、房产、应急、城建、城管、行政执法等部门和单位组成善后处置工作组，下设六个专项工作小组，分别对居民疏散安置、房屋排险（修缮、鉴定）、损失排查统计、居民楼水电气恢复、居民诉求处理、受损车辆理赔、正

面舆情引导等工作进行善后处置。

（四）事故应急处置评估

铁西区消防救援大队接报后调派5个消防救援站、12辆消防车、49余名指战员赶赴现场处置，经过1小时连续处置，火情得到有效控制，室内液化气瓶安全转移，共疏散人员72人。

在市委市政府、区委区政府和省应急管理厅、省城乡建设厅正确领导下，各相关部门及时联动、全力合作，信息接报及时，反应迅速、指挥高效、处置得当，有效避免了次生灾害发生。

三、事故原因分析及暴露出的问题

事故直接原因是由于软管与灶台连接处用于固定的铁丝松动，引起液化石油气泄漏，与空气形成混合气体达到爆炸极限，遇到冰柜（箱）自启动产生点火源引起爆燃。

（一）直接原因分析

2#钢瓶连接的胶管长期在超压（>0.1MPa）、油渍环境下使用，且灶台侧胶管的铁丝捆扎接头受自然重力、外力及灶台温度影响，存在接头处疲劳老化软化情况，致使其与灶台燃气接口处泄漏的可能性。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.相关设施设备检验检测鉴定情况

（1）钢瓶本体的气密性试验

1#气瓶出厂日期为2020年，未到首次定期检验期；2#气瓶出厂日期为2016年4月，2021年8月由沈阳市华阳气瓶检验有限

公司进行定期检验。2只气瓶均在检验有效期内。经检测2只气瓶气密性试验结果均为符合标准要求。

（2）报警器、切断阀联锁状态，是否性能良好，报警后切断阀关闭时间

报警器检测：通电测试，报警器指示灯不亮。用可燃气体测试电子鼻，报警器无反应。因此判断该报警器在事故中受损不能正常检测。

切断阀及驱动装置检查：对切断阀进行手动启闭操作，启闭过程无卡涩现象。连接新报警器对切断阀电控机构进行测试，信号传输接收正常，电控机构驱动端动作正常，手动复位测试无异常。

（3）软管检测试验情况

第一处破口：位于35～77mm处，破口为外层+内层破口，破口截面为不规则形状。结合事故发生上午现场照片，报警器亮灯状态正常，软管使用状态正常，分析该处破口系闪爆事故中形成。（见下图）







第二处破口：距燃气侧2136mm处。破口为外层破口，长



12.2mm，不规则状，破口处截面较新，从破口处可见内胶层与外胶层有网状的纤维丝。破口处内胶层未见开裂。（见下图）



因，软管内日常使用压力高于软管气密性试超压使用状态，软管内层弹性减弱，多处涨粗变形，判定老化。

2.专家分析意见

2#钢瓶软管与灶具采用螺丝进行固定，未按照《城镇燃气设计规范》进行有效固定，连接方式不合格。胶管长期在超压（>0.1MPa）、油渍环境下使用，且灶台侧胶管的铁丝捆扎接头受自然重力、外力及灶台温度影响，存在接头处疲劳老化软化情况，致使其与灶台燃气接口处泄漏的可能性。

大米快餐店使用2#钢瓶液化气离店后未关闭角阀，2#钢瓶中的液化石油气泄漏自软管与灶具连接处泄漏至室内空间达到闪爆极限（主要成分为丙烷和丁烷混合物，其闪爆极限为1.5%~9.5%），遇点火源发生闪爆。

（三）其它可能因素排除

通过公安机关现场勘查、询问核实涉事相关人员和周边居民、调取事故现场周边视频资料分析，排除人为故意破坏。

（四）间接原因分析。

1.大米快餐店，安全生产主体责任不落实。一是未建立和落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制；二是隐患排查不

到位，未有效检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；三是实际负责人薛某，在生产经营过程中，违法将可燃气体报警器电源拔掉，致使设备无法正常工作，离开工作场所没有及时将2#气瓶阀门及时关闭。

2.沈阳市苏家屯区十里河液化气站，未有效建立安全生产规章制度和操作规程。对从业人员李某民安全培训和教育不到位，针对性不强。没有及时将报警器用户快餐店薛某的相关信息录入监测平台。作为燃气经营企业，在给燃气用户提供的气源中没有添加嗅觉正常的人可以感知的警示性臭味[1]。从业人员李某民未严格落实岗位安全职责。在对大米快餐店安全检查时，未发现燃气胶管老化、胶管和灶具连接处用铁丝固定[2]的问题；现场发现该店使用不符合国家标准规范的可调试调压阀[3]，没有及时进行整改；对检查中发现正在使用的2个灶具没有按照国家标准规范设置自动熄火装置[4]，在安全检查记录表中没有提出整改意见；对该店提供不符合规范的电源插座[5]也没有提出异议。在大米快餐店的经营场所不具体安全生产条件情况下，仍为其提供燃气气源。

（五）事故暴露出来的其它问题

---

[1] [?]《燃气工程项目规范》(GB 55009-2021) 3.0.7“燃气应具有其泄漏到空气中并在发生危险之前 ,嗅觉正常的人可以感知的警示性臭味”。

[2] [?]《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006(2020 年版))“软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定”。

[3] [?]《瓶装液化石油气调压器》(GB 35844-2018) 第 5.2.1.3“调压器应采取可靠的措施防治改变调压器的设定状态，调压器设定状态的调节部件应该被封固”。

[4] [?]《燃气工程项目规范》 (GB 55009-2021) 6.2.5 : “商业燃具应设置熄火保护装置”。

[5] [?]《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)8.0.6.4 : 在潮湿场所采用具有防溅电器附件的插座 , 安装高度距地不低于 1.5 米。

1.大米快餐店，没有指定专门人员负责燃气的安全使用与管理，没有制定突发事件现场应急处置措施并开展应急演练，没有落实消防“三清三关”行动。

2.沈阳市苏家屯区十里河液化气站，没有专人负责可燃气体报警器远传报警监测平台的管理工作，企业未建立24小时应急值班制度。

3.行业监管与行政执法处罚相脱节。燃气行业监管部门由区城建部门负责，燃气的违法行为处罚权由市城管执法局铁西分局负责，监管与处罚相分离。企业违法行为发生后，需要案件移交，往往导致企业违法行为不能及时处罚，形成不了执法威慑作用。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.薛**某**，大米快餐店实际负责人，未组织制定有关燃气设施、用气设备等操作规程和安全检查制度；未组织建立并落实风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；违法将可燃气体报警器电源拔掉，致使设备无法正常工作，离开工作场所没有及时将2#气瓶阀门及时关闭。对事故发生负有责任，建议沈阳市公安局铁西分局依法依规调查处理。

2.李**某**民，沈阳市苏家屯区十里河液化气站送气工，在大米快餐店不具备安全生产条件的情况下，仍给该燃气用户提供气源，并安装可燃气报警器和自动切断阀。一是随瓶安检排查不到位，

未发现燃气用户液化气瓶胶管与灶具用铁丝连接固定的问题；二是燃气用户未按国家标准提供电源插排，现场未提出更换要求；三是发现燃气用户未按照规范使用减压阀，但没有及时更换；四是安装完报警器和自动切断阀后，没有对设备是否能够正常运行进行测试；五是未给大米快餐店薛**某**手机上安装可燃气体报警器报警软件，也未将其相关信息上传企业报警器监测平台；六是未对大米快餐店如何处理报警器报警和切断阀工作后的处置方法进行培训。对事故发生负有责任。涉嫌刑事犯罪的，建议由沈阳市公安局铁西分局依法依规调查处理。

3.蒋**某**超，沈阳市苏家屯区十里河液化气站实际负责人，未认真履行企业负责人安全生产工作职责。一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；二是没有制定可燃气体报警器和自动切断阀安装、调试操作规程；三是企业安全生产教育和培训不到位，没有对从业人员李**某**民进行安全生产教育和培训；四是没有落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对大米快餐店存在的调压阀不符合规范、胶管老化、胶管与灶具用铁丝固定等安全隐患，没有及时督促企业整改，及时消除安全生产事故隐患。对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项的规定[6]，依

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织制定并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消防生产安全事故隐患。”

据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定[7]，建议由铁西区应急管理局对实际负责人蒋**某**超处2022年收入百分之四十的罚款。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.**沈阳市铁西区大米快餐店。**作为单位燃气用户，未建立本单位安全管理制度，未明确安全负责人，未制定有关燃气设施、用气设备等操作规程和安全检查制度，未对员工进行燃气安全知识和岗位安全操作技能培训。实际负责人薛**某**违法将可燃气体报警器电源拔掉，致使报警器和自动切断阀无法正常工作；离开经营场所没有及时将2#气瓶的阀门关闭，导致液化气泄漏后发生爆炸。对事故的发生负有责任。其行为违反了《辽宁省城镇燃气管理条例》第三十三条第三款[8]，《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[9]，《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款、四款的规定[10]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定[11]，建议由铁西区应急管理局对大米快

---

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项规定:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[8][?]《辽宁省城镇燃气管理条例》第三十三条第三款:“单位燃气用户应当建立健全安全管理制度,明确安全负责人,制定有关燃气设施、用气设备等操作规程、检修规程、安全巡检制度,对其从事燃气设施、用气设备操作、运行、维护的作业人员进行燃气安全知识和岗位安全操作技能培训。”

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款规定:“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或行业标准”。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款:“生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。”;第四款规定:“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的,应当安装可燃气体报警装置,并保障其正常使用。”

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项规定:“发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依据下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十

餐店给予行政处罚。

2.沈阳市苏家屯区十里河液化气站。未严格落实安全生产相关法律法规，未有效建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；对从业人员安全教育和培训不到位；相关从业人员在作业过程中，未严格落实岗位安全职责，隐患排查不到位，消除生产安全事故隐患不彻底。未有效监督考核全员安全生产责任制的落实；未执行依法制定的保障安全生产的国家标准，对不具备安全生产条件的燃气用户，没有督促其整改，仍为其提供气源，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款、《中华人民共和国安全生产法》二十二条第二款[12]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[13]、《辽宁省城镇燃气管理条例》第四十二条第二款[14]、《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定[15]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议铁西区应急管理局对沈阳市苏家屯区十里河液化气站给予行政处罚。

万元以上一百万元以下的罚款。”

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款规定：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

[13][13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[14][14]《辽宁省城镇燃气管理条例》第四十二条第二款：“瓶装燃气经营者应当对燃气用户存放和使用燃气场所的安全条件、用户设施以及燃气器具的安装使用情况，每年至少进行一次安全检查。”

[15][15]《中华人民共和国安全生产法》第四十四第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

五、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，严查事故隐患

1.大米快餐店。要认真吸取事故教训，切实提高生产安全事故防范意识。建立健全并落实本单位安全生产责任制，组织建立并落实风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，制定并落实安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员安全生产教育和培训，加强生产安全事故应急演练，提升应急处置能力。

2.沈阳市苏家屯区十里河液化气站。要认真分析此次事故发生的原因，加强安全风险警示提示，及时进行警示教育，确保警示信息、工作要求在最短时间传达至企业一线，作业岗位。同时，结合事故教训，突出重点部位、重点岗位、重点环节，深入查找隐患风险。针对事故暴露出的苗头性、倾向性问题，组织开展扎实细致的隐患排查活动，查找管理漏洞、制度规程落实短板、工作薄弱环节，并及时制定针对性的措施，落实各项安全管理制度和生产作业规程。

（二）强化研判，推进风险防范化解

各相关企业要深入分析研判风险，分析查找薄弱环节，及时采取有效应对措施。对重大风险、隐患，要点对点制发风险提示函、工作要求任务分解表，要求相关部门立即落实，按时上报相关进展情况。重点时段，企业要提高研判频次，加大调度力度，实行日研判、日督导、日调度，制定风险防控任务清单、责任清单，推动企业预防研判制度向纵深发展。

（三）严格行业监管，打击违法行为。

各行业监管部门要进一步学习领会习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，树牢“人民至上，生命至上”理念，严格行业监管责任，落实“三管三必须”要求。杜绝行业安全监管执法“宽、松、软、虚”问题，通过精准严格的监管执法倒逼企业主体责任落实。同时，要以此次事故为契机，以“四不两直”方式开展突击检查，加大警示约谈、上限处罚、公开曝光力度，对发现的重大隐患、严重违法行为和非法生产经营建设行为，严格执行“四个一律”措施，坚决杜绝企业“带病”生产、“带病”运行。针对违法违规行为，该处罚的必须依法处罚，该停产整顿的必须停产整顿，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，依法予以关闭，对问题突出的单位和个人要纳入安全生产“黑名单”。对涉嫌刑事犯罪的，做好行刑衔接工作，及时移交司法部门调查处理。

（四）加强宣传教育，提升安全意识。

持续推动安全生产“四进”活动，扩面普及城镇燃气和消防安全常识，强化安全宣传载体和通道，重点放在基层街道、社区层面，夯实小微企业的安全教育培训。强力推进燃气的“关阀行动”和消防“三清三关”行动，切实提升企业全员安全防范意识，杜绝各类事故发生。