附件 1

南宁市邕宁区南南铝业股份有限公司“8·12”物体打击事故调查报告

2022 年 8 月 12 日早上 4 时 36 分，邕宁区蒲庙镇良信路南南铝业股份有限公司 4 号厂房内发生一起物体打击事故，事故造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174 号）的有关规定，由邕宁区应急管理局牵头，会同城区政府办区委政法委、市公安局邕宁分局、市场监管局、经信局、人社局、总工会、蒲庙镇人民政府组成南宁市邕宁区南南铝业股份有限公司“8·12”物体打击事故调查领导小组（以下简称调查组）。事故调查组经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故单位基本情况

南南铝业股份有限公司，统一社会信用代码：91450100732200147Y; 类型: 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）; 法定代表人: 郑某; 注册资本: 21060.000000 万人民币;

成立日期: 1993 年 04 月 26 日; 登记机关: 南宁市行政审批局; 核准日期: 2020 年 12 月 14 日; 登记状态: 存续(在营、开业、在册); 住所: 南宁市邕宁区良信路 6 号; 经营范围: 金属制品的加工、销售; 铝合金汽车车身、挂车、货箱总成和汽车底盘的研发、设计、制造、销售和进出口等。

二、事故发生经过和救援情况

2022 年 8 月 12 日 4 时 32 分左右，南南铝业股份有限公司 4# 楼车间物转工人黎某使用起重机械遥控器，操作 2.8T 电动单梁起重机将从喷涂区运至成品仓库入口电动地轨车上的产品进行卸载，电动地轨车上共有产品框及铝型材产品三层，吊带初始挂于最底层的产品框(上下叠层)，开始操作起重机进行起吊，约 5 秒后将产品原地降下。4 时 35 分，黎某右手持起重机遥控器(图 5)，左手将产品框西南面(靠近其自身一侧)吊带卸下(图 6)，4 时 36 分，再将卸下的吊带挂至中间层的产品框挂钩时，起重机突然启动上升导致产品框失衡倾倒，产品框和产品将黎某压倒(图 7)。

5 时左右，零点值班工人发现事故情况，当即汇报公司值班领导，值班领导左庆华赶到现场后，立即拨打 120 并电话通知公司领导。5：40 左右 120 医护人员与 119 消防救援人员到达现场后使用工具撬型材框将黎某抬出，经 120 医护人员抢救无效死亡。

三、事故现场勘验及人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

经调查现场勘查，事故现场位于南宁市邕宁区良信路6号南南铝业股份有限公司4#楼厂房成品仓门口入库区（图1）。死者着黑色上衣、深蓝色西裤、黑色皮鞋，死者北侧有一红色电动轨道车，该车西侧地面摆放产品框，框内装有铝制产品，电动地轨车上装载有三框铝制产品，每框约500kg，吊装共三框约1.5t（图2），电动地轨车上正上方有一吊机，下挂四条挂带，其中三条挂带置于框架挂钩上，一条悬空置于货物上方（图3）。板车上货物向板车左右两侧垮塌（图4），吊装货物的挂带以及电动轨道车上用于吊装铝制品的框架上挂钩结构完好，未发现损坏情况。涉事设备为该单位使用的一台电动单梁起重机（其公司自编号54号），该设备正常运行，有产品合格证，生产厂家：河南省力神起重机有限公司，型号规格：LD2.8-21.925 A3，产品编号：19100238，设备代码：417041045201900238，额定起重量：2.8t。

（二）伤亡情况及经济损失

死者：黎某，男，18岁，南宁市邕宁区新江镇团阳村人，系南南铝业股份有限公司物转班工人，在事故中死亡。事故造成直接经济损失135万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

南南铝业股份有限公司物转工人黎某操作使用起重机在进行挂绳作业时，起重机突然启动上升导致产品框失衡倾倒，吊装产品将黎某压倒后致其死亡。

（二）间接原因

1.黎某在进行吊装作业操作起重机械时，从事分散注意力的操作，左手装挂绳索，右手操作起重机起吊[1]；未保证起吊的稳定性进行吊装作业[2]。

2.南南铝业股份有限公司对从业人员三级安全教育培训不到位，培训教育内容不完善[3]；未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实[4]；制度及操作规程的制定不完善，不合理，未建立起重机安全工作制度[5]。

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任单位、责任人处理建议

（一）对事故单位的责任认定和处理建议

南南铝业股份有限公司对从业人员三级安全教育培训不到位，培训教育内容不完善[6]；未安排专门人员进行现场安全管理，确保

---

[1]《中华人民共和国国家标准标准》GB6067.1-2015 起重机械安全规程 第 1 部分：总则：17 起重机械的操作 17.1 总则 起重机械安全操作一般要求如下：a）司机操作起重机械时，不允许从事分散注意力的其他操作。

[2]《中华人民共和国国家标准标准》GB6067.1-2015 17.2 荷载的吊运 17.2.1 载荷在吊运前应通过各种方式确认起吊载荷的质量。同时，为了保证起吊的稳定性，应通过各种方式确认起吊载荷质心，确立质心后，应调整起升装置，选择合适的起升系挂位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋势；

[3] 《生产经营单位安全培训规定》未按第十四条、第十五条、第十六条内容进行培训；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5]《中华人民共和国国家标准标准》GB6067.1-2015 11 起重机操作管理 11.1 安全工作制度：应建立起重机安全工作制度，无论是进行单项作业还是一组重复性作业，所有起重机作业都应遵守。起重机在某地作业或永久固定(如在厂内或码头)的起重机作业均应遵守此项原则。

[6]《生产经营单位安全培训规定》第十四条、第十五条、第十六条进行培训；

操作规程的遵守和安全措施的落实[7]；制度及操作规程的制定不完善，不合理，未建立起重机安全工作制度[8]。对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚。

（二）对责任人的责任认定和处理建议

1.黎某，南南铝业股份有限公司物转班工人，违章作业，在未保证起吊的稳定性，确认起吊载荷质心，调整起升装置，选择合适的起升系挂位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋势情况下作业[9]。对事故的发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

2.郑某，南南铝业股份有限公司董事长。组织开展安全教育培训不到位，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不完善，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除从业人员作业过程中存在违章操作的生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定[10]，对事故的发生负有责任。建议由南宁市邕宁区应急管

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[8]《中华人民共和国国家标准标准》GB6067.1-2015 11 起重机操作管理 11.1 安全工作制度：应建立起重机安全工作制度，无论是进行单项作业还是一组重复性作业，所有起重机作业都应遵守。起重机在某地作业或永久固定(如在厂内或码头)的起重机作业均应遵守此项原则。

[9]《中华人民共和国国家标准标准》GB6067.1-2015 17.2 荷载的吊运 17.2.1 载荷在吊运前应通过各种方式确认起吊载荷的质量。同时，为了保证起吊的稳定性，应通过各种方式确认起吊载荷质心，确立质心后，应调整起升装置，选择合适的起升系挂位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋势；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

理局依法进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

南南铝业股份有限公司要深刻吸取事故教训，坚决杜绝自作主张、违章作业。主要负责人要加强管理，企业要督促从业人员安全生产规章制度和操作规程落实和员工掌握生产操作规程的情况，对发现的隐患问题，要立即整改，对短期内不能整改的，要采取有效管控措施，并制定具体整改方案，明确整改时限，责任到人，确保及时整改和消除安全隐患。

南宁市邕宁区南南铝业股份有限公司

“8·12”物体打击事故调查

领导小组

2022 年 8 月 26 日

事故现场照片示意图



图 1.事故发生位置



图 2.红色电动地轨车、摆放好的产品框



图 3.产品框挂钩

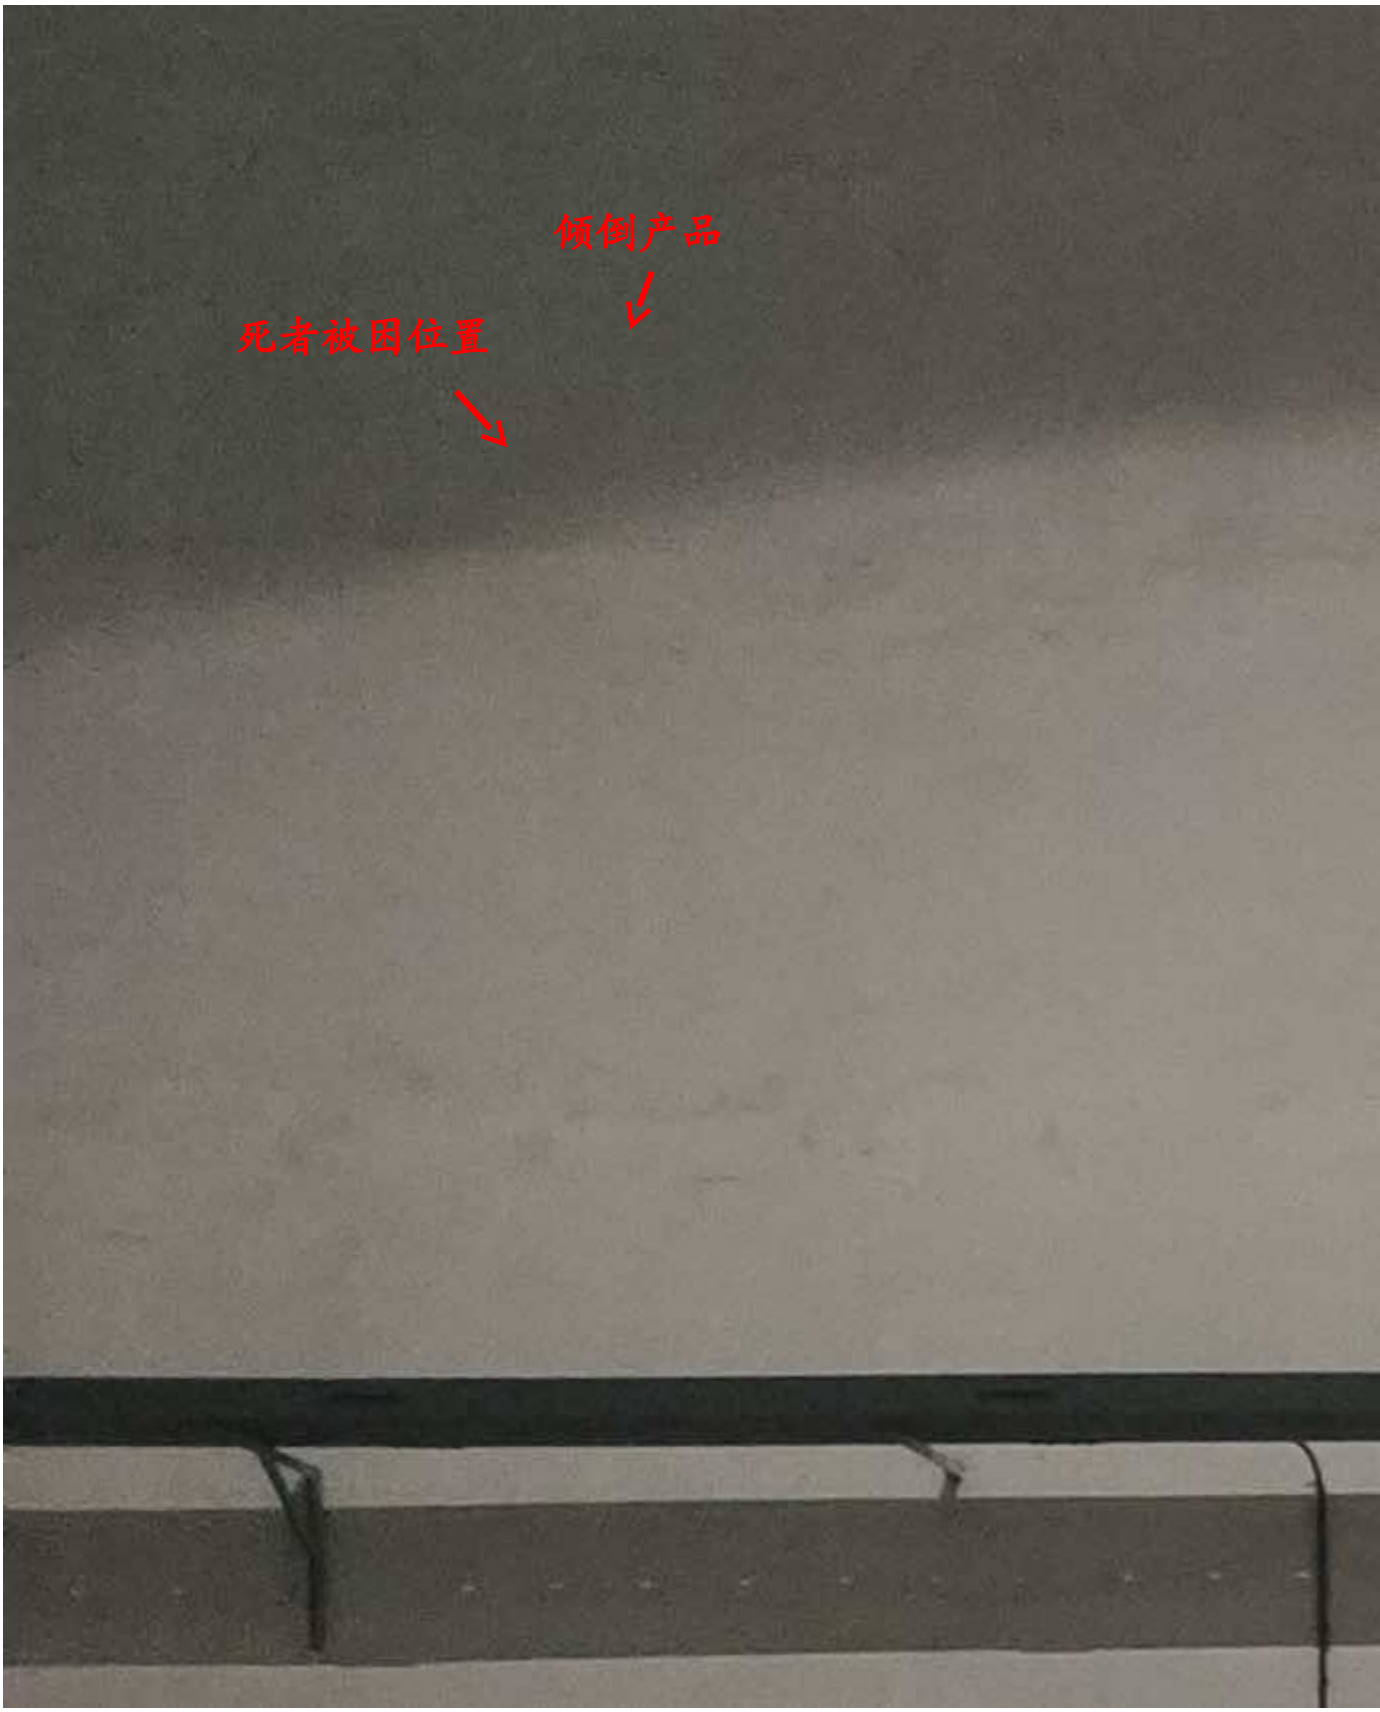

倾倒产品
死者被困位置

图 4.死者被困位置、倾倒产品


南
SOUTH

图 5.起重机遥控器

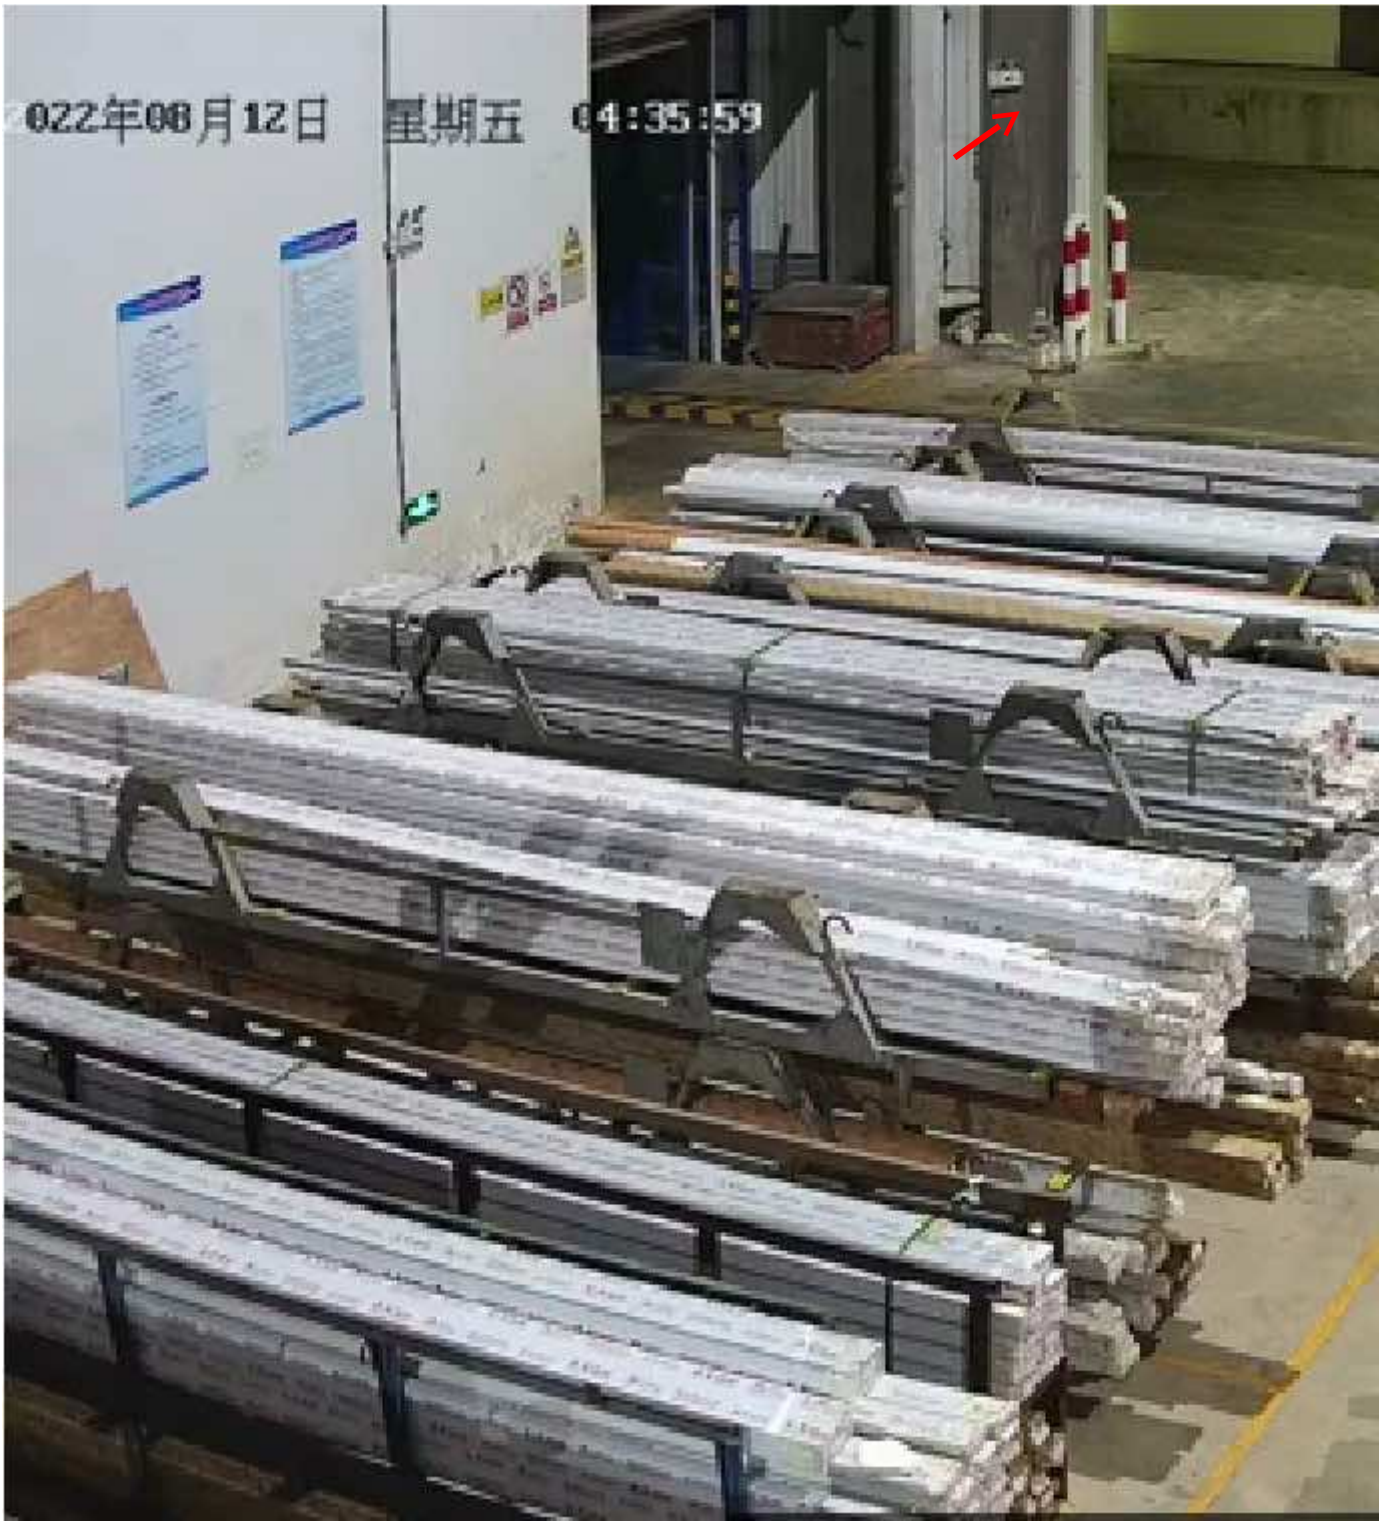


图 6.解开产品框最底下的一框绳索挂至中间一层

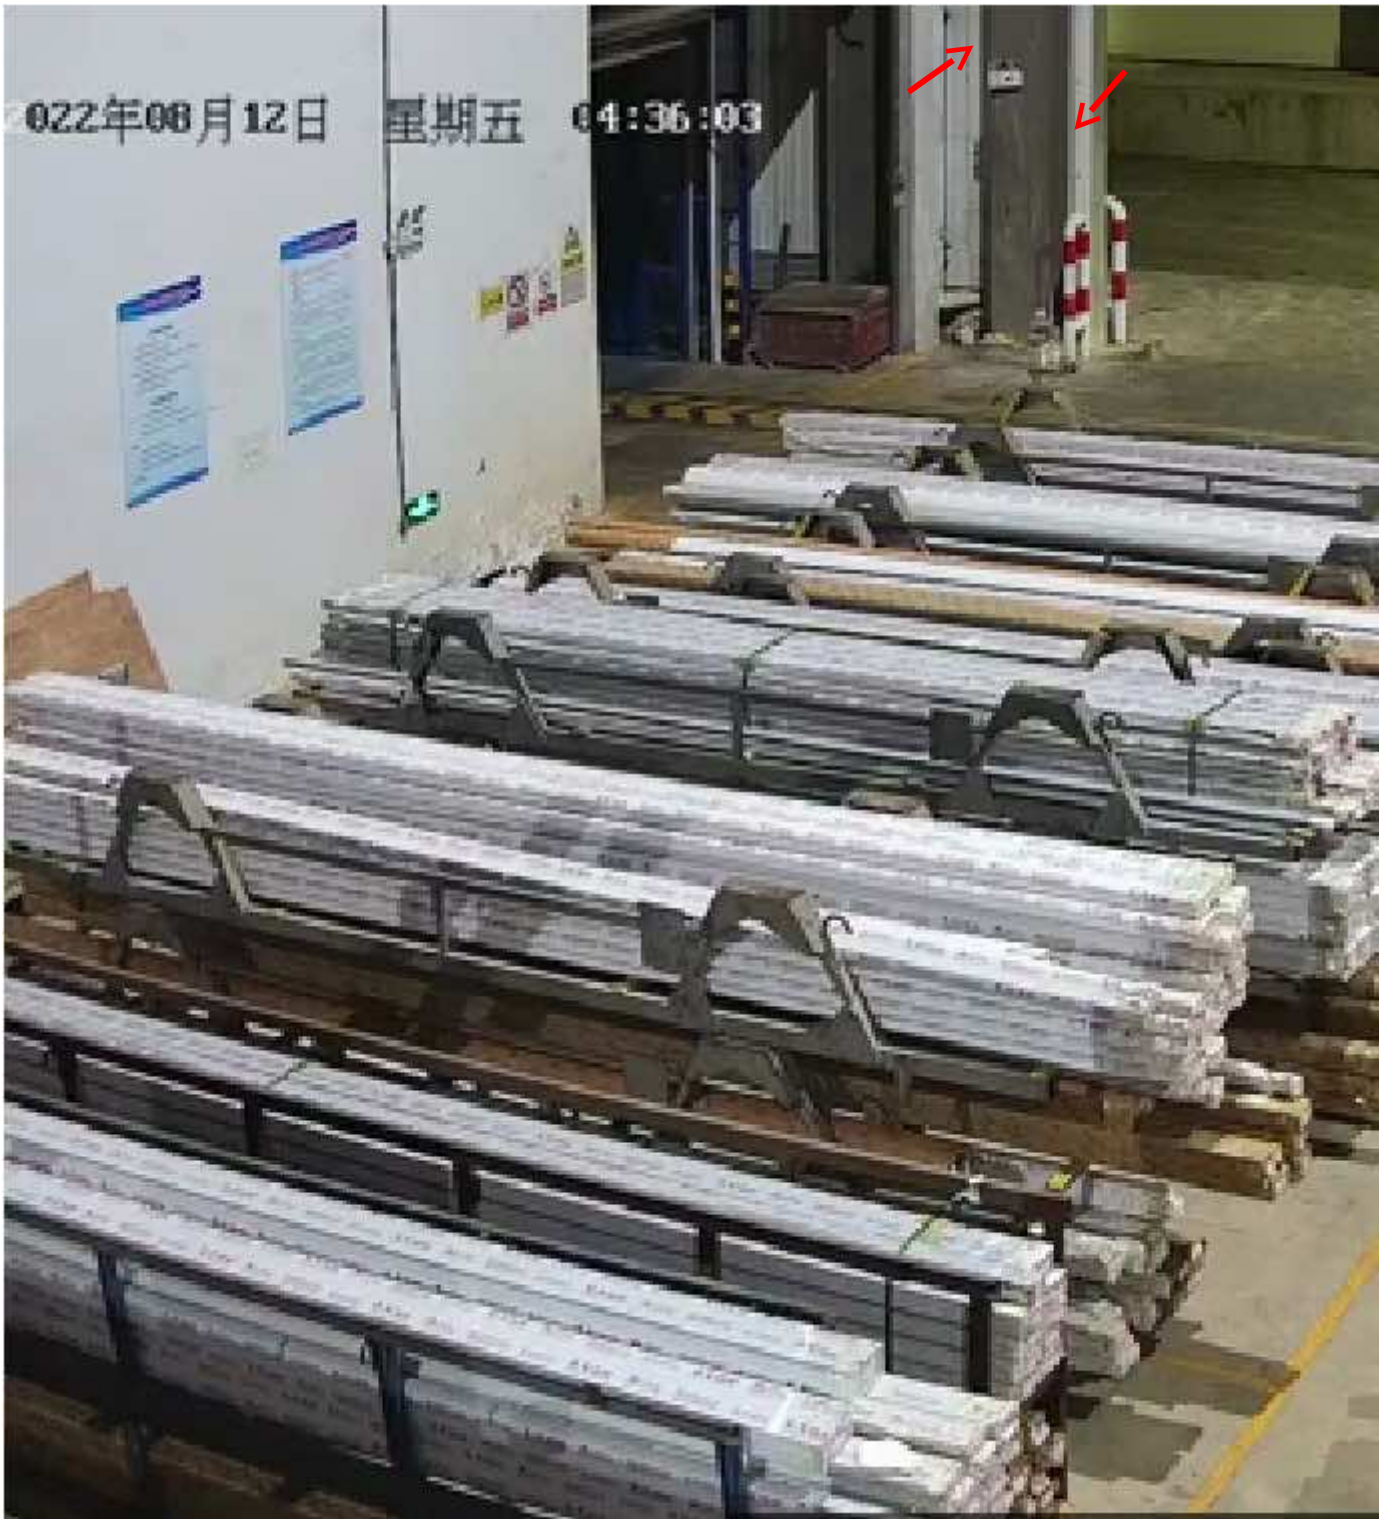


图 7.起重机突然上升，产品框失衡倾倒