南宁产投汽车邕宁产业园项目“10·26”高处坠落事故调查报告

2021年10月26日13时35分，在南宁市邕宁区南宁产投汽车邕宁产业园2号厂房、连廊及污水处理站工程发生一起工地人员高处坠落事故，造成1人经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，城区政府成立了由区委常委、政府副区长伍光清任组长，区委政法委、应急管理局、公安分局、住建局、总工会、人社局、蒲庙镇人民政府等有关单位成员组成的南宁产投汽车邕宁产业园项目“10·26”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、工程概况及事故相关单位基本情况

（一）工程概况

南宁产投汽车邕宁产业园2号厂房、连廊及污水处理站工程位于广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇二期（南片区），建设单位为南宁产投汽车园区开发有限责任公司，设计单位为中国汽车工业工程有限公司，监理单位为广西中信恒泰工程顾问有限公

司，工程建设主要为南宁产投汽车邕宁产业园 2 号厂房、连廊及污水处理站的土建、装饰装修、钢结构、给排水、电气、消防工程、通风系统等图纸范围所有工程（不包括电梯工程、智能化系统工程、高低压变配电工程、水泵设备、发电机、空调设备、污水处理设备等）。

2021 年 5 月 24 日，南宁产投汽车园区开发有限责任公司将南宁产投汽车邕宁产业园 2 号厂房、连廊及污水处理站工程发包给中国建筑一局（集团）有限公司（联合体牵头人）、广西建工第一建筑工程集团有限公司（联合体成员）。承包范围为 2 号厂房、管廊、连廊及污水处理站：土建、装饰装修、钢结构、给排水、电气、消防工程、通风系统等图纸范围所有工程（不包括电梯工程、智能化系统工程、高低压变配电工程、水泵设备、发电机、空调设备、污水处理设备等），以及招标人提供的施工图、优化方案及招标人指定的零星工程施工（以指令单为准）等所包含的一切工程。

2021 年 7 月 4 日，中国建筑一局（集团）有限公司将南宁产投汽车邕宁产业园 2 号厂房、连廊及污水处理站工程的机电工程分包给广西康捷节能科技有限公司，承包范围为 2 号厂房机电工程。

2021 年 7 月 5 日，广西康捷节能科技有限公司将南宁产投汽车邕宁产业园 2 号厂房、连廊及污水处理站工程的机电劳务工程分包给广西森浩建筑工程有限公司，承包范围为 2 号厂房施工图纸中给排水及电气工程管理预埋、套管预留预埋、动力及照明工程、给排水工程、防雷接地系统工程、刷油、防腐蚀、绝热工程。

（二）事故相关单位基本情况

1.总承包单位：中国建筑一局（集团）有限公司，统一社会信用代码：91110000101107173B，类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：吴爱国；注册资本：1000000万人民币；成立日期：1953年3月1日；登记机关：北京市市场监督管理局；核准日期：2021年7月28日；登记状态：存续；注册地址：北京市丰台区西四环南路52号；经营范围：施工总承包、专业承包、工程项目管理、工程技术咨询、工程技术培训、工程技术服务等。

2.专业分包单位：广西康捷节能科技有限公司，统一社会信用代码：91450103327332410A，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：姜大尉；注册资本：2000万人民币；成立日期：2015年1月9日；登记机关：南宁市青秀区市场监督管理局；核准日期：2021年10月19日；登记状态：存续；注册地址：南宁市青秀区长虹路12号联发大厦2303号；经营范围：节能技术的咨询与研发推广，销售及安装维护：节能环保设备、节能机电设备、节能热泵、节能电器、节能照明灯具、净化设备、光电设备、智控设备、通讯设备系统设计与安装等。

3.劳务分包单位：广西森浩建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91450105MA5P4QL05B，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：文彩艳；注册资本：1000万人民币；成立日期：2019年10月24日；登记机关：南宁市青秀区市场监督管理局；核准日期：2021年5月7日；登记状态：存续；注册地址：南

宁市青秀区民族大道166号上东国际裙房T2-301号；经营范围：一般项目：房屋建筑工程、建筑防水工程、石方工程、室内外装修工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、钢结构工程、照明工程、市政工程、地基与基础工程专业承包建筑劳务分包（以上项目凭资质证经营）等。

二、事故发生经过和救援情况

2021年10月26日13时30分，广西森浩建筑工程有限公司杂工班组韦道稳、韦道谋、牙海顺3人接到劳务队长卢宇的安排进入2号厂房2楼项目工地测量2号厂房顶板机电预留洞口尺寸，约13时35分左右，牙海顺看到2号厂房5轴6轴交C轴D轴预留洞口盖板在动，牙海顺随即掀开盖板发现韦道稳已掉落至一楼。事故发生后，韦道谋跑到一楼后立即拨打120，工友们到韦道稳身边查看伤势，同时向广西康捷节能科技有限公司项目负责人刘伟报告，刘伟向中国建筑一局（集团）有限公司安全员匡荣泽电话报告，匡荣泽随后向安全总监夏伟电话报告，匡荣泽和夏伟组织应急小组13时50分到达现场维持秩序，同时120到达并对韦道稳进行抢救，14时30分宣布抢救无效。

接事故报告后，15时03分城区应急局、住建局、新兴产业园区管委会相关工作人员到达现场调查了解事故情况，并指导善后处理工作。

三、事故现场勘验及人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

事故现场位于南宁市邕宁区蒲庙镇梁村大道与八鲤路交汇处东南侧南宁产投汽车邕宁产业园2号厂房、连廊及污水处理站工程施工现场，事发洞口位于2号厂房5轴6轴交C轴D轴处，面积约0.9m*1.8m，洞口为非垂直洞口，洞口挡板未进行固定，无警示标志、无围栏，事发洞口距离地面约7米。

（二）事故现场照片示意图

图1.事发洞口图片（掀开防护盖板拍摄）





图 2.事发洞口防护盖板图片

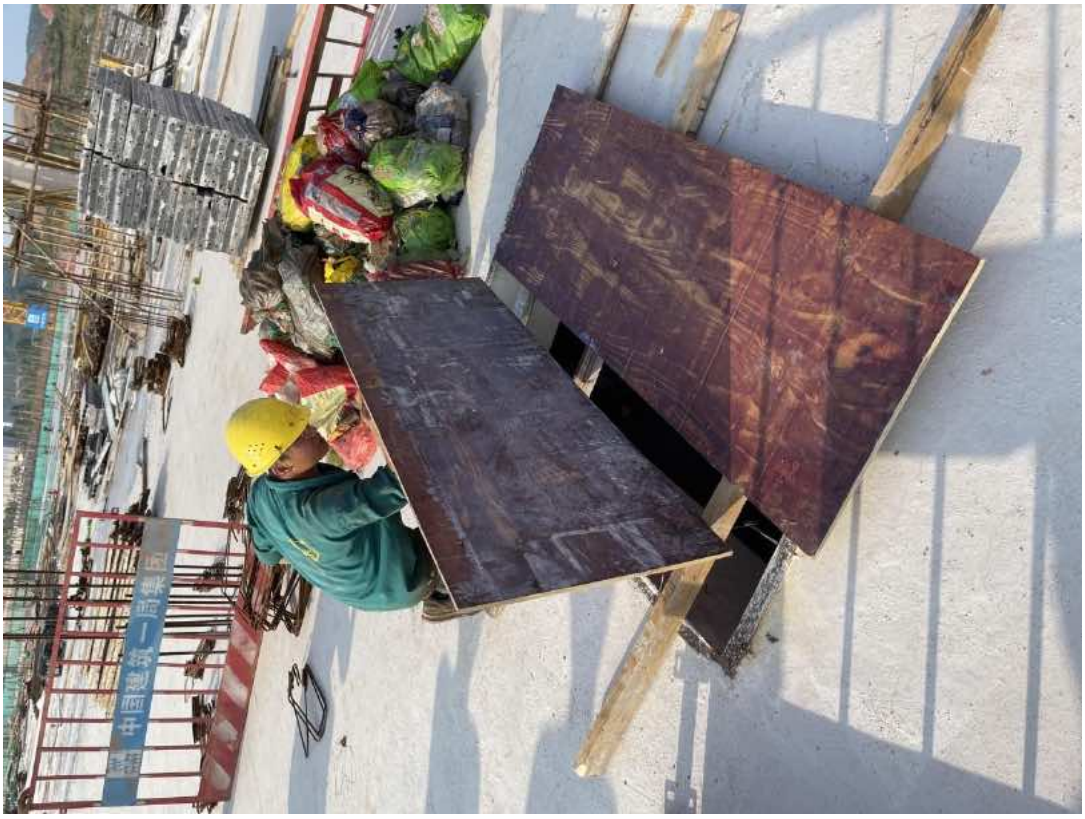


图 3.事发洞口防护盖板图片（查看防护盖板无固定）

（三）事故人员伤亡情况

死者：韦道稳，男，35 岁，1986 年 1 月出生，广西东兰县隘洞镇纳坤村人，系广西森浩建筑工程有限公司工人，在事故中死亡。事故造成直接经济损失约 155 万。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

韦道稳在测量机电预留洞口面积时，不慎从已拆除安全防护设施的机电预留洞口跌落地面，经抢救无效后宣布死亡。

（二）间接原因

广西康捷节能科技有限公司，一是没有严格落实安全生产主

体责任，未有效督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度，没有督促从业人员严格执行《南宁产投汽车邕宁产业园2号厂房、连廊及污水处理站工程预留洞口防护安全技术方案》[1]相关规定；二是未有效采取技术、管理措施按照中国建筑一局（集团）有限公司下达的隐患整改单（编号：CTAQZG-2021-10-20）彻底整改[2]，未将整改单记录的隐患及时传达告知工人，未及时消除预留机电洞口盖板防护松动、工人私自拆除防护作业的安全隐患；三是对员工安全教育不到位，作业人员安全意识淡薄；四是对施工现场管理不到位，未及时发现并制止未报备项目施工负责人批准就拆除机电预留洞口的安全防护设施作业的违规行为。

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任单位、责任人处理建议

（一）对责任单位的责任认定和处理建议

广西康捷节能科技有限公司，履行企业安全生产主体责任不力，日常监管不到位、不严格，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，隐

[1]《南宁产投汽车邕宁产业园2号厂房、连廊及污水处理站工程预留洞口防护安全技术方案》：3.3.3需拆除洞口安全防护作业时，必须提前征得我方（中国建筑一局（集团）有限公司）书面同意，方可拆除防护作业，作业后应立即进行恢复，任何人不得以任何理由私自拆除安全防护措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

患整改不彻底、不到位。对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行处理。

（二）对责任人的责任认定和处理建议

1.韦道稳，广西森浩建筑工程有限公司工人。违反《南宁产投汽车邕宁产业园2号厂房、连廊及污水处理站工程预留洞口防护安全技术方案》相关规定，未报备项目施工负责人批准拆除机电预留洞口的安全防护设施，对事故的发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

2.姜大尉，广西康捷节能科技有限公司法定代表人。履行督促、检查本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患职责不力，隐患整改不彻底、不到位，组织安全生产教育和培训不到位，对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施

1.广西康捷节能科技有限公司要以这起事故为教训，切实加强落实安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育培训。及时发现和消除事故隐患，切实解决隐患排查整改流于形式，将安全生产知识根植于员工的思想意识之中，加强监督从业人员遵守各岗位的安全生产规章制度，杜绝各类生产安全事故再次发生。

2.中国建筑一局（集团）有限公司要加大对在建项目的隐患排查整改力度，加大对专业分包、劳务分包的管理。要立即组织开展全员安全教育培训工作，提高从业人员的安全防范意识，避免因人员违章作业而引发安全生产事故。

3.住建部门要切实按照“管行业必须管安全”的要求切实加大对城区在建项目的安全监管工作，加大检查力度，促进企业落实安全生产主体责任，遏制生产安全事故的发生。

南宁产投汽车邕宁产业园项目“10·26”

高处坠落事故调查组

2022年2月24日