日前，《南山粤海“11·26”一般高坠事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2024年1月24日

南山粤海“11·26”一般高坠事故调查报告

2023年11月26日7时20分许,在粤海街道深圳湾文化广场BC地块III标段施工总承包工程项目现场，发生一起一般高坠事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约180万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下:

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故地点位于深圳湾文化广场BC地块III标段施工总承包工程施工现场，该项目位于南山区科苑南路与海德一道交汇处，紧邻华润深圳湾国际商业中心项目，北至逸景四路，南至海德一道，

西至科苑路，东至登良路（图 1）。



图 1 项目位置

（二）工程概况及事故相关单位情况

事故工程为深圳湾文化广场 BC 地块 III 标段施工总承包工程，工程占地面积 1.6 万㎡，总建筑面积 3.65 万㎡，地下建筑面积 2.6 万㎡，地上建筑面积 1.05 万㎡。

建设单位：深圳市润投咨询有限公司（以下简称深圳润投公司）。

施工单位：华润建筑有限公司（以下简称华润建筑公司），住所：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 4 层 407 室，企业类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：许某德，经营

范围为：各类建筑工程及线路、管道和设备安装的咨询、承包、监理；建筑材料、木材、钢材、化工材料的销售等。建筑业企业资质及等级：建筑工程施工总承包一级等。

监理单位：上海市建设工程监理咨询有限公司（以下简称上海建设工程监理公司），住所：上海市崇明区工业园区秀山路38号，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：马某，经营范围：建设工程监理咨询，建设工程监理，信息系统工程监理，工程设备监理，人民防空工程监理，文物保护工程监理，工程项目管理，工程项目咨询，工程造价咨询，招投标代理等。

劳务分包单位：四川省绿州建筑劳务有限公司（以下简称绿州劳务公司），住所：成都市成华区东风路北一巷11号1幢1层13号，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：车某平，经营范围中许可项目是：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。

区住建部门于2022年4月7日为深圳湾文化广场BC地块III标段施工总承包工程颁发了《建筑工程施工许可证》。深圳润投公司和华润建筑公司于2021年8月10日签订了《深圳湾文化广场BC地块II、III标段施工总承包工程建设工程施工合同》。华润建筑公司于2021年11月5日和绿州劳务公司签订了《中国深圳市深圳湾文化广场BC地块 II 标段施工总承包工程主体劳务分包工程合同》，双方于2023年5月10日签订了《现场施工安全生产协议书》，该协议书明确了双方在“深圳湾文化广场 BC 地

块 III 标段施工总承包工程”的安全管理职责。

（三）事故现场勘查情况

1.事发位置位于地下室负二层 F 区降板区域（图 2），降板区域沿周边设置有定型化防护栏，降板区域内有楼梯可通往负一层，降板区域内有一三级木制台阶（图 3）靠边放置，该处防护栏被打开，形成缺口（图 4），降板区域与周边高差为 1.04 米（图 5）。



图 2　事发位置平面图



图 3　事发区域的木质台阶



图 4　事发处防护栏被打开



图 5　事发处降板区域与周边高差为 1.04 米

2.地下室 F 区负一层（死者坠落区域正上方）楼板有三个预留洞口（图 6）。



图 6 负一层楼板的预留洞口

3.地下室 F 区负一层（涉事现场正上方）正在进行二次结构施工，靠近二次结构施工作业位置的预留洞口在勘验时均用盖板覆盖，其中有两个洞口靠近楼梯一侧，周围围有定型化防护栏；另外一洞口在定型化防护栏与二次结构施工作业面之间通道上，经过该洞口区域后，可由楼梯下至负二层（图 7），该洞口（洞口尺寸为：1.35 米×0.88 米）未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 4.2.1.1 的要求设置防护栏杆。



图 7 负一层二次结构施工情况

4. 在施工区域堆放有砌块、木模板等建筑施工材料；施工区域仅在楼梯位置设置有照明灯带，其余地方靠自然采光（图 8）。



图 8 现场照明情况[1]

5. 经现场勘察，打开定型化防护栏与二次结构作业面之间通道处的洞口盖板后，发现洞口正下方即为发现王某友（死者）时的位置，经量测该洞口尺寸为：1.35 米 × 0.88 米，洞口距离负二层降板地面高度为 7 米（图 9）。

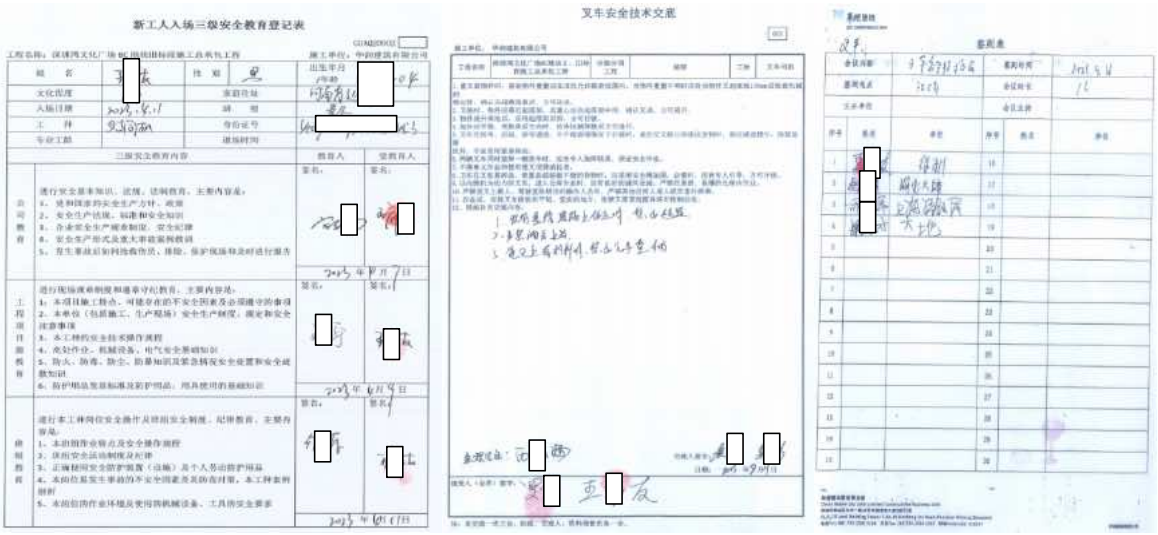


[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 4.2.1 条，当竖向洞口短边边长小于 500mm 时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于 500mm 时，应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板。



图 9 洞口尺寸

8.经查阅项目部资料，王某友（死者）于 2023 年 4 月 1 日入职绿洲劳务公司，任职叉车司机，接受了项目部的三级安全教育及安全技术交底，王某友（死者）持有特种作业证书，事发当天的早班会上，王某友接受了班前教育（图 10、图 11）。


新工人入场三级安全教育登记表

叉车安全技术交底

图 10　进场三级安全教育及安全技术交底资料



图 11　事发当天早班会（中间为王某友）

9. 经了解，王某友（死者）的主要工作内容为：在负二层及场平道路使用叉车配合现场清运垃圾、转运材料（图 12）。



图 12　死者操作的叉车及转运的材料

10.经现场勘察，事发区域未发现用电设备、配电箱及配电线路，排除王某友（死者）触电后坠落的可能；事发区域未见有物体塌落痕迹，排除王某友（死者）遭受物体打击后坠落的可能；事发现场负一层、负二层仅在楼梯区域设置照明灯带，其他区域（包括二构施工区域）靠自然采光，事发时现场照度不足。

二、事故发生经过和事故救援情况

经了解，2023 年 11 月 26 日上午 6 点 50 分许，王某友（死者）接受完早班会教育后来到项目工地。7 点 20 分左右，绿州劳务公司工人罗某在经过地下室负二层 F 区降板区域时，发现有人躺在地面，上前查看时发现该人为王某友（死者）。此时王某友（死者）仰面躺在地上，身上没有佩戴安全带，头上没有安全帽，眼睛处于半开半闭状态。罗某呼唤王某友（死者）时，王某友（死者）有做出回应，罗某便立即电话通知华润建筑公司现场安全员粟某秋，粟某秋当即安排车辆将伤者送至华中科技大学协和深圳医院进行抢救，8 点 50 分许，王某友（死者）因伤势过重经抢救无效死亡。

接报后，区公安、住建、应急部门，粤海街道办等相关单位赶赴现场进行处置。事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经公安机关调查及法医检验，王某友死亡符合高坠致胸腹腔脏器损伤大出血致失血性休克死亡特征，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者王某友，男，54岁，河南延津人，系绿州劳务公司工人。

事故造成直接经济损失约180万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，事故调查组推断本次事故的直接原因为:

设在定型化防护栏与二次结构施工作业面之间通道上的洞口未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第4.2.1.1的要求设置防护栏杆，王某友在经过负一楼定型化防护栏与二次结构作业面之间的通道时，未注意到通道上的洞口，从洞口坠落至负二楼降板区域，导致其受伤经送医抢救无效死亡。

（二）间接原因

1. 华润建筑公司安全管理存在问题:（1）事发现场的洞口未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第4.2.1.1的要求设置防护栏杆;（2）现场安全管理不到位，未能及时发现负二楼降板区域定型化防护栏缺失，形成防护缺口的安全隐患，未能及时发现事发现场负一层处洞口未设置防护设施的安全隐患。

2.上海建设工程监理公司未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，日常监理巡查过程中未能发现事发现场负二楼降板区域定型化防护栏缺失，形成防护缺口的安全隐患，未能及时发现事发现场负一层处洞口未设置防护设施的安全隐患。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予相应处理的单位和人员

1.华润建筑公司，事发现场的洞口未按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 4.2.1.1 的要求设置防护栏杆；现场安全管理不到位，未能及时发现事发现场降板区域定型化防护栏缺失，形成防护缺口的安全隐患，未能及时发现事发现场负一层处洞口未设置防护设施的安全隐患，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

2.上海建设工程监理公司，未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，日常监理巡查过程中未能发现事发现场存在的安全隐患。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

3.华润建筑公司项目经理陶凯锋、安全主任王晓宇、安全员刘君，在履行安全生产管理职责方面存在不足，责成华润建筑公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）**华润建筑公司**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，增加安全管理人员，加大对现场安全的巡检频次；加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查；切实加强安全宣传教育工作，增强施工人员安全防护意识；要严格按照相关行业规范的要求，设置可靠的施工安全防护设施，提高安全生产水平。

（二）**上海建设工程监理公司**要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，结合工作实际完善日常监理巡检制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）**深圳润投公司**要严格按照安全生产相关法律法规要求，加强工程的安全管理工作，督促施工单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（四）**区住建局**要组织辖区有关企业召开一次专项的警示教育会，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，有效落实安全生产主体责任。