道里群力黑龙江鼎家装饰工程有限公司“5·25”一般物体打击事故调查报告

2026年5月25日6时50分许，在哈尔滨市道里区群力第一大道外滩壹号院内发生一起物体打击事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约人民币76.12万元。

事故发生后，道里区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，成立了由区应急局牵头，区住建局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组，并邀请人民检察院派人参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、相关人员询问等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，“5·25”一般物体打击事故是一起因违法违规拆除作业、安全管理缺失、无施工方案、未开展安全技术交底及教育培训造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）发生事故工程及相关情况

事故发生地外滩壹号院项目由黑龙江云科置业有限公司（以下简称云科公司）开发建设，哈尔滨建工集团有限责任公司负责施工，建筑规模约30万平方米。该建设项目于2026年2月14日取得建设工程竣工验收备案证书，证书编号:2301022307310001-JX-001。拟定物业公司进驻时间与业主进户为2026年6月30日。

2026年4月末，云科公司作为外滩壹号院小区建设单位，欲对小区内零星破损点位开展维修，并将该零星维修工程发包给黑龙江鼎家装饰工程有限公司（以下简称鼎家公司）。5月25日，鼎家公司临时雇佣人员为争得更多作业内容，私自安排工人进行商服网点拆除，并在该拆除过程中发生事故。

（二）事故相关单位概况

1.事故发生单位:

企业名称：黑龙江鼎家装饰工程有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张巍

注册资本：12万人民币元

统一社会信用代码：91230110MA1F806Q7G

成立日期：2021年10月19日

住所：哈尔滨市香坊区互助街3-2号A2栋1单元14层1号（住宅）

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工一般项目：企业管理咨询等。（详见营业执照）

2.工程发包单位：

企业名称：黑龙江云科置业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李汉玉

注册资本：8000万人民币元

统一社会信用代码：91230102MACJQU587J

成立日期：2023年05月16日

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区群力大道灵江路和群力第四大道围合区域财富中心项目3栋2层201号

经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：物业管理；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。

（三）事故发生单位安全管理情况

黑龙江鼎家装饰工程有限公司全员安全生产责任制不健全且没有落实到全员；建立了《项目高处作业管理制度》等安全生产管理制度但未建立安全操作规程；未对临时务工人员开展安全生产教育培训、未进行安全技术交底；未组织应急救援演练。

（四）事故发生经过

2026年4月28日，黑龙江云科置业有限公司与黑龙江鼎家

装饰工程有限公司签订《外滩壹号院零星维修工程施工合同》，约定由鼎家公司负责小区院内零星维修工程。

2026年5月中旬，鼎家公司项目负责人赵某军认为小区内一处17.5㎡单层商服网点阻碍运料，拟将该服务网点拆除，并将此想法告知李某臣（曾用名李强，现场施工领班），同时强调等公司出具施工方案后再安排拆除日期。李某臣担心该拆除工程被他人接手，为能优先承揽该拆除工程，于5月25日清晨到王岗大岗招募务工人员闻某惠，在未接到公司正式施工指令，无施工方案、无安全防护措施的情况下，让其进行外滩壹号院内商服网点拆除作业。

5月25日6时40分许，李某臣安排闻某惠使用自带电镐，违规开展商服网点女儿墙及屋面拆除作业；约早7时，商服网点屋面结构在拆除过程中部分屋面塌落，闻某惠被混凝土构件击中头颈部。

（五）事故现场情况

事故地点位于哈尔滨市道里区群力第一大道外滩壹号院小区内两栋楼中间，为约17.5㎡单层砖混结构商服网点。事故现场部分屋面塌落，混凝土板块及构件散落，死者闻某惠被屋面混凝土及钢筋构件压制于房屋东北角位置；作业用电从现场西侧机房私接插座取用；现场无安全防护设施、无安全警示标志、无现场监护人员。

塌落作业面位于G2商服与6#楼之间的商服网点屋面，作业

高度为 3.3m，如图 1 所示。

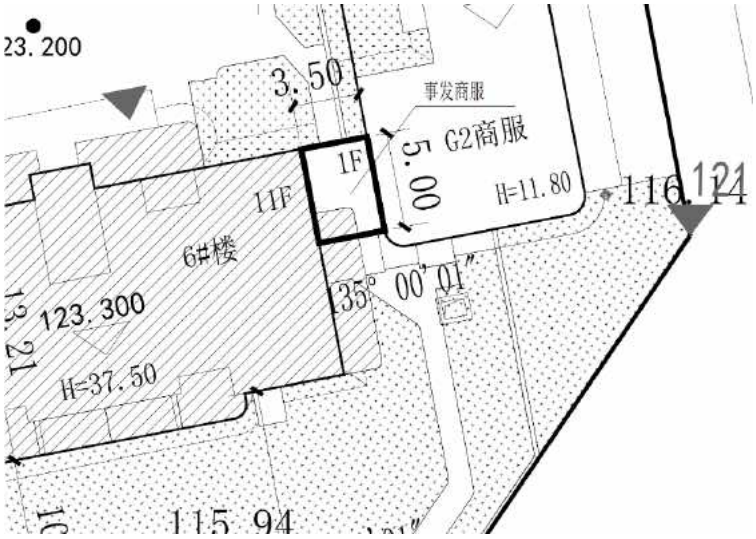


图 1

待拆除屋面楼板为钢筋混凝土材质，经专家现场测量，楼板长 4.26m，宽 3.15m，如图 2、图 3 所示；经查询图纸得知，此房间建筑面积为 17.5㎡。



图 2



图 3

拆除作业区域未见高处作业临边防护设施、安全警示标识如图 4 所示。



图 4

待拆除楼板下方未见临时支撑等加固措施，现场可见部分塌落楼板，楼板上有拆除工具冲击电钻，如图 5 所示。



图 5

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡：事故造成务工人员闻某惠（男，身份证号：23232********4166）1 人死亡。

2.直接经济损失：人民币 76.12 万元（含人身伤亡后支出费用、财产损失价值、事故应急救援费用等）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 25 日 7 时许事故发生，李某臣第一时间开展自救并拨打急救、消防电话，随后向鼎家公司项目负责人赵某军报告；赵某军接到报告后告知甲方负责人薄某彬。道里区应急局接到事故信息后，立即上报上级部门并组建事故调查组，依规开展调查工作，无迟报、漏报、瞒报情况。

（二）事故现场应急处置情况

事发后，李某臣及现场周边人员第一时间开展呼救、现场警戒，因坍塌构件带有钢筋，担心盲目施救造成二次伤害，等待消防专业人员到场处置；随后 120 急救人员到场后将伤者送医抢救。政府相关部门人员及时抵达现场，维护现场秩序、封锁事故现场、开展现场勘查及取证工作。

（三）医疗救治和善后情况

闻某惠送医后经 2 小时抢救无效宣告死亡；相关单位积极对接死者家属开展安抚及善后处置工作，并与死者闻某惠家属签订了《和解协议书》。目前，死者遗体已火化，家属情绪稳定，无网络舆情及不稳定事件。

（四）事故应急处置评估

事故现场人员初期自救报警及时，政府部门响应迅速、现

场管控规范、救援流程有序；但事前无应急预案、无现场安全管控，作业人员缺乏应急处置常识，企业未落实应急救援机制。

三、事故原因分析

（一）直接原因

务工人员闻某惠在无施工方案、无安全防护措施、无安全技术交底的情况下，违规进行砖混结构商服网点屋面拆除作业，导致部分屋面结构失稳塌落击中闻某惠头颈部，是该起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

闻某惠死亡后，哈尔滨市公安局道里分局民安派出所委托哈尔滨华鸿司法鉴定中心对其遗体进行了法医学检验，出具了《司法鉴定意见书》（哈华鸿[2026]病司鉴字185号），鉴定意见为：被鉴定人闻某惠符合生前因钝性物体砸压项部、胸背部造成颈椎骨折及脊髓损伤导致急性中枢性呼吸、循环功能障碍死亡。

事故发生后，事故调查组聘请了市应急局专家库专家组成了专家组对事故现场进行了勘查鉴定，并出具了《外滩壹号院项目“5·25”物体打击事故勘察技术鉴定报告》。鉴定结论为：施工单位在拆除作业前未在混凝土楼板下方设置临时支撑等加固措施，闻某惠未正确使用安全帽，是导致本次事故发生的原因。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问核实，排除人为故意破坏、自然灾害、设备突发故障等其他非生产安全因素引发事故的可能。

（四）间接原因

1.从业人员李某臣在未经允许且不具备安全生产条件的情况下，私自安排闻某惠对既有建筑进行拆除作业。

2.黑龙江鼎家装饰工程有限公司未能有效加强安全生产管理，健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

四、相关单位存在的主要问题及行业部门、属地政府监管情况

（一）黑龙江云科置业有限公司统一协调、管理情况

黑龙江云科置业有限公司落实甲方现场安全统一协调管理职责存在疏漏，对施工单位超范围作业的风险预判不足。事发当日，甲方项目负责人薄某彬已到岗并在项目现场开展日常安全巡视工作，但因项目现场区域广、巡查点位分散，巡视尚未覆盖至事故发生的商服网点区域，未能及时发现并制止施工单位擅自开展的违规拆除作业，现场安全管控的及时性、全区域覆盖性存在不足。

（二）道里区住建局监管情况

外滩壹号院项目（二期）工程，2024年5月14日下发施工许可证，施工许可证编号：230102202405140101，自2024年5月14日至2025年9月28日间，道里区住建局组织该项目相关人员召开开工前安全监督交底会议1次，现场安全监督检查9次，共计下达行政执法文书17份，对发现隐患均按要求整改并复查。2025年9月28日，依该项目部申请，道里区住建局出具《终止施工安全监督告知书》。

（三）群力街道办事处监管情况

依据《哈尔滨市居家养老服务设施条例》第九条第一款：建设单位配套建设的居家养老服务设施，验收时应当通知街道办事处、乡（镇）人民政府派员参加，验收合格后，及时将设施和有关建设资料移交街道办事处、乡（镇）人民政府，并配合办理不动产登记的规定及《中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会关于明确各街道内设机构及所属事业机构职责的通知》哈里编字【2024】56号：群力街道办事处负责参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其他配套项目初审验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请规划、建设行政主管部门予以纠正之规定。

至5月25日事故发生时，黑龙江云科置业有限公司开发建设的外滩壹号院项目，尚未向群力街道办事处出具设施和有关建设资料且未履行相关配套项目及公益性服务用房的交接程序。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因事故死亡免予追究责任人员

闻某惠，男，力工。违规参与无防护拆除作业，自身存在违章作业行为，因其在事故中死亡，免予追究相关责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

李某臣（曾用名李强），男，58周岁，现场劳务领工。在未经允许且不具备安全生产条件的情况下，私自安排闻某惠对既有建筑进行拆除作业，引发事故，对该起事故发生负主要责任。建议移送公安机关处理，如涉嫌犯罪，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对相关责任人员的处理建议

1.赵某军，男，61周岁，黑龙江鼎家装饰工程有限公司项目负责人。作为鼎家公司安全管理人员，组织本单位安全生产教育工作不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，未能及时发现并制止和纠正违章指挥、违章作业的行为。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项[1]之规定，建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[2]之规定给予行政处罚。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

2.王某，男，55周岁，黑龙江鼎家装饰工程有限公司主要负责人。未依法落实全员安全生产责任制；未依法组织制定本单位操作规程，未有效落实本单位安全生产规章制度；组织实施本单位安全生产教育不到位；未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[3]之规定。对事故的发生负有主要领导责任。建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[4]之规定给予行政处罚。

3.薄某彬，男，54周岁，黑龙江云科置业有限公司外滩壹号院项目负责人。作为发包单位现场负责人，其日常安全巡查管控存在疏漏，对施工单位擅自开展超范围作业的风险防范不到位。鉴于事发时其已到岗并正在项目现场开展安全巡视，系因巡视点位分散、尚未覆盖至事发区域而未及时发现违规作业行为，不存在脱岗、未履职情形，建议由黑龙江云科置业有限公司依据本单位内部管理规定对其进行处理，并将处理结果报道里区应急管理局备案。

（四）对责任单位行政处罚建议

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

黑龙江鼎家装饰工程有限公司未能有效加强安全生产管理健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。以上行为违反了《安全生产法》第四条第一款、第二十二条、第二十八条第一款、第四十三条、第四十五条[5]之规定。是该起事故的责任单位。建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[6]之规定对其给予行政处罚。

六、事故主要教训

1.施工企业安全生产主体责任严重悬空。黑龙江鼎家装饰

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 （二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

工程有限公司全员安全生产责任制不健全且未落实到岗到人，安全操作规程缺失；未对从业人员开展安全教育培训和安全技术交底，未按标准配备劳动防护用品，对现场违章指挥、违章作业行为未及时发现、制止，企业安全管理体系形同虚设，重效益、轻安全的问题突出，是事故发生的根源性原因。同时企业对现场作业权限管控失序，未建立高危作业审批机制，导致现场劳务领工可未经批准私自组织拆除作业，现场安全管理完全失控。

2.临时劳务用工安全管理短板突出。施工单位私招滥雇零散务工人员，从业人员安全意识淡薄，缺乏基本的危险辨识能力和自我防护常识，盲目参与违规拆除作业，自身违章作业行为也是事故发生的重要诱因。

3.建设单位落实外包工程安全生产统一协调管理职责，绝不能止步于“人员在岗、常规巡视”的形式化履职，必须建立全流程、全区域的闭环管控机制。

4.已竣工项目零星维修工程存在监管薄弱环节。案涉项目终止施工安全监督后，后续零星维修、局部改造作业未纳入有效监管视野，小微施工企业自主安全管理能力不足，违规作业行为难以及时发现纠正，形成安全监管盲区。

七、事故整改和防范措施

（一）黑龙江鼎家装饰工程有限公司

1.全面停业整顿，健全安全管理体系。立即停止所有施工

作业开展全面整改，建立健全覆盖全员的安全生产责任制及考核机制，完善各项安全生产管理制度和各工种安全操作规程；按规定配备专职或兼职安全生产管理人员，明确岗位职责，确保安全管理责任落实到人。

2. 规范经营施工行为，严守资质与合同边界。严禁无资质、超范围承揽拆除等高危作业项目，所有施工内容必须严格限定在合同约定范围内；新增作业内容必须先评估安全生产条件、编制专项方案，履行内部审批及甲方确认程序，不具备安全条件的一律不得开工。

3. 强化危险作业全流程管控。对拆除、高处作业等危险作业，必须编制专项施工方案并落实审批程序，作业前对全体作业人员进行针对性安全技术交底；作业现场必须设置临边防护、结构临时支撑等安全防护设施，安排专职人员全程现场监护，确认安全条件达标后方可作业。

4. 规范劳务用工与安全教育培训。建立健全用工管理台账，严禁私招滥雇零散人员不经培训进场作业；对所有从业人员必须开展岗前安全生产教育培训，考核合格后方可上岗；按国家标准为从业人员配齐合格的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。

5. 完善应急管理能力建设。制定符合企业实际的生产安全事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备和物资，定期组织开展应急救援演练，提升从业人员应急处置和自救互救能

力。

（二）黑龙江云科置业有限公司

1.严格外包工程安全准入管理。完善外包工程安全管理制度，对所有进场施工单位严格审核资质证书、安全生产条件及人员资格，严禁将工程发包给不具备相应资质、不具备安全生产条件的单位或个人。

2.强化施工现场日常安全监管。配齐配强现场安全管理人员，加大日常巡查检查频次，对施工单位作业范围、施工方案、安全防护措施进行全程管控；对超范围施工、无方案作业、违章施工等行为立即制止并督促整改，建立隐患排查治理闭环管理机制。

3.建立零星作业审批机制。对小区内所有零星维修、改造、拆除作业实行作业票审批制度，明确作业内容、安全措施、现场责任人，未经审批同意的施工作业一律不得进场实施。

（三）行业监管与社会防范措施

1.补齐监管盲区，强化执法检查。住建部门要完善对已竣工交付项目零星维修、小型改造工程的安全监管制度，理顺监管衔接机制，消除监管空白；加大对小微装饰装修、维修施工企业的执法检查力度。在职责范围内严肃查处无资质施工、超范围经营、安全管理缺失等违法违规行为。

2.加强小微企业安全指导帮扶。针对小微施工企业安全基础薄弱的特点，开展安全生产普法宣传和标准化指导服务，督

促企业落实安全生产主体责任，健全安全管理制度，提升自主安全管理水平。

3.强化务工人员安全宣传教育。依托劳务市场、街道社区、用工企业等渠道，广泛开展高处作业、拆除作业安全常识和法律法规宣传，提升零散务工人员安全意识与自我防护能力，引导从业人员拒绝违章指挥、抵制冒险作业。

4.深化事故警示教育。向辖区内建设单位、施工企业通报本起事故情况，以案释法、以案促改，督促各类生产经营单位深刻吸取事故教训，举一反三排查整治同类安全隐患，坚决防范同类事故重复发生。

道里区政府“5·25”事故调查组

2026年7月15日