附件:

道里中国工艺文化创意园·黑龙江项目“4·13”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月13日6时05分左右，位于道里区中国工艺文化创意园·黑龙江（外滩1898，C-08-01-02地块）项目二期A8#楼幕墙工程施工现场发生一起一般高处坠落事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约98.1万元。

接到报告后，道里区应急局立即组织相关人员赶赴事故现场了解情况。经现场核实后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，受道里区人民政府委托，成立了由区应急管理局、区住建局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组，并邀请了人民检察院派人参加[①]。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。经调查认定，“4·13”高处坠落事故是一起因施工作业人员违反作业规程造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

[①] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

一、事故基本情况

（一）事故发生工程概况

工程名称：中国工艺文化创意园·黑龙江（外滩1898，C-08-01-02地块）项目二期A8#楼幕墙工程(以下简称：外滩1898幕墙工程)

工程地点：哈尔滨市道里区群力新区第一大道-群力第二大道-龙新路

工程内容：幕墙图纸及发包人提供的其他文件所规定的与幕墙工程有关的全部内容。包括但不限于以下内容：铝板幕墙、石材幕墙、玻璃幕墙、所有裙房一层铝合金外门和塔楼入户大堂门等所有外墙系统。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司（以下简称“沈阳沈飞公司”），法定代表人：姜中龙；住所：沈阳市沈北新区道义经济开发区沈北路12-1号；统一社会信用代码：91210113742742 45XE；经营范围：幕墙工程、门窗工程、钢结构工程等；建筑业企业资质证书：建筑幕墙工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包贰级；建筑施工安全生产许可证：（辽）JZ安许证字[2005]002197，有效期至2026年4月22日。

2.建设单位：哈尔滨中艺文化置业有限公司，法定代表人：左传忠；住所：哈尔滨市道里区群力第二大道与三环路交口外

滩1898 A2#；统一社会信用代码：91230102300959459 8；经营范围：文化产业投资，房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，会议及展览服务等；建筑工程施工许可证：230102202103310101。

3.监理单位：哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司（以下简称“建科融新公司”），法定代表人：刘秀英；住所：哈尔滨市南岗区木介街54号；统一社会信用代码：91230199749529301 1；经营范围：工程项目管理；工程造价咨询；工程监理服务等。

（三）事故发生单位安全管理情况

事故发生单位沈阳沈飞公司内设有安全工作领导小组，并下设办公室。经调查，公司层面各项安全管理制度、教育培训记录、应急救援预案及演练记录等材料齐全，事故防范措施和法规标准的贯彻执行到位。沈阳沈飞公司外滩1898幕墙工程项目部（以下简称“沈阳沈飞项目部”），设项目经理一名，代表沈阳沈飞公司法定代表人在项目部负责全面工作。事故发生时，项目经理、安全员因参加住建部和沈阳市住建局组织的相关资格的再教育和延期考试均请假离开项目部返回沈阳市。项目部临时负责人对项目现场的安全教育不到位，对现场的安全隐患排查不到位，未能及时发现事故隐患。

（四）事故发生经过

2023年4月12日下午14时许，沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司中国工艺文化创意园·黑龙江项目二期A8#楼幕墙工程石材安装工杨顺喜作业至5楼附近时接家中紧急电话后，为了节省时间从电动吊篮上通过就近的5楼窗口进入A8#楼后下楼离开施工现场。4月13日早5时50分左右，杨顺喜到达项目施工现场准备开始当天的作业，班组长曹仁平简短强调安全要求后，现场工人开始各自到工作岗位上工。6时05分，杨顺喜通过楼内楼梯到达5楼窗口，从5楼窗口直接攀缘前一天操作使用的电动吊篮时跌落至地面，坠落高度约14.25米。

（五）事故现场情况

沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司中国工艺文化创意园·黑龙江项目二期A8#楼为框架结构商用楼。楼体共7层，无地下，高约25.9米，建筑面积8131.15平米。事故发生在楼体南侧5层左起第4个窗口。窗口距离室内楼层地面高约230mm，距离室外地面约14.25米。窗口大小为宽1930mm×高2160mm。发生事故的工人为石材安装工，使用的吊篮为无锡市龙升建筑机械有限公司设备型号为ZLP630型电动吊篮，吊篮规格为长6000mm×宽690mm×高1190mm，左起第三个吊篮。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成石材安装工杨顺喜（男，37周岁，依安县人，身份证号：230223198702112539）死亡。直接经济损失约98.1

万元（含一次性赔偿金98万元；120急救费121元；灵车及纸棺1215元。）。

（七）监管部门的监管情况

自2021年4月7日至2023年4月12日间，道里区住建局建筑施工安全科依据相关职能，组织该项目相关人员召开开工前安全监督交底会议一次，对该项目实施现场安全监督检查6次，共计下达行政执法文书13份。（其中包括：《责令整改通知书》6份、《责令停工整改通知书》3份、《恢复施工安全监督告知书》2份、《中止施工安全监督告知书》2份。）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置及评估情况

事故发生后，施工现场班组长曹仁平于6时06分拨打“120”急救电话；现场负责人李金成、工长姚理化分别向区住建局、区应急局报告了事故，同时上报项目经理王贺超。

（二）事故现场应急处置情况

6时11分左右“120”到达现场，医护人员抢救至6时23分，宣布抢救无效死亡。

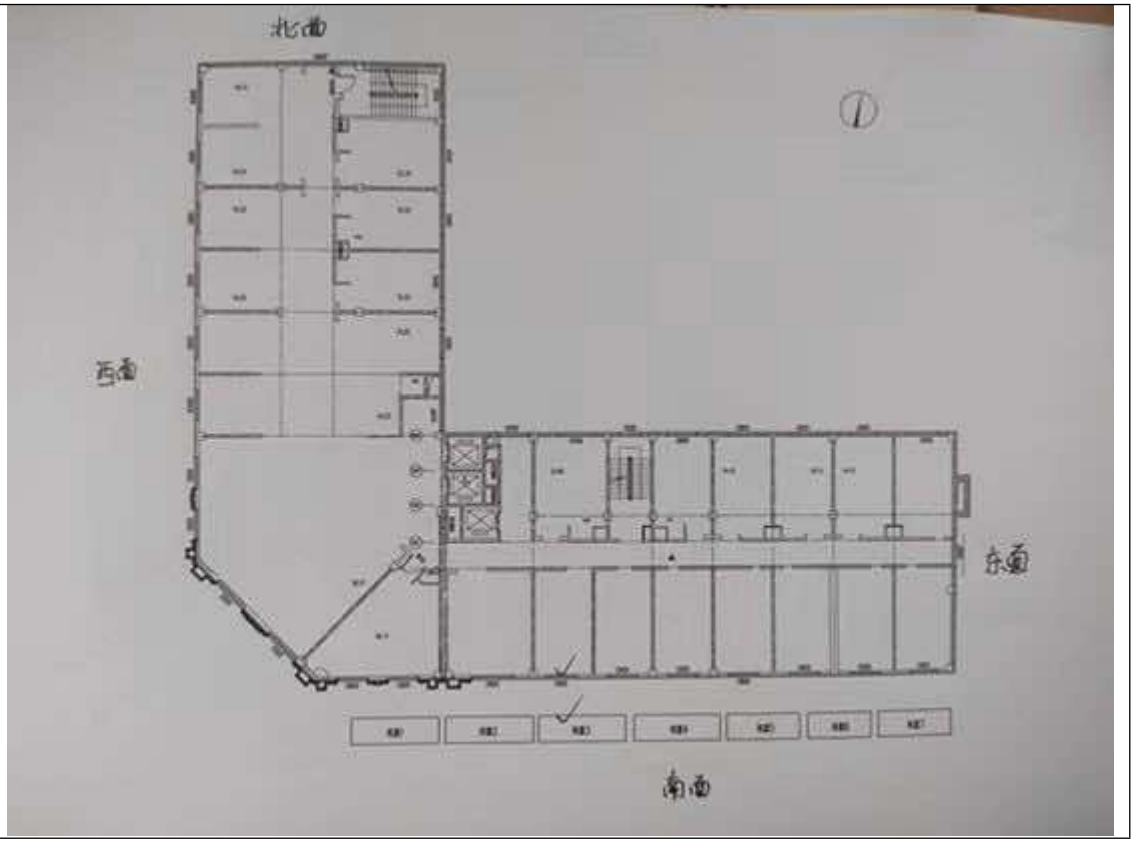
整个救援过程行动迅速，救援人员、医务人员无伤亡，未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司及外滩1898幕墙工程项目部相关人员积极安抚死者家属，经协商一次

性赔偿人民币 98 万元，并于 4 月 30 日与死者直系亲属签署了《和解协议书》。死者家属情绪稳定，未造成其他不良社会影响。

事故现场位置	
事故现场示意图	


北面
①
西面
东面
南面

事故现场照片	

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工作业人员杨顺喜在事故发生当天未按规定从地面进出悬吊平台，而攀缘A8#楼5楼窗口进入电动吊篮过程中坠落至地面，是导致此起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》GB/T11699-2013 中 6.2.3 条规定: “对吊篮操作人员的基本要求如下: i)操作人员应在地面进出悬吊平台，不得在空中攀缘窗口出

入，严禁作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台。”杨顺喜使用的吊篮未按照规定落地，而是处于悬空状态。

事故涉及吊篮产品型号：ZLP630;出厂编号：156103；出厂日期：2022年9月；生产单位：无锡市龙升建筑机械有限公司。该设备安装后经黑龙江广安建科特种设备检测有限公司检测结果为整改合格。

（三）其他可能因素排除

公安机关通过事故现场勘查、询问和相关资料分析，排除自杀、他杀、人为故意破坏等刑事案件可能性。根据市公安局道里分局刑事技术大队对死者遗体进行法医学鉴定，认为符合生前高处坠落死亡。

（四）间接原因分析

1.事故发生时沈阳沈飞公司在施工现场无安全管理人员，对从业人员的管理缺失；未发现违反操作规程的行为及时消除事故隐患；对从业人员杨顺喜的安全教育不到位。

2.建科融新公司对施工现场安全检查不到位，未发现违反操作规程的行为及时消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

沈阳沈飞公司对施工作业现场疏于安全管理，对施工人员安全教育不到位，是该起事故的责任单位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司，未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时发现和消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[②]；第四十一条第二款[③]之规定，对该起事故负有责任。建议道里区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[④]之规定对沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司给予处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议:

1.杨顺喜，沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司石材安装工，违反操作规程进出电动吊篮，对此起事故的发生负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

2.曹仁平，沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司外墙理石工班组长。未严格落实岗位安全责任，未及时发现并纠正违反操作规程的行为，对此起事故的发生负有一定责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[⑤]之规定，建议沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司依据《中华人民共和国安

---

② 《安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

③ 《安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

④ 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑤ 《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

全生产法》第一百零七条[6]给予曹仁平批评教育，并依照有关规章制度给予处分。

3.李金成，沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司外滩1898幕墙工程项目执行经理。组织本单位安全生产教育和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，对此起事故的发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第六项[7]之规定，建议道里区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]对其予以处罚。

4.王贺超，沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司副总经理，分管公司安全生产工作，兼任外滩1898幕墙工程项目经理。督促、检查项目部安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对此起事故的发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[9]第五项之规定，建

---

[6] 《安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[8] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

议道里区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]对其予以处罚。

5.张丽荣，哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司外滩1898幕墙工程安全监理，对施工现场违反安全管理规定的行为发现不及时，对该起事故负有一定责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项，建议道里区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其予以处罚。

六、事故主要教训

经调查，此起事故是由于施工单位沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司贯彻落实安全发展理念不到位。公司层面虽建立健全安全生产相关规章制度并逐级落实，但到项目部层面后，安全生产相关规章制度不到位，项目经理及专职安全管理人员暂离后未进行合理有效的工作交接,使安全管理工作出现严重漏洞,现场临时负责人无相关安全管理人员资质,安全工作落实不彻底,安全教育内容缺失且未起到应有效果，现场班组长及施工工人严重违反操作规程。

七、事故整改和防范措施

1.沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司要深刻汲取事故教训，做到亡羊补牢。加强公司各项规章制度的落实，确保落实

[10] 《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

到底，落实到具体施工作业人员。将此起事故通报全公司及各项目部，对管理不到位、信息掌握不到位、教育培训不到位等薄弱环节举一反三，逐一整改。落实企业主体责任，全面梳理现场存在的隐患，并制定整改措施。对关键岗位人员因故离岗要做到按章请销假，并做好相关工作交接。制定作业人员工作流程，全过程监督和管理。

2.哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司要认真吸取事故教训,深入查找监理工作中存在的薄弱环节和漏洞。进一步完善监理工作流程,明确施工现场监理的重点部位和重点环节,严格履行现场安全监理职责,加大施工现场的检查、巡视力度,及时发现并处置安全隐患，坚决杜绝违章施工行为发生。

道里区政府事故调查组

2023年7月5日