湖北荆州立新街道西干渠水环境综合整治工程“5·21”一般救援事

发布时间：2026-04-09 15:35

2024年5月21日12时许，沙市区立新街道西干渠水环境综合整治工程同心村蔬菜沟污水提升泵站处发生一起一般救援事故，造成两人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政日，成立了由沙市区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区住建局、区水利和湖泊局、区总工会、立新街道办事处派员组成的沙市立新“5·21”西组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因设备试运行期间安全管理不到位、现场人员施救不当导致的一般救援责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

事故项目全称“沙市区西干渠水环境综合整治工程”（以下简称水环境整治工程），属于EPC工程[1]，有五个工作点位。项目内容包括荆沙大道以北沙北改造，立新街道胜同路钢材城区域范围内管网改造及中心城区西干渠各排口，沙北水系各排口，污水溯源及管网检测修复。事故发生地点为立新街道同心村污井。

（二）事故相关单位基本情况

1.项目建设单位：荆州市沙市区住房和城乡建设局（以下简称沙市区住建局）。统一社会信用代码为114210020110963430。地址为荆州市沙市区长港路勘察设计咨询业监督管理责任；负责城市建设工作；承担住房和城乡建设行业的行政许可、行政审批、行业稽查责任；负责建设工程竣工验收备案；全面管；承担区人民防空办公室相关工作；参与做好保障城镇低收入家庭住房工作；参与指导村镇规划编制与实施；指导农村住房建设、农村住房安全；负责危施乡镇建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策，参与乡镇建筑节能及新型墙体材料推广应用；指导区属房屋建筑和区管市政设施抗震设计规范的实施监督；完成上级交办的其他任务。

2.项目发包单位：荆州市沙市区政府投资工程建设管理中心（以下简称沙市区建管中心）。统一社会信用代码为12421002MB1D2505XL。地址为荆州市住建局。负责全区市政工程建设服务工作，完成沙市区住建局交办的其他工作。

3.项目总包单位：湖北望新建设有限公司（以下简称望新公司）。成立于2012年5月23日，注册地位于荆州市沙市区太岳南路4号宏业大楼6-1914210005942476591。经营范围包括一般项目：市政公用工程、水利工程、建筑工程、园林绿化工程、环保工程的施工、建筑机电设备安装（不含特种设体育场地设施工程、消防设施工程的施工管道工程施工、非开挖管道工程施工隧道工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、机电工程、水工金属结构作与筑劳务分包城市及道路照明工程、建筑模板脚手架工程、仿古建筑工程施工；建筑材料的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

4.项目劳务分包单位：湖北延优融建设有限公司（以下简称延优融公司）。成立于2020年10月16日，注册地位于武汉市江汉区北湖西路6号2栋4层91420103MA49L1J948。经营范围包括建筑工程、市政工程、钢结构工程、通信工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、噪音污染防治工程、装饰工工程、土石方工程、水利水电工程、地基与基础工程、防水防腐工程、保温工程、楼宇智能化工程、河湖整治工程、机电工程的施工；建筑劳务分包；模机电设备的安装；机械设备的租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

5.项目监理单位：湖北楚元工程建设咨询有限公司（以下简称楚元公司）。成立于2001年9月28日，注册地位于荆州市北京西路307号，法定代表人为段范围包括：房屋建筑、市政公用工程监理甲级；水利水电、林业及生态、机电安装工程监理乙级；建设项目招标代理和政府采购代理；建设工程前期的咨询工程准备和设计阶段的管理；工程建设实施、竣工和质量保证期阶段的管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（三）项目报备及发包情况

2023年3月28日，荆州市沙市区住房和城乡建设局取得沙市区发展和改革局《关于沙市区西干渠水环境综合整治工程项目建议书的批复〔2023〕65号）

2023年3月29日，荆州市沙市区住房和城乡建设局取得荆州市自然资源和规划局沙市区分局《关于沙市区西干渠水环境综合整治工程办理用地预审与规市区西干渠水环境综合整治工程建设用地规划意见的函（沙自然资函〔2023〕43号）》、《关于沙市区西干渠水环境综合整治工程建设工程规划意见的函（沙

2023年3月29日，荆州市沙市区住房和城乡建设局取得沙市区发展和改革局《关于沙市区西干渠水环境综合整治工程可行性研究报告的批复〔2023〕局取得沙市区发展和改革局《关于沙市区西干渠水环境综合整治工程可行性研究变更的批复〔2023〕255号）》。

2023年6月13日，荆州市人民政府办公室印发《荆州市中心城区水环境系统治理三年行动（2023–2025年）和长效机制工作方案》（荆政办发〔2023干渠桥）的水环境治理相关工作。2023年10月6日，荆州市人民政府办公室印发《划定中心城区水环境系统治理责任片区的通知》（荆政办函〔2023〕19号河镇区域的水环境治理相关工作。

2024年1月26日，荆州市沙市区政府投资工程建设管理中心与湖北楚元工程建设咨询有限公司签订《建设工程监理合同》，将沙市区西干渠水环境综合程监理服务交由湖北楚元公司实施。

2024年1月31日，荆州市沙市区政府投资工程建设管理中心完成沙市区西干渠水环境综合整治工程总承包招标手续，中标人为湖北望新建设有限公司5099.5099万元。

2024年2月18日，荆州市沙市区政府投资工程建设管理中心与湖北望新建设有限公司(牵头人)及荆州市城市规划设计研究院(联合体成员)签订《沙市区《安全生产文明施工协议书》，约定由湖北望新建设有限公司及荆州市城市规划设计研究院负责完成本项目管线探测、初步设计、施工图设计、施工、管交、备案和保修服务、工程结算、配合审计及相关报审报批等工作。

2024年4月2日，沙市区西干渠水环境综合整治工程向荆州市沙市区住房和城乡建设局开工备案，完成施工许可证办理。

施工作业进展情况

2024年3月底，蔬菜沟分流井项目开工；4月14日，蔬菜沟分流井基础（子分部）工程完成；5月2日，蔬菜沟分流井进出水管（子分部）完成；5月6日菜沟分流井设备安装（子分部）完成；5月10日蔬菜沟分流井开始试运行。

（五）事故发生经过

2024年5月21日11时42分，肖绪正接到李鑫电话后，于11时45分，独自开车从兔牛香餐馆离开，在付克茂询问下告知说有点事。11时55分，付克茂再次时许，付克茂与其他人员赶到蔬菜沟后，发现肖绪正和李鑫救援张保生，在救援期间事故发生。

（六）事故现场情况

1.污水提升泵站情况



图1–污水提升泵站实地照片

污水提升泵站实地照片（图1）。经测量得出相关尺寸并用三维软件还原后得到污水池本体和污水提升泵站三维模型，分别如（图2）和（图3）所示。

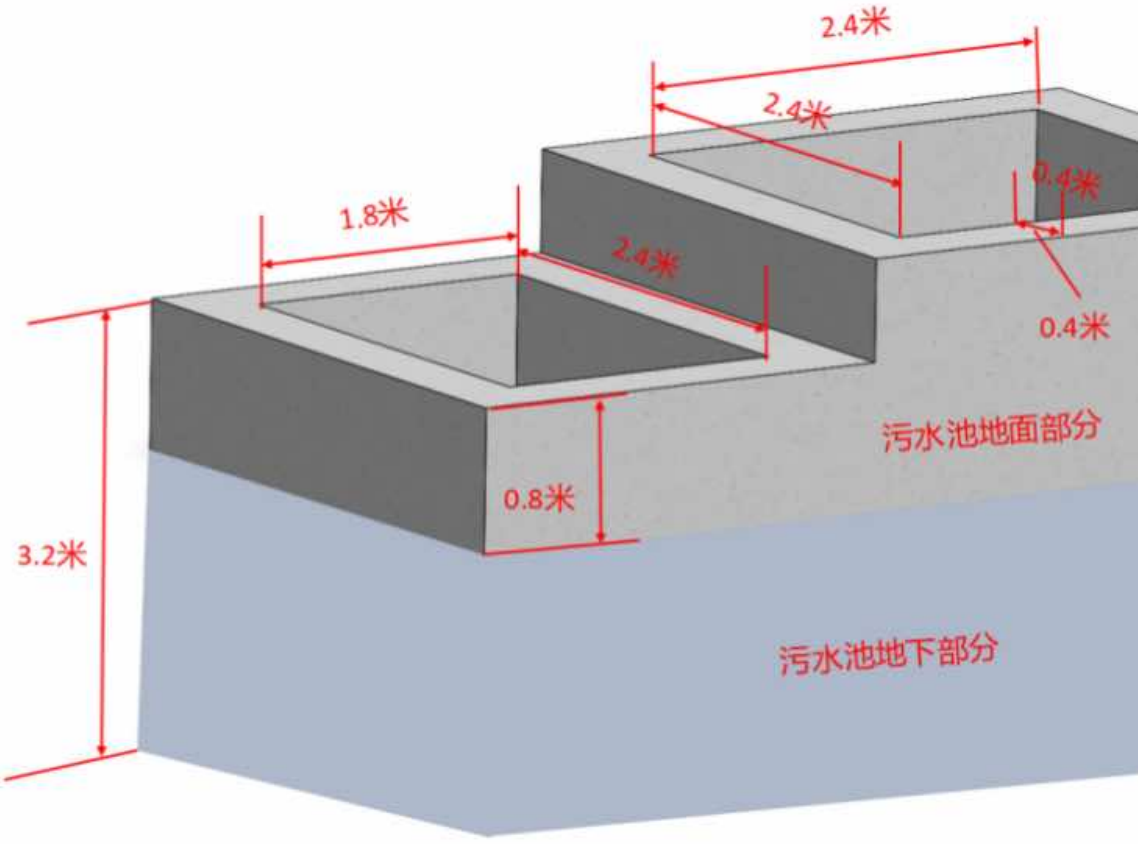


图2–污水池本体三维模型

（图2）所示的污水处理池本体为混凝土浇筑而成，结构上分高低两层，较低一层平面距离池底高度为3.2米，其露出地面高度为0.8米，上层池口尺寸解，事发时污水深度1.4米。池中设有管道、污水泵等设备设施。

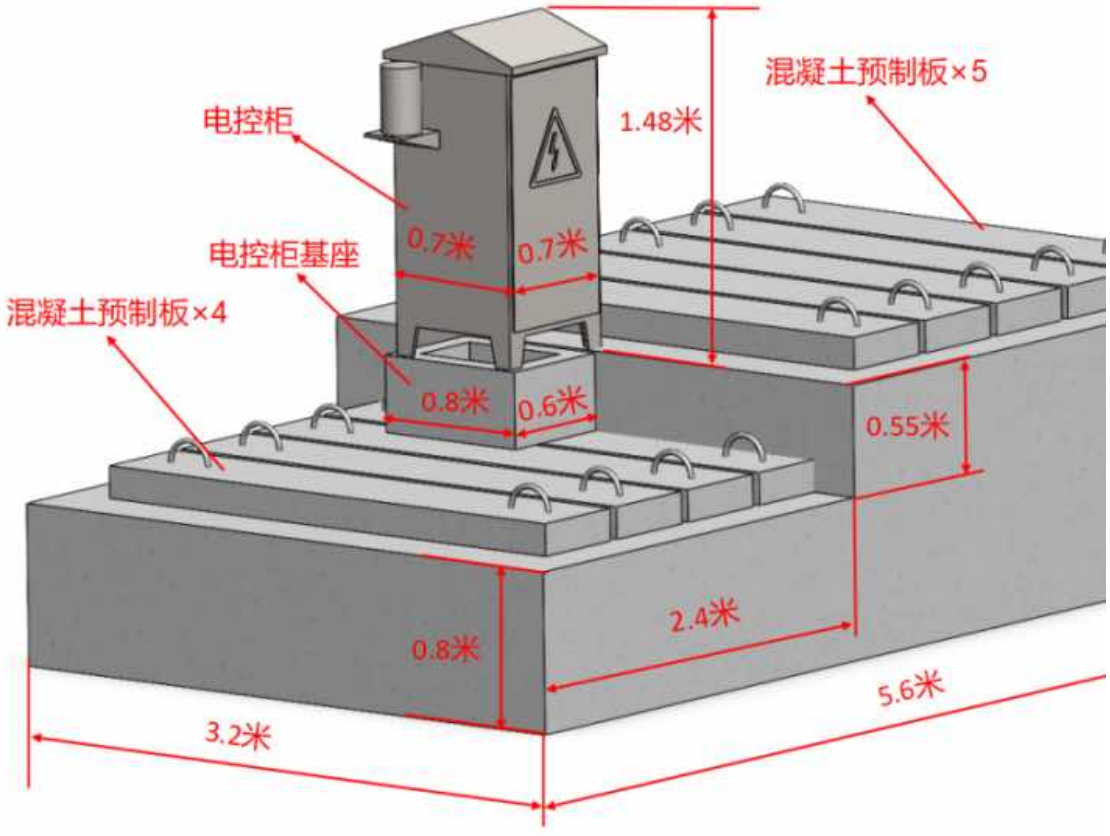


图3–污水提升泵站三维模型

（图3）所示的污水提升泵站三维模型可知，污水池本体长度为5.6米，宽度为3.2米，较高一层距地面高度1.35米，两层之间高度差为0.55米。污水提板，尺寸为长2.7米，宽0.5米，高0.16米。上层池口铺设5块，下层池口铺设4块。下层池口的混凝土预制板上浇筑有电控柜基座，其尺寸为0.8米×0.6米，柜下方开口和预制板上的孔与污水池中的泵和其他设备相连接。

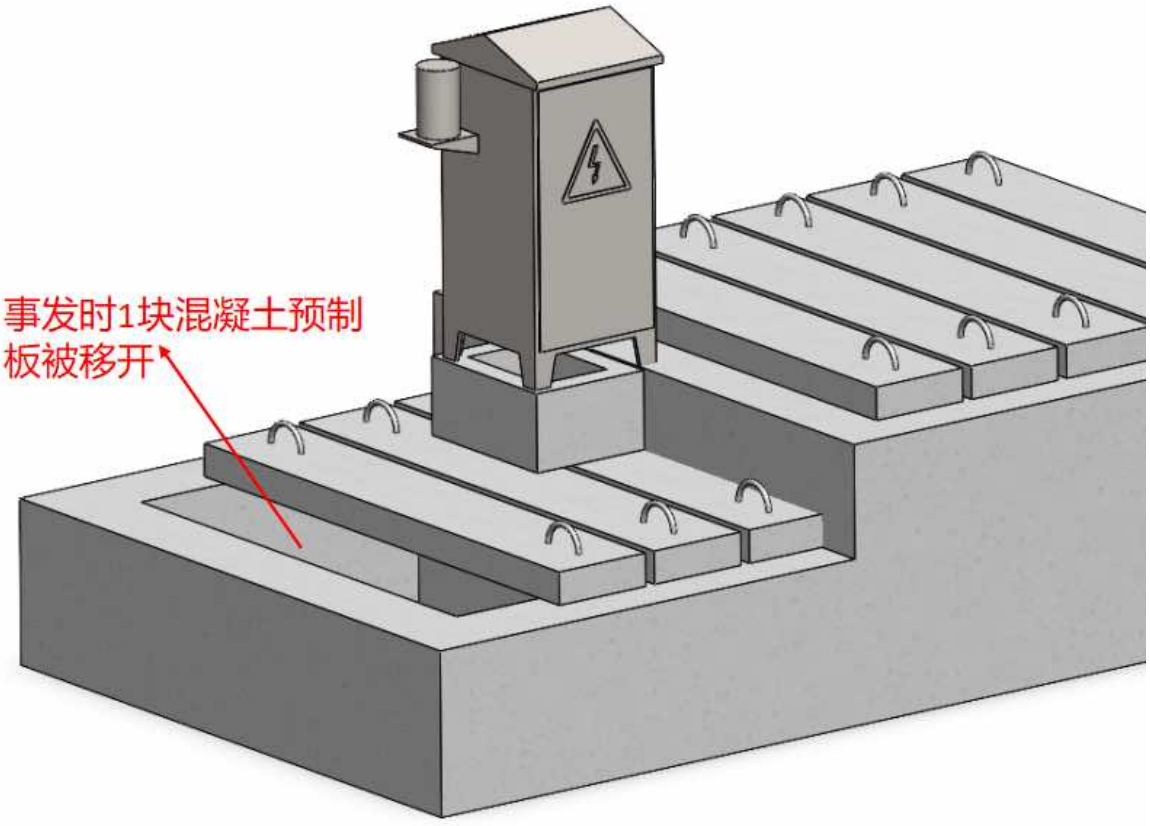


图4–事发时污水提升泵站的状态

2.涉事污水池情况

（图4）为事发时污水提升泵站的状态，低层池口前部的一块混凝土预制块被移开，形成了一个2.4米×0.5米的开口，涉事人员通过开口进入池中继而沿接到井底。大部分时间泵池水位与蔬菜沟水位持平。

3.涉事污水池气体检测情况

2024年5月24日，“5.21”事故调查组人员与湖北衡安注安师事务有限公司专业人员在蔬菜沟提升泵站污水池内采集空气样品，进行检测并出具检测报告池处于静态时，未检出硫化氢，但是存在一定浓度的氨气，氨气的实际检测浓度低于职业接触限值，不至于导致职业危害，也不可能致人死亡。

2024年5月25日，“5.21”事故调查组人员与湖北衡安注安师事务有限公司专业人员在蔬菜沟提升泵站污水池内再次采集空气样品，进行检测并出具检测时，未检出硫化氢，存在一定浓度氨气，氨气实际检测浓度低于职业接触限值，不至于导致职业危害，不会致人死亡。扰动污水池池水后，氨气检出浓度害，不会致人死亡；硫化氢检出浓度为93.0mg/m^3，远高于职业接触限值（10mg/m^3），可能导致急性职业危害甚至死亡。

2024年5月21日至2024年5月25日，天气晴好，未发生降雨，未发生极端天气。

（七）人员伤亡情况

死者肖绪正，男，54岁，身份证号：421003********1013，湖北望新建设有限公司技术人员，水电泵安装负责人。肖绪正是被救人员张保生的兄弟，李

死者李鑫，男，46岁，身份证号：421022********035X。李鑫是张保生和肖绪正的外甥。

（八）事故当天天气状况

2024年5月21日（周二），晴，最高气温29℃，最低气温20℃。东北风，风力3级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故报告信息

2024年5月21日12时11分，延优融公司法人代表付克茂向望新公司副总经理罗海打电话报告。罗海接报后第一时间向望新公司书记胡跃平汇报。12时16
接报后向区住建局建管中心负责人钱波报告。企业未发生迟报事故信息行为。

事故发生后，沙市区应急管理局立即派员赶赴现场进行核查并向荆州市应急管理局报告事故信息。

（二）现场应急处置情况

2024年5月21日11时55分，延优融公司法人代表付克茂打电话给肖绪正，通过电话得知蔬菜沟需要紧急救援。12时许，付克茂、夏家顺、张思翔、王昌
朝上浮在泵站内部污水池中，李鑫脸部朝下浮在泵站内部污水池中。付克茂安排人员拨打110报警电话和120急救电话并引导救护车。付克茂对现场进行检查
昌林先后下池实施救援，下池后三人遂感觉身体不适，出现呼吸困难、干呕等症状，刘连平甚至无法自行站立，徐超超、王昌林先后自行返回井上。刘连平
超超二人配合将刘连平救出井。遂后付克茂给项目组资料员周扬打电话通知救援人员。12时15分许，付克茂再次下井，与井上人员协力将肖绪正、李鑫拉出
付克茂在现场才得知还有一人（张保生）在池中，即安排潜水员郭学亮下池，张保生救出时已无生命体征。

接到事故信息后，沙市区委、区政府主要负责同志及相关部门立即前往事故现场组织事故现场处置，市政府分管负责同志和市应急管理局等相关部门立
展工作。

（三）医疗救治和善后情况

2024年5月21日12时15分左右，120急救到达事故现场，医护人员对肖绪正、李鑫进行心肺复苏等应急医疗处置。后将二人送往医院救治。5月23日，
09分死亡；肖绪正，5月23日14时59分死亡。事故发生后，沙市区立新街道成立事故善后处置工作组，与有关单位具体负责事故伤亡人员善后处置工作，善

（四）事故应急处置评估

事故发生单位在事发后第一时间进行应急处置，拨打了110和120。相关部门接报后迅速反应，开展现场处置工作，救援处置措施得当，未发生次生事故
会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因：肖绪正在知晓下井救援存在风险、救援装备未到达的情况下，因亲属关系，仓促组织下井救援，造成中毒窒息死亡。

间接原因

1.望新公司。水环境整治工程项目部安全管理存在漏洞，未对蔬菜沟提升泵试运行期间的生产安全进行有效管理；现场未封闭、无防护措施、未设置安
预案存在不足，安全生产应急演练不到位。

2.沙市区建设工程服务中心。对点位较多、区域分散、存在交叉作业情况的特殊EPC项目监管不力，检查中未发现蔬菜沟提升泵试运行期间存在的安全

四、有关责任单位存在的主要问题

1.望新公司。作为水环境整治工程项目总包单位，对项目的安全生产负总责，安全生产第一责任履行不到位。对现场施工安全防护措施等方面未严格
训、应急救援等工作不落实。

2.沙市区建设工程服务中心。负责对建设工程项目安全监管检查。在水环境整治工程项目监督检查中，未及时发现事故现场安全警示未到位、封闭措施
弱等情况，安全监管能力存在不足。

3.沙市区住建局。作为建设工程领域安全生产管理部门，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”要求，责任履行不到位，安全监管机制存在不足

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

肖绪正，男，群众，在知晓下井救援存在风险、救援装备未到达的情况下，仓促组织下井救援。对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究

（二）建议追究事故单位责任人员

1.武超毅，男，中国民主促进会会员，望新公司总经理、水环境整治工程项目经理。履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责不力，对事故发生
条[2]。建议由沙市区应急管理局对其给予行政处罚。

2.蔡炳尊，男，群众，望新公司水环境整治工程项目部安全员，未严格履行安全员义务，开展隐患排查治理、人员教育培训、应急救援演练等工作不到
处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

张磊，男，中共党员，沙市区住建局物业服务中心主任，后按照区住建局党组安排被调往沙市区建设工程服务中心工作，负责全区市政及老旧小区改造
点位较多、存在交叉作业情况的EPC项目监管不力；在项目监督检查中，未及时发现事故现场安全警示未到位、封闭措施未落实等安全隐患；未及时掌握
任。建议将相关线索情况移交区纪委监委部门依规依纪给予处理。

（四）对事故发生单位的处理建议

望新公司作为水环境整治工程项目施工总包单位，未落实现场施工安全防护措施等方面全过程管理；组织开展风险辨识、隐患排查治理、人员教育培训体责任不到位。建议沙市区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[3]对望新公司给予行政处罚。

（五）相关政府及部门追责建议

沙市区住建局未认真落实行业安全监管责任，对在建工地安全管理监督指导不足。建议沙市区住建局向沙市区人民政府作出书面检查。

五、事故主要教训

（一）施工现场管理不到位。对施工现场全过程管理存在缺陷，安全管理不到位，设备试运行现场未设置安全警示标志，未采取防护措施。

（二）人员安全教育不到位。对人员安全教育不到位，肖绪正在知晓下井救援存在风险、救援人员和装备未到达的情况下，心存在侥幸，仓促组织下井

（三）应急救援处置能力不足。对突发事故应急处置的人员、装备准备不充分，预案制定、应急演练均流于形式，导致遇事故就慌，遇救援就乱。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训。各地各部门各生产经营单位要深刻吸取事故教训。强化红线意识和底线思维，各地各部门要严格按照“党政同责、一岗双责”产主体责任，做到齐抓共管，环环落实。

（二）加强应急救援能力建设。各地各部门各生产经营单位要举一反三，组织对各类应急预案的自查，要加强辨识风险，围绕风险管控制定预案，要加安全生产事故的应急救援处置水平。

（三）落细安全教育培训。各部门各生产经营单位要加强从业人员培训。各部门要将一线作业人员安全培训情况纳入监督抽查内容，突出对作业人员先员和作业人员经三级教育培训合格后上岗。

（四）彻底排查安全隐患。各行业领域各生产经营单位要认真做好风险研判工作，加大隐患排查治理工作力度，重点排查治理突出有限空间等易造成群严防各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

沙市立新“5·21”西干渠水环境综合整治

工程事故调查组

2024年9月11日

EPC工程，即设计采购施工总承包，是指由工程总承包企业依据规定，承担项目的设计、采购、施工和试运营等工作，并对工程全面负责的项目模式。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；的罚款。 ↑

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的万元以下的罚款。 ↑

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002