苏州常熟苏州常隆润之达商业设备有限公司

“5·25”较大坍塌事故调查报告

苏州市政府事故调查组

目录

一、事故相关情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）事故厂房情况.....3
（三）钢结构平台情况.....5
二、事故发生经过和救援处置情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）救援处置情况.....9
三、事故原因.....9
（一）事故现场勘验情况.....9
（二）事故原因分析.....14
（三）事故直接原因.....14
四、事故暴露出的主要问题.....14
（一）有关企业.....14
（二）有关部门.....15
（三）地方党委政府.....17
五、对有关单位及人员的处理建议.....17
（一）建议追究刑事责任的人员.....17
（二）建议给予党纪政纪处分的人员.....18
（三）建议给予行政处理的相关企业.....18
（四）相关单位处理建议.....18

六、事故防范和整改措施.....18
（一）树牢安全发展理念，落实安全责任.....18
（二）深化厂房改扩建整治，堵塞盲区漏洞.....19
（三）强化企业安全监管，提升本质安全.....19

2024年5月25日9时48分许，位于常熟市尚湖镇的苏州常隆润之达商业设备有限公司精工车间内钢结构平台局部发生坍塌，造成3人死亡，直接经济损失约552万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，市委、市政府主要领导第一时间作出批示，要求全力抢救被困人员，妥善处理善后事宜，查明事故原因，严肃处理。市应急局主要领导赶赴现场指导事故处置工作，常熟市委市政府主要领导及相关部门和单位赶赴现场组织实施应急救援工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，苏州市人民政府成立由市政府副秘书长任组长，市公安局、应急局、总工会以及常熟市人民政府参加的苏州常隆润之达商业设备有限公司“5·25”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），聘请有关专家参与事故调查，并邀请市纪委监委、市检察院参与事故调查工作。省安委会对该事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、视频分析、询问谈话、专家论证等方式，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故原因，认定了事故性质、事故单位和相关人员责任，查明了有关地方党委政府和相关部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，苏州常隆润之达商业设备有限公司

“5·25”较大坍塌事故是一起由于企业未经审批擅自改扩建厂房、部门监管缺失，施工质量严重不合格、安全检测鉴定弄虚作假、货物堆放长期严重超载，造成的生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故相关单位情况

1.苏州常隆润之达商业设备有限公司（以下简称常隆公司，为事故发生单位）。公司类型为有限责任公司，注册资本为1000万元，注册地址为常熟市尚湖镇路北路5号，社会统一信用代码为91320581MA1MMT9H43，法定代表人吴某，经营范围为商业设备、学生桌椅委托加工、销售，金属制品、不锈钢制品制造、加工、销售等。现有员工50人，年产值约1977万元。该公司未指定专兼职安全管理人员[1]。

2.江苏数智城建设计研究院有限公司（以下简称数智城建，为钢结构平台设计单位）。公司类型为有限责任公司，注册资本为1000万元，注册地址为南京市雨花台区软件大道1-206号，社会统一信用代码为91320114MA2657MC0A，法定代表人陈某1，经营范围为建设工程施工、建设工程设计等业务。数智城建持有乙级建筑工程设计资质，证书编号为A232061045，有效期至2026年12月13日，发证机关为江苏省住房和城乡建设厅。该公司在常熟市设立分公司，其营业执照上负责人为刘某1，实际负责人为李某1，涉事钢

1 常隆公司吴某安排会计朱某1参加安全管理人员培训但未明确朱某1负责安全生产管理工作，朱某1于2020年9月27日取得了安全生产管理人员的《安全合格证书》，有效期至2026年9月26日。

结构平台设计联系人为李某2[2]，实际设计人员为屠某[3]。

3.湖北一检建设工程质量检测有限公司（以下简称湖北一检，为钢结构平台鉴定单位）。公司类型为有限责任公司，注册资本为1000万元，注册地址为武汉市东西湖区径河街新城十五路东田园大道南7号厂房栋1-5层（10），社会统一信用代码为91420112MA4KM5RC6Q，法定代表人王某，经营范围为建设工程材料及构配件、地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构等工程检测。湖北一检持有检验检测机构资质认定证书，证书编号为161701280452，有效期至2022年11月8日，发证机关为湖北省市场监督管理局；持有建设工程质量检测机构资质证书，证书编号为鄂建检字第AJ16164号，有效期至2022年12月3日，发证机关为湖北省住房和城乡建设厅。该公司实际控制人为周某1，该公司在常熟市设立分公司，其实际负责人郭某1。负责涉事钢结构平台检测的人员为戴某和郭某2，实际现场检测人员为戴某。该公司常熟分公司于2024年5月21日已注销。

4.常熟市尚湖镇卓耀彩钢板经营部（以下简称卓耀经营部，为钢结构平台施工单位）。单位类型为个体工商户，注册地址为常熟市尚湖镇常兴村，社会统一信用代码92320581MA1NMEYA62，负责人陆某，经营范围为彩钢板零售。许可项目为建设工程施工等。该单位为陆某个人经营，

2 李某2是李某1弟弟，是苏州弘高建设工程有限公司的员工，同时帮助数智城建承接相关业务。

3 屠某为江苏金土木建设集团有限公司结构设计工程师，之前与李某2在同一家公司共事过。钢结构平台设计图由施工负责人陆某委托李某1制作，该业务无正式合同，双方为约定关系，李某1让弟弟李某2去负责，李某2找到前同事屠某让其制作设计图。

无固定员工。

（二）事故厂房情况

事故厂区为常熟市玖隆五金机电有限公司于2011年报建立项[4]，并于2012年6月15日建成投产。常隆公司于2016年以常熟常盈企业管理有限公司[5]名义向常熟市玖隆五金机电有限公司购得该厂房[6]，并于2016年11月30日取得该厂房不动产权证，产权证编号为苏〔2016〕常熟市不动产权第0018209号，厂区房屋建筑面积14731.45m^2，厂区内自南向北共有生产车间3个，常隆公司自购得该厂房后未变更厂房主体结构，车间内均不含钢结构平台。常隆公司于2021年12月将1#生产车间出租给常熟市尚湖镇佳晓商业设备厂用于货架生产，面积约4896m^2，2#生产车间和3#生产车间为常隆公司自用。2#车间分南北两跨，南侧车间为层板车间，面积约1705m^2，用于钢材原料加工，北侧车间为精工车间，面积约1518m^2，用于生产货架层板、背板。3#车间为喷塑车间，面积约1627m^2，用于对货架层板、背板进行喷漆。厂区车间示意图，见图。

4 项目名称为不间断电机外壳和五金配件生产项目。

5 常熟常盈企业管理有限公司成立于2015年11月23日，法定代表人及负责人为吴某，主要用于企业资产购置。

6 该房原先用途为不间断电机外壳和五金配件生产项目。事故钢结构夹层在车间内整层通铺，其下层作为五金加工生产场所，上层作为货架仓储场所，实质上改变了厂房用途和厂房结构要求。

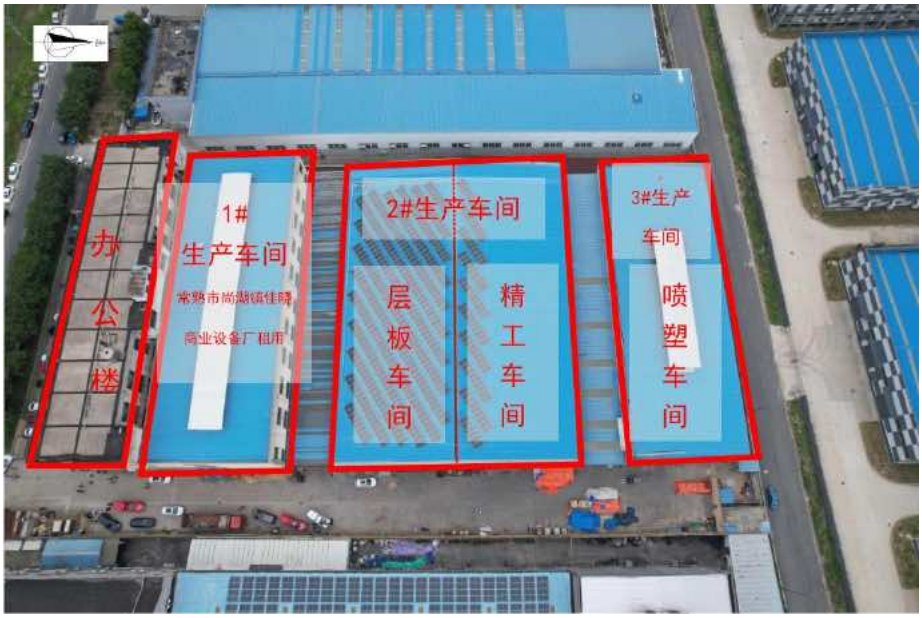


图　厂区车间示意图

事故发生位置为 2#生产车间北侧的精工车间。2#生产车间东西长约 66m，南北宽约 48m，高约 10m。精工车间东西长约 66m，南北宽约 23m，车间面积约 1518m^2。精工车间内搭有同等面积钢结构平台，车间一层主要设置有切管、冲孔、电焊、打磨、流水线（挂板卸板）打包区及成品区，二层钢结构平台用于储存货架成品背板及层板。

（三）钢结构平台情况

常隆公司吴某于 2022 年 9 月将厂房 2#生产车间北侧精工车间内的钢结构平台建设工程发包给卓耀经营部的负责人陆某，由其具体实施建设，常隆公司未办理工程报建等手续。

1.钢结构平台基本情况：钢结构平台于 2022 年 10 月开始建设，2022 年 11 月建成，平台造价约 60 万元[7]。钢结构平台采用框架结构体系，东西长约 66m，南北宽约 23m，楼

7 造价含建材、设计、施工、鉴定等费用。

面高约 4.3m，总建筑面积约 1518m^2。整个平台分 2 跨，每跨 11.5m，11 开间，每开间 6m，在⑧轴~⑨轴之间设有专用升降平台。钢立柱、钢（次）梁均采用 H 型钢，次梁间距为 1.15m，梁上铺设 2mm 厚花纹钢板，钢板下部均匀设置方钢管。涉事钢结构平台设计平面布置情况见图。

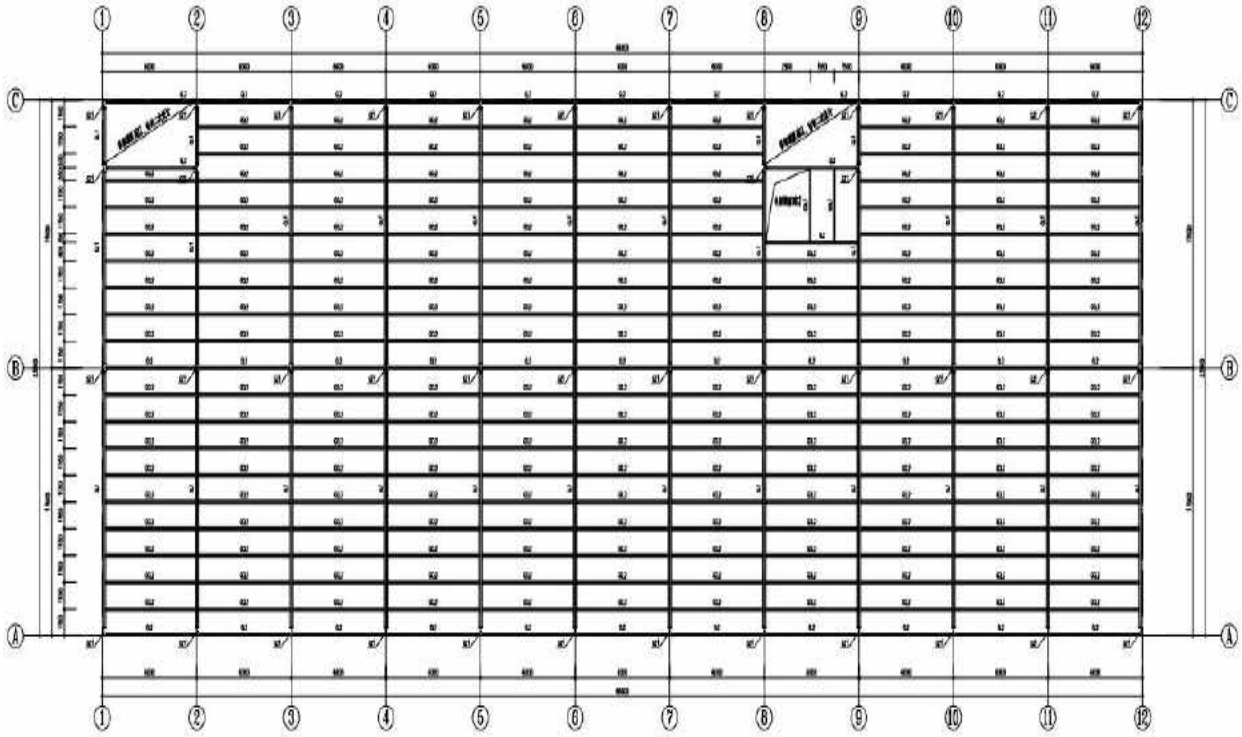


图　涉事钢结构平台设计平面布置图

2.钢结构平台设计情况：2022 年 9 月，常隆公司吴某通过卓耀经营部陆某联系数智城建李某 2，提出钢结构平台设计要求。2022 年 9 月 28 日，吴某、陆某与李某 2 在精工车间确定钢结构平台初步设计方案与选材后，吴某通过陆某采购钢材及辅材。2022 年 9 月 29 日，李某 2 联系屠某要求按照初步设计方案和选材情况制作设计图，并于 10 月 13 日将设计图提供给吴某，双方未签订设计合同。

根据设计图纸，框架立柱截面为 HM340*250*9*14mm，框架主梁截面为 HN446*199*8*12mm，框架次梁截面为 HN248*124*5*8mm，花纹钢板厚度为 6mm，所用钢材牌号为 Q345B。钢柱底部采用 10 根 M24（直径 24mm）锚栓与基础相连接（埋地 80cm），框架钢梁与钢柱连接方式为刚接连接做法，限定楼面活荷载为 200kg/㎡。

3.钢结构平台施工情况：2022 年 9 月，常隆公司吴某联系卓耀经营部陆某要求在厂区精工车间建设钢结构平台，双方未签订项目发包合同。当月，陆某向吴某提供材料清单并联系相关供货方[8]进行发货，后由常隆公司向相关供货方转账支付材料费用。2022 年 10 月，陆某带两名电焊工[9]进行钢结构平台施工，陆某操作行车吊运钢柱、钢梁和楼层板，并指挥焊工按照其要求焊接柱梁、梁板等连接处。施工过程为自西向东分段建设，2022 年 11 月完成建设。

4.钢结构平台鉴定情况：2022 年 10 月，吴某通过陆某联系湖北一检郭某 1 要求对钢结构平台进行检测。2023 年 2 月，湖北一检检测员戴某至常隆公司对钢结构平台进行安全性鉴定，并由湖北一检向常隆公司出具《鉴定报告》（编号为苏〔2022〕YJ02352）[10]。该鉴定报告检测日期为 2022 年 11 月 1 日，有效期 1 年，报告编写为戴某，报告审核为李某

8 主要材料除楼层板外均为 H 型钢，主梁长 12m 共 24 根，钢柱长 4.7m 共 36 根，次梁长 6m 共 242 根，楼层板厚 2mm 共 1518m²。相关供货方为无锡市栋梁金属制品有限公司、无锡置盛供应链管理有限公司、常熟市群利金属制品有限公司、江阴勇高钢铁贸易有限公司。

9 两名电焊工持有建筑焊工证书。

10 鉴定结论为楼面恒荷载 50kg/㎡，活荷载 200kg/㎡。鉴定结论为综合评定当前构筑物整体结构安全性等级为二级。《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019）表 3.3.3-1 鉴定单元的安全性评级标准中二级表示：略低于国家现行标准的安全性要求，尚不明显影响整体安全。

3[11]，报告签发为梅某。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 25 日上午 7 时许，常隆公司精工车间开始生产作业：

精工车间主任袁某与精工班组共 9 人在精工车间南侧切管、冲压、电焊区进行钢管切割、打孔及焊接作业。

喷塑车间主任蒋某安排喷塑班组 14 人到精工车间西北侧打磨区和流水线挂板打包区对焊接好的钢架进行打磨喷塑及打包作业。

成品分拣工周某 2 在车间打包区指挥打包工将货架层板、背板等成品堆放到托盘上并张贴标签。业务员陈某 2 在打包区查看成品情况。

9 时 46 分许，周某 2 在精工车间一层的打包区将装有一托盘层板[12]的托盘搬运车[13]利用升降平台运送至二层钢结构平台。9 时 48 分许在二层钢结构平台上的周某 2 将装有一托盘层板的托盘搬运车运送至二层钢结构平台中间位置时（B6 柱西北侧），周某 2 周围楼面突然塌陷，导致二楼钢结构平台 1-8 柱间楼面联锁式坍塌，坍塌面积约 1100m^2。周某 2 在内的 22 人安全撤离现场，3 名作业人员（挂板工徐某、打包工刘某 2、打磨工朱某 2）被困。

事发时，只有周某 2 在二层钢结构平台上，其余人员都

11 经调查，鉴定报告审核人的签字为代签。
12 每托盘层板数量为 40 包，每包 10 块，层板尺寸为 900*400mm，层板总重约 1120kg。
13 托盘搬运车，生产厂家为宁波力达物流设备有限公司，型号 CBD15，自重 230kg，额定起重量 1500kg。

在精工车间一层作业区。

（二）救援处置情况

5月25日9时48分许，事故发生后常隆公司迅速组织自救。常熟市应急管理局接报后立即启动应急救援预案，协调常熟市消防救援大队、公安局、卫健委和尚湖镇开展应急处置工作。苏州市应急管理局主要负责人赶赴事故现场指导应急救援工作。10时许，常熟市消防救援大队、尚湖镇消防救援中队赶到事故现场并立即组织开展救援工作。10时01分，救援人员在精工车间东门入口处将被困人员刘某2救出。10时08分，救援人员在车间西门处将被困人员朱某2救出。10时35分，救援人员在车间西门附近将最后一名被困人员徐某救出。3名被困人员经送医，抢救无效死亡。

整个现场救援处置措施得当，应急响应及时，组织指挥有效，善后处理工作平稳有序。

三、事故原因

（一）事故现场勘验情况

1.事故发生位置情况

本次事故发生地为精工车间，车间一层主要设置有切管、冲孔、电焊、打磨、流水线（挂板卸板）打包区及成品区，二层钢结构平台用于储存货架成品背板及层板。

常隆公司在精工车间搭建的钢平台，面积达到1518m^2，相当于2#生产车间面积的50%，其本质上是在厂房内增设了

夹层，将原来的单层厂房变成了两层厂房[14]，增加了厂房的使用面积。

2.事故现场勘验情况

事故调查专家组对事故现场进行勘查，依据事故发生时留存的视频影像（见图），结合事故发生地的现场环境和设备设施，根据事发时在场人员询问笔录，调查取证后，综合分析判断如下:



图 二层钢结构平台垮塌瞬间监控截图



图 二层钢结构平台垮塌现场照片

事故发生时，精工车间二层钢结构平台上作业人员周某2正利用托盘搬运车将整板托盘货物转运至二层钢结构平台

14 《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》1.1.2.4 单层厂房内局部设置夹层，整栋建筑是按单层还是按多层定性？夹层的最大允许面积有没有相应限制？
答：应视夹层区域的功能而定，如果夹层区域为生产车间，则该建筑定性为多层厂房；如果夹层区域为厂房（甲、乙类厂房除外）必要的辅助生产用房，如监控、质检等，且夹层的建筑面积小于该层厂房地面面积的15%时，夹层可不计入建筑层数。

中间位置，在放下托盘时二层钢结构平台瞬间发生坍塌，坍塌区域为自西向东 8 个开间，面积约 1100m^2。

根据现场测量，实际框架立柱截面为 HN396*199*7*11mm，框架次梁截面为 HN198*99*4.5*7mm，花纹钢板厚度为 2mm 厚，所用钢材牌号为 Q235。钢柱底部为 4 根 M10（直径 10mm）螺栓与地面连接，无柱下独立基础。梁柱连接节点只是简单的顶接（梁直接搁置于柱顶，采用角焊缝连接），实际受力性能只能接近铰接连接，其余钢构件之间均采用角焊缝连接。钢结构平台施工不符合设计要求。

钢结构平台现场实际情况，见图。



图 钢结构平台钢柱、钢梁情况



图 现场梁与边柱连接图



图 现场钢立柱连接图



图 现场梁与中柱连接图



图 坍塌后梁柱破坏处图



图 现场实测构件截面尺寸 1



图 现场实测构件截面尺寸 2

经复核计算，精工车间二层钢结构平台同一立柱网格内同时堆放 21 组货物成品托盘，每个托盘上有 30 包层板，层板长宽为 900*350mm，现场测量此规格层板每包重 22kg，折合楼面荷载为 338kg/㎡。设计限定楼面荷载为 200kg/㎡。楼面堆载超过设计楼面荷载，导致钢构件弯曲变形失稳，瞬间失去承载力，从而引发钢结构平台局部大面积坍塌。钢结构平台的设计、施工、鉴定情况见表。

表　钢结构平台设计、施工、鉴定情况对比表

项目	设计要求	施工情况	鉴定数据	符合情况
钢柱	HM340*250*9*14mm	HN396*199*7*11mm	H400*200*7*11mm	不符合
框架主梁	HN446*199*8*12mm	HN446*199*8*12mm	H450*200*8*12mm	基本符合
框架次梁	HN248*124*5*8mm	HN198*99*4.5*7mm	H200*100*4.5*7mm	不符合
楼层钢板	厚 6mm	厚 2mm	厚 5mm	不符合
梁柱连接	刚结连接[15]	铰接连接[16]	节点采用焊接连接	不符合
立柱连接	埋地 80cm 10 根 M24 预埋螺栓	未埋地 4 根 M10 膨胀螺栓	未提及螺栓直径和数量	不符合
活载荷	200kg/㎡	70kg/㎡	200kg/㎡	不符合

（二）事故原因分析

1.钢结构平台低于设计标准。钢结构平台的大量梁、柱截面及钢材牌号均与设计图纸不符（低于设计要求），钢梁与钢柱连接节点及钢立柱柱脚连接节点均未按照设计图纸要求施工且施工不规范，严重违背设计图纸的受力性能。湖北一检在公司资质过期的情况下仍对常隆公司的钢结构平台进行检测[17]并出具鉴定报告（编号为苏〔2022〕YJ02352），《鉴定报告》描述内容不属实，结论错误，钢结构平台不满足鉴定报告所显示的“安全性鉴定评级结果为二级”的标准，远低于设计图纸上的限定楼面活荷载 200kg/㎡的要求。

2.钢结构平台严重超载。二层钢结构平台上堆放货物的楼面活荷载约 338kg/㎡（不包括 1 名作业人员和托盘搬运车的荷载），超过设计限定楼面荷载 200kg/㎡[18]，远远超过实

15 刚结连接：既能传递剪力，又能传递弯矩。
16 铰接连接：只能传递剪力，不能传递弯矩。
17 对常隆公司的钢结构平台实际检测时间为 2023 年 2 月，而鉴定报告上的检测时间为 2022 年 11 月 1 日。
18 《机械工业厂房结构设计规范》（GB50906-2013）：4.2.1 机械工业厂房楼面和工作平台在生产使用或安装检修时由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载均应按

际楼面能承受的活荷载 70kg/㎡，导致钢构件超载弯曲变形失稳，瞬间失去承载力，从而引发钢结构平台局部大面积坍塌。

（三）事故直接原因

事故调查组认定，事故的直接原因是：钢结构平台没有按照设计图纸施工且施工不规范，堆放货物的荷载远远超过钢结构平台实际楼面能承受的活荷载，导致钢架承载力不能满足受力工况条件要求，二楼钢结构平台 B6 柱周围楼面钢板突然塌陷，引发钢构件瞬间变形失稳，导致二楼钢结构平台 1-8 柱间楼面联锁式坍塌。

四、事故暴露出的主要问题

（一）有关企业

1.常隆公司。未履行报建等手续擅自改扩建厂房。对项目发包建设管理不到位，对钢结构平台施工过程中存在的问题未发现并采取措施。未认真审核湖北一检的资质，未发现企业资质已过期。安全生产责任制落实不到位，未按规定配备专职或兼职安全生产管理人员[19]，未建立健全钢结构平台安全管理制度和操作规程[20]，未发现并制止钢结构平台上堆

实际情况确定可采用等效均布活荷载代替楼面等效均布活荷载可按现行国家标准建筑结构荷载规范 GB50009 的有关规定执行。

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）：5.2.2 工业建筑楼面（包括工作平台）上无设备区域的操作荷载，包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重，可按均布活荷载 2.0kN/㎡（即 200kg/㎡）考虑。

19 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

20 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生

放货物长期超载的事故隐患情况[21]。

2.卓耀经营部。施工过程偷工减料。未按相关法律法规组织施工，未制定专项施工方案，施工质量严重不合格[22]。未按照设计图纸要求进行钢结构平台施工，钢结构平台的大量梁、柱截面及钢材牌号均与设计图纸不符（低于设计要求），严重违背设计图纸的受力性能。

3.湖北一检。检测、鉴定弄虚作假。明知公司资质过期，仍对钢结构平台进行检测，且未按设计图纸对钢结构平台进行检测。出具虚假检测报告和鉴定结论，鉴定报告出具的“安全性鉴定评级结果为二级”结论不符合实际，钢结构平台实际楼面活荷载远低于设计图纸上的限定楼面活荷载200kg/㎡的要求；鉴定报告日期造假（实际检测日期为2023年2月，而出具鉴定报告日期为2022年11月1日）。

（二）有关部门

1.常熟市应急管理局。未严格落实《常熟市工业企业钢结构平台专项整治工作方案》（常安办〔2022〕61号）要求，对钢结构平台整治工作统筹协调不到位，对尚湖镇及其有关部门开展钢结构平台整治工作指导督促不到位[23]。

产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

21 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

22 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）：3.0.1 钢结构工程施工单位应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度，施工现场有经审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。

23 《常熟市工业企业钢结构平台专项整治工作方案》（常安办〔2022〕61号）（发文单位为常熟市安委办，实际整治工作由常熟市应急局负责督促）：四、整治内容（五）严格控制新增钢结构平台。原则上不新增钢结构平台，有特殊情况需要新增的，经属地政府同意后办理相关手续，并严格执行设计、安装、验收程序。对擅自建设的钢结构平台，一经发现由属地政府坚决予以取缔并实施行政处罚。

2.常熟市住建局。行业监管职责履行不到位，长期未将钢结构平台纳入监管范围，对辖区内未报先建等行为失管；对湖北一检在常熟开展鉴定业务未及时掌握，对湖北一检实施钢结构平台安全性鉴定业务不规范的行为监管不到位；对尚湖镇农村工作局（建设局）开展新建钢结构平台的监管工作指导不到位。

3.尚湖镇综合执法局（应急管理局）。安全监督管理工作不到位[24]，对常隆公司未按规定配备专职或兼职安全生产管理人员、未建立健全钢结构平台安全管理制度和操作规程以及使用钢结构平台堆放货物长期超载等情况失察失管。

4.尚湖镇农村工作局（建设局）。对辖区内未报先建等行为严重失管。未按照《尚湖镇企业钢结构平台专项整治工作方案》（尚安发〔2020〕31号）要求开展钢结构平台整治工作[25]，事故发生前，尚湖镇有钢结构平台377个，均未按要求办理报建手续。新建钢结构平台的监管工作不到位，对钢结构平台未按规定进行设计、施工不规范等环节失察失管。

（三）地方党委政府

1.尚湖镇。履行属地监管职责不到位，对辖区内企业擅自扩建厂房未及时采取有效措施，未督促提醒有关部门做好企业钢结构平台报建、施工等环节监管工作，对有关部门开

24 《常熟市尚湖镇职能配置、机构设置和人员编制规定》（常办发〔2020〕31号）：.....综合行政执法局负责安全生产和安全监督管理工作。

25 《尚湖镇企业钢结构平台专项整治工作方案》（尚安发〔2020〕31号）：四、整治内容(五)严控新增钢结构平台。对新增钢结构平台一律严格控制，新建钢结构平台需向建设部门按规定程序报建通过后方可建设。对擅自建设的钢结构平台，一经发现坚决给予取缔。

展辖区工业企业安全网格巡查工作不到位、未发现和制止常隆公司使用钢结构平台堆放货物长期超载行为等情况失察失管。

2.常熟市人民政府。督促尚湖镇和有关部门履行属地管理责任和行业监管职责不深入不彻底。没有厘清企业厂房内搭建钢结构平台管理中相关部门的监管职责。

五、对有关单位及人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任的单位和人员

1.吴某，常隆公司主要负责人，对事故的发生负有责任。建议由司法部门追究其刑事责任。

2.陆某，钢结构平台施工负责人，对事故的发生负有责任。建议由司法部门追究其刑事责任。

3.湖北一检，对检测工作存在的问题负有责任。建议由司法部门追究其刑事责任。

4.周某1，湖北一检实际控制人，对检测工作存在的问题负有责任。建议由司法部门追究其刑事责任。

5.郭某1，湖北一检常熟分公司负责人，对检测工作存在的问题负有责任。建议由司法部门追究其刑事责任。

6.戴某，湖北一检常熟分公司业务员，对检测工作存在的问题负有责任。建议由司法部门追究其刑事责任。

（二）建议给予党纪政纪处分的人员

对在事故调查过程中发现的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委。对有关人员的党政纪处分和有关单位的处理意见，由市纪委监委提出。

（三）建议给予行政处理的相关企业

1.常隆公司，对事故发生负有责任，建议由苏州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[26]规定对其作出行政处罚。

2.卓耀经营部，未按照设计图纸进行施工且施工质量不合格。建议由常熟市人民政府依法对其实施关闭。

（四）相关单位处理建议

责成常熟市人民政府向苏州市人民政府作出深刻书面检查；责成尚湖镇人民政府向常熟市人民政府作出深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产等工作。

六、事故防范和整改措施

（一）树牢安全发展理念，落实安全责任。各地要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，强化底线思维、红线意识，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“三管三必须”要求，切实压实党政领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，建立健全完善隐患发现、上报、查处、整改全流程管控机制。要进一步提高政治站位，切实统筹好发展和安全，全面开展厂房违规改扩建专项整治行动，全链条倒查，全方位整治，坚决消除问题隐患，有效防范类似事

26 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

故再次发生，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）深化厂房改扩建整治，堵塞盲区漏洞。各地要结合本地区安全生产工作实际，进一步明确各部门在厂房违规改扩建专项整治工作中的相应职责。要深入排摸辖区内企业未批先建、私搭乱建等各种违规改扩建行为，切实做到违建底数清、安全现状清、整改责任清。严格厂房改扩建审批流程，明确审批条件和标准，强化源头管控。对存量问题要提出分类处置措施，对于严重违反规划、存在重大安全隐患且无法整改的擅自改扩建部分，要坚决依法拆除；对于有条件通过整改补办手续的要责令企业制定整改方案、限时整改，整改验收合格后依法依规补办相关手续。要加强部门间协调配合，建立部门间信息共享机制，充分利用信息化手段和基层网格力量，建立健全厂房改扩建动态监管巡查机制，及时发现和制止擅自改扩建厂房等违法行为并通报职能部门，防止出现监管漏洞。

（三）强化企业安全监管，提升本质安全。各地要进一步加大规划建设法律法规宣传教育，提升企业依法依规改扩建厂房的法律意识。要优化审批流程、做好服务指导，切实增强企业报批报建主动性。住建部门要按照“有施工必须有监管”的原则，加强对厂房改扩建工程的安全监管。要指导企业将厂房改扩建工程发包给有资质的施工单位进行建设，签订施工合同，明确各自的职责；要深化建设施工领域“打非治违”，对施工单位超越资质等级范围或者以其他施工单

位名义承揽工程、不按设计施工方案组织施工、出具检测鉴定虚假报告等违法行为予以坚决打击，并将违规信息记入信用档案，纳入联合惩戒管理，应追究刑事责任的要坚决追究。行业主管部门及企业所在地要加强行业指导和属地管理，督促企业落实主体责任。