绍兴滨海新区绍兴市赣昆针纺织有限公司
“8·13”一般机械伤害事故调查报告

目 录

一、事故有关情况 ..... - 2 -
（一）事故发生经过 ..... - 2 -
（二）事故报告情况 ..... - 2 -
（三）救援情况 ..... - 2 -
（四）善后处置情况 ..... - 3 -
二、事故单位基本情况 ..... - 3 -
（一）绍兴市赣昆针纺织有限公司 ..... - 3 -
（二）绍兴百丰纺织有限公司 ..... - 4 -
（三）绍兴泰民科技股份有限公司 ..... - 4 -
三、事故现场调查情况 ..... - 5 -
（一）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 5 -
1.死者基本情况 ..... - 5 -
2.直接经济损失 ..... - 5 -
（二）事故发生现场情况 ..... - 5 -
（三）事发时使用工具情况 ..... - 7 -
（四）事故发生单位管理情况 ..... - 8 -
（五）园区方管理情况 ..... - 9 -
（六）第三方安全技术服务公司服务情况 ..... - 9 -

（七）属地街道监管情况 ..... - 10 -
四、事故直接原因 ..... - 10 -
五、事故暴露出的主要问题 ..... - 11 -
（一）赣昆公司 ..... - 11 -
（二）百丰公司 ..... - 11 -
（三）泰民公司 ..... - 11 -
（四）马山街道办事处 ..... - 11 -
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 12 -
（一）免于追究责任人员 ..... - 12 -
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 - 12 -
七、事故防范和整改措施 ..... - 13 -

2025年8月13日13时48分，位于浙江省绍兴滨海新区马山街道的绍兴市赣昆针纺织有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失109万元。

事故发生后，绍兴滨海新区管委会领导高度重视，要求积极救治伤者，查清原因，做好善后。8月13日，绍兴滨海新区成立事故调查组对事故开始调查。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，绍兴滨海新区管委会成立了由经济发展局牵头，党群工作部、社会工作局、马山街道办事处等部门（单位）组成的事故调查组，并邀请滨海新区纪工委、越城区检察院派员参加，聘请有关专家参与，按照相关规定开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过笔录问询、查阅资料、现场勘察、实验鉴定和专家论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关企业、单位、人员的责任，提出了处理意见。针对事故暴露的问题，提出了防范措施及整改建议。

经调查认定，绍兴市赣昆针纺织有限公司“8·13”事故是一起员工安全教育培训不到位、员工违章作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2025年8月13日下午，绍兴市赣昆针纺织有限公司正常上班时间，员工叶*玖发现车间物流通道水泥地面铺设的钢板固定不牢固，影响液压手拉车通行，于是到车间办公室外围的柜子上取出射钉枪，开始对车间通道的钢板进行加固。13时48分，叶*玖发现射钉枪异常，无法射出钢钉，随即多次调转枪头查看。13时48分50秒，叶*玖将射钉枪装钉口一端（里面装有一体钉）意外对准自己腹部，射钉枪另一端底端与地面接触，同时双手按压射钉枪装订口滑动套，射钉枪底端因触地受力，一体钢钉突然射出，击中叶*玖腹部位置。叶*玖受伤后，捂住腹部往办公室方向走去，13时50分10秒，叶*玖倒在办公室门口。

（二）事故报告情况

14时10分，企业员工胡*能发现伤者后，立即大声呼救。14时30分，企业法人陈*昆拨打110报警电话，报告事故情况，15时45分，经济发展局接到110警情联动平台信息。16时，医院宣布叶*玖抢救无效死亡。17时40分，滨海新区经济发展局向绍兴市应急管理局报告此次事故。

（三）救援情况

企业员工胡*能发现伤者后，立即大声呼救，14时13分，企业拨打120急救电话。14时23分，120救护人员到达现场，对叶*玖进行急救。14时38分120救护车将伤者叶*玖送至医院

抢救。15 时 45 分，经济发展局接到 110 警情联动平台信息，立即组织相关人员赶赴现场，会同马山街道应消站、马山街道派出所等单位开展应急处置工作。16 时，医院抢救后宣布叶*玖抢救无效死亡。

（四）善后处置情况

事故发生后，马山街道积极协调赣昆公司和叶*玖亲属开展事故赔偿工作，2025 年 8 月 29 日，赣昆公司与叶*玖亲属签订协议，并支付赔偿金 102 万元，家属出具谅解书。

2025 年 10 月 29 日社会工作局已作出工伤认定。

二、事故单位基本情况

（一）绍兴市赣昆针纺织有限公司（以下简称赣昆公司）是事故发生单位，成立于 2015 年 3 月 24 日，注册地址为浙江省绍兴市越城区马山街道嵩湾路 91 号 4 幢车间三 4 楼，统一社会信用代码为 9133060033693710 4K，法定代表人陈*昆。公司经营范围：生产、加工：针纺织品、服装；批发、零售：针纺织品、轻纺原料、服装及辅料、家纺产品；货物进出口。

赣昆公司于 2023 年 5 月 23 日住所变更为浙江省绍兴市越城区马山街道嵩湾路 91 号 4 幢车间三 4 楼。

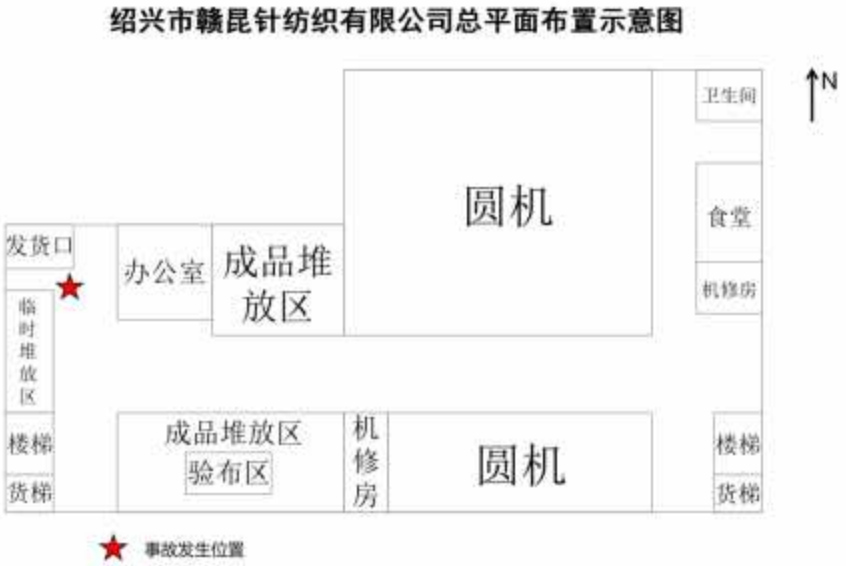


图 1 赣昆针纺织有限公司总平面布置示意图

（二）绍兴百丰纺织有限公司（以下简称百丰公司）是事故单位所在园区的出租方。公司成立于 2007 年 05 月 26 日，注册地位于浙江省绍兴市嵩湾路 91 号二楼，法定代表人为谢*菊，统一社会信用代码：91330600662858428N。经营范围是做针织布，目前主要是从事针织布的加工处理和销售，企业目前有职工 100 人左右。百丰公司园区内有 6 幢楼，有 8 家承租单位，事故单位承租于 4 幢车间三（园区标注：F 幢）4 楼。百丰公司于 2025 年 1 月 1 日与赣昆公司签订了安全管理协议，明确各自安全管理职责。

（三）绍兴泰民科技股份有限公司（以下简称泰民公司）为赣昆公司第三方安全技术服务公司。公司 2017 年 8 月注册成立，

统一社会信用代码91330602MA29DK6F5M，注册地址位于浙江省绍兴市越城区阳明北路683号17楼1709-1710室。

三、事故现场调查情况

8月14日，绍兴滨海新区管委会成立事故调查组开展事故现场踏勘、调查。经调查，事故发生单位安全管理情况如下：

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

叶*玖，男，50岁，身份证号码：362**********4410，2025年2月入职赣昆公司，在赣昆公司车间做纺织机器操作工。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失约为109万元。

（二）事故发生现场情况

事故发生公司赣昆公司承租于百丰公司4幢车间三4楼，为便于管理百丰公司将“4幢车间三”标注为“F幢”。



图 2 事故反生企业所在位置

事故发生位置为赣昆公司西北角出布口位置，人员倒地位置为办公室门口。



叶*玖正在查看射钉枪故障时发生事故

图 3 事故反生位置



叶*玖走到办公室门口，倒地

图 4 人员倒地位置



需要射钉枪加固的钢板



实地踏勘叶*玖倒地位置

图 5 事故反生位置


图 6 人员倒地位置

（三）事发时使用工具情况

射钉枪是利用空包弹、燃气或压缩空气作为动力，将射钉打入建筑体的紧固工具。



网上采购的射钉枪

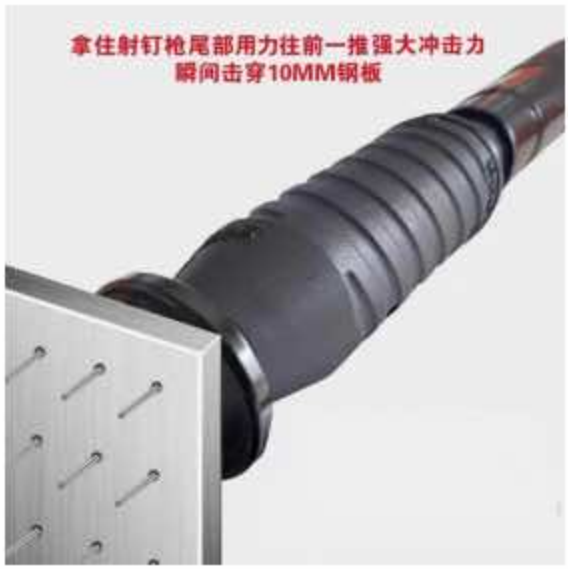

射钉枪的工作原理

图 7 事故发生工具

图 8 射钉枪工作原理

事发时使用的射钉枪为赣昆公司主要负责人陈*昆购于淘宝网站经销***商店，商品名称：鑫创亿吊顶神器消音炮钉枪一体

射钉枪王超静音加长杆专用混凝土，型号：静音全能王 T9000S 铝合金+5 节杆，订单编号：240430-********0101082，产品合格证齐全，并在商品注意事项中有明确注明以下内容：“1、使用前必须仔细阅读说明书；2、严禁打钉器有钉时用手按压管口；3、严禁将打钉器装钉孔对准自己或他人；4、严禁双手同时装钉按压钉管；5、严禁单手装钉时手部握持滑动套；6、严禁在有易燃易爆物品场所使用打钉器；7、非工作人员及未成年人不得使用本产品；8、打钉器停用及保养拆卸擦拭后，打钉器中不能有一体钉；9、使用者必须带好防护用品：管理防护手套、消音耳塞、抗冲击防尘护目镜及施工安全帽；10 打钉器紧固作业期间必须使用原装防尘罩防止作业面物料飞溅。”

（四）事故发生单位管理情况

1、安全生产管理基本情况。赣昆公司共有员工 12 人，任命何*群为安全管理人员。2025 年 1 月 3 日，赣昆公司主要负责人陈*昆与生产管理员签订了安全生产责任书，与员工也签订安全生产责任书，但截止事故发生未对全员安全生产责任制落实情况进行考核。赣昆公司制定了《安全生产规章制度汇编》，但未包含射钉枪使用相关内容。

赣昆公司于 2021 年 1 月 10 日编写了《安全生产操作规程》，内容包括《电工安全操作规程》、《验卷机安全操作规程》、《圆机安全操作规程》、《空压机安全操作规程》，截止事故发生未对岗位操作规程进行修订，也未编制《射钉枪安全操作规程》。

2. 安全教育培训情况。赣昆公司只对员工进行过口头提醒“注意安全”，强调消防通道、设备操作上的注意事项（并未涉及射钉枪使用等方面）。叶*玖（于2025年2月份入职）在上岗前未经过三级安全培训教育，也未组织开展全员年度安全再培训教育。

3. 安全风险分级管控与隐患排查治理情况。赣昆公司于2023年8月制定的《绍兴市赣昆针纺织有限公司风险分级管控体系》中，安全风险辨识为一般风险（黄色）共10处，低风险（蓝色）为3处，现场张贴的四色图和手册中的四色图不相符。赣昆公司《绍兴市赣昆针纺织有限公司风险分级管控体系》中未对射钉枪使用过程中的作业活动及设备设施开展风险辨识并制定风险管控措施，未对射钉枪开展隐患排查治理。

（五）园区方管理情况

百丰公司于2025年1月1日与赣昆公司签订了安全管理协议，明确各自安全管理职责，并按照安全管理协议于4月3日下午对赣昆公司员工开展消防安全培训，根据统一协调管理协议开展承租户管理，隐患问题排查，其中包括对赣昆公司开展隐患排查。

（六）第三方安全技术服务公司服务情况

泰民公司于2025年5月8日与赣昆公司签订了《安全顾问咨询协议》，负责协助企业建立安全生产管理台账、协助企业开展安全生产隐患排查、安全培训等提供安全生产相关的咨询服

务。泰民公司于2025年5月14日、7月26日为赣昆公司开展隐患排查并反馈排查情况，但未能指导赣昆公司按照编订的《2025年度培训计划》开展全员培训，未能指导赣昆公司开展新员工三级教育，未能指导赣昆公司如实记录培训教育情况。

（七）属地街道监管情况

2025年2月和6月，马山街道办事处两次组织辖区内97家“园中园”“厂中厂”和45家规上企业安全生产负责人开展安全生产工作会议，强调企业主体责任的落实，参加人数达360余人，印发各类宣传手册、宣传海报6000余份。2025年5月，马山街道办事处对百丰公司园区和其承租企业（含赣昆公司）开展安全生产服务指导工作，帮助企业排查安全隐患，并督促企业问题的整改工作，发现各类问题隐患50余处，截止事故发生发现的问题隐患均已整改到位。截止事故发生之日，马山街道办事处应急管理执法立案5起，同比下降79%。

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料和监控，经过综合分析后，认定事故直接原因是：叶*玖违反射钉枪使用说明，在排除故障时，违反相关使用要求，将装钉管端部指向自己，触底碰撞受力一体钉意外击发后，击中胸廓重要器官，致心肺损伤大出血死亡[1]。

[1] 法医出具的死亡原因：尸体右侧肋弓上方位置不规则挫裂创，周围较多散在点状损伤，睑结膜及身体缺血貌，结合B超，考虑钉头击穿胸廓后致心肺损伤大出血。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故的发生，主要由于赣昆公司未严格落实针对性的有效的管理措施，需承担本次事故的主要后果。

（一）赣昆公司

安全风险辨识不到位，未根据本企业类型和特点，全面开展安全风险辨识，未对企业存在的风险采取安全操作规程或管理制度等管控措施，致使安全风险漏管失控；**未按规定开展新员工三级教育和全员安全教育培训，致使员工未掌握工作必须具备的相关安全操作能力，是事故发生的主要管理缺陷。**

（二）百丰公司

百丰公司虽已与承租方签订安全管理协议，也按照安全管理协议履行相关内容，但在督促承租方赣昆公司依法落实安全生产主体责任上存在欠缺。

（三）泰民公司

泰民公司作为第三方安全技术服务公司，泰民公司已与赣昆公司签订第三方安全技术服务协议，为赣昆公司开展隐患排查并反馈排查情况，已尽到《安全顾问咨询协议》相关服务内容。但对于企业台账资料指导不到位。

（四）马山街道办事处

马山街道办事处作为属地监管部门，对百丰园区及赣昆公司部署了安全生产工作要求，开展安全生产服务指导，但对企业应急管理执法力度偏弱。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

叶*玖，男，50岁，身份证号码：362**********4410，为赣昆公司纺织机器操作工，因违反相关使用要求，操作射钉枪导致机械伤害，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.赣昆公司，未履行安全培训、安全风险辨识等职责，对事故发生负有责任，建议经济发展局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[2]规定，对事故发生单位赣昆公司依法处理。

2.陈*昆，赣昆公司法定代表人、主要负责人，负责公司日常管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[3]规定，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。建议

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

经济发展局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]规定，对赣昆公司法定代表人、主要负责人陈*昆依法处理。

3.绍兴百丰纺织有限公司，对园区承租单位日常安全统一协调管理未到位，建议由马山街道办事处对其进行约谈。

4.绍兴泰民科技股份有限公司，作为第三方安全技术服务公司，未指导赣昆公司建立健全安全规章制度和操作规程，未指导企业按规定开展安全教育培训。建议经济发展局对其进行约谈。

5.马山街道办事处，在深化全领域“园中园”、“厂中厂”整治行动中仍然存在监管漏洞，建议马山街道办事处向滨海新区安委会作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取教训，压紧压实企业安全生产和事故信息报告主体责任。各级党委、政府和应急管理部门等相关职能部门要严格落实事故报告责任，强化信息报送质效，坚决执行好信息报送时限相关规定，进一步提高事故信息处理、运转、报送效率，有关部门之间要加强信息共享，确保及时有效救援，最大程度保护人民群众生命安全。各街道党委、政府和应急管理等部门要指导督促企业建立健全事故信息报送制度，按照有关规定要求，明确信息报告时间、报告内容、报告对象等。企业要落实好事故信

[4] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

息报告主体责任，强化主动报告意识，严格按照有关规定要求第一时间报告事故信息。

（二）压紧压实企业安全生产主体责任。事故企业要深刻吸取事故教训，全方位辨识安全风险，迅速采取更加有力措施，守牢安全生产底线；要坚决健全落实全员安全生产责任制。建立健全并严格落实涵盖生产经营全过程和全体从业人员的安全生产规章制度和安全操作规程。企业主要负责人要认真履行安全生产第一责任人职责，对本单位安全生产主体责任全面负责，建立健全本单位全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，并严格考核奖惩，推动全员安全生产责任落实。要避免企业安全管理过度依赖安全咨询服务机构，坚决杜绝“以包代管”。企业要按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度，从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。企业要加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（三）树牢底线思维，严格落实安全生产属地管理和部门监

管责任。各街道各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，进一步提高政治站位，全面履职尽责。要落实各级党委、政府属地管理责任，统筹好发展和安全，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。各级有关部门要认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责”要求，对所有生产经营单位安全监管职责进行梳理界定，逐一明确行业安全主管部门和直接监管责任部门，建立企业安全生产监管“实名制”清单，确保所有生产经营单位的安全生产工作有人管、有人抓，严防失管漏管。