舟山市华丰船舶修造有限公司“2.26”一般物体打击事故调查报告

舟山市定海区人民政府事故调查组

2024年4月19日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场情况.....4
（四）作业管理情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故现场应急处置情况.....6
（二）事故信息接报情况.....7
（三）事故善后处置情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）事故伤害分析.....8
（二）直接原因.....9
（三）事故暴露出的主要问题.....9
四、事故责任分析及处理建议.....10
（一）相关责任人的处理意见.....11
（二）事故责任单位的处理意见.....12
五、属地政府履职情况.....12
六、事故防范和整改措施.....13
（一）加强企业主体责任，落实安全风险管控措施.....13
（二）强化安全培训教育，整治提升外协队伍.....14
（三）压紧压实属地监管责任，加强船舶领域安全整治.....14

2024年2月26日15点10分左右，浙江省舟山市定海区白泉镇塘夹岙屋基园路50号舟山市华丰船舶修造有限公司，1号船坞内发生一起物体打击事故，导致1人死亡，造成直接经济损失约156万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规章规定，2月28日，定海区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区公安分局、区总工会、区经信局、白泉镇人民政府，并邀请区监委、区检察院派员参加的事故联合调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，舟山市华丰船舶修造有限公司“2·26”一般物体打击事故是一起因企业风险辨识不到位，新员工未严格落实安全教育培训，作业现场未落实安全监管导致人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

事故发生单位：舟山市华丰船舶修造有限公司。

事故发生地点：舟山市华丰船舶修造有限公司1号船坞内

西侧225.00米处。

事故发生时间：2024年2月26日15点10分左右。

事故伤亡情况：死亡一人。死者：杨某某，女，彝族，现年43岁。家庭住址：四川省盐源县平川镇平川村8组63号，身份证号：513**********906。直接经济损失共计人民币156万元。

事故类别：物体打击。

（一）事故单位概况。

舟山市华丰船舶修造有限公司（以下简称华丰公司）。华丰公司成立于2017年3月21日，地址：浙江省舟山市定海区白泉镇塘夹岙屋基园路50号一幢，法定代表人邬某某，注册资本壹亿元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围为：船舶修造；船舶配件及其他机械设备、五金产品制造、销售；货物及技术的进出口业务。

舟山市恒利船舶工程服务有限公司。舟山市恒利船舶工程服务有限公司成立于2017年04月07日，地址：浙江省舟山市普陀区六横镇龙山中心村浦西俞家岙*号，法定代表人：张某某，注册资本伍拾万元整。公司类型为有限责任公司，经营范围为：以服务外包方式从事船舶修造；防腐涂装工程。舟山市恒利船舶工程服务有限公司定海分公司（以下简称恒利分公司）。恒利分公司成立于2018年01月31日，负责人：张某某，经营范围为：以公司名义承接业务。

2024年1月1日，华丰公司与恒利分公司，签订了《工程承包总合同》，由恒利分公司根据华丰公司安排承包其公司

船体涂装、场地清洁、坞底清砂等,期限为2024年1月1日-2024年12月31日,一年一签。


（二）事故发生经过。

根据华丰公司生产需要，2024年2月26日5点左右上班，恒利分公司现场负责人王某某对工人进行班前安全交底后，指派李某某安排工人去2号船坞平台清理泥砂，11时左右工人下班吃饭。12点左右上班，李某某继续带领工人在2号船坞平台清理泥砂。12点30分左右，王某某到2号船坞平台告知李某某，让其安排工人到1号船坞底清理泥砂。14点左右，李某某清理完2号船坞平台泥砂，其安排李某某、李某某、段某某、陈某某、沙某某、杨某某到1号船坞清理泥砂、周某某则负责开铲车。15点10分左右，李某某在船坞225米附近清理泥砂作业时，听见呼喊声，回头看见船坞西侧坞墩倾倒，其跑过去发现杨某某面朝南，侧身被压在坞墩和坞墙间。见状李某某边喊工人一起过来施救，边拨打电话告知公司负责人王某某。由于坞墩太重闻讯赶来施救的工人挪不动，工人们又让周光毅用铲车将坞墩撬起把杨某某施救出来，然后用门机将其吊至船坞平台，华丰公司自备救护车已到船坞平台，将其送往舟山医院进行抢救，后经医生抢救无效被宣告死亡。

（三）事故现场情况。


事故现场位于华丰公司1号船坞内西侧225.00米处。该坞为7万吨级，南北走向，长约302.00米，宽约45.00米，坞顶标高为+4.50米，坞底板设计标高-8.80米，设置有4个下

坞口，船坞北端浮箱式坞门靠海,坞内停泊着一艘巴拿马籍载重5万吨的布农兰花轮，船艏朝南，艉朝北。事发位置为1号船坞西面约225.00米处（从坞门处计算），有一块倒塌的坞墩，该坞墩为长方体形状，长约1.80米,宽约0.50米，高约1.80米，重约1吨，倒向坞壁位置的坞墩上端固定有扁铁及钢筋绑扎的枕木，高度约0.60米，与坞壁的间隙较狭小，该坞墩下面压着几根清理泥砂的水管，南侧整齐的摆放着几十块大小相同的坞墩，事故发生后船坞放水船舶进出坞，船坞内海水灌溉，事故坞墩经海水冲刷现场已破坏。经勘查现场清理坞墩底泥砂作业痕迹不清晰，也未见外力撞击坞墩、物体坠落坞底和伤者血迹的痕迹。（事故发生于2024年2月26日15点10分，同月27日8点50分左右，1号船坞开始放水台湾籍卡龙轮准备出坞,12点左右,台湾籍卡龙轮出坞,巴拿马籍布农兰花轮进入1号船坞，13点40分左右，1号船坞开始排水。2024年2月27日14点30分左右，定海区应急管理局执法人员会同舟山市应急局执法人员到1号船坞时，坞内海水灌满）。同月28日，事故联合调查组对事故现场进行勘验。

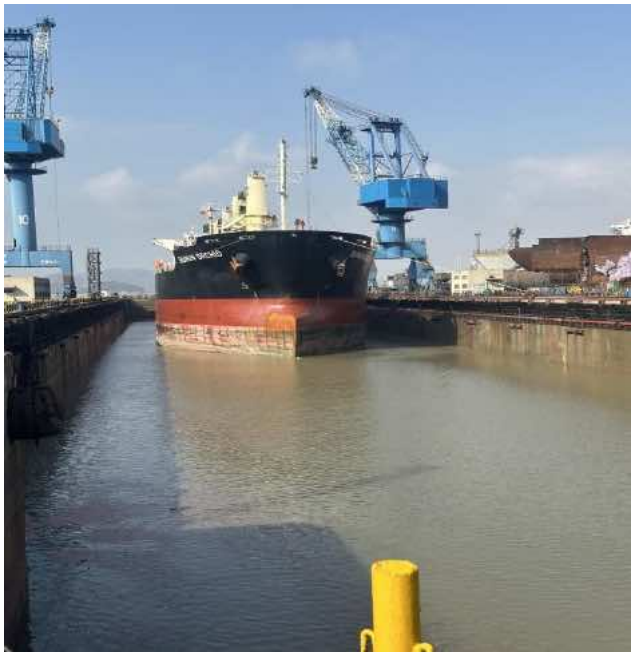



（图一 2 月 27 日船坞海水灌满）　　（图二 2 月 28 日船坞海水排干）

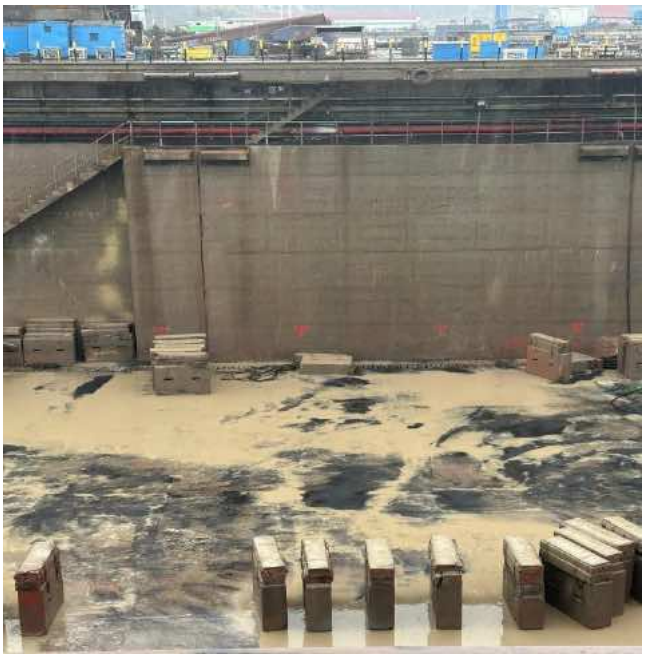



（图三 2 月 28 日事故现场）　　（图四 2 月 28 日事故坞墩）（四）作业管理情况。

1.坞底坞墩清砂作业方案情况。坞底坞墩清砂作业，经调查未对 1 号船坞坞墩清砂施工作业现场，进行危险危害因素辨识分析，坞底清砂作业前未进行班前安全交底。

2.作业现场安全措施落实情况。清砂作业现场未设置明显安全警示标志，现场清砂作业未落实安全管理人员。

3.作业人员的劳动防护用品配备情况。现场清砂作业人员，配备了工作服、劳保鞋、手套、安全帽等。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.死亡人员情况

杨某某，女，彝族，现年43岁，恒利分公司工人。家庭住址：四川省盐源县平川镇平川村8组*号，身份证号：513**********906。直接经济损失共计人民币156万元。

2.医院诊断结果

2月26日16点35分，杨某某经医生抢救无效被宣告死亡，死亡医学证明（推断）书：死亡原因为创伤性脑疝。

3.直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定，事故直接经济损失为人民币156万元，丧葬及抚恤费。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，恒利分公司现场负责人王某某接到班组长李某某事故报告后，立即打电话向华丰公司安环部长朱某某报告事故情况，朱某某接报后，立刻向华丰公司副总舒某某报告事故情况并组织安环部人员虞某某用公司自备救护车将杨某某送往舟山医院抢救。

（二）事故信息接报情况

2024 年 2 月 27 日 11 点 30 分左右，定海区应急管理接到舟山市应急管理局流转的信访举报件，称 2024 年 2 月 26 日下午 15 点左右，华丰公司船坞发生一起船坞坞墩倾倒压人事故，后当事人经医生抢救无效被宣告死亡。同日 14 点，定海区应急管理局会同市应急局执法人员赶赴华丰公司，经核查，该起事故属实。

经调查，2024 年 2 月 26 日 15 点 10 分事故发生后，恒利分公司现场负责人王某某接到工人事故报告后，立即打电话向华丰公司安环部长朱某某报告事故情况，15 点 30 分左右，朱某某接报后，立刻向华丰公司副总舒某某报告事故情况并组织安环部人员虞某某用公司自备救护车将杨某某送往舟山医院抢救。15 点 45 分左右，华丰公司副总舒某某向公司法人邬某某报告事故情况后，华丰公司未拨打 110、120 等事故急救电话，也未向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

同日 16 点 35 分舟山医院出具杨某某死亡医学证明（推断）书，华丰公司法人邬某某、副总舒某某、安环部长朱某某接到恒利分公司王某某报告后，让恒利分公司负责人处理赔偿事宜，也未向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

另经调查，2023 年 2 月 26 日定海区应急局未接到公安、卫健等部门应急联动机制关于华丰公司 2.26 事故接报信息记录。同月 27 日白泉镇安全生产委员会出具的书面情况说

明，证明未收到过华丰公司“2·26”事故报送信息。

经调查认定，华丰公司未按照有关规定向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

（三）事故善后处置情况。

同月28日恒利分公司与杨某某家属签订《死亡赔偿协议》赔付死者家属156万元，并安排车辆将遗体运送至死者老家四川省盐源县平川镇进行火葬。

（四）事故应急处置评估。

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，企业第一时间开展现场救援处置。应急响应及时、组织指挥有效、救援行动有序、善后处理平稳。

三、事故原因分析

（一）事故伤害分析

起因物：坞墩

致害物：倾倒的坞墩

受伤性质：多伤害

伤害方式：倾覆

不安全状态：华丰公司1号船坞225米处坞沟边沉积大量泥砂，坞墩搁置在泥砂上。

不安全行为：杨某某站在坞壁处清理坞墩底泥砂时，坞墩底泥沙挖空，坞墩失稳倾倒挤压致死。

（二）直接原因

事故调查组通过事故现场勘验、调查询问、查阅资料等方式，综合分析认定事故直接原因为：杨某某安全意识淡薄，站在坞壁处清理坞墩底泥砂时坞墩倾倒，不慎挤压致死。

（三）事故暴露出的主要问题

经调查，事故发生单位和相关单位存在的主要问题如下：

1. 华丰公司。

（1）**安全教育培训未落实**。2024 年 2 月 25 日对杨某某进行厂级安全教育培训，同月 26 日让其上岗作业。未严格按照规定对杨某某等从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，未落实车间及班组级教育培训，且岗前安全培训时间少于 24 学时。

（2）**作业场所危险因素未辨识**。未对 1 号船坞坞墩清砂施工作业现场，进行危险危害因素辨识分析；未制定清砂工操作规程。

（3）**统一协调、管理职责未落实。**未有效落实对外协单位恒利分公司安全生产，工作统一协调、管理职责。安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对于外协施工单位的人员行为和管理体系存在的安全风险，未落实全面的辨识和分级管控。

2. 恒利分公司。

（1）**岗位安全教育培训不到位。**未教育和督促杨某某等从业人员严格执行本单位安全生产规章制度，也未向从业人员如实告知船坞、坞墩清砂作业场所和工作岗位存在的危险因

素、防范措施以及事故应急措施;

（2）**岗前安全交底不落实。**未落实清砂作业班前安全交底。

四、事故责任分析及处理建议

（一）相关责任人的处理意见

1.杨某某安全意识淡薄，站在坞壁处清理坞墩底泥砂时坞墩倾倒，不慎挤压致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究相关责任。

2.邬某某，华丰公司法定代表人。未依法正确履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未组织制定坞墩清砂作业操作规程；也未有效督促、检查本单位安全生产工作，及

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责。（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;（七）及时、如实报告生产安全事故。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4.《浙江省安全生产条例》第二十一条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施:（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续;

时消除船坞、坞墩清砂施工作业现场的生产安全事故隐患；对事故的发生负有领导责任；也未按规定及时、如实报送生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[8]等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[9]，建议区应急局依法对其进行行政处罚。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

7.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

8.《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

9.《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；（二）伪造或者故意破坏事故现场的；（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；（六）事故发生后逃匿的。

10.《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

11.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.王某某，恒利分公司现场负责人。未组织实施安全生产

教育和培训计划；也未有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除船坞坞墩清砂施工作业现场，工人清理坞墩底泥砂的生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]等有关规定，未涉嫌事故责任罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]，建议区应急局依法对其进行行政处罚。

（二）事故责任单位的处理意见。

1.华丰公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[2]、第四十一条[3]、第四十九条[5]、《浙江省安全生产条例》第二十一条[4]、《生产经营单位安全培训规定》第十三条[10]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[8]等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[9]，建议区应急局依法对其进行行政处罚。

2.恒利分公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[11]等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条[7]，建议区应急局依法对其进行行政处罚。

五、属地政府履职情况

白泉镇政府，作为属地监管部门，今年以来，对华丰公司及外协单位等重点企业共检查48家次，发现隐患：125条（其中重大隐患1条），均按期整改到位。立案查处作业现场管理类违法行为3起（其中“一案双罚”1起），罚没款1.72万元。按年度执法监管计划，对船舶修造等重点领域实行每月全覆盖检查，并与重点企业签订安全生产目标责任书，属地

监管已基本履职到位。存在未有效督促企业及时如实报告生产安全事故，建议白泉镇人民政府向定海区政府作出深刻检讨。

六、事故防范和整改措施

（一）**加强安全风险管控措施，落实企业主体责任。**华丰公司应深刻吸取事故教训，严格按照有关法律、法规要求，进一步落实企业安全生产主体责任，按规定及时、如实报告生产安全事故；加强对船坞清砂施工作业现场的安全管理，加强作业现场危险危害因素辨识分析，安全隐患的排查，加强对新员工的三级安全生产教育培训，全面提高外协单位作业人员安全生产意识；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合本单位生产经营对各环节安全操作规程进行全面梳理和修改制定，实施可靠的安全保障措施，提高安全生产水平。

（二）**强化安全培训教育，整治提升外协队伍。**恒利分公司应严格按照有关规定，切实做好新员工的安全教育培训工作，提高作业人员的安全意识和避险自救能力；船坞清砂作业现场应全面辨识各类安全风险，落实管控措施，并督促作业人员严格执行；施工作业现场应安排好专门的安全管理人员，加强作业现场的日常安全检查力度，及时发现并消除各类安全隐患。

（三）**压紧压实属地监管责任，加强船舶领域安全整治。**白泉镇人民政府应切实加强辖区内企业的安全管理，督促企业按照国家有关规定对从业人员开展安全教育培训，督促生产

经营单位切实履行安全生产主体责任，加强企业事故信息报送的培训、管理，督促企业及时报送生产安全事故，加大对事故迟报瞒报谎报等行为的惩处力度要加强安全生产违法行为的行政处罚力度，强化行刑衔接工作，进一步压实安全生产监管责任，有效遏制类似事故发生。

2024年4月19日

附：舟山市华丰船舶修造有限公司“2.26”一般物体打击事故联合调查组成员签名：

定海区应急管理局：

定海区经信局：

定海区总工会：

定海区公安分局：

定海区检察院：

白泉镇政府：

被邀请单位：定海区监委