临安青山湖杭州临安志宏汽车修理厂(个体工商户)

“10·29”一般物体打击事故调查报告

杭州市临安区人民政府事故调查组

2025 年 11 月 28 日

目　录

一、事故基本情况 3

(一)单位情况 3

(二)志宏修理厂安全管理情况 3

(三) 事故发生经过 3

(四)现场勘验情况 4

(五)死亡人员信息和直接经济损失情况 7

二、事故应急处置及评估情况 7

(一)事故现场应急处置情况 7

(二)善后工作 8

(三)信息上报情况 8

(四)事故应急处置评估 8

(五)及时举一反三情况 8

三、事故直接原因 9

四、有关责任单位存在的主要问题 9

五、地方政府履职情况 **9**

六、对有关责任人员及责任单位处理建议 **10**

七、事故防范和整改措施 **1**

2025年10月29日10时34分许，杭州市临安区青山湖街道 青南村杭州临安志宏修理厂发生一起死亡一人的一般物体打击 事故。死者蔡某某，男，44岁，浙江杭州人，身份号码为 33******16,系杭州临安志宏修理厂汽车维修工人，事故造成直接经济损失约158万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号)规定，10月31日，经杭州市临安区人民政 府批复同意，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工 会、区交通运输局及青山湖街道办事处组成的“临安青山湖杭州临 安志宏汽车修理厂(个体工商户)‘10 ·29′一般物体打击事故调查 组”,并邀请区纪委监委、区检察院参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和相关单位及人员的责任，提出了对事故相关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议，现将事故调查情况报告如下。

经调查组调查认定， **临安青山湖杭州临安志宏汽车修理厂(个体工商户)“10 ·29”物体打击事故是一起因汽车修理单位安全**

生产经费投入不足，并未配备液压顶杆维修所必需的吊装设施，维修人员在维修时疏忽大意，将未固定的液压顶杆底部螺丝全部拆除，致使液压顶杆失稳倾倒砸中维修人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)单位情况

杭州临安志宏汽车修理厂(个体工商户)(以下简称志宏修理厂),统一社会信用代码：92330185MA28XT8Q01，经营者：徐志宏，组成形式：个体经营，类型为个体工商户，成立日期：2010 年 1 月 12 日，经营场所：浙江省杭州市临安区青山湖街道 青南村，经营范围：服务：机动车维修：二类机动车维修(大中 型货车维修)(在许可项目批准的有效期内方可经营);零售： 汽车零配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动)

(二)志宏修理厂安全管理情况

志宏修理厂坐落于临安区青山湖街道青南村，以维修大中型货车为主要经营项目，拥有员工 5 名，设置一名兼职安全管理人 员徐某某，事故发生前，因与杭州临重汽车服务有限公司合用作 业场所，为提高经营效率、节约成本，两家单位每月一次共同对 包括蔡某某在内的员工开展安全教育和培训。

(三)事故发生经过

2025 年 10 月 29 日，汽车维修工蔡某某在杭州临安志宏汽车 修理厂内对车牌号为皖 L***1 重型卡车的液压顶杆进行维修作 业。该车辆前期已在修理厂进行过液压顶杆维修，因渗油问题， 再次进行维修。10 时 07 分许(监控时间，经核对，与北京时间 一致),蔡某某准备工具进入车头与车厢连接处进行作业，10 时 34 分许，液压顶杆倒下，砸中蔡某某头部，坐在大货车驾驶位休 息的驾驶员余某某听到响声后立即下车查看，发现蔡某某面朝下 倒在连接处，其腿部被液压顶杆压住。

(四)现场勘验情况

事故发生地点为杭州市临安区青山湖街道青南村杭州临安志宏汽车修理厂(见图 1)内一辆维修的一汽解放牌牵引卡车的牵引车与挂车的连接处(见图 2),车辆方向为东西朝向。液压顶杆直径约 25 厘米，长度约 207 厘米，液压顶杆固定处距离地 面约 227 厘米，距离蔡某某倒下位置约 180 厘米。液压顶杆有铁 链缠绕(见图 3),为后续施救时给叉车吊装固定。液压顶杆位 于挂车固定处留有部分螺丝，未见断裂情况(见图 4)。驾驶室 后方液压油箱后上部、消声器处有血迹(见图 5)。连接处留有 电动螺丝刀一把，下方留有手套一副，榔头一把。

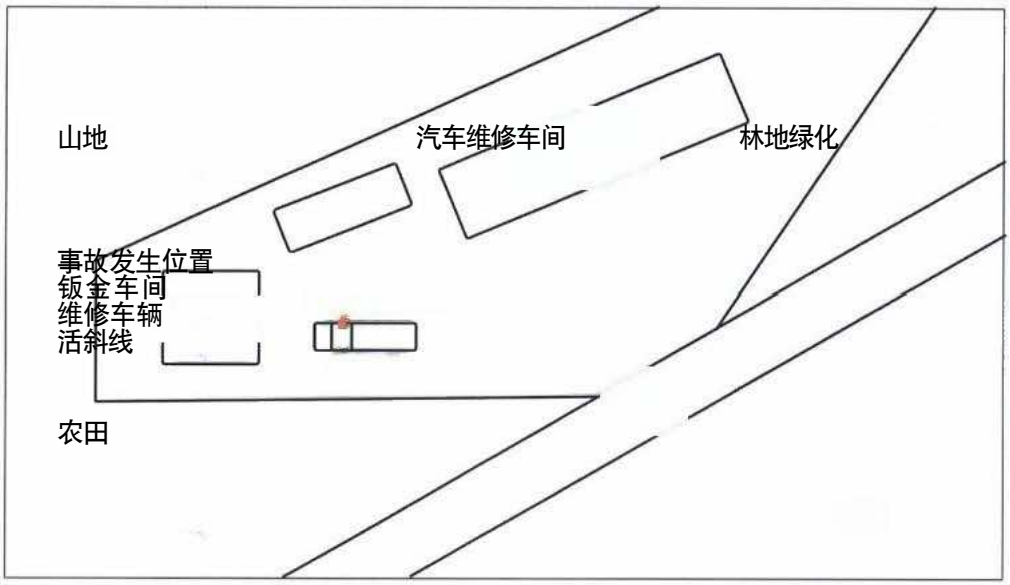


图 1 地理位置平面图



图 2 事故发生位置



图 3 液压顶杆留有铁链



图 4 液压顶杆固定处螺丝情况

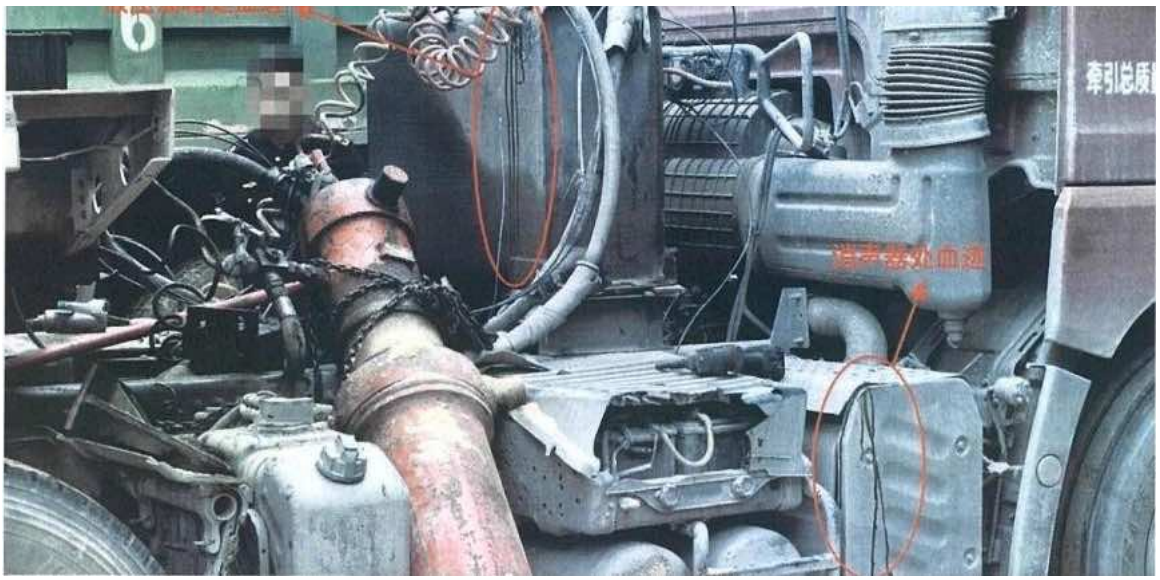


图 5 液压油箱及消声器上血迹情况

(五)死亡人员信息和直接经济损失情况

死者蔡某某，男，44 岁，浙江杭州人，身份号码为 33******16,系杭州临安志宏修理厂汽车维修工，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721) 核定，事故直接经济损失约为 158 万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故现场应急处置情况

事故发生后，驾驶员余某某立刻向修理厂安管员徐某某呼救，徐某某在赶赴现场的同时呼喊其他修理工救人，到现场后，立即 让修理工高某拨打 120 急救电话，让修理工尹某某打电话告知志 宏修理厂负责人徐某某。120 急救车到场后将伤者送往临安区第

一人民医院，因伤者伤势过重，于当日12时33分宣布抢救无效死亡。

(二)善后工作

志宏修理厂第一时间联系死者家属，妥善安抚，并积极洽谈赔偿事宜。10月30日，在青山湖街道办事处调解委员会的调解下，双方签订《人民调解协议书》,达成赔偿事宜，家属表示无异议。

(三)信息上报情况

志宏修理厂在事故发生后立即将事故信息上报至青山湖街道办事处，青山湖街道办事处、公安等部门将事故信息准确报送至区政府。

(四)事故应急处置评估

经事故调查组复盘评估认为，志宏修理厂在事故发生后信息及时上报地方政府和公安部门，青山湖街道办事处、公安、应急在收到报告后，立即赶赴现场处置、勘验和协调，事故处置平稳、有序。

(五)及时举一反三情况

事故发生后，临安区应急管理局根据相关规定责令志宏修理厂暂时停产、停业。志宏修理厂在事故发生后对所有作业人员进行强化教育、培训，制定设备采购方案，保障安全投入，防止类似事故的发生，并针对事故发生的原因进行分析，积极落实整改

措施。青山湖街道办事处联合交通运输局，组织辖区 66 家汽修 单位开展安全生产培训，梳理行业安全风险点、明确安全投入、 安全设施配备、从业人员培训、规范作业等安全要求，完善安全 管理制度，切实履行主要负责人负责制。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问、资料调阅等调查，认定事故直接原因是：汽车维修工蔡某某在进行液压顶杆维修作业时，安全意识淡薄，对液压顶杆未做任何固定措施情况下，盲目拆除底部螺丝，导致液压顶杆失稳脱离固定击中其头部而死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

志宏修理厂(个体工商户，经营者徐某某)：作为以修理大型工程车辆为主的个体工商户，未按《中华人民共和国安全生产法》相关规定，给予必要的安全生产投入，导致修理人员在维修大型构件时无法得到安全保障，风险加剧。

五、地方政府履职情况

青山湖街道于年初制定并实施于年初制定并实施 2025 年青 山湖街道安全生产工作方案，落实每季度安全生产工作会议，完 成安全生产培训和演练工作，签订安全生产责任，设立安全生产 领导小组及专项检查组，制定安全生产服务检查计划。今年来， 对全镇 464 家企业开展全覆盖安全检查 3 轮，共计 1392 家次，

发现隐患 8209 条，整改 7584 条，现场闭环率 92%以上，其余隐 患均建立隐患挂账销号制度。

区交通运输局在今年以来，联合生区态环境分局、区应急管理局、区市场监督管理局等部门，对机动车维修行业安全生产开展专项联合检查，对全区 106 家一、二类机动车维修企业，以及涉及钣金、油漆等高危作业的三类维修企业逐一排查安全隐患，确保安全监管“横向到边、纵向到底”。通过现场核查、台账查阅、实地询问等方式，执法人员对发现的隐患“零容忍”,督促企业立行立改，对违法违规行为依法处理。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

1.蔡某某，志宏修理厂汽车维修工，在修理液压顶杆时，未采取顶部固定措施，盲目拆除底部固定螺丝，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故不再追究其责任。

2.志宏修理厂(个体工商户，经营者徐某某)，对本单位的安全生产投入不足，缺乏必要的安全生产设备，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局依据相关法律法规“对其进行处 理 。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第一款、第二款：第一款：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， 责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。第二款：有前款违法行为，导 致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元 以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第 14 号)第二十一条第(一)项：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：(一)发生一般事故的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；

七、事故防范和整改措施

（一）志宏修理厂，作为生产经营的主体，应按照《中华人民共和国安全生产法》规定的内容实施管理，经营者作为主要负责人，应履行其管理职责，包括责任制的建立、规章制度的建立与实施、教育培训计划的制定与落实、安全生产费用的投入、风险管控和隐患排查双重预防机制的建立、应急预案的建立等，提升安全管理水平。

(二)行业主管部门及属地镇街，要根据管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，对辖区小微企业、参企管理的个体工商户等一些小型生产经营单位，加强服务与指导，建立主要负责人负责制，制定符合生产经营单位实际的安全生产台账，对安全生产管控做到精准化，杜绝事故的发生。