“9·8”

2022年9月8日13时37分许，位于佛山市南海区大沥镇盐步平地华辉纺织城2期E座2楼仓库位置，工人吴学庆（男，45岁，湖北人）在拆卸空调作业时不慎触电，后经医护人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“9·8”大沥触电死亡事故调查组，由区应急管理局、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、区供电局、大沥镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参与。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “9·8”大沥触电死亡事故。

（二）事故发生时间: 2022年9月8日13时37分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区大沥镇盐步平地华辉纺织城2期E座2楼仓库。

（四）事故单位（个人）: 陈礼钊。

（五）事故相关单位：恩平市超藤威家居科技有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：暂无统计。

调查组认定，“9·8”大沥触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

陈礼钊，男，汉族，1964年7月28日出生，住址：广东省佛山市南海区******，系华辉纺织城物业所有人。

（二）事故相关单位基本情况

恩平市超藤威家居科技有限公司(以下简称“超藤威公司”)，《营业执照》统一社会信用代码：91440785354628372K；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：恩平市圣堂镇塘龙村委会务本小学；法定代表人：刘永逵；注册资本：350万元；成立日期：2015年8月13日；经营期限：无固定期限；经营范围：加工、制造：家具及其配套制品、五金制品、塑料制品、日用电器、机械设备；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经查，2017年5月31日，陈礼钊与刘永逵签订《租赁合同》，

合同约定：陈礼钊将位于华辉纺织城E座二楼仓库出租给刘永逵；租赁期为十年，从2017年7月15日起至2027年7月14日止，现场检查发现该仓库由超藤威公司装修后作为展厅使用。


（三）死者的基本情况

死者吴学庆，男，汉族，1977年4月13日出生；住址：湖北省钟祥市******。

经查，吴学庆系超藤威公司展厅拆卸空调的第三方工人。

（四）现场电线电路权属情况

经查，涉事空调外机电路涉及三个电路开关，空调主机由超藤威公司展厅二楼房间内的开关A控制，藤威公司仓库二楼电路由二楼总开关B控制，藤威公司展厅所在的E座二楼及周边仓库H座的电路由E座一楼配电箱总开关C控制。其中开关A是超藤威公司承租涉事仓库后安装及维护，开关B、C是由华辉纺织城物业所有人陈礼钊安装及维护。

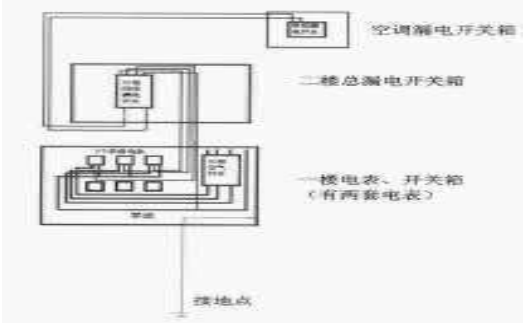

（电路示意图）

（五）现场检测情况

事故调查组组织南海区供电局用电检查人员及广东立胜综合能源服务有限公司电气工程师对华辉纺织城2期E座2楼事发

地点的接地线路及配电箱体进行检测。检测发现:

1.事故空调外机外壳对护拦带电,根据接地线的走向进一步扩大范围检查,发现最终的原因是E座一楼配电箱中计量该仓库用电量的电表烧坏,造成电表接线柱与配电箱体导通,导致配电箱体带电,而事故空调外机外壳接地线是连接到一楼配电箱体的,电流通过电表接线柱-电表金属外壳-配电箱金属箱体-配电箱接地线端口-空调外机外壳接地线的线路导通,所以造成事故空调外机外壳带电。

2.事故地点处的空调外机外壳及E座一楼配电参考箱对护拦带电,是由于该用户一楼配电箱的电表烧坏漏电,且该箱接地极的接地电阻不合格导致。该用户一楼总配电参考表箱的电表烧坏漏电,且由于该箱接地极的接地电阻不合格,属于高阻接地,标准接地电阻应为小于等于4Ω,现场测量电阻值为20Ω,造成配电箱外壳及空调外壳带电且沿线开关未能及时保护跳闸。

三、事故发生经过及原因

(一)事故发生经过

2022年9月8日12时许,赵越、吴智立和吴学庆三名工人前往位于佛山市南海区大沥镇盐步平地华辉纺织城2期E座2楼仓库(恩平市超藤威家居科技有限公司佛山展厅)进行拆卸空调作业。13时37分许,在被拆空调电源已关闭的情况下,工人吴学庆从2楼窗户爬出至外墙壁和铁网之间的平台上,站在空调外机后侧支架中间位置拆卸空调外机时不慎触电。赵越发现吴学庆

触电后马上关闭二楼仓库总电源开关，发现铁网仍然带电，随后通过缠绕绝缘物体的方式将吴学庆拖回仓库内，后经医护人员到场抢救无效死亡。

经确诊，吴学庆因电击伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

由于华辉纺织城 2 期 E 座一楼配电箱内的电表烧坏漏电，且该箱接地极的接地电阻不合格导致配电箱外壳及空调外壳带电且沿线开关未能及时保护跳闸，吴学庆进行拆卸空调作业时触碰空调外机外壳和铁网，导致触电死亡，是导致事故的发生的直接原因。

（三）事故间接原因

陈礼钊安全管理不到位，未及时发现并消除配电箱电表烧坏导致配电箱带电和接地电阻不合格的安全隐患，是导致事故发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，大沥盐步派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府相关部门组织经营者与死者家属协商赔偿事宜，双方未达成赔偿协议，死者家属已通过司法途径进行追偿。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

陈礼钊，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位安全生产意识薄弱，安装的电气、接地等设备装置不符合规格，装置使用过程中无日常检查、维护，存在设备损坏导致漏电、触电的安全隐患，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。为加强对同类行业的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故相关单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体物业管理人员开展事故教训警示会，组织物

业管理负责人召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故相关单位迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故相关单位事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由事故责任人到大沥镇应急办进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）市场管理方要深刻吸取事故教训，加强物业管理力度，加强对市场内、物业范围内的电气、接地等设备装置进行隐患排查，及时发现并更换不符合规格的设备装置。加强电气设备的安全管理，增加安全防护措施，定期进行维护、保养，保障设备符合使用标准，及时开展安全生产宣传工作，切实避免同类事故的再次发生。

（三）各相关行业主管部门要加大物业出租场所的监管力度，提高同类经营主体的安全管理意识，督促物业出租场所相关经营主体深刻吸取事故教训，及时开展安全生产大排查，切实避免的生产安全事故发生。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对施工场所的安全生产教育培训的监管，督促施工单位认真落实从业人员的安全生产教育培训工作。

（五）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方

式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“9·8”大沥触电死亡事故调查组

2022年10月21日