广州俊佳机电安装工程有限公司
“9·6”一般高处坠落事故

2024年9月6日，位于三水区白坭镇的广东屈臣氏食品饮料有限公司厂房内，由广州俊佳机电安装工程有限公司承建的空调风管安装工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），由区应急管理局牵头区人力资源社保局、区住建水务局、区公安分局、区自然资源分局、区总工会、白坭镇政府等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院列席参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广州俊佳机电安装工程有限公司“9·6”一般高处坠落事故是一起从业人员安全意识不足、相关企业落实安全生产主体责任不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况。屈臣氏三水空调风管安装工程（简称

风管安装工程），地点位于佛山市三水区白坭镇********，事故发生点为灌注间顶部夹层预留送风口。

（二）事故相关单位基本情况。

1.广东屈臣氏食品饮料有限公司（简称屈臣氏公司），统一社会信用代码：9144********，成立日期：2020年9月7日，法定代表人：陈云美，公司住所：佛山市三水区白坭镇********，经营范围：许可项目：饮料生产；食品生产等。

2.广州市福安机电工程有限公司（简称福安公司），统一社会信用代码：9144********，成立日期：2001年8月8日，法定代表人：李才明，公司住所：广州市黄埔区********，经营范围：建筑安装业。

3.广州俊佳机电安装工程有限公司（简称俊佳公司），统一社会信用代码：9144********，成立日期：2020年10月29日，法定代表人：唐强，公司住所：广州市增城区新塘镇********，经营范围：建筑安装业。

屈臣氏公司于2024年6月15日和福安公司签订了《灌注间等装修工程合同》，由福安公司承接屈臣氏公司的灌注间等装修工程。因工程需要配套建设风管安装工程，福安公司于7月28日和俊佳公司签订《空调风管安装合同》，由俊佳公司承建风管安装工程。


（三）事故发生经过。2024年9月6日上午，俊佳公司工人石祥生、王立冬、张秀菊到风管安装工程现场，从事安装工程

前期的风管拼装、保温工作，张秀菊负责裁剪保温棉，石祥生和王立冬负责测量尺寸和打吊码等准备工作。视频显示 10 时 46 分王立冬通过升降机上升后运送工具材料走入灌注间顶部夹层，10 时 48 分王立冬从预留送风口坠落地面，石祥生此时在夹层背对预留送风口 4 米位置进行量尺寸作业，事故具体过程无目击人。

（四）事故现场情况。事故发生地点为屈臣氏公司厂房灌注间顶部夹层位置，该灌注间长 10.6 米，宽 10 米，高 5.46 米。灌注间顶部夹层由西向东设置 6 个尺寸约 97cm*62cm 的预留送风口，所有送风口周边均无盖板遮蔽和围护设施，涉事的预留送风口位于西南角，具体情况见现场图片。



上图为灌注间内部显示涉事送风口位置

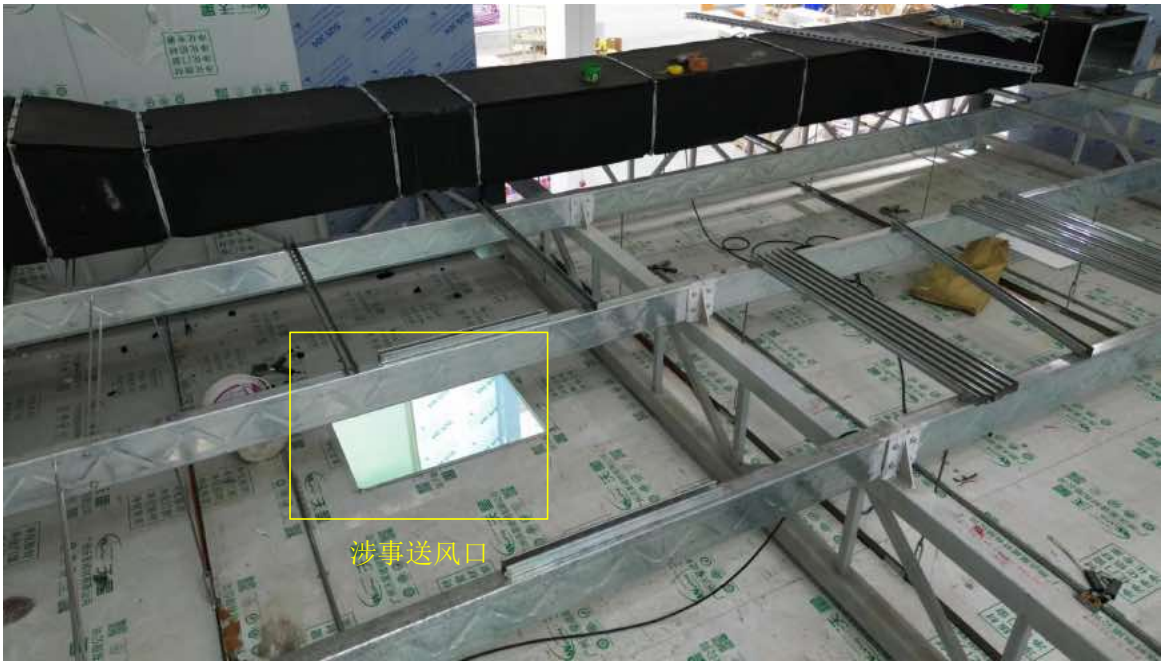

上图为灌注间顶部夹层显示涉事送风口位置

（五）人员伤亡和直接经济损失。“9·6”事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。事故发生后石祥生听到响声转身走到涉事送风口，见到王立冬躺倒在地上没有动静，石祥生立即从夹层下去地面查看情况，发现王立冬伤势严重后马上电话通知了福安公司和俊佳公司人员，福安公司姚艳发立即拨打120并通知公司领导。接报事故后，白坭镇政府、公安、区应急管理等部门立即赶赴现场，协调开展事故现场应急处置工作，白坭镇应急办对事故现场进行了围闭和勘查，要求风管安装工程全面停止作业，待排查和消除事故隐患后方可恢复施工。

（二）医疗救治和善后情况。医疗救护车在10分钟后到达事故现场，医护人员现场抢救后判断王立冬救治无效已经死亡。经事故调查组协调处置，事故涉事各方已与王立冬家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估。事故调查组对事故应急处置复盘评估分析，事故发生后区、镇相关部门均能及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经现场勘察、调阅监控视频、查验档案资料，对屈臣氏公司工程经理黄炽球、部门经理邓小洋；福安公司法定代表人李才明、项目经理梁丹、管理员姚艳发；俊佳公司法定代表人唐强、工人石祥生等人进行询问调查，结合区住建水务局提供的技术分析报告，认定事故调查情况如下：

（一）俊佳公司。俊佳公司有建立安全生产组织架构，建立安全生产责任制，有制定安全生产规章制度和操作规程，有制定安全教育培训计划，有开展施工现场安全隐患排查治理工作。有制定《风管安装工程施工方案》，安排邹怀银、李显生、石详生、王立冬、张秀菊五人从事现场工作，其中邹怀银、李显生有高处作业操作证，负责安装高处空调风管，但事故当天两人没有安排工作任务。石详生、王立冬、张秀菊没有高处作业操作证，负责地面进行风管拼装、保温，属于风管安装前期工作。调查中发现

俊佳公司未落实安全生产主体责任，存在以下问题:

1.《风管安装工程施工方案》的安全保证措施提到“天花上开洞口位置在安装高效设备前，应用栏杆围蔽，设置警示标示。”经勘验，灌注间顶部夹层的预留送风口均未用栏杆围蔽、也未设置遮盖板等安全防护措施[1]，致使该作业区域存在事故隐患。

2.《风管安装工程施工方案》的施工安全措施提到“高空作业施工人员必须具有《高空作业证》，现场专人看护，高空作业时安全带应系牢，移动或搬运材料时应确认安全状况，无风险时才进行相应施工。”俊佳公司虽未安排石祥生和王立冬从事高处安装工作，但两人从事的风管安装前期工作涉及高处作业区域，视频显示事发前王立冬用升降车搬运部分材料到灌注间顶部，在未系安全带的情况下进入夹层[2]，整个过程现场无人看护。

3.俊佳公司虽有开展现场隐患排查治理工作，但未采取有效措施发现和消除预留送风口存在的事故隐患，对能预见到的涉及高处作业区域的风管安装前期工作也未安排专门人员进行管理，使得王立冬违章作业的隐患行为未能得到及时制止[3]。俊佳公司主要负责人唐强对公司的安全生产工作督促、检查不到位，导致事故隐患没有及时得到消除，唐强未履行主要负责人的安全生产

1.《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.2.3 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于 1.2m 的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

2.《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.2.1 在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

3.《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

职责[4]。

（二）福安公司。福安公司有建立安全生产管理组织架构，有建立全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责，有制定安全生产规章制度和操作规程。2024 年 7 月 28 日福安公司和俊佳公司签订《空调风管安装合同》及《施工安全协议书》，明确约定双方在风管安装工程施工安全方面的权利义务和安全生产管理职责。福安公司有安排专门人员对项目进行对接现场管理，有对王立冬、石祥生、张秀菊、李显生、邹怀银进行安全教育和技术交底，有对涉及特种作业人员审核其相关资质，有安排现场安全管理人员开展隐患排查治理工作。福安公司履行了相应安全生产管理职责。

（三）屈臣氏公司。2024 年 6 月 15 日屈臣氏公司与福安公司签订了《灌注间等装修工程合同》及《安全生产协议书》，明确约定了双方的安全生产管理职责，在福安公司入场施工前召开了安全生产会议，有安排人员进行现场管理，有对入场工人进行登记审核，有对特种作业办理审批手续。屈臣氏公司履行了相应安全生产管理职责。

四、事故原因分析

（一）直接原因。王立冬没有高处作业资格，安全意识薄弱，去到存在高处坠落风险的顶部夹层作业没有采取安全防护措施，不慎从预留送风口坠落。

4.《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）间接原因。俊佳公司未落实安全生产主体责任，没有按照施工方案执行安全措施，开展事故隐患排查治理工作不彻底，未及时消除预留送风口存在的事故安全隐患，现场涉及高处作业未安排专门人员进行管理。公司法定代表人唐强督促、检查本单位安全生产工作不到位，未履行安全生产管理职责。

五、责任单位和责任人员的处理建议

（一）俊佳公司。未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（二）王立冬。现场作业未采取安全防护措施，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，不再予以追究。

（三）唐强。作为公司主要负责人未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条[6]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

六、事故整改和防范措施

广州俊佳机电安装工程有限公司“9·6”一般高处坠落事故，是一起典型的企业未落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产管理职责，从业人员违规违章作业造成的生产安全事故，各部门、各企业要认真吸取教训，采取严格措施，防止类似

5.《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

6.《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

事故发生。

（一）吸取事故教训，加强企业日常安全管理水平。俊佳公司、福安公司要吸取本次事故教训，组织全体员工开展事故教训警示会，主要负责人要亲自组织研究本公司安全生产工作，加强作业人员现场施工安全要求，迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制，要加强风险辨识能力，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，不断提升企业本质安全水平。

（二）督促落实整改措施，扎实开展事故隐患整治工作。白坭镇政府要组织召开安全生产会议，向同类型企业通报事故处理情况，督促企业开展自查自纠，落实现场安全管理责任制度，加强现场作业安全管理。要对相关企业主要负责人进行约谈，督促落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告）。

（三）压紧压实安全生产责任，落实行业监管职责。区住建水务局要贯彻好全国重大事故隐患专项排查整治行动部署要求，推进省、市重大事故隐患专项排查整治行动的落实。要举一反三，加强对重点行业领域的安全监督检查，落实行业监管职责，加强对线路管道和设备安装工程安全生产的监督管理，确保重大事故隐患得到系统治理。

广州俊佳机电安装工程有限公司

“9·6”一般高处坠落事故调查组

2024 年 11 月 7 日