肇庆市中成达精密制造有限公司“8·4”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024年9月29日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
1.肇庆市中成达精密制造有限公司 1
2.高要区金利镇互诚钢结构工程部（个体工商户） 2
（二）事故相关生产工艺流程及安全管理情况 2
1.与事故相关的维修工艺流程 2
2.安全管理情况 3
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 5
1.事故地点情况 5
2.事故现场情况 6
（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治及善后处理情况 8
（四）应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故机理综合分析 9
（三）有关责任单位及人员存在的主要问题 10
1.肇庆市中成达精密制造有限公司 10
2.高要区金利镇互诚钢结构工程部 11
3.伍某某 11
4.黄某某 12
（四）事故暴露的其他问题 12
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 14
（二）对事故有关责任单位及个人的行政处罚建议 14
（三）其他处理建议 15
五、事故教训 16
（一）安全发展理念不牢固，统筹发展和安全存在严重偏差 16

（二）汲取事故教训不深刻，屡屡重蹈覆辙 16
（三）巡查监管执法斗争精神不足，隐患排查整治质量不高 17
（四）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线 17
六、事故整改和防范措施建议 17
七、附件 19

2024年8月4日8时40分，位于肇庆市高要区金利镇金淘工业区的肇庆市中成达精密制造有限公司厂房棚顶瓦面维修工程施工过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2024年8月5日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区住建局、区人社局、区总工会和金利镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“8·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，同时邀请了区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，高要区“8·4”一般高处坠落事故是一起因违规开展高处作业导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.肇庆市中成达精密制造有限公司

肇庆市中成达精密制造有限公司，统一社会信用代码:

91441283MADAP97Y3D。法定代表人：伍某某。登记状态：存续（在营、开业、在册）。成立日期：2024 年 1 月 24 日。注册资本：1680 万元人民币。企业类型：其他有限责任公司。注册地址：肇庆市高要区金利镇金源大道西肇庆市纯一陶瓷有限公司西南侧 300 米(广东彩翔建材有限公司厂房 D01 之一)。经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；咨询策划服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.高要区金利镇互诚钢结构工程部（个体工商户）

高要区金利镇互诚钢结构工程部（个体工商户），统一社会信用代码：92441283MAD42BJT31。经营者：黄某某。登记状态：在营（开业）企业。成立日期：2023 年 11 月 8 日。注册资本：3 万元人民币。企业类型：个体工商户。注册地址：肇庆市高要区金利镇七甲新村永前大街 5 号（周业新宅首层）。经营范围：一般项目：金属门窗工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故相关生产工艺流程及安全管理情况

1.与事故相关的维修工艺流程

肇庆市中成达精密制造有限公司棚顶维修的主要工艺流程为：通过移动式升降工作平台将施工人员运送至棚顶，工人戴好安全帽、安全带、扣好防坠器在棚顶开展拆除瓦面施工，用手电钻将瓦面的螺丝钉拧松，再将旧的瓦面丢到地面，拆完棚顶的瓦面再铺新的瓦面上棚顶。

2.安全管理情况

（1）肇庆市中成达精密制造有限公司现场管理情况：伍肇坚负责与高要区金利镇互诚钢结构工程部签订厂房装修的《承包合同》和《安全生产责任协议》并处理厂房装修的相关后续事宜。

（2）肇庆市中成达精密制造有限公司主体责任落实情况：未建立并完善安全生产责任制；未制定和实施安全生产规章制度和操作规程；未进行相应的安全生产教育培训；未提取安全生产费用；未购买工伤保险和安全生产责任险；未设立安全生产管理机构、配备足够数量的安全生产管理人员；未能确保特种作业人员持证上岗；未定期进行安全检查，及时消除事故隐患；未开展安全生产宣传教育；未统一协调管理承包工程的安全生产工作；未编制高处坠落处置方案。

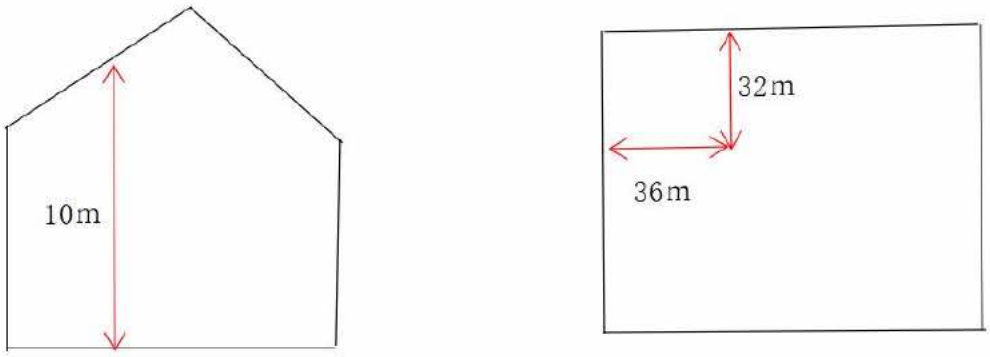


图 1 坠落地点在厂房中的具体位置示意图

（三）事故发生经过

8 月 1 日，高要区金利镇互诚钢结构工程部与肇庆市中成达精密制造有限公司签订厂房瓦面拆除安装协议，由高要区金利镇互诚钢结构工程部承包金陶工业区新湖北广泛厂改造工程。同

日，双方签订安全生产责任协议，约定双方的安全生产责任。

8月2日上午6时许，高要区金利镇互诚钢结构工程部安排黄某达、张某某、姚某某3名人员进场进行施工，工作时间为上午6时至下午10时、下午3时许至傍晚7时。

8月3日，高要区金利镇互诚钢结构工程部安排黄某达、张某某、姚某某3名人员进场进行施工。

8月4日，高要区金利镇互诚钢结构工程部增加安排了蔡某某及成某某共6人进场施工，上午6时许，6人进场后，黄某达、张某某、姚某某、蔡某某、成某某先后用移动式升降工作平台升上厂房棚顶。黄某某在地面监管，中途黄某某外出买配件。8时38分左右，成某某发生坠落事故前，棚顶共有4个人。黄某达、姚某某、蔡某某、成某某在棚顶，张某某在地面。其中：黄某达、姚某某负责将瓦片丢到地上，蔡某某、成某某负责厂房棚顶螺丝钉拆除。

现场没有视频监控，根据黄某达、张某某、姚某某、蔡某某口述：成某某当天施工作业时有扣好防坠器、佩戴安全帽及安全带，坠落前成某某正在遮阴处休息，有佩戴安全帽及安全带，但是没有扣好防坠器。8时38分左右，成某某发生高处坠落，从厂房瓦面坠落至厂房内部水泥地面。



图 2 坠落现场照片

坠落后，黄某某、黄某达、张某某、姚某某、蔡某某都陆续到成某某身边。成某某坠落后的状态是仰卧在地，头部留血，没有意识，还有呼吸。

（四）事故现场情况

1.事故地点情况

位于肇庆市高要区金利镇金源大道西肇庆市纯一陶瓷有限公司西南侧 300 米（广东彩翔建材有限公司厂房 D01 之一），事发地点为肇庆市中成达精密制造有限公司约在 2009 年建设的厂房，厂房面积 5683.29 平方米（事发地点位于该厂房东面，维修面积约为 1500 平方米）。结构为门式钢架钢结构，棚顶材质为纤维瓦。该瓦已经年久失修破损严重。事故地点内部为空置厂房，厂房地面是水泥地面。



图 3 厂房位置图



图 4 厂房内部

2.事故现场情况

事故发生部位为正在修缮的厂房棚顶的纤维瓦，该厂房纤维瓦已经年久失修，破损严重。事发地点位于未修缮地点、纤维瓦的薄弱处（正常应踩在铁架上面），距地面高度约 10 米。



图 5 坠落位置（仰视图）



图 6 棚顶位置（俯视图）

（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据肇庆市高要区金利中心卫生院的《居民死亡医学证明（推断）书》反映，成某某死亡原因为高处坠落。事故造成直接经济损失约110万元。

持有高处作业证书，作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业；初领日期：2022年12月20日；有效期结束日期：2028年12月19日；应复审日期：2025年12月19日）为有效证书。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8时38分左右，成某某发生高处坠落。

8时42分，报警人黄某某拨打110称在金利镇中成达公司一名工人在瓦顶掉落，情况严重需要派救护车救治。110指挥中心立即将警情送达高要金利派出所和高要区120急救指挥中心。

8时45分，肇庆市高要区120急救指挥中心调派金利中心卫生院救护车到现场进行救治，并于9时07分到达事故现场。

8时51分，市公安局高要分局指挥中心将情况转到区应急管理局值班室。应急局值班室立即通知相关职能部门，指导金利镇人民政府做好事故的善后处理工作，并由区应急局分管领导、相关股室负责同志及备勤工作人员奔赴现场开展应急处置工作。

9时20分左右，金利镇人民政府分管领导梁某某（金利镇党委委员）接到派出所信息后，立即组织相关人员奔赴现场开展处置工作。

10时22分，金利镇人民政府向高要区应急管理局值班室粤

政易报送了事故详细内容。

11 时 50 分，金利镇人民政府向高要区委办公室、区政府办公室书面报告该事故的详细内容。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，中成达公司厂房顶其余四名工人（黄某达、张某某、姚某某、蔡某某）立即坐高空升降车下到地面来到成某某旁边，互诚钢结构工程部经营者黄某某同时赶到现场。成某某当时没有意识，有呼吸。众人帮伤者脱掉头上的安全帽，并用衣服捂住伤者额头上的伤口，黄某某立即拨打了 110 报警求助。

9 时 07 分，高要区金利中心卫生院到达现场将成某某送上救护车回院抢救。初步诊断成某某重型颅脑外伤、双上肢骨折、呼吸停止，途中对其实施胸外心脏按压、呼吸囊人工呼吸等抢救措施。

9 时 43 分，高要金利派出所警员崔维江到达现场开展处置，开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作。

9 时 50 分，金利镇人民政府分管领导梁某某带领相关人员到达事故现场开展应急处置工作，初步了解事故情况，并围闭、保护现场。

（三）医疗救治及善后处理情况

2024 年 8 月 4 日 8 时 43 分，肇庆市高要区 120 急救指挥中心接到 110 来电报后，于 8 时 45 分调派金利中心卫生院救护车到现场将成某某接回金利中心卫生院进行抢救，经抢救无效于 2024 年 8 月 4 日 10 时 44 分宣告死亡。

目前，事故的善后工作正稳妥推进，社会大局稳定。

（四）应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场人员发现成某某高处坠落后，马上进行寻找营救，迅速给予救援措施。诚钢结构工程部经营者黄某某第一时间拨打110电话寻求救援。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，公安、应急、卫生等相关职能部门及金利镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：成某某在未经雇佣单位安全培训教育、未接受安全技术交底、未进行岗位事故隐患排查、高处作业必要的安全措施不到位的情况下，违规走上老化的棚顶开展高处作业，纤维瓦无法承受施工人员自重，成某某踩碎厂房棚顶纤维瓦，从厂房屋面10m高处坠落至地面导致死亡。

（二）事故机理综合分析

1.安全防护措施未落实。经调查，在施工过程中，肇庆市中成达精密制造有限公司棚顶维修工程未在作业部位下部铺设安全网，中成达公司未监督施工人员正确佩戴、使用符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，成某某在坠落时，防坠器未扣上，未发挥保护作用。

2.事故厂房屋面设施老化。肇庆市中成达精密制造有限公司事故厂房约于2009年建成，至今已15年，厂房棚顶屋面纤维瓦

经长期日晒雨淋老化，强度、韧性、承载力下降，无法承受工人自重，易造成坠落风险。

3.现场安全管理缺位。肇庆市中成达精密制造有限公司没有安排安全管理人员在施工过程中对现场进行管理，没有对承包方高要区金利镇互诚钢结构工程部的安全生产工作统一协调、管理，没有定期进行安全检查。高要区金利镇互诚钢结构工程部负责人黄某某不具备高处作业资质，本身不具备必要的安全生产知识和能力，安全意识极为淡薄，作业现场安全管理形同虚设，未对施工人员的不安全行为进行制止，最终诱发事故发生。

（三）有关责任单位及人员存在的主要问题

1.肇庆市中成达精密制造有限公司

该公司成立至今，未开展实际生产经营活动。在厂房棚顶拆除工程中未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[1]；未安排专门人员对危险作业进行现场安全管理[2]；未提前在施工人员可能经过的区域铺设安全网，未及时发现并消除事故隐患[3]，对

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

外包作业“一包了之” “以包代管”[4]，没有对施工方是否具备高处作业人员持证上岗、作业人员经培训考核合格等安全生产条件进行审核[5]；没有开展安全技术交底和工程施工安全检查。对事故负有责任。

2.高要区金利镇互诚钢结构工程部

高要区金利镇互诚钢结构工程部没有制定并落实施工安全管理制度[6][7]，未按规定对新上岗的作业人员进行安全培训[8]，没有开展安全技术交底和工程施工安全检查[9][10]。对事故负有责任。

3.伍某某

肇庆市中成达精密制造有限公司法定代表人，在本次事故

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6]《建设工程安全生产管理条例》 第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[7]《中华人民共和国安全生产法》 第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[8]《中华人民共和国建筑法》第四十六条：建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

[9]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当 向施工员进行方案交底。施工员应当向作业人员进行安全技术交底，并由 双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明， 并由双方签字确认。

中，未对本单位的安全生产工作全面负责[11]，对事故负有责任。

4.黄某某

高要区金利镇互诚钢结构工程部经营者，对高处作业安全意识淡薄，对作业人员没有持证上岗问题不当一回事[12]；没有制定安全可靠的施工作业方案，针对作业人员在脆弱的瓦面上进行高处作业的情况没有落实相关工程防护措施，没有安排专人负责现场监护[13]；没有及时排查整改事故隐患，没有及时纠正高处作业人员未正确使用安全带等违规行为[14][15]，对事故负有责任。

（四）事故暴露的其他问题

1、金利政府

一是开展防高坠专项行动工作不扎实。贯彻落实7月11日召开的全市防范高处坠落事故工作推进会议精神不力，吸取事故教训不深刻，导致辖区内高坠事故多发频发。二是宣传发动力度不够。宣传手段简单、单一，对预防高坠的宣传仅仅通过有关企

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[12]《中华人民共和国安全生产法》 第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。…。

[15]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

业工作联系群进行群发，没有结合实际针对厂房瓦面维修、自建房、光伏等重点行业领域加强宣传培训，导致涉事企业不了解当前开展的防高坠专项行动的要求，不了解小散工程开工要备案的要求。三是工作底数不清。没有全面掌握辖区高处作业施工单位的基本情况，没有全面掌握辖区厂房瓦面维修、自建房、光伏等防高坠重点行业领域小散工程基本情况。部门履职也不到位，此次涉事的肇庆市中成达精密制造有限公司厂房拆除、更换瓦面面积约 2600 平方，但规划建设部门没有督促其进行施工报备。四是工作合力不强。镇应急办、规划办、经济办、金利市监所和金利派出所等部门工作信息共享不足，联合执法查处力度有待进一步加强。

2、肇庆市金利高新产业技术开发区管理委员会规划建设局

2024 年以来，用工作简报及动态检查表代替行政检查，对辖区建设工程、厂房瓦面维修作业检查流于形式，制定违反《广东省行政检查办法》规定的安全检查工作方案；工作底数不清，没有全面掌握辖区高处作业施工单位的基本情况，没有全面掌握辖区厂房瓦面维修、自建房、光伏等建设工程防高坠重点行业领域小散工程基本情况。监督、检查巡查不到位，未及时发现并制止施工单位违法施工行为。

3、金淘西网格

日常检查巡查流于形式，监管不到位，未严格按网格化管理机制进行网格化管理，发现问题仅通过微信联系群进行上报；巡查人员不清楚“双排查、双签名”“网格化”管理机制，缺乏相关行业领域专业知识。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

成某某，男，群众，高要区金利镇互诚钢结构工程部员工，在未经雇佣单位安全培训教育、未接受安全技术交底、未进行岗位事故隐患排查、高处作业必要的安全措施不到位的情况下，违规走上老化的棚顶开展高处作业，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位及个人的行政处罚建议

1.肇庆市中成达精密制造有限公司，未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十三条、第四十一条第二款、第四十九条、第三十条的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[17]的规定进行行政处罚。

2.高要区金利镇互诚钢结构工程部，未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条；《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十七条；《中华人民共和国建筑法》第四十六条；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[18]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[19]的规定进行行政处罚。

3.伍某某，女，群众，肇庆市中成达精密制造有限公司法定代表人。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[20]第一项的规定进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.金利镇人民政府。统筹协调不力，推进全镇压实各部门各网格落实“双排查、双签名”机制、“网格化”管理机制、“危险作业”报备制度不到位，应深刻汲取事故教训，持续改进安全生产工作，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，建议金利镇人民政府向区人民政府作出深刻检查。深刻吸取事故教训，彻实落实“双排查、双签名”机制、“网格化”管理机制、“危险作业”报备制度；进一步加强企业巡查监管，压实企业主体责任，及时督促企业落实隐患整改工作，杜绝事故发生。认真落实7月11日召开的全市防范高处坠落事故工作推进会议精神；加

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

强多形式、科学合理手段宣传，结合实际有针对性对厂房瓦面维修、自建房、光伏等重点行业领域加强宣传培训，强化小散工程开工要备案。全面摸清辖区高处作业施工单位的底数，全面掌握辖区厂房瓦面维修、自建房、光伏等防高坠重点行业领域小散工程基本情况；加强信息共享、工作合力，镇应急办、规划办、经济办、金利市监所和金利派出所等部门要在工作信息共享畅通，加大联合执法查处力度。

2.对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题，建议由区纪监委根据干部监督管理进行处理。

3.金利镇分管安全生产工作主要领导、协管领导，统筹发展和安全不到位，建议向金利镇人民政府作出深刻检查。

五、事故教训

（一）安全发展理念不牢固，统筹发展和安全存在严重偏差

习近平总书记强调，各级党委和政府特别是领导干部要牢固树立安全生产观念，正确处理安全和发展的关系，坚持发展决不能以牺牲安全为代价这条红线，不能有丝毫侥幸心理，不能不顾人民群众福祉和安全。金利镇2024年事故频发暴露出地方政府和领导干部，没有完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全不到位，重发展轻安全的问题突出。地方政府把不具备安全条件的企业作为经济发展的重要增长点，主观认为小散工程风险小、不会发生大事故，降低安全标准，放松安全管理，为事故发生埋下祸根。

（二）汲取事故教训不深刻，屡屡重蹈覆辙

金利辖区旧厂房数量多、自建房基数大，厂房多为水泥石棉

瓦、年久失修、易破碎，施工队伍无资质等安全风险隐患比较突出，全区2024年建设施工事故基本发生在金利镇，充分证明对高危行业的风险认识不足、重视不够，汲取事故教训不深刻。区人民政府、区安委办针对防高坠作业、小散工程、网格化管理等问题已部署开展排查整治，金利镇工作仍不认真不扎实。这些问题反映出，一些地方和企业没有深刻汲取事故教训，没有针对性地开展排查整治，导致同类事故重复发生。

（三）巡查监管执法斗争精神不足，隐患排查整治质量不高

从本次事故暴露出的问题巡查监管执法不敢动真碰硬，隐患排查整治形式主义问题突出，导致一些显而易见的重大隐患常治长存、长期摆在那里，最终造成不可挽回的重大损失。监管人员日常检查缺乏斗争精神，有的甚至流于形式，重数量和痕迹、不重质量，发现问题避重就轻，用工作简报、现场动态检查表代替行政检查行政执法。

（四）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线

事故企业安全生产主体责任全部落空，企业主要负责人法律意识淡薄，不履行第一责任人责任，不履行安全生产法定职责。施工队伍毫无安全底线、恣意妄为，现场管理极其混乱，冒险作业，对重大安全隐患视而不见；施工人员随招随用，不核查特种作业资格、不培训就上岗；不开展应急演练；现场监管如同摆设。

六、事故整改和防范措施建议

（一）要完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要切实增强风险意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓

细抓实厂房瓦面维修、自建房、光伏等建设工程防高坠重点行业领域小散工程安全生产各项工作，积极有效防范化解重大安全风险，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

（二）严格落实监管责任，要加强专项督查与日常巡查，加大对高危行业的安全监管力度，督促企业强化安全生产意识、严格落实安全生产主体责任、加大隐患排查整改力度，坚决防止搞形式走过场，确保防高坠重点行业领域安全、生产稳定有序。加强对辖区企业的安全生产宣传教育和指导，通过普及防高坠安全知识、日常隐患排查方法、事故防范措施等安全知识，进一步提高企业安全意识，推动落实安全生产主体责任，确保生产活动安全有序进行。加强辖区的高处作业安全警示、教育、培训，指导企业开展排查整改。加大现场核查执法力度，严防“纸面整改”。综合运用举报奖励、约谈曝光、联合惩戒、追责问责、行刑衔接等手段，严厉打击无特种证作业、无资质施工等违法违规行为，坚决防范遏制相同原因导致的各类高坠事故发生。

（三）金利镇要认真落实“双排查、双签名”“网格化”管理机制，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平强化责任意识和作风建设，开展安全监管执法作风整顿，深入查找执法检查中存在的突出问题，坚决整治执法检查“宽松软虚”等问题，该停工整顿的坚决处理到位。同时，既要严格执法也要指导服务，真诚帮助企业查隐患、解难题。完善工作机制，聘请专业技术人才、行业专家等力量，提高执法专业能力。各行业主管部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，统筹安全监管监察、规划建设、自然资

源、公安、生态环境、市场监管等部门力量，定期开展小散工程安全风险研判、信息通报、联合执法等工作。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告