肇庆市高要区“4 •4”一般餐饮闪爆事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制 日期：2023 年 5 月 30 日

目 录

一、基本情况 2

（一） 事故有关单位概况 2

（二） 事故有关单位生产经营活动概况 4

（三） 事故地点概况 4

二、燃气设施安装及气瓶情况 6

（一） 液化石油气气瓶情况 6

（二） 燃气具及使用情况 8

（三） 燃气橡胶软管 10

（四）燃气调压阀 11

（五） 其他电器设施 11

三、事故发生经过、应急救援及善后处理情况 15

（一） 事故发生经过 15

（二） 事故信息接报及响应情况 15

（三） 事故现场应急处置情况 16

（四）医疗救治和善后情况 16

（五） 事故应急处置评估 17

（六） 事故人员伤亡和直接经济损失情况 17

四、事故原因和性质 18

（一） 直接原因 18

（二） 间接原因 19

（三） 有关责任单位存在的主要问题 19

（四）事故性质 21

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 21

（一） 对事故有关责任人员的行政处罚建议（ 2 人） 21
（二） 对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家） 22
（三） 其他处理建议 23
六 、事故教训 23
（一） 生产经营单位安全管理不到位、贯彻落实安全发展理念不牢 23
（二） 属地政府安全排查治理不到位 24
（三） 从业人员安全意识淡薄 24
七 、事故防范和整改措施建议 24
（一） 事故责任生产经营单位要严格落实安全生产主体责任 24
（二） 属地政府要加强日常监管 25
（三） 消防部门要加强餐饮场所消防安全管理工作 25
（四） 工信（商务） 部门要加强行业用气管理工作 25
（五） 住建部门要加强燃气经营管理工作 25
（六） 市场监管部门要进一步加强燃气器具在生产和流通环节的监管 26
（七）各镇（街道）、各部门要深刻吸取事故教训，举一反三，加大燃气安全专项整治工作排查整治，加强监督检查力度，严格落实属地监管责任和行业主管责任，督促企业落实安全生产主体责任 26

肇庆市高要区“4 ·4”一般餐饮闪爆事故调查报告

2024 年 4 月 4 日早上 7 时 41 分许，高要区南岸烈火烧烤店（招牌名“好滋味烧烤”）发生燃气闪爆事故，事故造成 3 人受伤，直接经济损失约 21.4 万元。

按照区委、区政府主要领导的批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关规定，2024 年 4 月 4 日，我区成立了由区住建局牵头，区应急局、区消防救援大队、市公安局高要分局、区工信局、区市监局、区卫健局、区人社局、区总工会，南岸街道办事处有关人员组成的肇庆市高要区“4 ·4”一般餐饮闪爆事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区“4 ·4”一般餐饮闪爆事故

是一起使用不合格液化石油气钢瓶且离店未关闭气瓶角阀导致漏气，并遭遇冰箱运作时的微弱电火花引发爆炸的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

2024 年 4 月 4 日早上 7 时 41 分许，位于南岸街道马安大道邮政储蓄银行南侧 100 米的高要区南岸烈火烧烤店（招牌名“好滋味烧烤”）发生燃气闪爆事故，事故造成 3 人受伤、3 辆车辆受损、7 间店铺不同程度破损。

（一）事故有关单位概况

1.高要区南岸烈火烧烤店（招牌名“好滋味烧烤”）。统一社会信用代码：92441283MACMY4697K，类型为个体工商户，经营者为刘义融（以下简称“当事人”），地址为肇庆市高要区南岸街道马安大道邮政储蓄银行南侧 100 米（钟亚权宅首层第 3.4 卡）[住改商]，注册资本为伍仟元人民币，成立日期为 2023 年 7 月 7 日，营业期限为 2023-7-7 至无固定期限，经营范围主要为小餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.肇庆市高要区为民石油气站。统一社会信用代码：91441283724797297X，企业类型为集体分支机构(非法人)，法定代表人为莫兆英，地址为肇庆市高要区禄步镇西郊，注册资本为壹佰柒拾万元人民币，成立日期为 1997 年 7 月 28

日，营业期限为 1997-7-28 至无固定期限，经营范围主要包括销售：液化气（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

肇庆市高要区为民石油气站为高要区燃气经营企业，燃气经营许可证编号为粤建燃证字 10-003 号，有效期为 2021 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日，经营范围是销售瓶装液化石油气，供气区域为肇庆市高要区。

烈火烧烤店中的 2 钢瓶为该公司钢瓶，由其下属高要区新桥镇开记液化石油气配送服务点负责销售配送。

3.高要区新桥镇开记液化石油气配送服务点（原“高要区南岸开记液化石油气配送服务点”）。统一社会信用代码：92441283MA533F4R2X，类型为个体工商户，经营者为梁广奎，地址为肇庆市高要区新桥镇广塘村中杰鞋业有限公司北侧 10 米（广塘经济联合社厂房第十二、十三卡），注册资本为贰仟元人民币，成立日期为 2019 年 4 月 4 日，营业期限为 2019-4-4 至无固定期限，经营范围主要包括销售瓶装液化石油气配送服务（不含储存）。

烈火烧烤店中的 2 钢瓶由该配送点提供给送气工黎文艺，由黎文艺销售。

4.黎文艺。男，高要区南岸街道人，持肇庆市高要区为民石油气站送气工证，证书编号粤 ZQRQ-2023050111016。事发时由黎文艺负责向烈火烧烤店配送液化石油气。

（二）事故有关单位生产经营活动概况

事发餐饮店南岸烈火烧烤店建筑为钟亚权所有，当事人于2023年7月1日与房主钟亚权签订租赁合同，约定自2023年7月1日起，至2025年7月30日止，商铺出租给当事人用于生产经营。第一年每月租金3250元，第二年每月租金3350元，第三年每月租金3400元。

当事人接手后，对原店铺的燃气设施及电气线路基本未进行改动，在店铺装修后于2023年7月20日正式开始营业。日常营业时间为晚上7点半至次日凌晨2点半，主要经营烧烤等餐饮业务。当事人日常使用50kg液化石油气钢瓶连接厨房大型商用单头燃气灶具使用，间歇使用15kg和5kg液化石油气钢瓶用于放置在室外的家用燃气灶和小型单头商用燃气灶具供气，在不使用上述炉具时将气瓶与燃气具拆卸下来并统一放置在卫生间门口的气瓶集中存放处（存瓶总量未超100kg）。

该店液化石油气由肇庆市为民石油气站下属送气工黎文艺从原高要区南岸开记液化石油气配送服务点（现高要区新桥镇开记液化石油气配送服务点）取气并配送到店。直到事发当日，一直由黎文艺向当事人配送液化石油气。

（三）事故地点概况

事故发生地点位于高要区南岸街道马安大道邮政储蓄银行南侧100米，建于2019年，建筑为双层钢筋混凝土框架

结构，首层分别为烈火烧烤店、好兆头烟酒商行，采用砖墙隔开，二层为住宅。烈火烧烤店正门口朝向西北侧，两面临街，正门面向金马路，西面临马安大道 011 乡道，背面与钟桂才房屋相邻。

烈火烧烤店实测内部面积约为 33 Ⅳ，实测最大进深约为 4.5 米，实测最大宽度约为 7 米，净高约 2.8 米。店内大致分为 2 个区域——物品摆放区和厨房区，区域间采用下半部分设实体墙，上半部分设玻璃窗，其中物品摆放区进深约 4.5 米，宽度约 5 米，厨房区进深约 3.8 米，宽度约 2 米。

好兆头烟酒商行与烈火烧烤店采用砖墙隔离，实测最大进深约 5.5 米，最大宽度约 7.8 米，净高约 2.8 米，为杂货店，无分区，日常销售烟酒、饮料等杂货。（建筑内分区见图 1）



图 1：烈火烧烤店店内相关设施设备分布图

二、燃气设施安装及气瓶情况

（一）液化石油气气瓶情况

现场共搜出液化石油气钢瓶 5 个，其中 50kg 钢瓶 1 瓶，15kg 钢瓶 1 瓶，5kg 钢瓶 3 瓶，事故后瓶内均带有燃气。50kg 钢瓶和 15kg 钢瓶为肇庆市高要区为民石油气站所属气瓶，钢瓶自带具有自闭功能角阀（简称“自闭阀”）；5kg 钢瓶为不合格钢瓶，当事人称为前店主留下，无自闭阀，无法查明具体充装和销售日期，事发当日全部集中放置在物品摆放区卫生间门口处，气瓶放置区仅一条软管，日常连接 50kg 钢瓶使用。（见图 2）。



图 2 当事人妻子指认事发前气瓶存放地点

气瓶相关情况如下：

事故现场气瓶基本情况清单

序号	气瓶产权单位	气瓶制造单位	气瓶制造日期	气瓶标签编号	角阀类型	最后充装 日期	气瓶型号	加臭浓度（mg/m³ ）	事故后气重（kg）
1	肇庆市高要区为民石油气站	河北百工实业	2020.05	钢瓶编号：050100628 二维码编号：HWM235377	自闭阀	2024.03.26	YSP118	58.2	31.2
2	肇庆市高要区为民石油气站	台山市富华钢瓶厂	2013.06	钢瓶编号： 0076697 二维码编号：HWM316138	自闭阀	2023.12.17 扫码显示	YSP35.5	100	1
3	不合格钢瓶1	佛山良琦燃气具有限公司	2013.03	钢瓶编号： 1993546 二维码编号： 无	非自闭阀	无法查询	YSP12	100	0.5
4	不合格钢瓶2	佛山市顺德广沙百福压力容器	2013.03	钢瓶编号： 0033067 二维码编号： 无	非自闭阀	无法查询	YSP12	43.31	2.9
5	不合格钢瓶3	佛山良琦燃气具有限公司	2013.03	钢瓶编号： 0036972 二维码编号： 无	非自闭阀	无法查询	YSP12	39.62	2.2

（二）燃气具及使用情况

1.大型商用单头燃气灶具。

大型商用单头燃气灶具（简称“商业炉”）位于厨房处，通过低压阀调压并经约 3 米长的软管穿墙后供应燃气，日常用途为炒菜，无熄火保护装置和铭牌（见图 3）。



图 3：大型商用单头燃气灶具

2.双头家用燃气灶具。

双头家用燃气灶具为 2023 年 4 月生产，常态化露天放置于室外，日常用途为煮汤，为合格的具有熄火保护装置的炉具，平常不连接燃气瓶，在需要使用时，将 15kg 钢瓶或 5kg

钢瓶取出并连接使用。

根据铭牌显示，该灶具型号为JZY-T1,执行标准GB16410-2020 GB30720-2014,有3C认证标志，生产制造商为中山市好掌柜电器有限公司，检验合格日期2023年4月（见图4）。



图4：双头家用燃气灶具

3.小型单头商用燃气灶具。

当事人称为前店主留下，常态化露天放置于室外，共5台，日常用途为火锅。日常不连接燃气瓶，在需要使用时，将5kg钢瓶取出并连接使用，无铭牌参数（见图5）。



图 5：小型单头商用燃气灶具

（三）燃气橡胶软管

现场燃气管道为橘红色低压橡胶软管作为燃气输配管道，共发现 5 条。其中 1 条位于气瓶放置区，用于连接 50kg 钢瓶及厨房大型商用单头燃气灶具 2 条与炉具连接，2 条单独置地。事发后，除气瓶放置区的软管，其他软管均位于室外。

连接厨房大型商用单头燃气灶具及 50kg 钢瓶的橡胶软管长度约 3 米，穿墙，无三通。执行标准为 GB2993-2013，生产批号 2023/02/07，使用有效期为 3 年，生产厂家为惠东县安力减压阀制造厂。

（四）燃气调压阀

目前现场共发现 6 个调压阀，均为不可调节式低压阀。其中“东鼎”牌调压阀 3 个，“桂江”牌、“珠江”牌、“先锋”牌调压阀各 1 个，规格均为 JYT-0.6，具体信息如下：

1.“东鼎”牌调压阀，有效期三年，生产日期不详。

2.“桂江”牌调压阀，许可证号 XK21-06-00165，生产日期和有效期不详。

3.“珠江”牌调压阀，生产日期和有效期不详。

4.“先锋”牌调压阀,生产 日期 2019 年 2 月，许可证编号 XK21-06-00006，有效期不详。

（五）其他电器设施

现场共有冰箱 2 台，冰柜 4 台，冷藏展示柜 1 台。根据事发后情况及当事人口供，物品摆放区有冰箱 2 台，冰柜 3 台，厨房区有冰柜 1 台，室外有冷藏展示柜 1 台。经邀请电工检测，冰箱 2 及冰柜 3 绝缘电阻异常，在日常使用时易出现漏电现象。事故后现场空气开关已合上，漏电开关已跳起，可以推断在事故发生前后有发生漏电或电流过载现象。室内冰箱冰柜测量电阻参数如下：

冰箱 1：SC-282FL/C(立式冷藏柜陈列柜)，使用 ZC-7 型绝缘电阻表测量，电阻值为 10 兆欧；

冰箱 2：SC-388ML/H(立式冷藏柜陈列柜)，使用 ZC-7 型绝缘电阻表测量，电阻值为 0 兆欧；

冰柜 1：无牌(冷冻冷藏柜)，使用 ZC-7 型绝缘电阻表测量，电阻值为 10 兆欧；

冰柜 2：墨香雪(冷冻冷藏柜)，使用 ZC-7 型绝缘电阻表测量，电阻值约为 130 兆欧；

冰柜 3：BDG-226(冷冻冷藏柜)，使用 ZC-7 型绝缘电阻表测量，电阻值约为 0.3 兆欧；

冰柜 4：TCO.25 商用工作台（双温柜），使用 ZC-7 型绝缘电阻表测量，电阻值为 1 兆欧；

事发有关电器摆放及检测情况，见图 6—图 10。

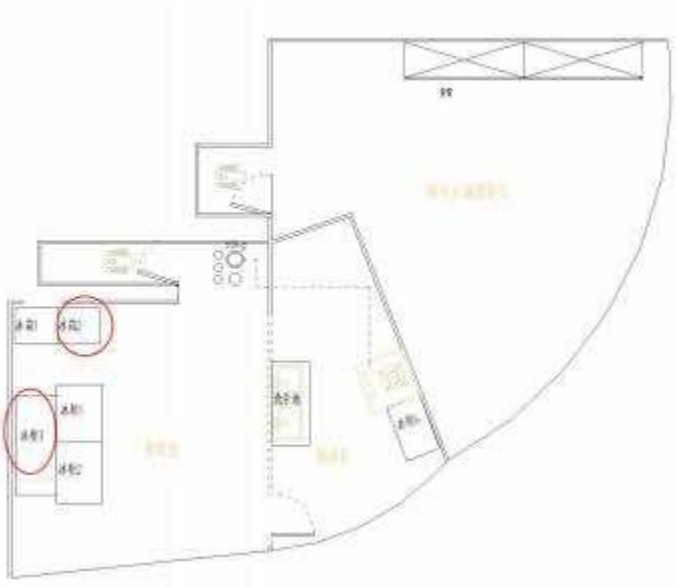


图 6：事发时室内重要电气设备摆放图，红圈的电器经检测绝缘电阻异常



图 7：冰箱 2 绝缘电阻检测，电工提出绝缘电阻不易受闪爆影响



图 8：冰柜 3 绝缘电阻检测，电工提出绝缘电阻不易受闪爆影响



图 9：连接两冰箱插座，事故后调查发现插座有损坏和异常，极难关闭断电，不排除是受闪爆影响。 当事人夫妇表示事发前有对冰箱通过该插座断电。

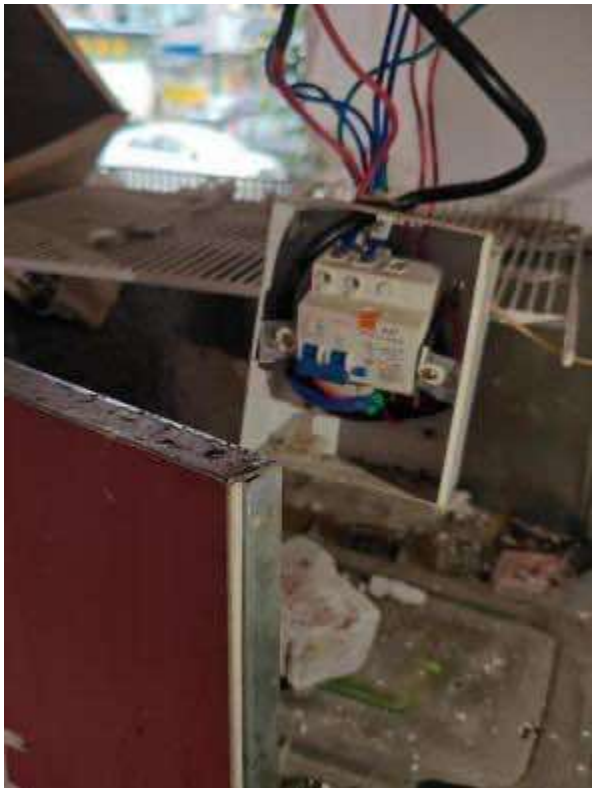


图 10：店铺总开关，事故后调查发现漏电开关已弹起

三、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024 年 4 月 3 日下午 16 时许，当事人开始为当日经营做准备。19 时 30 分许，正式开始营业。

4 月 4 日 5 时 30 分许，当事人收摊，随后前往 2 楼休息。

4 月 4 日 7 时 41 分许，高要区南岸烈火烧烤店发生闪爆。

闪爆发生后，对店铺内部电气设施、墙体、天花吊顶等造成损坏，烈火烧烤店与隔壁好兆头烟酒商行之间的墙体也发生坍塌，烈火烧烤店门口玻璃门被震碎并向外进行冲击，造成了位于店门前摆摊的林金娇和恰好路过的黎巧妍、熊秋蝉三名群众受伤，三辆车辆受损，七间店铺不同程度的破损。

（二）事故信息接报及响应情况

7 时 41 分，区 120 中心接到求救助电话，马上调度值班医生及救护车辆前往现场。

7 时 42 分，区消防救援大队接到报警电话，马上组织消防车及消防队员前往现场。

8 时 00 分，医疗救护车到达现场。

8 时 05 分，区消防救援大队到达现场。

事故发生后，有关部门在现场及时开展事故调查，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，做好事故现场围蔽保护，和开展善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（三）事故现场应急处置情况

7 时 41 分许，刘义融发现爆炸发生后，进入店铺中查看一番后，立刻通知亲友离开烧烤店所在建筑，并拨打 110 报警，随后离开现场。

8 时 10 分，经现场观察、评估、警戒后，消防队员进入爆炸区域进行紧急处置工作，迅速将 5 个液化石油气瓶全部安全转移到安全区域并拧紧角阀阻断了气体继续泄漏。

8 时 20 分，南岸街道办接到区公安分局有关警情信息后，马上派遣工作人员前往事故现场，到场后会同消防等部门进行现场处置。

8 时 23 分，救护车将伤势较重伤者接到医院进行治疗，其余两名伤者，选择自行到院接受治疗。

8 时 58 分，区住建局工作人员到达现场，马上会同消防部门进入爆炸区域二次对燃气泄漏源进行核查，直至完全排查危险泄漏源。同时对安全转移出来的液化石油气瓶、燃气灶具、胶管等进行安全性调查。

（四）医疗救治和善后情况

事故共造成了 3 名群众受伤，3 名伤者的医疗救援情况主要如下：

黎巧妍于事故后被接至高要区人民医院南岸分院治疗，经评估，于 10 时 59 分流转到肇庆市第一人民医院进行医治，经治疗，伤者已于 4 月 21 日出院。

林金娇于事故后自行前往高要区中医院住院进行医治，经治疗，伤者已于 4 月 10 日出院。

熊秋蝉于事故后自行前往高要区人民医院南岸分院进行医治，经治疗， 已于 4 月 7 日出院。

事故发生后，有关单位积极做好事故善后工作，安抚伤者及家属情绪，做好受波及店铺的财产损失统计工作，积极筹集资金配合善后工作，共计筹集 9 万元用于医疗垫付。

（五）事故应急处置评估

经事故调查组评估，烧烤店经营者刘义融事发虽采取了一定的自救措施，但在事发后未能及时开展现场应急处置并劝阻围观群众离场，存在一定的不足。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，相关职能部门及南岸街道办救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。政府部门接报后做到依时逐级上报，并及时到现场参与应急处置，做好伤者及其家属情绪安抚、落实伤者医疗费用等工作，保障了社会稳定；医疗部门及时组织开展治疗，没有延误伤情，确保了社会大局总体稳定。

（六）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故人员伤亡情况

事故造成 3 名人员受伤。相关信息如下：

黎巧妍，性别女，年龄 39 岁，肇庆高要人。

林金娇，性别女，年龄 50 岁，肇庆高要人。

熊秋蝉，性别女，年龄 39 岁，肇庆高要人。

2.事故造成的经济损失

此次事故共造成直接经济损失约 21.4 万元。其中，医疗费用 5.2 万元，车辆损失 3.2 万元，房屋损失 13 万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

泄漏点判定：事发时，事故现场有 2 个 5kg 钢瓶当日在救援时处于开启状态，且角阀非最新自闭阀。当事人称事发前 3 个 5kg 钢瓶其中一个从未使用，一个已用完，一个用了半瓶。但经事后检测，有一瓶已使用完毕，两瓶仅余半瓶气，因此，泄漏点为气瓶放置区的 5kg 钢瓶。

引爆点判定：根据事故现场损毁情况、间隔墙坍塌方向及厨房炉具由物品摆放区向隔壁好兆头烟酒商行方向倾倒，引爆点位于冰箱二或其插座处，因冰箱运作或插座接头接触不良产生电火花引爆。

综上所述，根据事故现场救援消防员笔录及邀请燃气专家现场调查和检测结果，事故现场物品摆放区的 5 个液化石油气钢瓶中，有 2 个 5kg 的钢瓶处于开启状态，该钢瓶为不合格钢瓶，其角阀无自动切断功能，在无软管和调压阀连接的状态下开启将一直出气，当日处于开启状态并持续出气，使得事故现场燃气浓度达到爆炸极限。同时，由于位于物品摆放区的冰箱及其电插座有问题（经事故后现场检测，冰箱

绝缘电阻处于异常情况，可以推断长期有漏电现象发生），因运作或轻微漏电产生电火花引发燃气闪爆。

（二）间接原因

高要区南岸烈火烧烤店负责人用气安全意识薄弱，未落实日常安全隐患排查和治理责任，未停用不合格的5kg钢瓶；燃气软管过长且穿墙；燃气企业对送气工监管不力，对送气工开展入户安检工作未监督到位，未告知用户停用不合格气瓶和炉具。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1.高要区南岸烈火烧烤店。作为餐饮经营单位，安全意识淡薄，安全主体责任不落实。未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未向燃气经营企业规范购买燃气并签订供气合同，未设置安装燃气泄漏报警装置，使用不合格钢瓶、无熄火保护装置的燃气灶具和橡胶软管，长期存在安全用气隐患；未遵守安全用气规则，对液化石油气日常使用和管理不当[1]，事故当天离店前未及时核查液化石油气钢瓶角阀关闭情况，导致了漏气现象。

2.肇庆市高要区为民石油气站。对下属送气工监管不到位，对送气工培训管理工作流于形式，对送气工在未取得高

1 根据《燃气工程项 目规范》（GB55009-2021）“6.2.1 商业燃具或用气设备应设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所，并应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置。6.2.5 商业燃具应设置熄火保护装置。”

要区燃气经营许可证的前提下经营销售燃气[2]行为失察，且长期存在各类餐饮企业未及时进行安全检查的问题，没有及时发现并提醒高要区南岸烈火烧烤店负责人对用气安全隐患进行整改落实，未对其进行用气安全宣传和培训[3]。

3.黎文艺。肇庆市高要区为民石油气站送气工。作为燃气配送服务人员，未遵守行业规范，从业安全意识薄弱，在送气过程中未履行好入户安检职责，未对燃气用户用气安全隐患进行排查并指导其落实整改；未做好安全教育宣传和培训的服务。现场查处其气瓶存放点时，还发现其存在疑似在不具备安全条件的场所储存燃气，违规过气和未取得燃气经营许可证从事燃气经营行为[4]。

---

2 根据《广东省燃气管理条例》第二十条："燃气经营者应当在批准的经营区域内按照合同的约定提供供气服务"。肇庆市兆油能源有限公司燃气经营许可证批准的经营区域为肇庆市端州区。

3 根据《广东省燃气管理条例》第二十二条要求：

燃气经营者应当对燃气用户使用的燃气计量装置、燃气管道及其附属设施、气瓶以及连接管、调压阀等配件进行入户安全检查，建立安全检查档案，档案保存时间不少于二年。入户安全检查不得弄虚作假。

管道燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查。入户安全检查的日期和时间段应当事先告知燃气用户，并在告知的时间内入户安全检查。管道燃气经营者因燃气用户的原因不能在告知时间内入户安全检查的，应当告知再次入户安全检查的时间；燃气用户也可以与管道燃气经营者约定再次入户安全检查时间。

瓶装燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，并在每次送气时免费提供入户安全检查。

入户安全检查人员应当主动出示有关证件，燃气用户可以通过客服电话、信息网络等方式确认其身份。燃气用户应当配合入户安全检查。

燃气经营者应当将入户安全检查结果通过书面或者信息化方式告知燃气用户。对入户安全检查发现存在安全隐患，属于燃气经营者负责的，由燃气经营者及时整改；属于燃气用户不遵守安全用气规则导致的，燃气经营者应当提醒燃气用户及时整改。燃气用户不按照要求整改可能造成安全事故的，燃气经营者应当告知燃气用户、报告燃气管理部门，并按照合同约定中止供气。燃气安全隐患消除后二十四小时内应当恢复供气。

4 根据《城镇燃气管理条例》第十七条："国家对燃气经营实行许可证制度"

4.属地政府。南岸街道办对本辖区的安全生产形势分析不及时，在全面排查本辖区用气餐饮企业的用气环境风险隐患，督促餐饮企业落实用气安全主体责任等方面工作存在不足。

（四）事故性质

经调查认定，肇庆市高要区“4·4”一般餐饮爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）

刘义融，男，群众，高要区南岸烈火烧烤店负责人。安全意识淡薄，使用不合格钢瓶、无熄火保护的燃气灶具，在不具备安全条件的场所使用燃气，未安装可燃气体泄漏报警装置，事故当天离店前未及时核查本单位用气情况，离店时未发现钢瓶角阀未关闭。**建议由**肇庆市高要区住房和城乡建设局依据《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项[5]对其进行行政处罚。

黎文艺，男，群众，肇庆市高要区为民石油气站下属送气工，作为燃气配送服务人员，未遵守行业规范，从业安全意识薄弱，一是作为本企业送气工，与未和所属燃气企业签

5 根据《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项：“违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的”

订供气合同的用户运送燃气；二是在送气过程中未履行好入户安检职责，未对燃气用户用气安全隐患进行排查并指导其落实整改；三是未对用户做好安全教育宣传和培训的服务。并且涉嫌未获得燃气经营许可证从事燃气经营的行为，**建议由**肇庆市高要区住房和城乡建设局依据《城镇燃气管理条例》第四十五条[6]立案查处，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并由肇庆市燃气协会吊销其送气工证。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家）

高要区南岸烈火烧烤店。未建立健全燃气安全管理制度，未遵守安全用气规则，使用不合格液化石油气钢瓶和燃气燃烧器具，存在用气安全硬件隐患，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条[7]的规定，**建议由**肇庆市高要区市场监管局依法吊销该店《营业执照》。

肇庆市高要区为民石油气站。未落实安全生产主体责任，未依法履行《广东省燃气管理条例》第二十二条[8]中入户安检

---

6 据《城镇燃气管理条例》第四十五条：“违反本条例规定，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令停止违法行为，处 5 万元以上 50 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

7 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》：“事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照 ”

8 根据《广东省燃气管理条例》第二十二条第一款，第三到第五款要求：

燃气经营者应当对燃气用户使用的燃气计量装置、燃气管道及其附属设施、气瓶以及连接管、调压阀等配件进行入户安全检查，建立安全检查档案，档案保存时间不少于二年。入户安全检查不得弄虚作假。

瓶装燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，并在每次送气时免费提供入户安全检查。

入户安全检查人员应当主动出示有关证件，燃气用户可以通过客服电话、信息网络等方式确认其身份。燃气用户应当配合入户安全检查。

燃气经营者应当将入户安全检查结果通过书面或者信息化方式告知燃气用户。对入户安全检查发现存在安全隐患，属于燃气经营者负责的，由燃气经营者及时整改；属于燃气

的职责，**建议由**肇庆市高要区住房和城乡建设局依据《广东省燃气管理条例》第三十七条进行行政处罚[9]。

（三）其他处理建议

建议责成南岸街道办向肇庆市高要区人民政府作出深刻书面检查，吸取事故教训，加强辖区范围内用气餐饮企业巡查监管力度、及时督促生产经营单位落实安全生产主体责任、落实隐患整改工作。

六、事故教训

（一）生产经营单位安全管理不到位、贯彻落实安全发展理念不牢

燃气经营企业未切实履行入户安检职责，未对用户进行安全用气宣传和告知，导致事发餐饮单位用气安全隐患长期存在。餐饮单位负责人安全意识薄弱，对店内安全用气管理不到位，离店时对店内用气用电设施检查不到位，未及时发现液化石油气钢瓶角阀未关闭的现象，未安装可燃气体泄漏报警装置及切断连锁装置。上述种种原因累计，导致安全生产事故的发生。

用户不遵守安全用气规则导致的，燃气经营者应当提醒燃气用户及时整改。燃气用户不按照要求整改可能造成安全事故的，燃气经营者应当告知燃气用户、报告燃气管理部门，并按照合同约定中止供气。燃气安全隐患消除后二十四小时内应当恢复供气。

9 根据《广东省燃气管理条例》第三十七条：“违反本条例第二十二条规定，未按要求免费开展入户安全检查、未建立安全检查档案或者入户安全检查弄虚作假的，由县级以上人民政府燃气管理部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证。”

（二）属地政府安全排查治理不到位

属地政府隐患排查治理工作落实不到位，压实用气餐饮经营单位安全生产主体责任不够，现场排查餐饮企业用气安全隐患的工作不够细致，督促隐患整改落实不到位。

（三）从业人员安全意识淡薄

从业人员对燃气用气安全知识掌握不全，未严格按照有关安全管理规定开展用气安全隐患排查工作，特别是燃气企业送气工未切实履行好入户安检和安全宣传告知的工作要求，致使用气安全隐患长期存在。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）事故责任生产经营单位要严格落实安全生产主体责任

一是要深刻吸取本次事故教训，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施；**二是**要对本企业包括餐饮企业在内的各类工商业用户全面入户安全排查工作，排查各类用气安全隐患并协助用户做好整改；**三是**要全面加强对本企业员工的监管工作，做好员工安全培训，定期开展考核工作，对从业安全意识薄弱，安全规章落实不到位的员工

实行末位淘汰。

（二）属地政府要加强 日常监管

南岸街道办要吸取本次事故教训，成立燃气安全检查工作小组，对辖区内涉及燃气使用安全的场所进行全覆盖排查整治，切实消除各类场所用气安全隐患。 日常巡查结合专项排查工作，督促指导用气单位的安全隐患及早完成整改，及早发现新增用气场所并记录在册，消除监管盲区，做到检查到位、排查到底、 隐患消除到位，加强对接上级部门，做到早发现、早排查， 防患于未然。

（三）消防部门要加强餐饮场所消防安全管理工作

要结合《肇庆市高要区城镇燃气安全专项整治工作实施方案》，会同相关部门和各镇街继续深挖排查整治餐饮场所用气环境风险隐患，深度治理餐饮场所在气瓶存放、燃气管道、报警装置上的安全隐患， 以及督促其建立健全消防安全责任制， 防范出现违规用气、用火、用 电的情形。

（四）工信（ 商务）部门要加强行业用气管理工作

要结合商务领域安全生产重大隐患排查事项清单，依职责开展餐饮燃气安全排查整治工作，指导督促各地餐饮经营企业落实安全生产主体责任，按要求配备安全生产制度、应急预案，提升行业管理能力。

（五）住建部门要加强燃气经营管理工作

一是做好燃气经营监管工作，督促燃气经营企业进一步

健全安全生产责任制，认真履行好入户安全检查职责，指导和督促用户做好用气隐患整改；**二是**加强对燃气违法行为的打击，深挖违法行为，对企业及个人非法经营、非法充装、非法储存等涉燃气行为严厉打击，消除风险隐患；**三是**落实燃气安全宣传工作，结合燃气安全“五进”工作要点，通过媒体、报刊和线下宣传途径，开展用气安全和应急处置的教育宣传，筑牢燃气安全防火墙。

（六）市场监管部门要进一步加强燃气器具在生产和流通环节的监管

要持续推进市场监管领域燃气专项整治，督促气瓶充装单位、检验单位严格按照安全技术规范进行充装、检验活动；严把燃气器具及配件产品质量生产、流通环节关，严格督促燃气气瓶充装、检验单位和燃气器具生产销售单位落实安全主体责任，健全“日管控、周排查、月调度”工作机制，严厉打击销售不合格燃气具和燃气配件及非法充装行为，全面排查整治市场监管领域城镇燃气风险隐患，配合相关部门开展餐饮行业燃气安全专项整治行动。

（七）各镇（街道）、各部门要深刻吸取事故教训，举一反三，加大燃气安全专项整治工作排查整治，加强监督检查力度，严格落实属地监管责任和行业主管责任，督促企业落实安全生产主体责任

一是迅速组织对本辖区、本行业领域内使用燃气的生产

经营活动开展排查整治，特别是对餐饮行业用气安全的情况进行彻底排查整改，及时排查治理各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，坚决杜绝类似事故发生；**二是**以“4·4”一般餐饮闪爆事故作为典型案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传安全用气的重要性；**三是**督促用气企业要进一步完善和落实安全生产教育和培训工作，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业要按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能；**四是**切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保本辖区、本行业领域内燃气用气安全的稳定。