大沥“3·30”一般物体打击事故
调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年五月二十八日

目录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故相关人员基本情况 2
（二）涉事叉车和车辆相关情况 2
（三）涉事叉车载荷重量情况 4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 4
三、事故发生经过及原因 4
（一）事故发生经过 4
（二）事故直接原因 6
（三）事故间接原因 6
四、事故应急情况及善后处理 6
（一）事故应急救援及信息上报情况 6
（二）医疗救治和善后情况 6
（三）事故应急处置评估 7
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 7
六、其他处理意见 8
七、事故教训和防范措施 8

2025年3月30日1时许，位于佛山市南海区大沥镇太平广佛新干线辅道九潭路段一废旧回收场内发生一起物体打击事故。现场人员在使用叉车吊起货车车厢内的货物进行卸货时，叉车向前倾倒导致在车厢内的谭某秋（男，48岁，广西人）被货物压到受伤，后被送医院经抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了大沥“3·30”一般物体打击事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、大沥镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：大沥“3·30”一般物体打击事故。

（二）事故发生时间：2025年3月30日1时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥镇太平广佛新干线辅道九潭路段一废旧回收场。

（四）事故相关人员：谭某秋、陈某。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）事故性质：经调查认定大沥“3·30”一般物体打击事故是一起作业人员因操作不当导致叉车前倾造成一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关人员基本情况

1.谭某秋（本起事故死者），男，壮族，1978年8月11日出生，住址：广西横县******。2021年3月1日，谭某秋租赁南海区大沥太平南工业园用作经营场地，作为经营者从事废旧金属回收业务，未办理相关工商营业登记。

2.陈某，男，汉族，1967年6月7日出生，住址：广东省英德市******。陈某系涉事货车粤HA3891的所有人。2024年陈某与谭某秋进行货运合作，陈某负责运输谭某秋的货物，往返运费每趟为300元。

经查，佛山市公安局南海分局于2025年3月31日对陈某涉嫌重大责任事故案立案侦查，4月1日被执行拘留，4月3日予以释放，变更取保候审强制措施。

（二）涉事叉车、货物和货车相关情况

1.涉事叉车

叉车所有人：谭某秋，名称：内燃平衡重式叉车，机械类型：工程机械，型号规格配置：CPC35-AG69，许可证编号：TS2510002-2024，特种设备代码：51101080220 22L4519，自重：4845Kg，额定起重量：3500Kg，最大起升高度起重量：2700kg，

载荷中距：500mm,最大起升高度：4500mm。

涉事叉车上装有金属铭牌、载荷曲线图。涉事叉车的货叉通过倾翻架与货叉架连接，现场测量货叉长度为 1.23 米，货叉垂直段至货叉架距离即倾翻架宽度为 0.5 米。

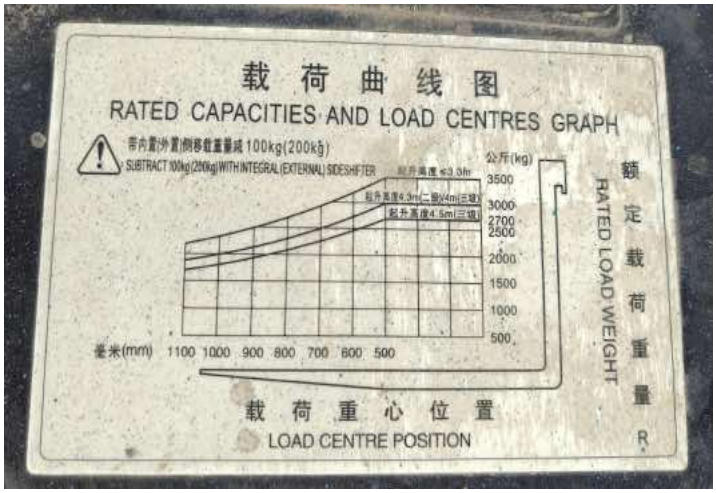


图 1 涉事叉车载荷曲线图

货物情况：事发当天用于装载破碎铜袋子为白色柔性集装袋（俗称“太空袋”），袋子上环扣 4 条吊带，经测量，白色柔性集装袋总长度为 1.6 米左右。经称重，事发时柔性集装袋装载的破碎铜重量为 1720kg。





图 2 事发装有破碎铜的太空袋

2.粤HA3891轻型自卸货车

车辆所有人：高要区南岸陆兄工程管理服务部（个体工商户），品牌型号：南骏牌NJA3040FPB34V,车辆识别代号：L53P43230JA605495，注册日期：2018年10月23日，总质量：4290kg，整备质量：2600kg，核定载质量：1495kg。

经测量，车厢尺寸长为3.9米，宽为2.2米，货车车厢底板离地面高度约1.3米，车厢左侧侧板离地面高度约为2.0米。经查，陈某以个人名义从事货运业务。为装载更多货物，陈某在车辆自带的栏板上方加装高70公分的可活动栏板。

（三）涉事叉车载荷重量情况

从涉事叉车铭牌、载荷曲线图信息可知该叉车额定起重量为3500kg,根据杭叉集团股份有限公司对涉事叉车提供的《载荷重量说明》获悉，叉车在垂直起升高度3.8米，不带属具，载荷中心距1700mm的情况下，最大承载能力1465kg。根据视频监控和现场勘测，太空袋内物料重约1720kg。超出设计允许的最大载荷1465kg,处于超载状态。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，暂无法核定事故直接经济损失。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

据现场作业人员询问笔录所述：

2025 年 3 月 29 日，陈某按照约定来到谭某秋废旧回收场运输货物。3 月 30 日 1 时许，陈某将 6 袋装有破碎铜的货物送回至谭某秋废旧回收场，谭某秋要求陈某帮忙操作叉车卸下车厢内的货物。陈某操作叉车升起货叉后靠近货车左侧，将货叉伸进货车车厢，而位于车厢内的谭某秋把货物的吊带挂在叉车的货叉末端接近叉尖处，陈某操作叉车操纵杆缓慢提升货叉到 3.8 米，随后缓慢倒车，叉车突然失去纵向稳定性向前倾，货物打击到谭某秋并将其压倒在另一侧车厢侧板上。谭某秋被货物挤压受伤，后被送院经抢救无效死亡。



图 3 叉车失稳瞬间载荷悬挂在货叉的位置

经确诊，谭某秋呼吸心跳骤停与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.陈某安全意识淡薄，在未进行相应技能培训且不熟悉叉车的操作和性能的情况下操作叉车，导致叉车超载，使叉车失去纵向稳定性向前倾，是本起事故发生的直接原因之一。

2.谭某秋安全意识淡薄，作业时将货物悬挂至叉车的货叉末端接近叉尖处，在叉车作业时停留在危险区域内，是本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

谭某秋作为废旧回收场的经营者，安全管理不到位，未建立相关安全生产规章制度及设备操作规程，未及时发现并消除作业现场的安全隐患，是导致事故的发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故应急救援及信息上报情况

事故发生后，现场作业人员拨打120，由120救护车将谭某秋送往佛山市南海区第五人民医院救治，随后应急管理部门工作人员到场处置。

（二）医疗救治和善后情况

3月30日3时，谭某秋经佛山市南海区第五人民医院救治无效死亡。事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置

措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇人民政府启动应急预案，积极做好善后协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。经评估，本次事故应急处置及时有效。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任人员提出处理意见如下：

（一）谭某秋安全意识淡薄，作业时将货物悬挂至叉车的货叉末端接近叉尖处，在叉车作业时停留在危险区域内。作为废旧回收场经营者，安全管理不到位，未建立相关安全生产规章制度及设备操作规程，未及时发现并消除作业现场的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，对事故负有责任。鉴于谭某秋已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）陈某安全意识淡薄，在未进行相应技能培训且不熟悉叉车的操作和性能的情况下操作叉车，导致叉车超载，使叉车失去纵向稳定性向前倾，对事故负有责任。建议将事故调查中发现

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

的有关线索移交公安机关，由公安机关对陈某涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[2]重大责任事故罪的刑事犯罪行为进行侦查。

六、其他处理意见

在事故调查中，发现涉事的粤HA3891轻型自卸货车在车辆自带的栏板上方加装可活动栏板的行为，涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条[3]的规定，建议移交有管辖权的公安机关处理，并将处理结果反馈至南海区安全生产委员会办公室。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位安全管理不到位，未建立相关安全生产规章制度及设备操作规程，未制定岗位责任制度，对于叉车等特种设备危险性认识不足，作业现场安全管理不到位，未对作业人员进行安全教育及技能培训，部分从业人员安全意识淡薄，不熟悉特种设备的操作和性能进行作业。

为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）事故责任主体要吸取本起事故的深刻教训，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，加强人员培训，完善各类安全生产操作规程，防止类似事故再次发

[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第（一）项：任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；

生。

（二）市场监管部门要重视叉车规范使用问题。一方面，加强对叉车使用单位的监管，督促叉车使用单位落实主体责任，设立安全管理机构，明确管理人员，建立并执行安全管理制度与操作规程，定期开展操作人员培训与考核。另一方面，加大执法检查力度，严厉打击无证操作、未登记检验等违法违规行为，全面提升叉车使用安全性，减少安全事故发生。

（三）大沥镇人民政府要重视本起事故中暴露出的问题，深入组织开展无证无照经营专项排查整治，依法取缔不具备安全生产条件的生产经营单位，加大对特种设备、安全生产等领域的宣传力度，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。