高要活道鹏远机械设备租赁服务部“3·27”一般机械伤害事故调查报告

2025 年 3 月 27 日 10 时许，高要区活道镇鹏远机械设备租赁服务部 1 台挖掘机在肇庆市高要区活道镇蟠龙围村大坑顶（土名）处的作业过程中发生机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 179.8 万元。

事故发生后，市委常委、常务副市长李兴文迅速作出批示，对善后处理、事故调查、举一反三等工作提出明确要求。高要区、活道镇政府及公安、交通运输、应急管理、卫健等部门接报后立即赶赴现场开展应急处置和善后处理等工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关规定，3 月 31 日，市政府批准成立由市应急管理局副局长安爱琼任组长，高要区人民政府、市公安局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市人力资源社会保障局、市应急管理局、市卫生健康局、市气象局、省地质局肇庆地质调查中心、肇庆水文分局及市总工会等单位派员参加的高要活道深南高铁 SNSG-4 标工地“3·27”一般机械伤害事故[1]调查组（以下简称事故调查组）对事故进行提级调查，事故调查组邀请了市纪委监委、市检察院派员参与调查工作。

[1] 经调查认定，事发地点不在深南高铁 SNSG-4 标工地，该事故名称作相应变更。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘验、调查询问相关人员、查阅收集有关资料等方法，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，高要活道鹏远机械设备租赁服务部“3·27”一般机械伤害事故是一起因挖掘机作业人员违章作业，涉事生产经营单位安全生产责任不落实，安全管理缺失，导致的**一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.高要区活道镇鹏远机械设备租赁服务部[2]（以下简称：高要区鹏远服务部），经调查，为方便承揽工程项目，赵某勇与梁某远二人商定成立高要区鹏远服务部，并确定服务部登记的经营者为赵某勇。赵某勇与梁某远均可承揽工程项目，然后通过高要区鹏远服务部完成签订合同等必要手续，承揽工程的利润以二人平分为主。经调查，本起事故涉及的挖掘机租赁合同由梁某远作为直接负责的主管人员对接鄂州市博宏机械租赁有

[2] 持有肇庆市高要区市场监督管理局 2024 年 10 月 28 日颁发的有效营业执照，统一社会信用代码：92441283MA****883A，经营者：赵某勇，企业类型：个体工商户，经营范围：一般项目：机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），经营场所：肇庆市高要区活道镇迎宾路南方电网北侧（梁某远宅）【住改商】。

限公司，并由赵某勇于2025年2月16日以高要区鹏远服务部名义与该公司签订。

经调查，高要区鹏远服务部未制订安全生产制度、应急预案，未提供应急演练、安全培训教育等有关安全生产台账资料；无建筑业企业资质[3]。

邓某权，涉事挖掘机操作员，为高要区鹏远服务部长期聘请的挖掘机操作员[4]。按照工作习惯，邓某权在工作过程中因工况复杂或者工作量变大，可申请安排多一名挖掘机司机或者自行多配备一名临时工人配合其开展挖掘工作，所增加的临时工人的工资由高要区鹏远服务部发放。

陈某清，高要区鹏远服务部临时聘用人员。2025年1月，邓某权偶然认识死者陈某清。2025年3月27日，因工作需要，邓某权按照工作习惯[5]，安排陈某清开展挖掘辅助工作。

2.鄂州市博宏机械租赁有限公司[6]（以下简称鄂州市博宏公司）。

经调查，2025年2月16日，鄂州市博宏公司与高要区鹏远

---

[3] 经在中华人民共和国住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台查询核实，高要区活道镇鹏远机械设备租赁服务部未取得建筑业企业资质证书。

[4] 双方之间未签订劳动合同，用工时间不固定，主要根据高要区活道镇鹏远机械设备租赁服务部承接的有关工程需求确定，具体工作地点及内容由高要区活道镇鹏远机械设备租赁服务部经营者赵某勇或直接负责的主管人员梁某远确定并安排。日常邓某权的薪酬为350元至400元一天不等，具体视工况复杂确定。

[5] 按照工作习惯，邓某权在工作过程中因工况复杂或者工作量变大，可申请安排多一名挖掘机操作员或者自行多配备一名临时工人配合其开展挖掘工作，其中聘请的临时工人工资发放仍由高要区活道镇鹏远机械设备租赁服务部发放。

[6] 持有梁子湖区市场监督管理局颁发的有效营业执照，统一社会信用代码：91420702MA****60XX，成立日期：2023年12月14日，法定代表人：金某红，企业类型：其他有限责任公司，经营范围：一般项目：一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），对外承包工程，土石方工程施工，劳务服务（不含劳务派遣）。许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包。经营场所：湖北省鄂州市梁子湖区沼山镇王铺街。

服务部签订《新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工（SNSG-4标）[7]挖机租赁合同》，该合同约定施工地点为新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目SNSG-4标（以下简称：深南高铁项目4标）位于广东省肇庆市活道镇的工地；高要区鹏远服务部提供设备并配备相应作业人员。

经调查，鄂州市博宏公司无建筑业企业资质[8]。

（二）事故发生经过

2025年3月26日，高要区鹏远服务部梁某远接到鄂州市博宏公司刘某晴电话通知，3月27日需要安排一台挖掘机到深南高铁项目4标位于肇庆市高要区活道镇的施工点进行挖掘工作。3月26日晚上，梁某远电话通知挖掘机操作员邓某权于3月27日上午到该指定地点实施挖掘作业。随后，邓某权通知陈某清于3月27日上午到高要区活道镇蟠龙围村大坑顶路口与县道X431交界处等候到工地配合作业。

3月27日9时许，邓某权到达高要区活道镇蟠龙围村大坑顶路口与县道X431交界处（活道镇小学往大端方向500米左右），等待挖掘机运送过来。27日9时30分许，挖掘机被运载到该交界处卸车，随后陈某清也到达现场。为便于挖掘机通行，邓某权操作该挖掘机对该交界处土堆进行平整[9]，陈某清配合进行辅

[7] 2025年2月14日，广东省建筑工程集团股份有限公司新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工总价承包SNSG-4标项目经理部（作为甲方）与鄂州市博宏机械租赁有限公司（作为乙方）签订《深南高铁SNSG-4标施工机械租赁服务合同》（合同编号：SNSG-4-WZ-2024-08（一）），约定由鄂州市博宏公司配备挖掘机等租赁设备及操作人员，负责设备的操作和维护保养；施工地点：高要区活道镇深南高铁SNSG-4标项目施工现场。

[8] 经在中华人民共和国住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台查询核实，该公司未取得建筑业企业资质证书。

[9] 经调查，从蟠龙围村大坑顶路口进入深南高铁项目4标工地需经过的村内农用道路较窄，且该农用道路与县


助观察、指挥等工作。

3 月 27 日 10 时许，深南高铁项目 4 标施工人员金某龙、冯某明途经事发点，发现陈某清倒地，平躺在距离挖掘机 1 米左右的位置捂住胸口，立即呼喊邓某权停止作业。邓某权听到后立即停止作业，现场人员随即电话联系将陈某清送院救治。

3 月 27 日 19 时 35 分，陈某清经送院抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

经调查认定，事故发生地点为高要区活道镇县道 X413 与蟠龙围村大坑顶交界路口处，**不属于深南高铁项目 4 标工地范围。**

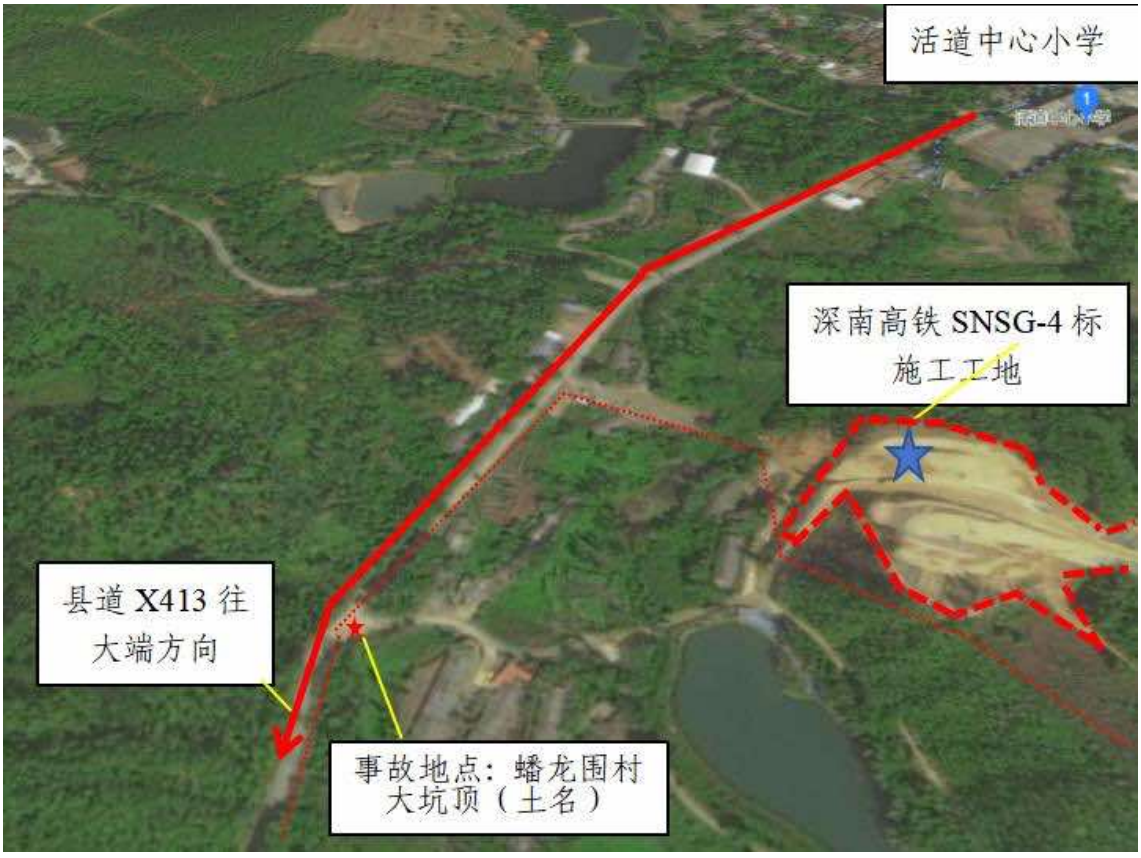

道 X431 交界处的路口左右均有土堆，导致挖掘机无法正常行驶通过，需使用挖掘机拓宽。

图 1：事故地点示意图



图 2：涉事道路情况

（四）人员伤亡和事故直接损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，初步估算，事故直接经济损失为 179.8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 3 月 27 日 10 时许，深南高铁项目施工人员金某龙、冯某明途经高要区活道镇县道 X413 与蟠龙围村大坑顶（土名）交界路口时，发现陈某清倒地平躺（距挖掘机约 1 米），二人

当即呼叫该挖掘机操作员邓某权停止作业，并电话告知项目办公室主任陈某，陈某立即拨打高要区活道镇卫生院电话求救。

3月27日10时15分，高要区活道镇卫生院接报。10时30分，医护人员到达现场救治伤员，并于11时将其送至高要区人民医院救治。

3月27日19时35分，陈某清经抢救无效死亡。邓某权及高要区鹏远服务部赵某勇、梁某远均未按规定[10]向属地政府及有关部门报告陈某清救治无效死亡的情况。

3月28日0时13分，市公安局高要分局接到报警（报警人称其亲属在工地被挖掘机碰伤，经抢救无效死亡），随即电话报告高要区委、区政府及区应急局。

3月28日1时32分，区应急管理局值班室致电活道镇政府，要求核查情况并尽快报送正式书面报告。

3月28日09时45分，活道镇工作组赶赴事故现场开展现场勘查、情况核实工作，通过电话形式将初步核查信息告知区应急管理局，并于当日13时25分，以书面形式报区两办、区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

在事发现场，冯某明第一时间向陈某电话报告了事故情况。陈某随即拨打高要区活道镇卫生院电话呼叫救护车。3月27日

[10] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

10 时 30 分医护人员抵达事发现场实施急救措施，随后于 11 时将伤者转送至高要区人民医院做进一步救治。

（三）医疗救治和善后情况

高要区人民医院开启“创伤急救绿色通道”对陈某清实施抢救，陈某清终因伤势过重于 3 月 27 日 19 时 35 分抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

经评估，从总体上看，属地、公安、应急、交通运输等相关部门及医疗机构在接报事故后，响应迅速、处置及时，现场应对措施得当；善后工作稳妥有序，伤员得到及时救治。同时，经调查，发现以下问题：

1.突发事件信息处置的时效性有待加强[11]：高要区鹏远服务部负责人、事故现场有关人员未在事发后 1 小时内向当地政府及有关部门报告事故有关情况；活道镇政府值班人员于 3 月 28 日凌晨 1 时 30 分接到高要区应急管理局有关通报后，未严格履行法定职责，未及时处置、流转突发事件信息，直至当日 9 时 13 分才向镇分管领导反馈，信息传递间隔近 8 小时，严重迟滞了突发事件信息传递。

2.突发事件信息核查、报送工作不规范[12]：活道镇政府在

[11]《中华人民共和国突发事件应对法》第六十条　县级以上人民政府及其有关部门、专业机构应当通过多种途径收集突发事件信息。县级人民政府应当在居民委员会、村民委员会和有关单位建立专职或者兼职信息报告员制度。公民、法人或者其他组织发现发生突发事件，或者发现可能发生突发事件的异常情况，应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告。接到报告的单位应当按照规定立即核实处理，对于不属于其职责的，应当立即移送相关单位核实处理。

[12]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

《生产安全事故信息报告和处置办法》第四条：事故信息的报告应当及时、准确和完整，信息的处置应当遵循快速高效、协同配合、分级负责的原则。安全生产监督管理部门负责各类生产经营单位的事故信息报告和处置工作。

接报事故后，没有及时组织人员赶赴现场做好信息核实工作，3月28日09时45分，初报区应急管理局的事发具体地点信息不准确。3月28日23时许，高要区应急管理局上报市应急管理局事故地点为高要区活道镇城村深南高铁隧道工区；3月29日该局工作人员联合高要区交通运输局前往事故现场核查，未根据核查情况及时核对修正前期报送的信息。

三、事故原因分析

经调查，事故直接原因是，陈某清在辅助挖掘机作业过程中冒险进入挖掘机回转半径内，挖掘机操作员邓某权未正确操作[13]，导致挖掘机配重撞击陈某清造成伤害。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）高要区鹏远服务部安全生产主体责任不落实[14]。一是未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定安全生产规章制度和操作规程，也未组织建立安全风险分级管控和

第十六条：安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构应当建立事故信息处置责任制，做好事故信息的核实、跟踪、分析、统计工作。

第十九条 安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构负责人及其有关人员赶赴事故现场后，应当随时保持与本单位的联系。有关事故信息发生重大变化的，应当依照本办法有关规定及时向本单位或者上级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构报告。

[13]《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012　5.1.10：机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

隐患排查治理双重预防工作机制；**二是**现场作业安全管理缺失，隐患排查治理不彻底，在挖掘作业过程中，未采取有效措施严格现场安全管理，未能及时消除挖掘机作业中的事故隐患[15]；**三是**安全生产教育培训不到位，在作业前，未对挖掘机操作员及辅助人员进行有效的作业培训和技术交底，挖掘机操作员及辅助人员安全防范意识淡薄，违章作业。

（二）调查发现的其他问题

1.广东省建筑工程集团股份有限公司将挖掘机作业劳务违规[16]发包给无施工劳务资质的鄂州市博宏公司。经调查，2025年2月14日，广东省建筑工程集团股份有限公司新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工总价承包SNSG-4标项目经理部与鄂州市博宏公司签订《深南高铁SNSG-4标施工机械租赁服务合同》（合同编号：SNSG-4-WZ-2024-08（一）），该合同约定，施工地点为肇庆市活道镇的深南高铁项目4标施工现场；鄂州市博宏公司配备设备、操作人员，负责设备的操作和维护保养工作。

2.鄂州市博宏公司违规承接挖掘机作业劳务项目[17]，并将

---

[15] 作业前未用警示带或围栏等设立警戒区，明确标识出挖掘机的回转危险范围。挖掘机后视镜等安全装置缺失，且未安装有效的盲区摄像头。

[16].《中华人民共和国建筑法》第六十五条第一款：发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款：施工单位不得转包或者违法分包工程。

《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令2015年第2号）第二十六条第二款：施工单位不得超越本单位资质许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽铁路建设工程，不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽铁路建设工程，不得转包或者违法分包铁路建设工程。

[17] 《中华人民共和国建筑法》第六十五条第三款：未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

《建设工程安全生产管理条例》第二十条　施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质

其发包给高要区鹏远服务部[18]。

3.高要区鹏远服务部无建筑业企业资质（施工劳务），在出租挖掘机设备的同时，配备挖掘机作业人员，附带承接挖掘机作业劳务[19]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

经调查，**陈某清**安全意识淡薄，违章作业，但鉴于其在本起事故过程中死亡，因此建议不予追究其有关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.高要区鹏远服务部，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由高要区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[20]对其进行行政处罚。

2.赵某勇，高要区鹏远服务部经营者，迟报事故，建议由高要区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[21]对其进行行政处罚。

等级许可的范围内承揽工程。

《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款： 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

《铁路安全管理条例》第九条：从事铁路建设工程勘察、设计、施工、监理活动的单位应当依法取得相应资质，并在其资质等级许可的范围内从事铁路工程建设活动。

《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令 2015 年第 2 号）第二十六条第一款：施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽铁路建设工程。

[18] 见脚注［16］。

[19] 见脚注［17］。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款 。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究

（三）其他处理建议

1.活道镇人民政府信息处置迟滞及核查、报送不规范，建议责成其向高要区人民政府作出深刻检查。

2.高要区应急管理局信息报送不规范，建议由市应急办（市应急管理局）向高要区应急管理局发出提醒函。

3.邓某权，建议由高要区鹏远服务部对其进行批评教育，并按企业内部规定予以处分[22]。

4.调查发现的其他问题线索方面

（1）广东省建筑工程集团股份有限公司，将劳务违规发包给鄂州市博宏公司，建议由高要区交通运输局按照《中华人民共和国建筑法》第六十五条第一款[23]、《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款[24]、第七十三条[25]及《广东省交通运输厅关于印发铁路工程建设管理的办法的通知》（粤交〔2021〕9号）第四条[26]等规定对该单位及直接责任人员处理。

（2）鄂州市博宏公司，无施工劳务资质承接、发包劳务，

刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[23] 《中华人民共和国建筑法》第六十五条第一款：发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

[24] 《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款：违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

[25] 《建设工程质量管理条例》第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

[26] 《广东省交通运输厅关于铁路工程建设管理的办法》第四条：省管铁路建设行政主管部门负责省管铁路建设管理工作，组织编制管理规程和技术规范，承担设计管理，以及招标投标、造价、工程质量、安全生产、建设市场等监管工作，参与、指导或组织工程验收等。

县（区）级以上铁路建设行政主管部门按权限负责铁路有关建设管理工作。

建议由高要区交通运输局按照《中华人民共和国建筑法》第六十五条第一款和第二款[27]、《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款[28]、第六十条第一款[29]、第七十三条[30]及《广东省交通运输厅关于印发铁路工程建设管理的办法的通知》（粤交〔2021〕9号）第四条等规定对该单位及直接责任人员处理。

（3）高要区鹏远服务部，无施工劳务资质承接劳务作业，建议由高要区交通运输局按照《中华人民共和国建筑法》第六十五条第三款[31]、《建设工程质量管理条例》第六十条第二款[32]及《广东省交通运输厅关于印发铁路工程建设管理的办法的通知》（粤交〔2021〕9号）第四条等规定对该单位及直接责任人员处理。

六、事故主要教训

（一）生产经营单位轻视安全生产工作，全员安全生产责任制未落实。高要区鹏远服务部贯彻落实安全发展理念不牢，安全生产主体责任不落实，未建立安全生产制度，主要负责人、管理人员安全意识淡薄，安全管理责任落空，安全教育培训、

---

[27] 《中华人民共和国建筑法》第六十五条　发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。
超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

[28] 见脚注［24］。

[29] 《建设工程质量管理条例》第六十条第一款：违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

[30] 见脚注［25］。

[31] 《中华人民共和国建筑法》第六十五条第三款：未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

[32] 《建设工程质量管理条例》第六十条第二款：未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。

隐患排查等工作无人未实际执行。

（二）施工人员安全意识淡薄，违章作业。挖掘作业人员缺乏操作规程指导，也未经安全生产教育和培训，对施工中存在的各种安全风险不了解、不重视，未能树立正确的安全观念，导致现场违章作业的风险隐患突出。

（三）现场指挥存在漏洞，协调管理缺失。高要区鹏远服务部未安排具备指挥协调能力的人员参与挖掘工作，实际安排的指挥人员未经任何安全培训教育，导致现场安全管理缺失，未能有效避免人员进入挖掘机操作视野盲区。

七、事故整改和防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念。全市各级及交通、应急等有关部门要牢固树立安全发展理念，高度重视小微企业、小散工程的安全生产工作，持续加强基层安全生产网格化管理，依托网格，加强底数摸查、隐患排查、警示教育及服务帮扶，全覆盖督促指导各类经营主体严格落实安全生产主体责任，及时有效消除事故隐患。高要区鹏远服务部要深刻汲取事故教训，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。要及时反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，有效防范遏制施工安全事故。

（二）加强作业现场安全管理，及时消除各类隐患。住建、交通、水利等主管部门要紧盯重点工程、重点风险，争取上级

部门支持，有效提升隐患整治工作的专业性、穿透性，督促、指导责任单位认真压实事故防控主体责任。**一是**发包单位要严格审查施工分包单位本身及作业人员的安全生产条件，加强施工资质管理，明确其工作职责和权限，使其能够切实履行安全监管职责。**二是**加强施工现场安全管理，坚决制止违章作业、冒险作业。发包、分包单位双方均要严格安排现场管理人员共同做好施工现场的协调管理，全过程跟进作业安全检查，对检查中发现的问题尤其是违章作业情形，要及时制止，确保隐患第一时间得到彻底消除。

（三）健全完善作业安全操作规程和隐患排查治理制度。住建、交通、水利等主管部门要督促、指导发包、分包单位严格健全安全生产责任制，细化制定作业操作规程，明确具体流程、安全防护措施、安全注意事项等，并教育和督促从业人员严格执行。同时，对作业的每个岗位、每个工序存在的安全风险因素进行深入安全评估，辨识各个岗位、工序存在的主要风险，并结合施工现场建立隐患排查台账，定期分析实际存在的风险并提出防范措施。

（四）严把培训教育和技术交底关，切实提升风险防范能力。住建、交通、水利等主管部门要结合近期发生的典型事故，加强警示教育，持续加强企业负责人、作业人员安全生产教育和培训，保证其熟悉岗位职责和风险，具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。尤其要强化

对一线施工人员的培训教育和安全技术交底，增强一线员工的安全意识，并通过细化班前教育、定期培训等多种方式，切实提高作业人员的作业风险辨识防范能力和隐患排查治理能力，防止违章作业、违反工序施工等现象发生。

（五）强化应急值班值守与信息流转处置能力。高要区要进一步完善辖区内镇（街道）以及区直部门突发事件信息报送工作的协同联通机制，健全信息接收—现场核查—精准上报—动态修正闭环管理机制，强化现场核查后信息比对纠错，杜绝基础性信息错报、漏报问题；对应急值班人员加强值班纪律、信息速报、应急流转专项培训，进一步压实值班人员首接责任，明确突发事件信息接报后应立即处置、即时流转、限时上报的硬性要求，杜绝接报后长时间滞压问题，提升应急响应时效性、准确性。