# 西樵冯国辉厂房“7·12”一般高处坠落事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年九月二十三日

# 目 录

**一、事故概述** ..... 1
**二、事故基本情况** ..... 2
（一）事故责任单位（人）基本情况 ..... 2
（二）现场勘查情况 ..... 3
（三）死者基本情况 ..... 5
（四） 施工情况 ..... 6
（五）安全生产管理情况 ..... 6
**三、事故发生经过及原因** ..... 6
（一）事故发生经过 ..... 6
（二）事故直接原因 ..... 7
（三）事故间接原因 ..... 7
**四、事故应急情况及善后处理** ..... 7
（一）事故救援过程 ..... 7
（二）应急处置评估结论 ..... 7
（三）事故善后处理情况 ..... 8
**五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见** ..... 8
**六、事故教训和防范措施** ..... 9

2025年7月12日16时许，位于佛山市南海区西樵镇显岗村的冯国辉、冯国雄、冯国超厂房内发生一起高处坠落事故，工人邹祖红（男，53岁，四川人）在厂房棚顶安装水管时不慎踩到透光瓦跌落受伤，后经医务人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了西樵冯国辉厂房“7·12”一般高处坠落事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、西樵镇人民政府、九江镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

**一、事故概述**

（一）事故名称：西樵冯国辉厂房“7·12”一般高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2025年7月12日16时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区西樵镇显岗村的冯国辉、冯国雄、冯国超厂房内。

（四）事故责任单位（人）：冯国辉、冯国雄、冯国超。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约130万元。

经调查认定，西樵冯国辉厂房“7·12”一般高处坠落事故是一起因工人安全防护措施不足进行高处作业造成的一般生产安全责任事故。

**二、事故基本情况**

（一）事故责任单位（人）基本情况

1.冯国辉，男，汉族，1967年1月4日出生，住址：广东省佛山市南海区******。

2.冯国雄，男，汉族，1968年10月16日出生，住址：广东省佛山市南海区******。

3.冯国超，男，汉族，1970年1月16日出生，住址：广东省佛山市南海区******。

经查，事发厂区为冯国辉、冯国雄、冯国超三人共同所有，厂区占地约30亩，其中属九江镇地块面积约10亩，属西樵镇地块面积约20亩，厂区外围建有围墙与周边分隔，设置有一个出入口，出入口位于九江镇辖区。高坠事故发生地点位于西樵镇地块上盖厂房内，该地块为冯国辉、冯国雄、冯国超三人向佛山市南海区西樵镇显岗村东北股份合作经济社租赁。该厂区内有两家登记注册在九江镇内的企业，分别为佛山市臻林胶合板有限公司、佛山市荣伽木业有限公司，日常由九江镇负责开展安全生产监督

检查工作。


（二）现场勘查情况

7月14日，事故调查组前往事故现场进行勘察，勘察情况具体如下：


事故发生位置为冯国辉、冯国雄、冯国超厂区南侧一建筑物内，建筑物所处位置属佛山市南海区西樵镇显岗村。涉事建筑物整体呈长方形，长56米，宽20米，砖混结构，以pvc材料瓦片棚为顶，棚顶呈弧形，最高处8.3米。建筑物西往东方向第二块透明pvc瓦片处破损有两洞，邹祖红坠落位置位于上述破损pvc瓦片处下方，破损pvc瓦片离地8.25米，距离建筑物北墙10.7米，距离西墙9.6米。破损pvc瓦片处棚顶朝天面东南侧7米处有散落白色水管、瓶装物、红色挂钩、蓝色抹布、白色袋装物。




事发位置棚顶俯视图

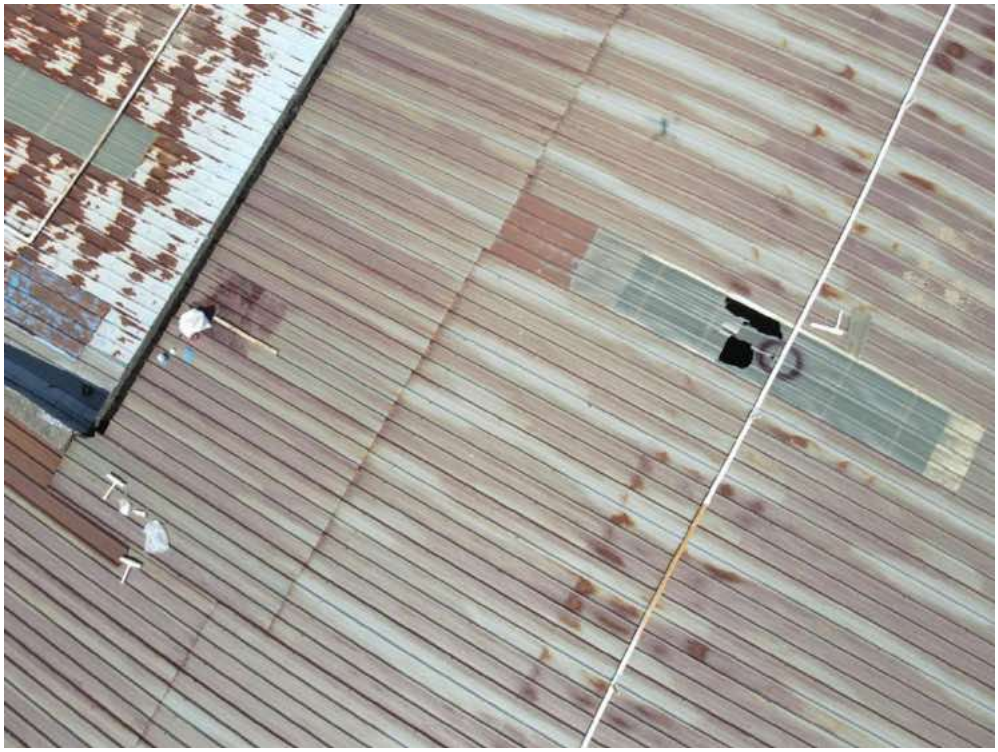

棚顶采光瓦破损情况

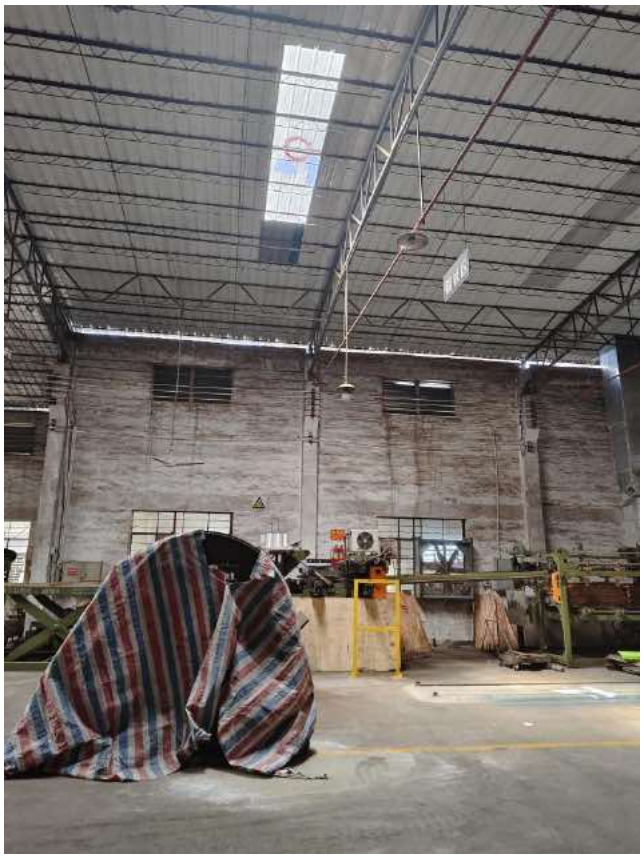

事发位置情况

（三）死者基本情况

死者邹祖红，男，汉族，1972年7月17日出生，住址：四川省武胜县******。

经查，邹祖红是冯国辉聘请的工人，负责冯国辉、冯国雄、冯国超厂区物业的日常维修、修缮工作。

经查，邹祖红持有作业类别为焊接与热切割作业的《特种作业操作证》（操作项目：熔化焊接与热切割作业，初领日期：2019年3月1日，有效期结束日期：2028年1月23日）；2020年6月5日初领作业类别为高处作业的《特种作业操作证》，但因未

按期复审已失效。

（四）施工情况

冯国辉、冯国雄、冯国超三人约定，建筑物日常维修、修缮由冯国辉负责安排，费用由三人平分支付。冯国辉聘请魏国科、邹祖红对涉事厂区相关设施、设备进行日常维修、修缮作业。2025年7月8日，冯国辉安排魏国科、邹祖红对厂区南侧建筑物棚顶的喷淋水管进行维修。至事发当天，魏国科、邹祖红进行上述维修作业。维修作业的物料由冯国辉提供，作业工具由魏国科、邹祖红自行准备。

（五）安全生产管理情况

冯国辉、冯国雄、冯国超未对魏国科、邹祖红进行安全教育和技术交底，未向作业人员发放劳动防护用品，未制定应急救援演练方案和开展应急救援演练，未安排人员对施工现场进行监督管理，未对现场作业施工进行隐患排查。

## 三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2025年7月12日13时许，魏国科、邹祖红在冯国辉、冯国雄、冯国超厂区南侧建筑物棚顶上进行喷淋水管维修作业。16时许，工人邹祖红在未佩戴安全防护用品的情况下，不慎踩到厂房棚顶的透光瓦坠落受伤，魏国科听到异响后马上赶往坠落位置并拨打120，邹祖红后经医务人员到场抢救无效死亡。

经确认，邹祖红因重度颅脑损伤、胸腹联合伤死亡，与本起

事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

现场作业人员在未佩戴安全防护用品的情况下在棚顶进行作业，踩踏易碎的塑料采光瓦不慎坠落，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

冯国辉、冯国雄、冯国超未有效落实施工作业现场安全管理责任，未有效落实安全教育和技术交底，未向作业人员发放劳动防护用品，未督促和检查高处作业人员佩戴安全带等安全防护用品，未及时消除生产安全事故隐患，未及时发现并制止现场作业人员在未佩戴安全防护用品的情况下在棚顶上进行作业的危险作业行为，是导致事故发生的间接原因。

**四、事故应急情况及善后处理**

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江、西樵镇人民政府启动应急预案，共同协调做好善后赔偿协

调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，西樵镇、九江镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订调解协议。

**五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见**

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）邹祖红在未佩戴安全防护用品的情况下在棚顶进行作业，踩踏易碎的塑料采光瓦不慎坠落，导致事故发生，但鉴于邹祖红已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）冯国辉、冯国雄、冯国超未有效落实施工作业现场安全管理责任，未有效落实安全教育和技术交底，未向作业人员发放劳动防护用品，未督促和检查高处作业人员佩戴安全带等安全防护用品，未及时消除生产安全事故隐患，未及时发现并制止现场作业人员在未佩戴安全防护用品的情况下在棚顶上进行作业的危险作业行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]、第四十五条[3]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

对其进行行政处罚。

**六、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分厂房业主未有效落实安全管理责任，安全隐患排查不到位，未及时发现并消除工人危险作业的事故隐患，部分从业人员安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品的情况下从事高处作业。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）冯国辉、冯国雄、冯国超要切实吸取本起事故的深刻教训，进一步落实物业安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，对施工人员进行安全培训，确保作业人员具备必要的安全生产知识和技能，加强物业施工现场作业安全检查，督促作业人员严格按照有关安全技术规范进行施工作业，切实消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）西樵、九江镇人民政府要高度重视本次事故暴露出的问题，在辖区范围内开展园区厂房安全生产专项检查，对涉及高处作业的施工开展全面排查整治，检查特种作业人员持证情况，督促生产经营单位落实安全生产培训工作，监督、教育从业人员佩戴、使用安全防护用品，提高作业人员安全意识，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。

（三）本起事故涉事厂区位于西樵镇和九江镇交界区域，区应急管理局要针对事故暴露出的涉行政交界区域企业的属地安全生产管理职责问题予以研究并明晰。各镇(街道)亦要按照“谁

收益、谁负责”的原则，加强对在本辖区注册企业的日常监管，督促企业切实落实主体责任。