广东茂名滨海新区“12•27”渔船事故调查报告

时间：2026-03-04 来源：本网 浏览次数：605

2025年12月27日10时50分左右，茂名滨海新区电城镇小型渔船“粤茂滨渔18116”在莲头深水养殖网箱区附近海域（东111°15.281′、北纬21°23.972′）作业期间，被交汇的大型渔船拖拽造成渔船沉没，事故导致船上作业人员1人死亡，直接经济损失5元。

事故发生后，滨海新区主要领导高度重视，要求有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理，及时做好属安抚工作。

网站地图

随后，滨新区成立了由区党工委委员、管委会副主任许经伦为组长，区农业农村局、区海洋综合执法大队主要负责同志为副长，区办公室、区工会、区农业农村局、区政法信访局、区应急管理局、区海洋综合执法大队、电城镇人民政府、茂名海事局博贺事处、茂名海警局滨海工作站等有关人员组成的茂名滨海新区“12·27”渔船事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调工作，并聘请海事调查专家协助开展事故调查、原因分析、调查报告论证。

事故调查组经过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡及损失情况，认定了事故性质和任，提出了对有关责任人员及责任单位处理建议和事故防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况


（一）对途经事发海域船舶排查情况

通过船舶AIS航迹监控系统排查发现，在当日10时30分至11时00分，在事发海域除“粤茂滨渔18116”渔船外，另有3艘渔船在近航行，船牌号分别为**“粤茂滨渔42033”**、**“粤茂滨渔43286”**、**“粤茂滨渔46628”**。事故调查组分别对该3艘渔船与“粤茂渔18116”渔船进行了航迹比对，发现“粤茂滨渔42033”渔船与“粤茂滨渔18116”渔船航迹存在交汇点，具体如下:

1.“粤茂滨渔42033”与“粤茂滨渔18116”的航迹比对：“粤茂滨渔18116”船于2025年12月27日10时50分04秒（“粤茂滨18116”渔船AIS信号消失）在东经111°15′26.5680″、北纬21°23′53.8584″位置，与“粤茂滨渔42033”船于2025年12月27日10时49分16秒在东经111°15′35.8560″、北纬21°23′55.3488″位置相距270米，与“粤茂滨渔42033”船于2025年12月27日10时50分秒在东经111°15′32.0256″、北纬21°23′54.9096″位置相距160米，航迹存在交汇。（见附图1、附图2）




附图1

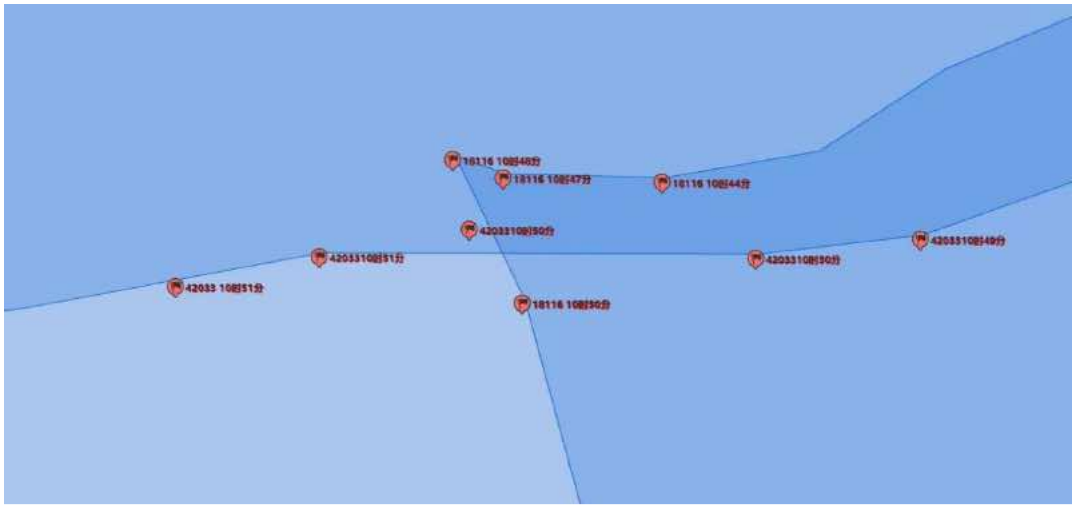


附图2

2.“粤茂滨渔43286”与“粤茂滨渔18116”的航迹比对：“粤茂滨渔18116”船于2025年12月27日10时50分04秒（“粤茂滨渔18116”渔船AIS信号消失）在东经111°15′26.5680″、北纬21°23′53.8584″位置，与“粤茂滨渔43286”船于2025年12月27日10时49分47秒在东经111°15′16.4520″、北纬21°24′23.1300″位置相距960米，航迹不存在交汇。（见附图3）

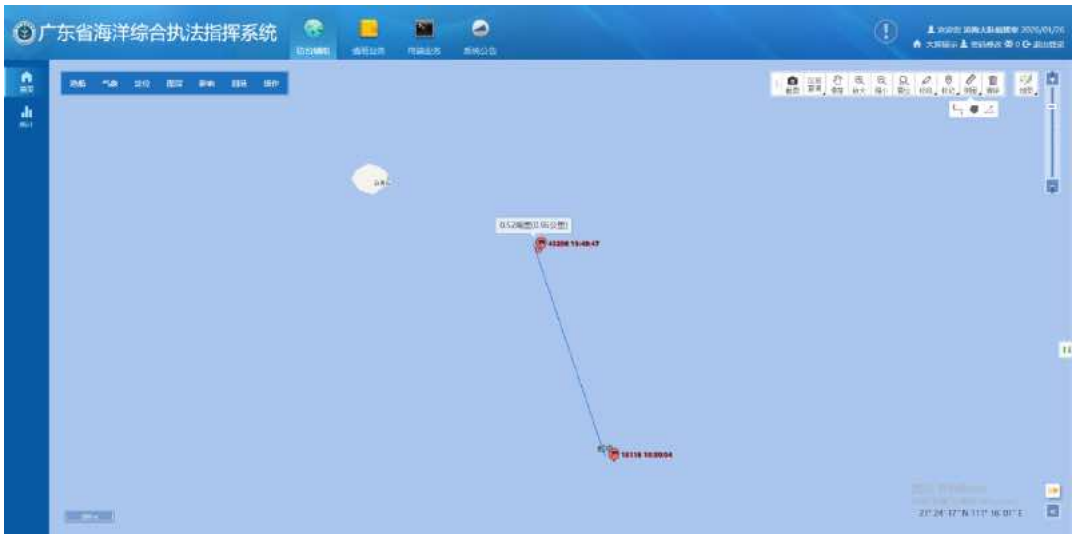

附图3

3.“粤茂滨渔46628”与“粤茂滨渔18116”的航迹比对：“粤茂滨渔18116”船于2025年12月27日10时50分04秒（“粤茂滨渔18116”渔船AIS信号消失）在东经111°15′26.5680″、北纬21°23′53.8584″位置，与“粤茂滨渔46628”船于2025年12月27日10时49分56秒在东经111°15′54.2520″、北纬21°23′56.7384″位置相距810米，航迹不存在交汇。（见附图4）

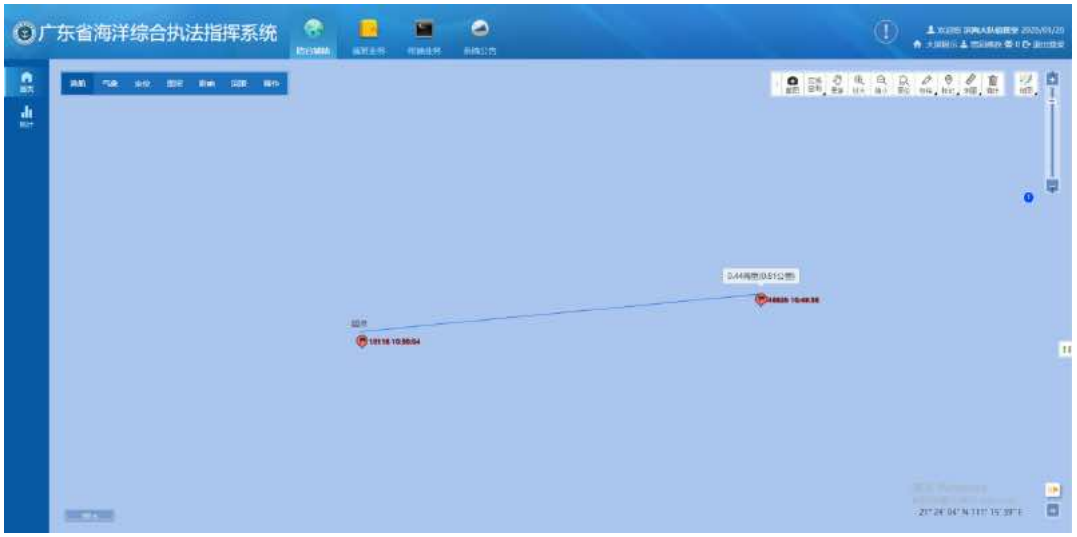

附图4

（二）涉事船舶基本情况

1.涉事船舶基本情况：“粤茂滨渔18116”的涉事船属小型木质捕捞渔船，船长6.8米，船宽1.1米，船深1.1米；总吨位1.0吨；机功率3.7千瓦；船上核定作业人员2人。

2.涉事船所有人：船主陈*民，身份证号码4409**********1239，住址为广东省茂名市电白区电城镇岭脚上坎东村。

3.人员情况：事发当日（2025年12月27日），“粤茂滨渔18116”的涉事船上仅有1人出海作业，作业船员为陈*冠；该船员在“粤茂滨渔18116”渔船机驾长，持有机驾长证书（编号4409**********X369，证书有效期自2022年07月26日至2027年07月日），负责该船日常生产经营管理。

4.安全设备配备基本情况：AIS1台；救生圈2个；救生衣2件。

5.船舶持证情况

（1）《渔业捕捞许可证》编号：（粤茂滨）船捕（2022）HY-000***号；作业类型/方式：刺网/漂流；作业场所：A类渔区；业时限：2022年01月20日至2027年01月19日（非禁（休）渔期）。

（2）《渔业船舶国籍证书》编号：（粤茂滨）船登（籍）（2023）HY-000***号；有效期至2028年04月16日。

（3）《渔业船舶所有权登记证书》编号：（粤茂滨）船登（权）（2023）HY-000***号，证书长期有效。

（4）《渔业船舶检验证书》编号：440904A250***；2025年04月29日签发；有效期至2026年06月05日。

（三）涉事船舶调查情况


涉事渔船于2025年12月28日13时00分打捞上岸。经外观检查：

1.该船体四周完好，没有新的擦碰痕迹。

2.位于船艏的绞网机与基座分离脱落，掉落在船尾处（见附图5、附图6）。



附图5

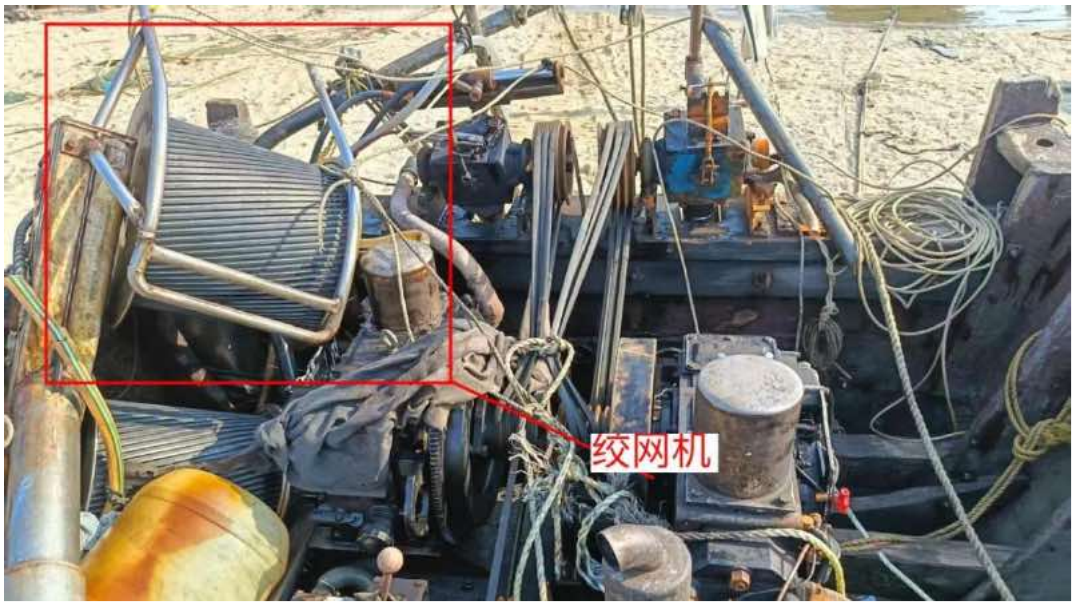


附图6

3.船尾部U型螺旋桨桁架与船体连接的2根架柱从与船体连接处断裂。（见附图7，桁架原型可参考附图8）



附图7

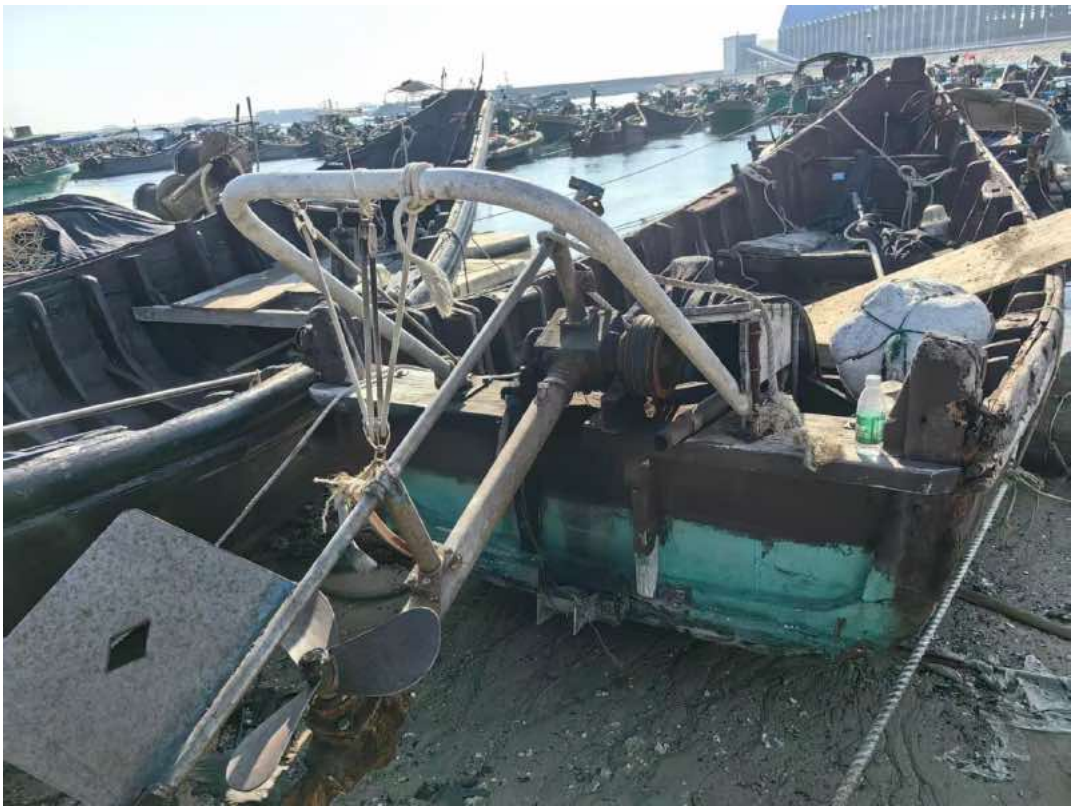

附图8

4.右舵轴（不锈钢）明显弯曲变形。（见附图9）



附图9

5.该船的拖网绳在距船尾约2米处断裂，断面不齐，显示成强力拉断状态。（该船拖网绳总长约72米，为高性能聚丙烯缆绳，直为14毫米，破断拉力为3.6吨，见附图10、附图11）




附图10



附图11

6．“粤茂滨渔18116”渔船于2025年12月27日10时50分04秒，在东经111°15′26.5680”、北纬21°23′53.8584”海域AIS信号
失。（见附图12）

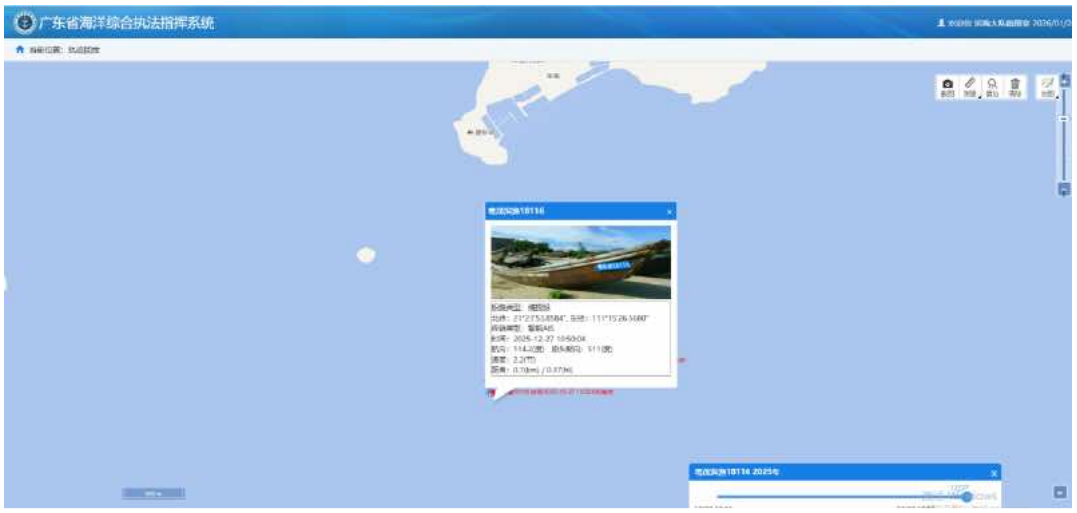

附图12

（四）致使“粤茂滨渔18116”渔船沉没原因的排查情况

1.2025年12月27日天气为东北风3-4级，微浪，能见度良好，可排除海浪或大风导致沉没的原因。

2.“粤茂滨渔18116”渔船总吨位1.0吨，不足以产生能使14毫米高性能聚丙烯缆绳破断的3.6吨以上的力，可排除自身速度过快致拉到礁石而沉没的原因。

3.根据以上信息，可推断出“粤茂滨渔18116”渔船系由于拖网绳被拉拽，导致船尾沉没，船头朝天，从而使绞网机从靠近船头的基座脱落，往船尾掉落。该船在沉没过程中保持船尾朝下，船头朝上的姿态，导致在沉到海底时，U型螺旋桨桁架被撞断，右舵轴撞弯。

（五）“粤茂滨渔42033”渔船基本情况

该船为大型钢质捕捞渔船。总长：36.8米、船长：32.1米、型宽：6.6米、型深：3.6米；总吨位：255吨；净吨位：89吨；主机功率：338.0千瓦；设计吃水：2.8米；设计航速：11节；航区：沿海航区；核定乘员：10人；船体材质：钢质；船舶类型：桁拖船；船籍港：博贺；船舶所有人：肖*，身份证号码4409**********0554，住址为广东省电白县博贺镇新兴北一路60号。

1.事发当天（2025年12月27日）该船上11人出海作业，作业船员分别为：

（1）肖*，男，61岁，（身份证号码：4409**********0554，住所：广东省电白县博贺镇新兴北一路60号）。该船员在任“粤滨渔42033”渔船船长，持有二级船长证书（编号4409**********5X65，证书有效期自2023年05月21日至2028年05月20日），负该船日常生产经营管理。

（2）肖*维，男，35岁，（身份证号码4409**********055X，住所：广东省电白县博贺镇新兴北一路60号101）。该船员在“粤茂滨渔42033”渔船轮机长，持有二级轮机长证书（编号4409**********5X05，证书有效期自2024年08月20日至2029年08月日），负责该船管理船员及主机维修保养工作。

（3）沈*凯，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4409**********0658）

（4）莫*建，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4408*******5730）

（5）杨*敏，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4409**********0570）

（6）阮*龙，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4409**********055x）

（7）蒙*都，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4527**********257X）

（8）裴*昌，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4528**********5719）

（9）蒙*烈，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4527**********2512）

（10）黄*辉，男，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船普通船员（身份证号4409**********0573）

（11）吴*荣，女，该船员在任“粤茂滨渔42033”渔船炊事员（身份证号4312**********1229）

2.安全设备配备基本情况：雷达1台；定位仪1台；AIS1台；甚高频无线电设备1台；救生艇筏双向无线电话2台；10人救生个；救生圈4个；救生衣12件。

3.船舶持证情况

（1）《渔业捕捞许可证》编号：（粤）船捕（2022）HY-200***号；作业类型/方式：拖网/单船桁杆；作业场所：C3渔区；业时限：2022年05月20日至2027年05月19日（非禁（休）渔期）。

（2）《渔业船舶国籍证书》编号：（粤茂滨）船登（籍）（2022）HY-200***号；有效期至2027年04月25日。

（3）《渔业船舶所有权登记证书》编号：（粤茂滨）船登（权）（2022）HY-200***号，证书长期有效。

（4）《渔业船舶检验证书》编号：440900A220***；2024年12月19日签发；有效期至2027年01月16日。

（六）“粤茂滨渔42033”螺旋桨缠绕到障碍物调查情况

通过广东省海洋综合执法指挥系统，调取航迹线，并结合莲头深水养殖网箱区坐标点划分的范围，可以看出“粤茂滨42033”渔船在10时30分，经过了莲头深水养殖网箱区所属公司在迁移网箱后留下的旧锚缆区域。



附图13

根据“粤茂滨渔42033”渔船船员肖维维、船长肖卫提供的证言，“粤茂滨渔42033”渔船在2025年12月27日10时30分，经旧锚缆区域时绞到锚缆（直径42毫米，锚缆被切割成三段，长度分别为24.5米、63米、67米，总长度为154.5米）并拖带着单锚（重量为520市斤）返航到博贺港附近。



附图14




附图15

根据潜水工作人员鲁*炳提供的证言，2025年12月27日“粤茂滨渔42033”渔船返航到博贺港浮船坞附近进行锚缆处理时，鲁
看到螺旋桨的缠绕情况为右边螺旋桨绞了5至6圈的锚缆，形成1个直径约50厘米的球体，右边螺旋桨基本无法工作；左边螺旋桨绞

至3圈，还能继续工作。


（七）对“粤茂滨渔42033”渔船拖拽“粤茂滨渔18116”渔船致使其翻沉的确认情况

1.通过“粤茂滨渔42033”渔船航迹图分析，其在2025年12月27日10时50分左右与“粤茂滨渔18116”渔船交汇，两船最近距约为160米。（见附图16）

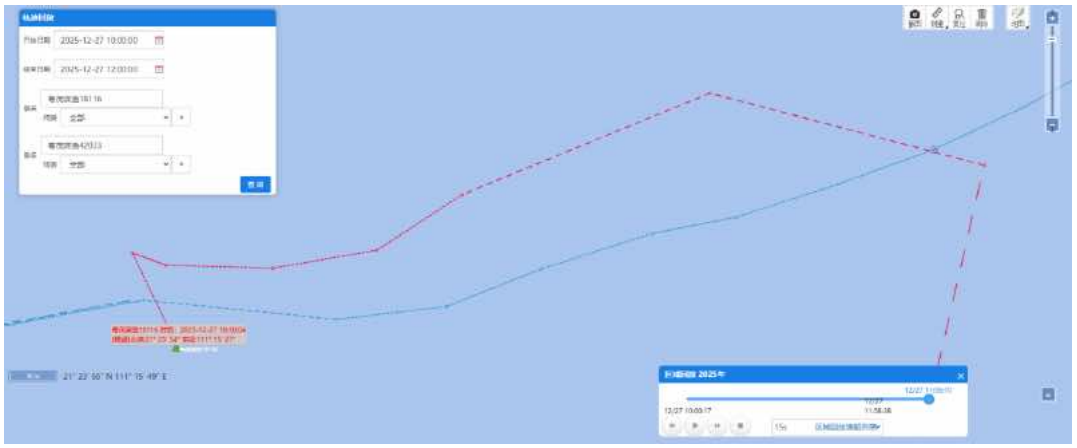

附图16

2.根据“粤茂滨渔43286”渔船船长高*亮提供的证言以及船上视频记录证实，“粤茂滨渔43286”渔船于2025年12月27日10时49分47秒航行在东经111°15′16.0560″、北纬21°24′19.8648″位置时，船长高*亮目视到前方约1海里处有1艘大船在航行（通过航迹及时间比对，确认为“粤茂滨渔42033”渔船）。（见附图17）

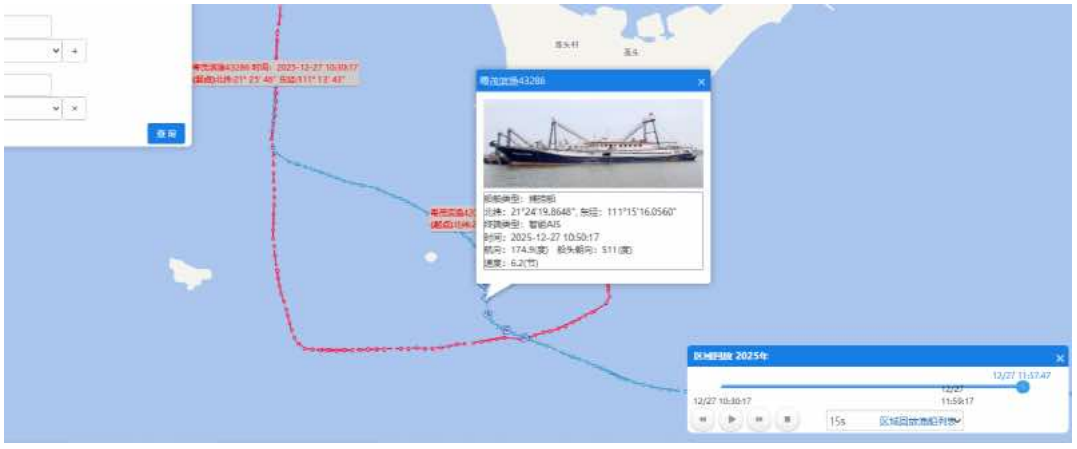


附图17

另经“粤茂滨渔43286”渔船船上监控拍摄到在2025年12月27日10时50分，“粤茂滨渔42033”渔船与一条小船（通过航迹及时间比对，确认为“粤茂滨渔18116”渔船）交汇后，小船影像在“粤茂滨渔42033”渔船后方消失。（见附图18）



附图18

2025年12月27日10时50分“粤茂滨渔43286”渔船与“粤茂滨渔42033”渔船距离约为790米；与“粤茂滨渔18116”渔船距离约为870米。（见附图19）

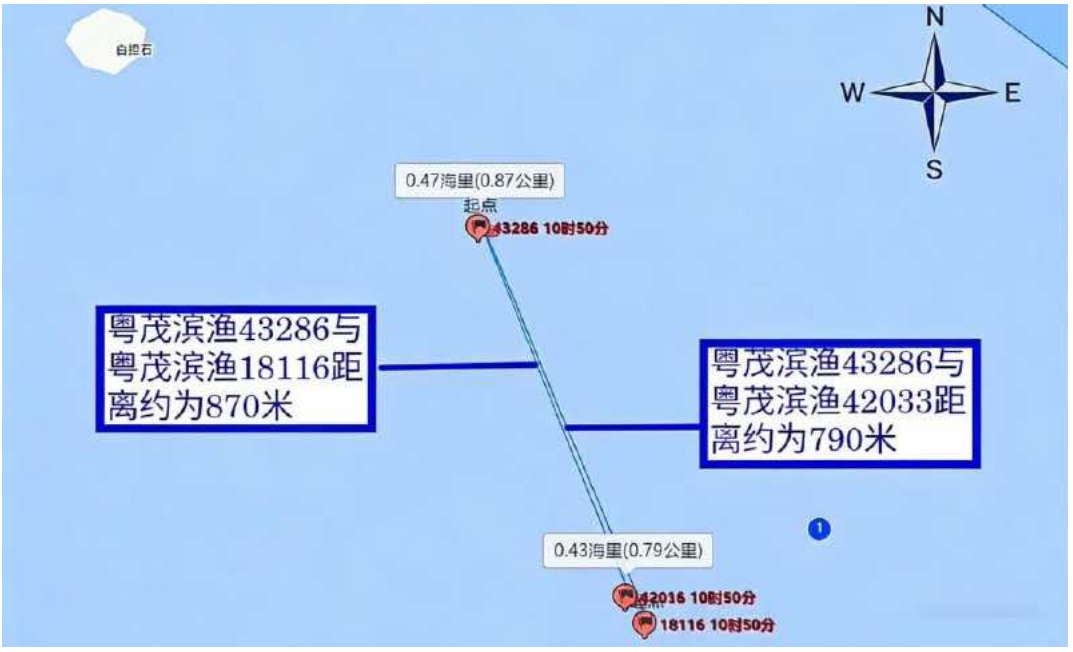

附图19

3.根据“粤茂滨渔46628”渔船船长李*建提供的证言，“粤茂滨渔46628”渔船于2025年12月27日10时49分56秒航行在东经111°15′54.2520″、北纬21°23′56.7386″位置时，目视到前方约1海里有“粤茂滨渔42033”渔船正在航行，还有2条木质小艇在“粤茂滨渔42033”渔船附近航行。

（八）对莲头深水养殖网箱所属公司的调查情况

1.公司基本情况

网箱所属公司名称：广东厚信水产有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈*庆；统一社会信用代码：914409*******BU9H。

2.海域使用情况

根据广东厚信水产有限公司代表“黄*波”及“林*松”提供的证言，广东厚信水产有限公司在2024年04月22日办理滩涂水域养证（范围为东至N21°24'25.340"、E111°15′47.672"；西至N21°24'18.345"、E111°14′59.958"；南至N21°24'09.536"E111°15′17.330"；北至N21°24'34.150"、E111°15′30.300"连成的四边形；编号为粤滨海新区府（海）养证【2024】第000**号有效期至2029年04月21日）。计划投放圆形深水网箱60个（其中30个圆形深水网箱周长为90米，另外30个圆形深水网箱周长为米），每个网箱使用14或16条锚链固定（缆绳长度为70米，直径为42毫米；锚为单挂型锚，重量为520市斤）。

在2024年04月底投放网箱时未按滩涂水域养殖证规定的范围内投放（实际投放在N21°24'54.53"、E111°15'47.41"N21°25'0.25"、E111°16'9.57"；N21°24'57.29"、E111°16'15.57"；N21°24'45.14"、E111°16'20.30"；N21°24'29.02"E111°16'25.14"；N21°24'25.39"、E111°16'12.50"；N21°24'28.86"、E111°16'8.17"；N21°24'26.49"、E111°15'57.37N21°24'33.93"、E111°15'47.69"；N21°24'39.39"、E111°15'46.46"；N21°24'44.12"、E111°15'50.56"，该11点坐标点连接形的范围内），于2025年12月15日，将30个周长为90米的网箱移动到滩涂水域养殖证核定区域。2025年12月31日完成周长为90米圆形深水网箱移动，剩余的30个周长为80米的圆形深水网箱未处理。2025年12月27日在迁移前区域还剩余约50条锚缆未处理。（移前后区域看附图20）



附图20

二、事故发生经过和事故救援

（一）事故发生经过

综合事故调查情况，事故调查组经调查取证及分析研究，对该起事故经过描述如下：

2025年12月27日07时00分，“粤茂滨渔18116”渔船机驾长陈*冠单独1人驾驶渔船从寮前海停泊区启程出海，10时40分到达头深水养殖网箱南面海域开始拖网捕捞作业。2025年12月27日09时30分，“粤茂滨渔42033”渔船从博贺港码头启程，10时30分达莲头深水养殖网箱区时，螺旋桨绞到广东厚信水产有限公司浮置于海里的深水网箱锚缆，且反复尝试摆脱纠缠物无果，于10时35掉头返航博贺港。“粤茂滨渔42033”渔船拖带着缆锚往博贺港码头返航过程中与“粤茂滨渔18116”渔船发生交汇，交汇时“粤滨渔42033”渔船拖带着的缆锚勾缠到了“粤茂滨渔18116”渔船的网具，导致“粤茂滨渔18116”渔船被瞬间的强力拖拽至翻沉。故发生后“粤茂滨渔42033”渔船未发生停顿（该船船长称未发觉事故发生），继续航行返港，于11时50分“粤茂滨渔42033”渔航行至博贺港外浮船坞附近海域处理螺旋桨缠绕物，14时04分返航至博贺港码头停泊。

海事部门搜救船舶于2025年12月27日14时30分在莲头深水养殖网箱区附近（东经111°15.281′、北纬21°23.972′）通过声呐设发现沉船；船东自行组织人力于2025年12月28日13时将沉船打捞上岸，并确认是“粤茂滨渔18116”渔船。

2025年12月31日，搜救人员在小放鸡岛南面发现了“粤茂滨渔18116”船员的遗体。

（二）应急处置评估情况

此次事故应急处置未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

“粤茂滨渔42033”渔船在未判明行动受限状态下冒险继续航行，未正确悬挂号型；未安排人员加强瞭望；未能保证航行安全**《1972年国际海上避碰规则》第5条**：“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规降望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计”的规定”；及**第27条第2款**：“操纵能力受到限制的船舶，除从事清除水雷作业的舶外，应显示：（1）在最易见处，垂直三盏环照灯，最上和最下者应是红色，中间一盏应是白色；（2）在最易见处，垂直三个型，最上和最下者应是球体，中间一个应是菱形体；（3）当对水移动时，除本款（1）项规定的号灯外，还应显示桅灯、舷灯和灯；（4）当锚泊时，除本款（1）和（2）项规定的号灯或号型外，还应显示第三十条规定的号灯或号型。”故上述违规行为是造成起事故发生的**直接原因**。

（二）事故间接原因

1.广东厚信水产有限公司在迁移网箱后滞留的缆、锚未及时回收，让锚缆继续浮置于海里，且未设置符合标准的警示标志的为，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第51条：“碍航物的所有人、经营人或者管理人应当按照有关强制性标准和技术规范要求及时设置警示标志，向海事管理机构报告碍航物的名称、形状、尺寸、位置和深度，并在海事管理机构限定的期限内打捞清除碍航物的所有人放弃所有权的，不免除其打捞清除义务”的规定，导致“粤茂滨渔42033”渔船螺旋桨被锚缆缠绕，随后缆锚拖拽“粤茂滨渔18116”的网具致使其翻沉，故上述违规行为是造成该起事故的重要原因。

2.肖*，未落实渔船安全管理责任，安全生产意识和法律意识淡薄，在未判明“粤茂滨渔42033”渔船行动受限状态下冒险继续行，未能保证航行安全。

3.陈*冠安全意识淡薄，擅自将“粤茂滨渔18116”渔船核定的流刺网作业方式更改为拖网作业方式，在海上作业时未按要求穿救生衣。

四、事故性质

根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》的第三条规定，经调查组认定，本起事故是由于“粤茂滨渔42033”渔船螺旋桨缠绕到海里障碍物后处理不当，在未判明本船受限具体情况前提下冒险航行返港，且在航行途中未加强瞭望、谨慎驾驶，导其他船舶触损的一般渔业船舶水上生产安全事故。

五、事故责任判定

“粤茂滨渔42033”渔船在该起事故中应负有责任；广东厚信水产有限公司在该起事故中应负有责任；“粤茂滨渔18116”渔对事故发生应负有责任。

六、对有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

陈*冠安全意识淡薄，擅自将“粤茂滨渔18116”渔船核定的流刺网作业方式更改为拖网作业方式，在海上作业时未按要求佩戴生衣，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）

肖*，未落实渔船安全管理责任，安全生产意识和法律意识淡薄，在未判明“粤茂滨渔42033”渔船行动受限状态下冒险继续行，未能保证航行安全，对事故发生负有责任，涉嫌交通肇事罪，建议茂名海警局滨海工作站依据《中华人民共和国渔业船员管理法》《中华人民共和国海上交通安全法》等相关规定，追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位（3个）

1.广东厚信水产有限公司，在迁移网箱后未及时处理余下的锚缆，且未对锚缆设置符合标准的警示标志，导致“粤茂滨渔42033”渔船螺旋桨被锚缆缠绕，未能及时采取有效措施消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由滨海新区应急管理局依据《华人民共和国安全生产法》等相关规定，对其实施行政处罚。

2.“粤茂滨渔42033”渔船，核载人数10人，事发时船上共有11人作业，存在超载行为，且未按要求的最低配员标准配备职务员，建议滨海新区海洋综合执法大队按照《中华人民共和国渔业法》等相关规定，对其实施行政处罚。

3.“粤茂滨渔18116”渔船，核定作业方式为流刺网作业，擅自更改为拖网作业，改变作业方式，建议滨海新区海洋综合执法大按照《中华人民共和国渔业法》等相关规定，对其实施行政处罚。

（四）其他处理建议

本事故中涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议各方当事人通过其他法律途径解决。

七、事故整改和防范措施

（一）营造浓厚的渔船安全生产氛围。滨海新区农业农村局、海洋综合执法大队立即针对该事故以各种形式对渔船渔民群众进宣传教育，强化船员安全教育培训，定期组织渔业从业人员开展安全知识和实操技能培训，重点讲解防翻船、应急避险、落水自救救等内容，提升船员风险预判和应急处置能力；利用信息化手段实时监控渔船动态。滨海新区海洋综合执法大队加强海上巡逻执法防范突发风险；开展辖区网箱养殖及渔业设施碍航物专项排查，形成台账限期清零。

（二）强化落实渔船的安全管理。电城镇人民政府要组织各村委会督促船舶所有人遵守渔业生产及海上航行安全法律法规，建全员安全责任制将救生设备管理、应急处置等责任细化到人，杜绝责任悬空；督促船舶所有人依法依规从事渔业生产经营活动，加日常监管力度，开展常态化安全检查，重点排查救生设备缺失、维护不到位的问题，对隐患限期整改闭环管理，引导渔民增强安全识，自觉遵守安全规定，筑牢渔船救生安全防线。

分享到：

适老化 无障碍服务

机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东省茂名滨海新区博

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332