来宾三江口新区高性能纸基新材料项目“4·27”一般车辆伤害事故调查报告

来宾市政府事故调查组

2025 年 6 月

目　录

一、事故基本情况……1
（一）事故发生单位概况……1
（二）事故相关单位概况……1
（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况……2
（四）项目概况……3
（五）事故现场情况……3
（六）事故车辆及驾驶人情况……5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况……7
二、事故发生经过及应急处置情况……7
（一）事故发生经过……7
（二）事故应急处置及善后工作情况……8
（三）事故应急处置评估……8
三、事故原因分析……9
（一）直接原因……9
（二）间接原因……9
四、政府部门安全监管单位履职情况……11
（一）市三江口新区管委会履职情况……11
（二）兴宾区住建局履职情况……12
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议……12
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员……12
（二）对事故有关责任人员的处理建议……12
（三）对事故责任单位的处理建议……13
五、事故整改和防范措施……14
（一）广西哲辉公司……14
（二）浙江九越公司……14
（三）广西仙鹤公司……15
（四）市三江口新区管委会……15
（五）兴宾区住建局……15

2025年4月27日16时30分许，广西三江口新区高性能纸基新材料项目发生一起车辆伤害事故，造成1人经抢救无效死亡。

事故发生后，根据有关法律法规的规定，市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市住建局、市总工会、市三江口新区管委会为成员单位的事故调查组，邀请市纪委监委、市检察院介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、询问谈话等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，广西三江口新区高性能纸基新材料项目“4·27”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.项目施工单位:广西哲辉建设工程有限公司(以下简称“广西哲辉公司”)，统一社会信用代码：91451302MA5QCQC7XB，注册资本：伍仟万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2021年03月26日，法定代表人为汤春山，注册地为来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦2206号，经营范围：各类工程建设活动、消防设施工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、土石方工程施工等业务。

（二）事故相关单位概况

1. 项目建设单位：广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广

西仙鹤公司”），统一社会信用代码：91451302MA5Q5EL095，注册资本：伍亿圆整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2020 年 12 月 14 日，法定代表人：王敏良，注册地址：来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号。经营范围：纸浆制造、纸制造、纸制品制造及销售等业务。

2. 项目监理单位：浙江九越建设管理有限公司（以下简称“浙江九越公司”），统一社会信用代码：91330803597237341N，注册资本：肆仟壹拾万圆，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2012 年 06 月 06 日，法定代表人：夏永君，注册地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道 777 号；经营范围：工程项目管理、工程咨询、工程监理等业务；资质类别及等级：工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级等。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 广西哲辉公司已取得《建筑业企业资质证书》（证书编号：D245346110，有效期：至 2025 年 11 月 20 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级等）和《安全生产许可证》〔编号：（桂）JZ 安许证字[2021]002116，许可范围：建筑施工；有效期：2024 年 05 月 29 日至 2027 年 08 月 27 日〕，公司主要负责人、综合类专职安全员已取得安全生产考核合格证书，公司设置有安全管理机构，制定有安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、事故应急救援预案等，编制有项目施工组织设计方案，成立了三江口新区高性能纸基新材料产业园项目工程项目部，开展有安全检查、岗前三级教育培训、班前项目安全技术交底等，项目负责人为宁凤珍（注册二级

建造师证书编号：桂 245141441807）。

2. 广西仙鹤公司制定有安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、事故应急预案等；与施工单位签订了《工程施工安全协议书》，明确各自安全管理职责；定期对施工单位进行安全检查，检查中发现的问题已及时督促施工单位整改。

3. 浙江九越公司编制有监理规划，项目施工过程中正常开展监理活动，形成监理项目监理部月份考评表、安全检查表、监理月报、监理例会等进行施工现场安全监理巡查检查记录。

（四）项目概况

三江口新区高性能纸基新材料产业园项目位于来宾市三江口新区南泗片区，项目总投资约 219 亿元，规划用地总面积 5000 亩，于 2022 年 3 月开工建设。项目分三期建设，一期建设规模为 82217.49m^2，目前已部分建成投产；二期建设规模为 34426.7m^2，于 2024 年 1 月 16 日取得《建筑工程施工许可证》。

（五）事故现场情况

事故现场位于项目二期的原料堆场 2#圆堆西侧空地，空地呈三角形，地面为混凝土，空地南、北两侧为纸浆原料堆，南侧纸浆原料堆高约 10m，北侧纸浆原料堆高约 8m，空地西侧外为正在建设的排水沟。事发时，空地停放有 2 辆卸货的货车（位置详见事故现场示意图二）。事故现场遗留一条长约 20m、宽约 3m 的装载机铲料作业后留下的痕迹，痕迹东侧边沿地面为散落纸浆原料木片，痕迹北侧边沿地面为装载机铲料作业后留下的纸浆原料木片堆，装载机停放于痕迹中部位置，装载机底部中央为一辆倾倒的电动自行车。



图 1 事故现场示意图一

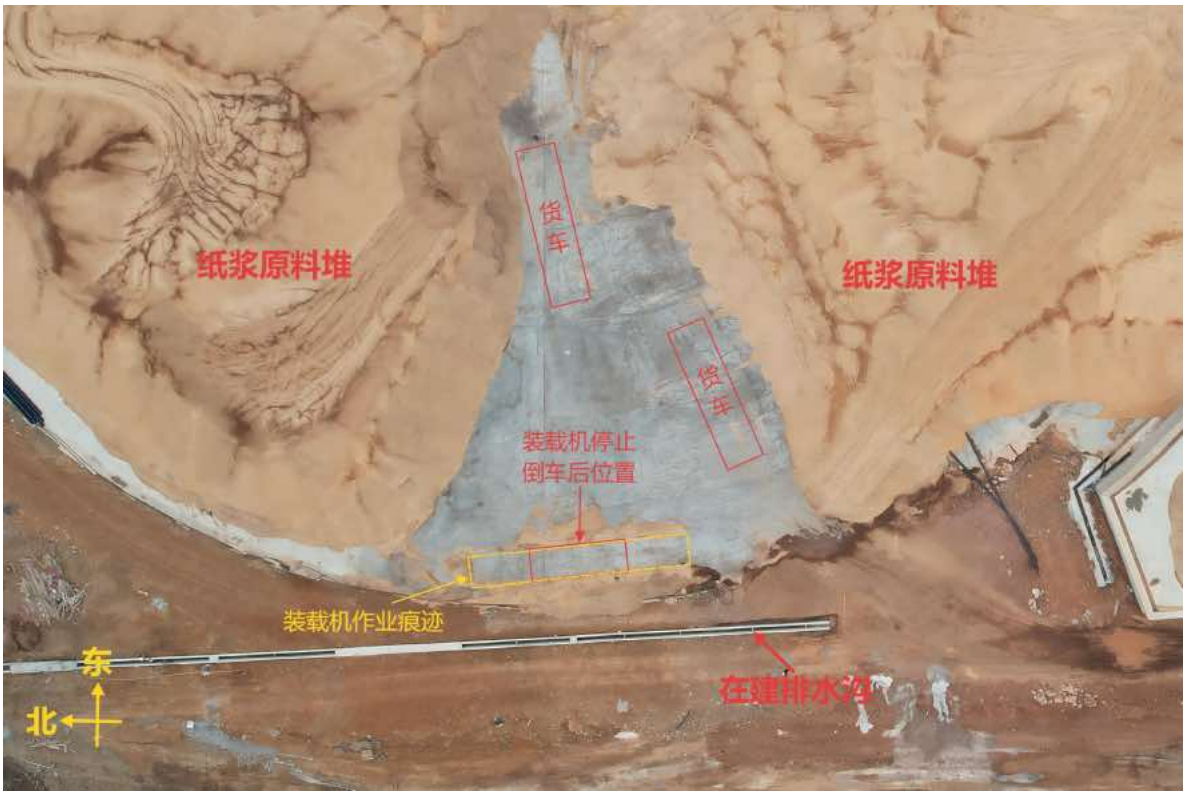


图 2 事故现场示意图二

（六）事故车辆及驾驶人情况

1. 轮式装载机，无号牌号码，车辆内部编号为18号，车辆品牌型号为柳工牌856E，车辆识别代码为CLG856EZKRL839158，车身颜色为绿、灰，发动机型号为TZ380XSLG80A，发动机号为240830001，燃料种类为电，外廓尺寸为9493mm×3160mm×3500mm，总质量为19355kg，车辆制造日期为2024年11月7日，《中华人民共和国机动车整车出厂合格证》编号为YE4980000553829、发证日期为2024年11月7日，车辆所有人为广西仙鹤公司，购机日期为2024年11月9日，特约维修中心为广西千里通配件营销公司，广西千里通配件营销公司分别于2024年11月15日、2024年12月10日、2025年2月8日、2025年4月8日对该车辆进行四次上门维保服务。广西哲辉公司通过向广西仙鹤公司租用方式，为该车实际使用者。



图3 事故车辆轮式装载机

2．电动自行车，无号牌号码，品牌型号为爱玛牌AM1000DT-19A，车身颜色为蓝、黑，类型为电动两轮车。



图 4 事故车辆电动自行车

3．事故车辆驾驶人情况

（1）覃*春，男，涉事轮式装载机驾驶人，住址：来宾市兴宾区城厢镇莆田村民委**村***号，身份证号：452226**********。事发时，持有机动车驾驶证（准驾车型：B2E，初次领证日期：2011 年 02 月 09 日，有效期限：2017 年 02 月 09 日至 2027 年 02 月 09 日）、《建设工程机械行业施工作业操作证》（岗位名称：装载机操作，技能等级：高级，发证

日期：2024 年 10 月 14 日，有效期限：2030 年 10 月 13 日，发证机构：广东省建机人才服务中心）及《建设工程机械行业技能岗位合格证书》（岗位名称：装载机操作，技能等级：高级，证书编号：GDJJ00241001385，发证机关：广东省建机人才服务中心，发证日期：2024 年 10 月 14 日）。

2. 罗*亨，男，涉事电动自行车驾驶人，在事故中死亡，住址：来宾市兴宾区南泗乡高岭村民委**村**号，身份证及驾驶证号：452226**********。经公安交通管理综合应用平台查询，罗*亨无机动车驾驶证。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 110 万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 27 日上午，覃*春上班后在公司项目部附近工地平整土地。**下午 15 时 10 分许，**在公司项目部附近工地做工的覃*春接到公司主管袁*栋电话通知，让其到原料堆场 2#圆堆附近工地平整土地。**15 时 30 分许，**覃*春到达事发地点旁边时下起大雨，于是就地停车等待雨停。**15 时 50 分许，**袁*栋安排罗*亨到原料堆场 2#圆堆附近工地进行混凝土浇筑，雨停后罗*亨驾驶电动自行车出发。**16 时 20 分许，**覃*春见雨停了，便驾驶轮式装载机继续行进，经过事发地点时，发现路面散落较多木片原料，于是驾驶轮式装载车由南往北将散落地上的木片原料推往原料堆场 2#圆堆

方向。**16 时 30 分许，**罗*亨到达此地并驾驶电动自行车尾随轮式装载车骑行，此时覃*春已完成第一铲作业，未注意到罗*亨在其车后便进行倒车，正好将罗*亨撞倒碾压，直至听见附近货车司机呼叫后下车查看，发现罗*亨已躺在轮式装载机车头前方，电动自行车倒在轮式装载机车底，覃*春立即电话报告主管袁*栋。**16 时 35 分许，**在附近的广西哲辉公司李何辉、覃*芬（罗*亨嫂子）听见呼喊后立即赶到现场，随即拨打 120 急救电话和 110 报警电话。**16 时 50 分许，**南泗乡卫生院医护人员到达事故现场并查看罗*亨伤情，发现罗*亨已无生命体征，根据广西哲辉公司及亲属要求，医护人员随即将罗*亨转运来宾市人民医院。**18 时 38 分许，**到达来宾市人民医院，经医务人员检查确认，罗*亨已死亡。

（二）事故应急处置及善后工作情况

接到事故报告后，市三江口新区管委会、兴宾区南泗乡卫生院、市公安局兴宾分局南泗派出所等相关职能部门立即赶赴现场开展应急救援和事故善后处置工作。2025 年 4 月 29 日，死者家属与事故相关方达成赔偿协议，当天死者罗*亨在来宾市殡仪馆火化。至此，善后处置工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，广西哲辉公司相关人员能快速拨打 120 急救电话请求帮助，各相关职能部门立即赶赴事故现场进行应急处置，事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，善后工作得到及时妥善解决，未发生维稳事件。经评估，

本次事故应急救援处置及时、措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是:

1. 覃*春安全意识淡薄，在作业现场安全措施不到位情况下自行决定开展轮式装载机作业，在未仔细观察车辆后方路面情况、未确认轮式装载机作业区域内是否有人情况下，驾驶装载机倒车行进，撞倒、碾压车后方的罗*亨，导致事故发生。

2. 罗*亨安全意识淡薄，作为轮式装载机作业无关人员，驾驶电动自行车进入轮式装载机作业区域并尾随轮式装载机骑行，未主动避让轮式装载机并与之保持安全距离，遇到装载机倒车时未能及时采取有效应急处置措施避险，被车辆撞倒、碾压后经抢救无效死亡。

直接原因分析：经调查，覃*春事发前在作业现场未采取措施防止无关人员进入作业区域[1]，在作业现场安全措施不到位情况下就开展轮式装载机作业，倒车时未仔细观察车辆后方情况，未及时发现罗*亨，同时罗*亨对轮式装载机作业区域安全风险认识不足，擅自驾驶电动自行车进入轮式装载机作业区域并尾随轮式装载机骑行，两人的不安全行为是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

---

[1] 《建筑机械使用安全技术规程》第 2.0.15 条：……挖掘机、起重机、打桩机等易发生安全事故的施工现场，应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内。

事故间接原因是:广西哲辉公司未认真落实安全生产主体责任，生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除轮式装载机作业现场存在的事故隐患;未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

间接原因分析:

1. 生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除轮式装载机作业现场存在的事故隐患。事发前，广西哲辉公司未排查出轮式装载机作业现场存在的事故隐患，未及时发现并制止轮式装载机驾驶人在作业现场安全措施不到位情况下开展作业的行为，未采取措施防止作业无关人员进入轮式装载机作业区域，从而导致轮式装载机作业现场存在的事故隐患未得到及时发现并消除。

2. 未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。经查阅覃*春、罗*亨的《建筑安装工人三级安全教育登记表》，广西哲辉公司对两人进行的公司级教育均缺少从业人员安全生产权利和义务内容，对两人进行的工程项目部教育均缺少工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的伤亡事故、有关事故案例等内容，对两人进行的班组教育均缺少有关事故案例等内容，同时，该表未记录教育培训考核结果，两人的《三级安全教育试卷》只写了姓名及答案，未写考试成绩。上述行为不符合《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四款[3]及《生产经营单位安全

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

培训规定》第十四条第一款[4]、第十五条[5]、第十六条[6]的规定，是导致覃*春、罗*亨安全意识淡薄、不安全行为的重要原因。

四、政府部门安全监管单位履职情况

（一）市三江口新区管委会履职情况。市三江口新区管委会2021年1月经市委、市人民政府批准成立，根据《中共宾市三江口新区工作委员会 宾市三江口新区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要负责对三江口新区“直管区”内的安全生产监督管理工作，协助市直部门开展应急值守、应急管理、

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4] 《生产经营单位安全培训规定》第十四条第一款：厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：

（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；

（三）从业人员安全生产权利和义务；

（四）有关事故案例等。

[5] 《生产经营单位安全培训规定》第十五条：车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：

（一）工作环境及危险因素；

（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；

（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；

（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

（八）有关事故案例；

（九）其他需要培训的内容。

[6] 《生产经营单位安全培训规定》第十六条：班组级岗前安全培训内容应当包括：

（一）岗位安全操作规程；

（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

（三）有关事故案例；

（四）其他需要培训的内容。

救援、消防安全等工作。今年以来，召开安全工作部署会议4次，对涉事项目现场累计开展安全检查和安全服务6次，发现安全隐患问题能督促项目业主完成整改。

（二）兴宾区住建局履职情况。兴宾区住建局作为承担涉事项目房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理职责的部门，督促涉事项目参建单位建立健全安全隐患排查整改机制，开展了涉事项目施工现场质量安全监管工作，聘请具有专业资质机构对涉事项目开展安全检查，深入项目开展安全生产宣传教育活动。今年以来，对三江口新区高性能纸基新材料项目开展安全生产检查并同步开展重大事故隐患专项排查整治10余次，共签发责令限期整改通知书5份，责令停工整改通知书2份，目前检查发现的施工现场安全问题均已整改完成。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

罗*亨，男，群众，广西哲辉公司工人，安全意识淡薄，作为轮式装载机作业无关人员，驾驶电动自行车进入轮式装载机作业区域并尾随轮式装载机骑行，未主动避让轮式装载机并与之保持安全距离，遇到装载机倒车时未能及时采取有效应急处置措施避险，对本起事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

覃*春，男，群众，广西哲辉公司轮式装载机驾驶员，安全

意识淡薄，在作业现场安全措施不到位情况下自行决定开展轮式装载机作业，在未仔细观察车辆后方路面情况、未确认装载机作业区域内是否有人情况下，驾驶装载机倒车行进，撞倒、碾压车后方的罗*亨，对本起事故的发生负有直接责任，建议责成广西哲辉公司按公司有关规定对其进行处理。

李何辉，男，群众，广西哲辉公司项目部实际现场安全员，具体负责项目安全管理工作，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查发现并消除轮式装载机作业现场存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[7]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由来宾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定对其实施行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

广西哲辉公司，未认真落实安全生产主体责任，生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除轮式装载机作业现场存在的事故隐患，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

四十一条第二款[9]、第二十八条第一款、第二十八条第四款及《生产经营单位安全培训规定》第十四条第一款、第十五条、第十六条的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由来宾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]的规定对其实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）广西哲辉公司要立即组织召开公司全体员工事故教育警示会，深刻剖析、吸取事故教训；组织开展工程机械设备及车辆专项排查整治，深入排查整治程机械设备、车辆作业安全隐患；按规定扎实开展安全教育培训，及时整改事故暴露出的培训内容漏项、考核考试不打分、不记录等问题，切实提高员工安全意识和能力；建立健全全员安全生产责任制，压实从主要负责人到一线从业人员岗位责任；建立完善安全生产规章制度及安全操作规程，特别是要针对事故暴露出的轮式装载机作业现场安全措施不到位等问题，进一步修改完善相关规章制度及操作规程；建立并实施事故隐患内部报告奖励机制，实现事故隐患内部发现、内部报告、内部解决。同时，要加强日常安全检查巡查，及时发现、整改安全隐患问题，避免类似事故再次发生。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）浙江九越公司要依法履行监理职责，严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。要严格把控和监管施工过程中的风险点，督促广西哲辉公司做好安全管理相关工作，切实落实监督管理工作。

（三）广西仙鹤公司要深刻吸取事故教训，加强厂区装载机等机械设备和货车等车辆的管理，设置完善厂区作业现场、道路安全警示标志，防范事故发生。要加强对广西哲辉公司安全工作的统一协调、管理，定期对其进行安全检查，发现安全问题要及时督促其整改到位。

（四）市三江口新区管委会要加强对广西哲辉公司安全生产工作指导服务，督促广西哲辉公司对事故暴露的问题及时整改到位。要持续做好项目建设日常安全监督检查，指导督促各项目参建单位加强安全管理、深入开展安全隐患排查整治，确保项目建设安全有序推进。

（五）兴宾区住建局要进一步加强项目的安全监管，加大对施工现场安全监督力度，督促项目参建单位切实落实安全生产主体责任，防范事故发生。