山西义棠煤业有限责任公司
“8·21”一般触电事故调查报告

介休市人民政府事故调查组

2025年10月

目 录

一、事故有关基本情况 1

（一）事故发生单位及相关单位概况 1

（二）脱硫站建设以及管理情况 3

（三）事故发生单位安全管理情况 3

（四）事故发生位置基本情况 6

二、事故发生经过、现场救援处置及评估情况 8

（一）事故发生经过 8

（二）事故现场应急处置情况 10

（三）事故信息接报及响应情况 11

（四）善后情况 11

（五）事故应急处置评估 12

三、事故造成的人员伤亡和经济损失 12

（一）伤亡人员情况 12

（二）经济损失情况 12

四、事故发生的原因和性质 12

（一）直接原因 12

（二）直接原因分析 12

（三）间接原因 14

（四）其他可能因素排除 14

（五）事故性质及类别 15

五、有关责任单位存在的主要问题 15

（一）事故单位 15

（二）有关监管部门 16

六、对相关责任单位和责任人员的处理建议 16

（一）对相关责任单位的处理建议 16

（二）对相关责任人员的处理建议 16

（三）其他处理建议 23

七、防范措施及建议 23

山西义棠煤业有限责任公司
“8·21”一般触电事故调查报告

2025年8月21日上午10时45分许，山西义棠煤业有限责任公司脱硫站，发生一起触电事故，造成一人伤亡，直接经济损失约127万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）《山西省安全生产条例》等有关法律法规要求，经介休市人民政府（介政函〔2025〕48号）批准，成立山西义棠煤业有限责任公司“8.21”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由市应急管理局牵头，组织市公安局、市总工会、市能源局等相关单位，并邀请介休市纪委监委设追责问责审查调查组，全面负责事故调查工作，同时由市应急管理局聘请3名专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作。通过现场勘查、专家论证、谈话询问、查阅资料，查明了事故经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，确定了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故有关基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

山西凯嘉能源集团有限公司（以下简称“凯嘉集团”）成立

于2009年5月27日，法定代表人：梁某某，营业执照统一社会信用代码：91140781689XXXXXXX。集团旗下有义棠、安益、倡源、城峰、青云、瑞东6个煤业公司和1个选煤公司，以及煤层气发电公司和煤销总公司等多个子公司和成员单位，全集团核定原煤生产能力和洗选能力均为660万吨/年，主要赋存为焦煤、瘦煤，主导产品有瘦焦精煤、主焦精煤、电煤等。

山西义棠煤业有限责任公司（以下简称“义棠煤业”）位于介休市义棠镇刘屯沟西北角，东北距介休市10km，行政区划属介休市义棠镇管辖。公司由原晋中地区义棠煤矿整体改制组建而成，始建于1956年，改制于2000年。公司为正常生产矿井，核定生产能力1.80Mt/a。

《营业执照》法定代表人：王某某；注册资本：二亿零柒佰万圆整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91140000113XXXXXXX；成立日期：2000年08月28日；日常经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发经营；生产、销售煤化产品（危化品除外）；经销矿用设备及配件；加工、销售服装；煤层气开采和利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《安全生产许可证》证号：（晋）MK安许证字【2023】KJXJ110DY1，有效期为2023年12月25日至2026年12月24日；许可范围：煤炭开采、开采1#、2#、9#、10#煤层、设计生产能力：1.80Mt/a 。

（二）脱硫站建设以及管理情况

由于义棠煤业向山西凯嘉煤层气发电公司（以下简称“发电公司”）输送的煤层气中 H2S 含量较高，造成发电机组设备腐蚀现象频发。2017 年 2 月 17 日发电公司以《关于新建煤层气脱硫系统》（嘉煤电函[2017]5 号）向凯嘉集团申请新建一套煤层气脱硫系统。

2017 年 3 月 2 日，凯嘉集团下发了《关于山西凯嘉煤层气发电公司新建煤层气脱硫系统请示的批复》（嘉能发[2017]第 47 号）文件，同意发电公司新建煤层气脱硫系统，要求：发电公司负责组织脱硫系统实例考察、综合论证、确定建设方案；义棠煤业公司负责按方案组织开展脱硫系统建设，建设完成后履行验收、交接手续。

2018 年 6 月 5 日，义棠煤业以《关于验收山西凯嘉煤层气发电公司煤层气脱硫系统的请示》（义煤发[2018]71 号）文件申请验收。

2018 年 6 月 20 日，山西凯嘉集团以《关于山西凯嘉煤层气发电公司煤层气脱硫系统验收的批复》（嘉能发[2018]第 64 号）文件批复：同意脱硫系统通过验收并试运行，要求：试运行结束后由山西义棠煤业负责脱硫系统的日常运行、维护及管理，并履行脱硫系统的安全主体责任；义棠煤业要严格按要求做好煤层气脱硫设施的日常维护管理工作，确保脱硫系统稳定可靠。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 义棠煤业管理机构

义棠煤业公司管理机构健全，公司设立安全生产委员会，领导层人员配置有董事长、总经理（矿长）、总工程师、安全副总经理、生产副总经理、机电副总经理等安全生产管理人员；生产系统下设调度中心、信控中心、技术部、地测防治水部、安检部、机电部、通风部 7 个职能部室 323 人；设置综采一队、综采二队、综采三队、开掘一队、开掘二队、开掘三队、机运一队、机运二队、机运三队、探放水队、通防队、机修队 12 个生产及辅助队组。矿井现有员工 1818 人，无外部用工，专业技术人员配备齐全。

义棠煤业公司脱硫站位于风井区域，由机电部管理，风井区域设负责人一名。脱硫站现有职工 6 名，由风井区域负责人统一管理，其岗位职责如下：

（1）风井区域负责人：乔某某，是本区域安全生产的第一责任人，负责建立本区域安全生产责任制，对落实安全生产管理制度、操作规程、作业标准等工作负直接责任。

（2）风井区域检修班长一名：张某，在负责人的领导下，负责全班组安全生产的工作；组织本班组人员开好班前会及班后会，分配、布置、总结生产情况，掌握本班组出勤情况。

（3）脱硫站当班班长一名（高压电工）：王晓某，全面负责脱硫站内管理工作，监督各项规章制度的执行情况，协调各岗位之间的工作配合。

（4）脱硫站当班组长一名（维修工）：宋某某，负责协助班长开展日常检修工作，具体落实设备正常稳定运行和维护保养。

（5）脱硫站维修工一名：李某，负责设备的日常维护工作，及时处理设备故障。

（6）脱硫工三名：王树某、张海某、朱云某，负责脱硫系统的日常操作与运行。

2.安全管理机构及人员持证情况

义棠煤业设有专职安全管理机构，主要负责人为李某，并配备安全副总经理、机电副总经理、生产副总经理、总工程师、工会主席各一名；设有安检部，配备部长一名，副部长一名，安全检查工44人，均持证上岗。

矿井现有特殊工种人员363人，其中，地面高压电工8人，低压电工7人，均持证上岗。

3.日常管理

义棠煤业制定了各项安全管理制度，签订安全目标责任书，制定了《安全生产考核积分管理办法》《地面特殊作业安全管理规定》，针对脱硫站义棠煤业编制下发了《脱硫站安全运行管理制度》《脱硫站巡回检查制度》《脱硫站防火安全制度》等8项管理制度，制定了脱硫工、维修工、维修电工的《安全生产责任制》《操作规程》《岗位职责》。

（四）事故发生位置基本情况（附现场照片及示意图）

1.事故发生地点：义棠煤业脱硫站一层补液泵房内（详见图1-6）。

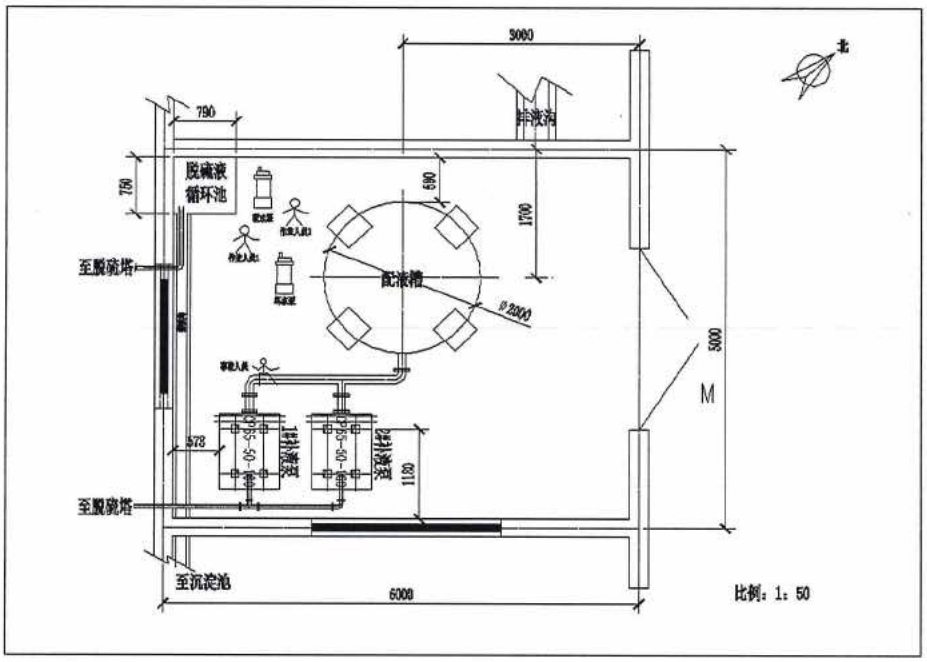


图1：事发时现场脱硫站补液泵房平面布置图

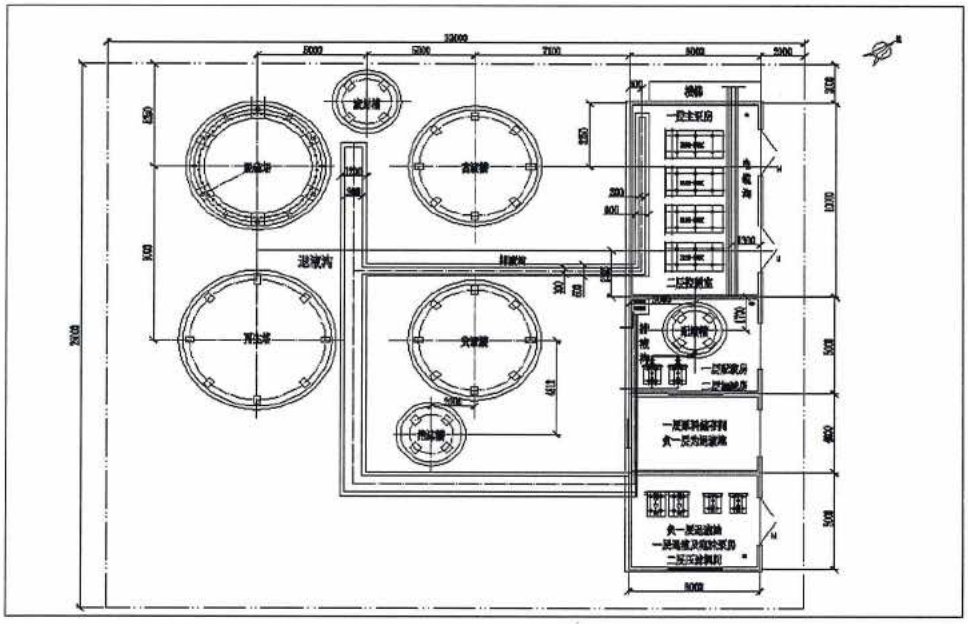


图2：脱硫站平面布置图

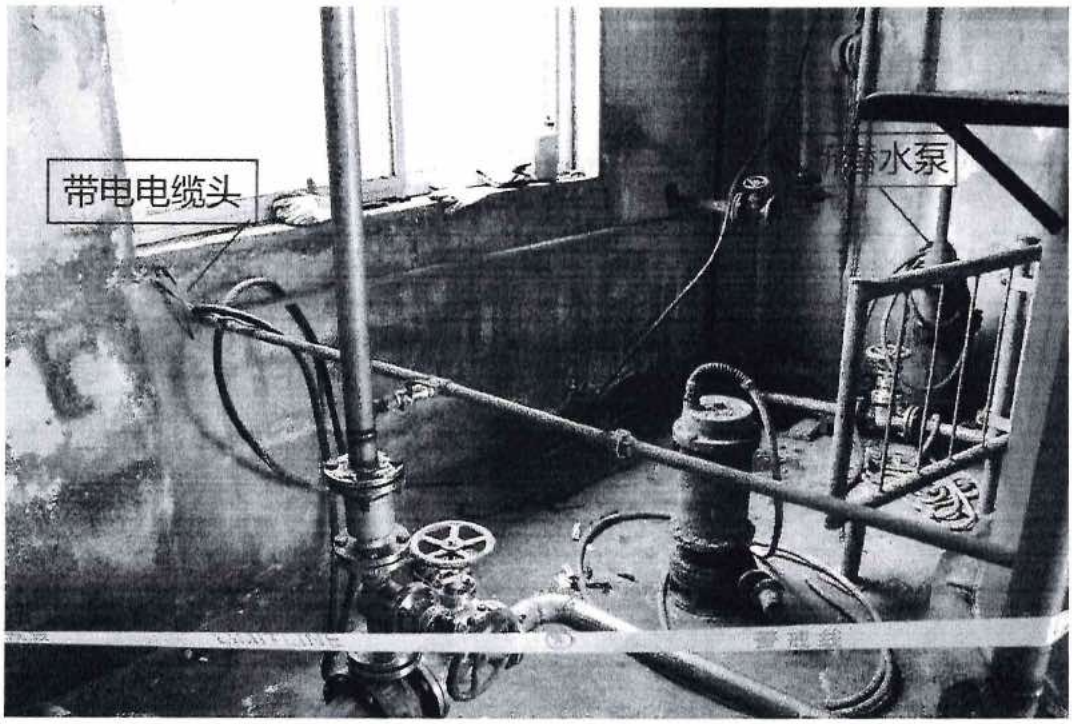


图 3：事故发生后脱硫站补液泵房内现场照片

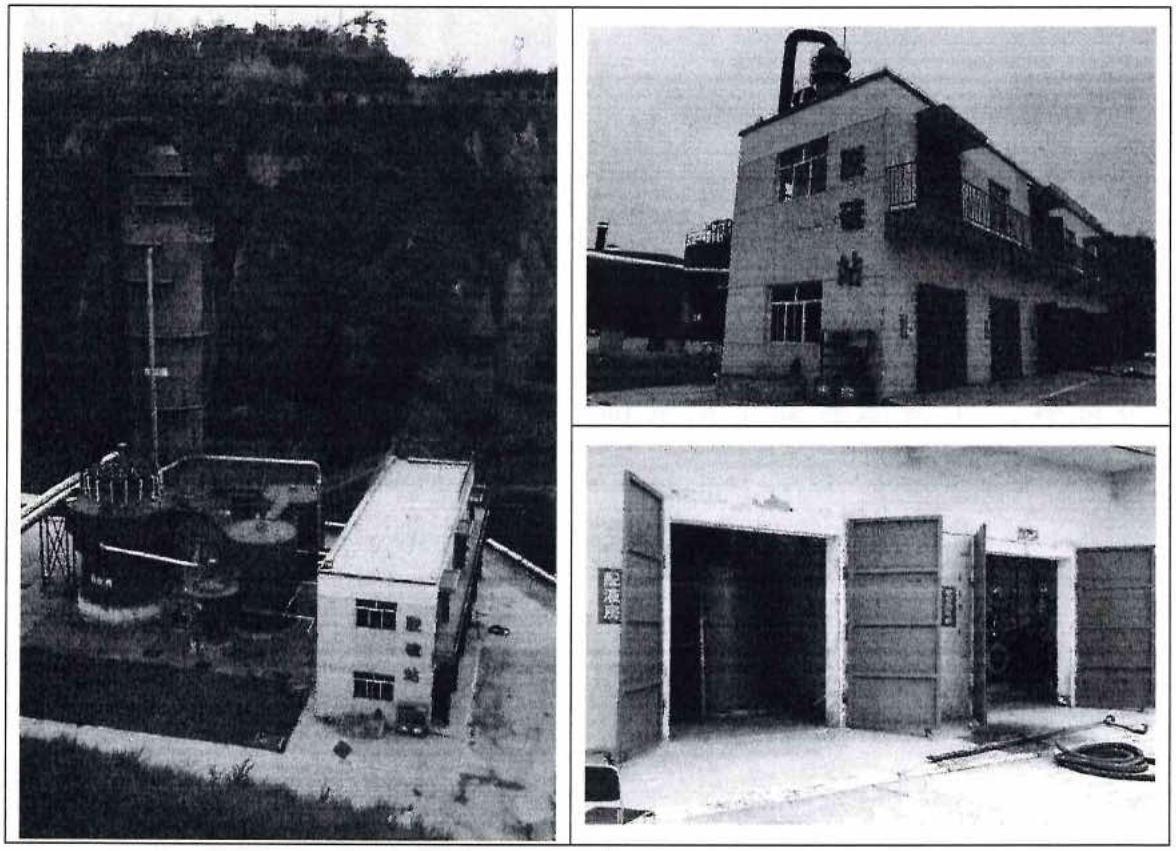


图 4-6：脱硫站现场照片

2.具体情况（如体现相关的技术数据）

现场勘察情况为：义棠煤业风井区域位于介休市义棠镇钦屯村西北，距离介休市区19km，交通较为便利。脱硫站位于风井区域北侧，主要布置有脱硫塔、再生塔、贫液槽、富液槽、泡沫槽、液封槽，其附属设施布置在一栋二层建筑物内，一层布置退液及泡沫泵房、原料储存间、补液房（配液房）、主泵房，二层布置有压滤机房、加碱房、配电室、值班室，负一层为退液池；

脱硫站补液泵房内布置有1个9m³配液槽，1个2m³脱硫液循环池、2台CP65-50-100补液泵、2台潜水泵（1台新80JYWQ50-30-7.5型潜水泵，功率7.5kw，自重130kg；1台旧BQW25-45-7.5型潜水泵，功率7.5kw，自重120kg），其中2台补液泵之间有一电工工具包，新旧2台潜水泵均在房内地面，排水管路、电源线路均未连接。由二层配电室引下的潜水泵供电电缆（ZB-YJV 4×10　0.6/1KV）搭在排液管路上，电缆头有约20cm外绝缘护套已剥去，其中三根芯线已裸露出约3cm铜线并用绝缘胶带包裹。（具体数据见技术调查报告）。

二、事故发生经过、现场救援处置及评估情况

（一）事故发生经过

2025年8月21日8点班，风井区域出勤人数29人，其中脱硫站出勤4人，一名班长（高压电工），一名脱硫工，二名维修工。8时风井区域负责人乔某某在会议室主持召开班前会；检修班班长张某根据夜班交班时反馈的脱硫站内补液泵房循环水

池内潜水泵运行不正常情况，安排脱硫站班长王晓某带领宋某某、李某检查脱硫站循环水池内潜水泵情况并进行处理。

班前会结束后王晓某安排李某和宋某某去脱硫站补液泵房把旧的潜水泵拆除水管后吊起，然后王晓某便去仓库找新潜水泵和管路；8 时 52 分，李某和宋某某进入脱硫站补液泵房，宋某某在补液泵房外喊二楼操控室的脱硫工王树某下来一起处理循环水池内潜水泵（型号 BQW25-45-7.5，功率 7.5kw，重 120kg），王树某与李某、宋某某碰头后开始对脱硫站补液泵房旧潜水泵进行维修更换作业，三人先松开了潜水泵管路后用手拉葫芦把潜水泵吊了出来，将旧潜水泵移至距循环水池 2m 处。随后李某和宋某某去设备仓库转运新潜水泵及附属配件和胶皮管子，王树某上二层操控室等待。

9 时 46 分，宋某某、李某离开脱硫站分别前往设备库房和配件库房领取新的潜水泵（型号 JYWQ50-30-7.5，功率 7.5kw，自重 130kg）及配件；10 时 27 分，宋某某驾驶装载机携带新潜水泵及配件、工具包到达脱硫站，鸣笛后王树某从二层下来指挥宋某某将装载机铲斗一头伸进补液泵房室内，停好车后宋某某和王树某将铲斗内的新潜水泵及配件放在室内地面。

10 时 38 分 04 秒，李某从配件库房返回补液泵房；宋某某安排王树某和李某去抬新潜水泵；当王树某和李某将新潜水泵沿配液槽与墙壁间隙中合力挪至脱硫液循环池口时，王树某发现宋某某手握电源线坐在补液泵的水管上，面朝脱硫液循环池，头朝

下，手里拿着电缆，腰部靠着补液泵的水管阀门浑身抽搐、口吐白沫，王树某和李某立即放下新潜水泵，王树某立即上前把电缆从宋某某手上抽出来挂在旁边补液泵管路上，李某将宋某某平放到地上对他进行心肺复苏，当时宋某某眼睛睁的转动，有呼吸，叫他没有回应。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 10 时 46 分 42 秒，李某拿着对讲机汇报至乔某某；10 时 48 分 28 秒，瓦斯抽采工李树某到达脱硫站补液泵房查看后将装载机驶离补液泵房门口，停车至脱硫站前方后返回补液泵房参与急救；10 时 50 分 51 秒，张某、乔某某、王晓某先后到达脱硫站补液泵房，乔某某安排张某到二层拉了总闸，并组织人员对宋某某开展急救；10 时 57 分许，乔某某到瓦斯抽放泵站用座机（8289）拨打义棠煤业调度中心电话（8000）汇报了事故，调度员宋桂某接到事故报告后，立即通知值班领导李某，并联系矿上的救护车和值班医生王某赶往风井区脱硫站进行救援；

11 时 02 分许，李某到达调度中心后，启动应急救援预案，成立事故抢险救援指挥部，宋桂某将事故情况汇报凯嘉集团矿业管理公司调度中心；11 时 23 分 01 秒，矿长李某、机电副总王坦某和矿上的救护车同时到达风井区脱硫站，王坦某组织人员用担架将宋某某抬到救护车，同时安排乔某某让王晓某和李某陪同去往介休市人民医院；11 时 27 分 03 秒，矿上的救护车带宋某某驶离脱硫站前往介休市人民医院急救中心，12 时 13 分宋某某

经抢救无效死亡，死亡原因：电击伤。

（三）事故信息接报及响应情况

2025年10时57分许，乔某某用座机（8289）拨打义棠煤业调度中心电话（8000）汇报了事故，调度员宋桂某接到事故报告，立即通知值班领导李某，并联系矿上的救护车和值班医生王某赶往风井区脱硫站进行救援；11时02分许，李某到达调度中心后，启动应急救援预案，成立事故抢险救援指挥部，宋桂某将事故情况汇报凯嘉集团矿业管理公司调度中心；11时21分人劳部宋健用手机拨打7191120急救电话；11时23分01秒，矿长李某、机电副总王坦某和矿上的救护车同时到达脱硫站，王坦某组织人员用担架将宋某某抬到救护车，同时安排乔某某让王晓某和李某陪同去往介休市人民医院；11时27分03秒，矿上的救护车带宋某某驶离脱硫站前往介休市人民医院急救中心，12时13分宋某某经抢救无效死亡；2025年8月21日13时45分许，山西义棠煤业有限责任公司调度员宋桂某上报介休市应急管理局：8月21日上午11时40分许，该公司一名维修人员在地面安装水泵过程中，因线路短路造成该维修工触电，并于12时将触电人员送往至介休市人民医院，经医院抢救无效死亡。

（四）善后情况

事故发生后，义棠煤业积极开展善后处置、家属安抚等工作，依据国家《工伤保险条例》等赔偿标准，义棠煤业有限责任公司与宋某某家属签订《工伤赔偿协议书》并赔偿到位。

（五）事故应急处置评估

调查评估认为，此次救援处置行动，义棠煤业积极开展救援，应急救援迅速，现场处置得当，妥善开展善后处置，未发生次生衍生事件。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）伤亡人员情况

宋某某，男，汉族，年龄：30周岁，已婚，身份证号：142402199502XXXXXX，住址：山西省介休市金悦华府2-1-2502，生前系义棠煤业公司脱硫站维修工，在本次事故中死亡。

（二）经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-86）等标准计算，本起事故造成直接经济损失人民币127万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

维修工宋某某在未对潜水泵供电电缆验电的情况下，处理潜水泵供电电缆接头，触及带电电缆芯线被电击致死，是造成这次事故的直接原因。

（二）直接原因分析

1.人的不安全行为分析

维修工宋某某风险意识不强，擅自在未确认断电、无绝缘防护、无人监护的情况下，对潜水泵供电电缆进行扒皮作业，违反了义棠煤业后勤系统岗位操作规程《维修工操作规程》第二项第

6 条“非电工人员严禁修理电器设备、线路及开关或进入配电室”要求。

2.物的不安全因素分析

潜水泵控制开关触头烧损粘连，开关断开时未能彻底断开供电电源，导致潜水泵供电电缆在控制开关断开的情况下一相（C 相）仍处于带电状态。

经专家组在现场技术调查过程中，对水泵的空气开关用电笔测试，C 相有带电现象。拆除下来，对该空气开关进行破拆查验后，发现空气开关 C 相有烧黑、粘连现象，其他两项触点也有不同程度的烧伤迹象。详见附图 7-8

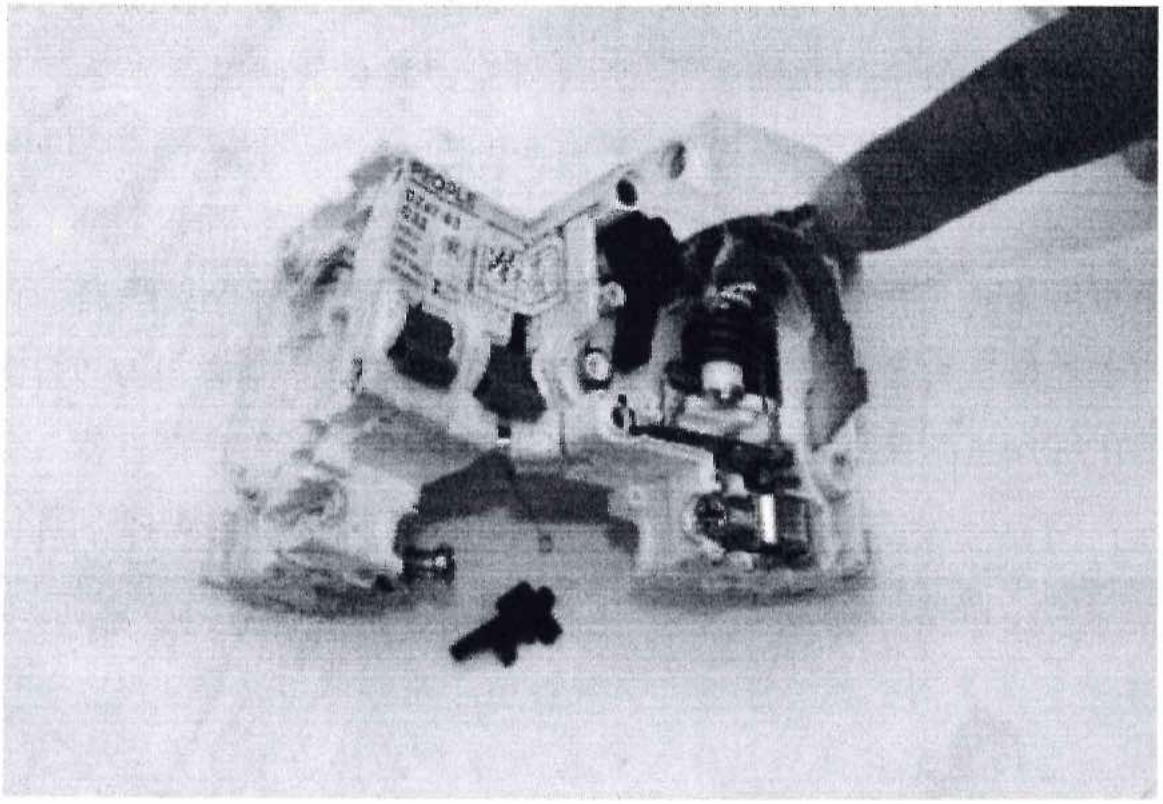


图 7：破拆空气开关检查

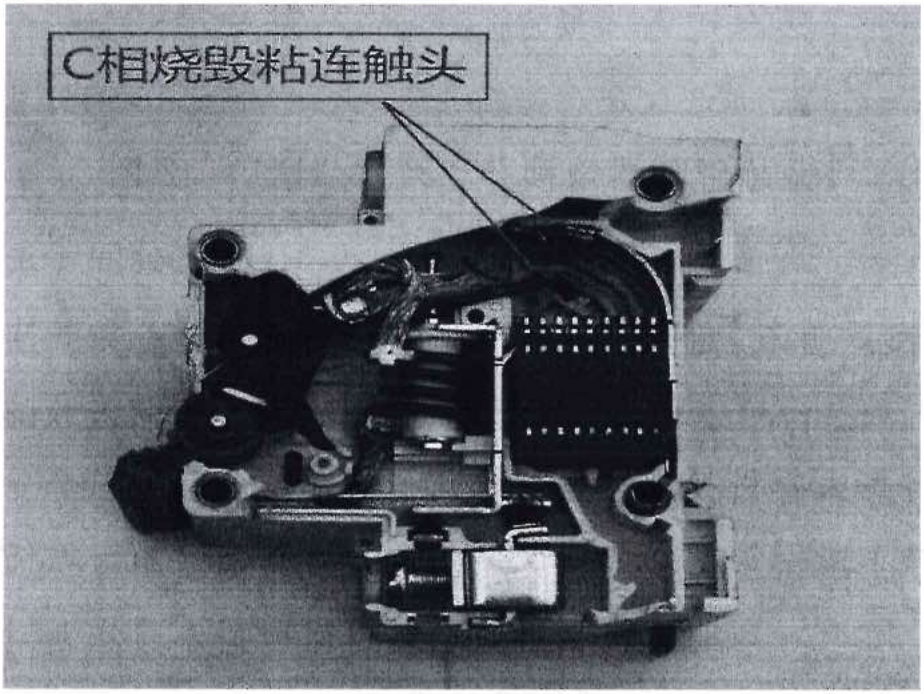


图 8：控制潜水泵空气断路器 C 相触头

（三）间接原因

1.电气设备设施检查维修制度落实不到位，未能及时发现潜水泵控制开关烧毁一相粘连。

2.安全培训、风险辨识不到位，操作电气设备未进行验电，未能全面辨识电器维修存在带电风险，安全防范措施不到位。

3.作业人员未按照岗位操作规程进行作业。

（四）其他可能因素排除

结合介休市公安局《关于宋某某死亡的法医学分析意见》可排除宋某某因机械性暴力、机械性窒息及溺水导致的死亡，结合现场勘验及案件调查情况分析认为宋某某符合遭受电击导致死亡。

事故调查组通过对事故现场勘验、询问相关人员、涉事企业

提供的资料以及市气象局提供的《气象记录》，经分析研判，本起事故的发生可以排除突发自然灾害和人为故意的因素。

（五）事故性质及类别

山西义棠煤业有限责任公司“8.21”一般触电事故是一起死亡1人的一般生产安全责任事故，事故类型为触电。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

山西义棠煤业有限责任公司未严格落实安全生产主体责任，对作业现场安全风险辨识不足，安全风险分级管控制度落实不到位，更换水泵作业时的相关制度及措施未严格落实[1]；对风井区域未配备专（兼）职安全管理人员[2]；未有效落实安全生产教育和培训工作，未有效督促机电部及风井区域对现场工作人员进行安全生产教育和培训[3]。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

（二）有关监管部门

介休市应急管理局

作为山西义棠煤业有限责任公司的安全生产监管单位，对该公司的日常安全生产执法检查不细致、不认真；未能督促企业有效落实安全生产主体责任，未及时发现企业存在责任制度不落实、安全教育培训不到位、隐患不消除等问题。

六、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

山西义棠煤业有限责任公司。对本次事故的发生负有直接管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]规定，立案查处，给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.对事故相关单位及相关责任人员的处理建议

（1）宋某某，男，1995年2月出生，山西省介休市人，生前系义棠煤业公司脱硫站维修工人，个人风险意识不强，在未对潜水泵供电电缆验电的情况下，且无绝缘防护、无人监护，擅自处理潜水泵供电电缆接头，对潜水泵供电电缆进行扒皮作业，触及带电电缆芯线被电击，经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，故免予追究其责任。

（2）李某，男，中共党员，1988年10月出生，山西省介

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

休市人，系山西义棠煤业有限责任公司总经理（主要负责人）。作为该公司的主要负责人，未依法履行主要负责人的安全生产管理职责；未督促风井区域脱硫站严格落实安全生产规章制度和操作规程；未督促风井区域脱硫站实施安全生产教育和培训工作；未督促、检查风井区域脱硫站的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[5]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]规定给予行政处罚，并由中共山西凯嘉能源集团委员会义煤党委会给予组织处理。

（3）王坦某，男，中共党员，1987年2月出生，山西省介休市人，系山西义棠煤业有限责任公司机电副总经理，作为该公司分管机电管理的负责人，未依法履行安全生产管理职责，未有效落实风井区域脱硫站安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或参与风井区域脱硫站安全生产教育和培训工作；未组织开展风井区域脱硫站危险源辨识和评估，督

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

促落实重大危险源的安全管理措施；未组织或参与触电应急救援演练；对风井区域脱硫站未开展过安全生产检查，未能及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、三、四、五项[7]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]规定给予行政处罚，并由中共山西凯嘉能源集团委员会义煤党委会给予组织处理。

（4）靳某某，男，中共党员，1976年4月出生，山西省介休市人，系山西义棠煤业有限责任公司安全副总经理。作为该公司分管安全生产管理工作的负责人，未依法履行安全生产管理职责，未有效落实风井区域脱硫站安全生产规章制度、操作规程；未组织或参与风井区域脱硫站安全生产教育和培训工作；未组织开展风井区域脱硫站危险源辨识和评估工作；未组织或参与触电应急救援演练；对风井区域脱硫站开展的安全生产检查未能有效及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

一、二、三、四、五项[9]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定给予行政处罚，并由中共山西凯嘉能源集团委员会义煤党委会给予组织处理。

（5）刁某某，男，中共党员，1971年8月出生，山西省介休市人，系山西义棠煤业有限责任公司机电部部长。作为该公司负责机电部的部长，未依法履行安全生产管理职责，未组织或参与拟定风井区域脱硫站安全生产规章制度、操作规程；未组织或者参与风井区域脱硫站安全生产教育和培训工作；未组织开展风井区域脱硫站危险源辨识和评估工作；未组织或者参与触电应急救援演练；对风井区域脱硫站开展的安全生产检查未能及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、三、四、五项[11]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

国安全生产法》第九十六条[12]规定给予行政处罚，并由中共山西凯嘉能源集团委员会义煤党委会给予组织处理。

（6）杨某某，男，1984年8月出生，山西省介休市人，系山西义棠煤业有限责任公司安检部部长。作为该公司负责安全生产工作的安检部长，未依法履行安全生产管理职责，未有效落实风井区域脱硫站的安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案审核等工作；未有效落实风井区域脱硫站安全生产教育和培训工作；未组织开展风井区域脱硫站危险源辨识和评估工作；未组织或者参与触电应急救援演练；对风井区域脱硫站开展的安全生产检查未能及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、三、四、五项[13]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]规定给予行政处罚。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（7）乔某某，男，1993年2月出生，山西省介休市城关乡马女村人，系山西义棠煤业有限责任公司风井区域负责人。作为该公司主管风井区域的具体负责人，未依法履行安全生产管理职责，未有效落实风井区域脱硫站的安全生产规章制度、操作规程、教育培训工作；未组织开展风井区域脱硫站危险源辨识和评估工作；未组织或者参与触电应急救援演练；对风井区域脱硫站的安全管理明显缺失，日常检查安全生产状况流于形式，未及时消除事故隐患；对违章作业、违反操作规程的行为无法有效及时制止和纠正；对事故发生负有直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、三、四、五、六项[15]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]规定给予行政处罚。

（8）张某，男，1978年3月出生，山西省介休市人，系山西义棠煤业有限责任公司风井区域检修班长。作为该公司负责风井区域检修工作的班组长，未依法履行安全生产管理职责，对风井区域脱硫站的安全管理明显缺失，导致现场工作人员对违章作

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

业、违反操作规程的行为无法及时制止和纠正；未有效落实风井区域脱硫站的安全生产规章制度、操作规程、教育培训、隐患排查、应急演练等工作；对事故发生负有主要管理责任。其行为违反了义棠煤业《安全生产责任制》的风井站班组长责任制的规定，建议由山西义棠煤业有限责任公司依据公司内部相关规定对其作出处理决定。

（9）王晓某，男，1989年9月出生，山西省介休市人，系山西义棠煤业有限责任公司风井区域脱硫站班组长。作为脱硫站作业现场的班组长，未依法履行安全生产管理职责，未有效落实风井区域脱硫站的安全生产规章制度、操作规程、教育培训、隐患排查；对作业现场违章操作、违反操作规程的人员及行为制止不力；对事故发生负有直接管理责任。其行为违反了义棠煤业《脱硫站岗位职责》的规定，建议由山西义棠煤业有限责任公司依据公司内部相关规定对其作出处理决定。

2.对相关公职人员的处理建议

介休市应急管理局

（1）李某某，男，中共党员，1991年5月出生，2019年10月至今担任介休市应急管理局煤矿安全监督管理一股股长，负责指导煤矿防治水、机电、运输管理工作，负责煤矿雨季三防和地质灾害防治工作。未认真履行监管职责，对山西义棠煤业有限责任公司有效落实企业主体责任督促、指导不到位。对事故发生负有监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

（2）董某某，男，民盟，1970年10月出生，担任介休市应急管理局局务会成员职务，分管煤矿安全监督管理一股、煤矿安全监督管理二股工作。对监管股室的工作人员指导、督促不到位。履行分管职责不深入。对事故发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委作出深刻书面检查。

（三）其他处理建议

建议介休市应急管理局向介休市委、市政府作出书面检查。

七、防范措施及建议

（一）压实企业主体责任，筑牢风险防控根基。山西义棠煤业有限责任公司要严格落实企业主体责任，需建立全员安全生产责任制，明确责任岗位，配套制定专项管理制度与操作规程，每月核查执行情况并严肃追责；实施风险分级管控，加大安全生产费用投入，进一步强化安全风险辨识和隐患排查治理，深入开展反“三违”行动，消除不安全行为。

（二）严抓现场规范执行，切断事故发生链条。作业现场需分场景落实操作规范，在高风险区域悬挂警示标识，按岗位配齐防护用品并强制使用，定期检测设备防爆、绝缘性能，保障现场环境与设备安全。

（三）强化人员培训与应急，提升事故应对能力。分层开展全员安全培训，考核合格方可上岗；建立培训档案，未达标者不得从事高风险岗位。编制应急预案定期开展演练，复盘优化预案，确保员工熟练掌握自救互救技能。

（四）强化安全生产意识，深入开展隐患排查整治。企业要扎实深入开展安全生产隐患排查整治工作，及时消除安全隐患。行业管理和行业监管部门要压紧压实部门管理和监管责任，要切实提高政治站位，严格落实“三管三必须”责任，全面履行好安全生产行业管理和行业监管职责，加大执法检查力度，积极开展本行业领域隐患排查工作，督促、指导企业有效落实主体责任，防范化解安全隐患，保障安全形势稳定好转。